

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي




الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة الانتاج والمعادن

التجارب العملية

مختبر قياسات (1)

للمرحلة الرابعة

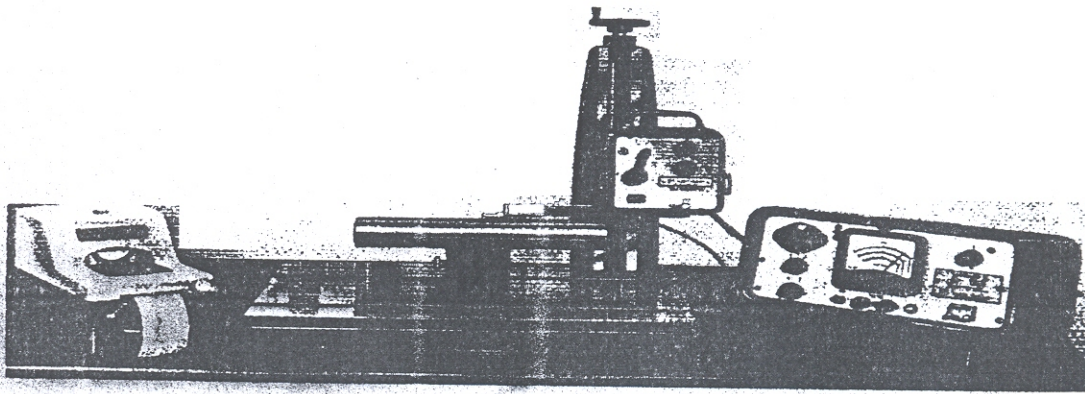

أعداد

ر. مهندسين نوال عباس ذبيح

أشرف

د. محمد هليل حافظ

قواعد وشروط السلامة في المختبر

التعليمات المختبرية للطلبة

1 التجربة الاولى (تقييم خشونة الاسطح)

11 التجربة الثانية (قياس عناصر المساليب بماكنة قياس المساليب)

17 التجربة الثالثة (قياس عناصر المساليب بماكنة قياس التمركز)

21 التجربة الرابعة (قياس وأختبار اللوالب)

29 التجربة الخامسة (أختبار التعامد للزوايا)

35 التجربة السادسة (أجراء القياسات العامة)

48

المصادر

((مقدمة))

تعتبر التجارب العملية جزءاً مكملاً أساسياً لدراسة الطالب الهندسية وعلى جانب كبير من الأهمية ليس للطالب فقط بل وللأستاذ أيضاً لفوائدها في توسيع إدراك الطالب للموضوع الدارس وفي ربط الجانب النظري مع الجانب العملي يحوي هذا الكتيب على عدد من التجارب العملية الأساسية لمختبر القياسات رقم (١) الذي يختص بالقياسات المتقدمة عن طريق استخدام أجهزة ومكائن القياس مع بعض قواعد وشروط السلامة في المختبر وبعض التعليمات المختبرية التي يجب على الطلبة الالتزام بها.

قواعد وشروط السلامة في المختبر

- ١ - حسن التصرف وعدم التجول اثناء التواجد في المختبر.
- ٢ - اقرأ تعليمات تشغيل الاجهزة بامعان قبل البدء باجراء التجارب.
- ٣ - يمنع منعاً باتاً التدخين في المختبر، كما يجب وضع اجهزة اطفاء.
- ٤ - تأكد من غلق المفتاح للتيار الكهربائي عند الانتهاء من التجربة مع ضرورة تفادي التماس الكهربائي والتأكد من ان كل الاسلاك الكهربائية معزولة بصورة جيدة.
- ٥ - ضرورة غلق المفتاح الرئيس للتيار الكهربائي في المختبر عند الحالات الطارئة.
- ٦ - التزام جانب الحذر عند نصب وربط الاجهزة المختبرية وتأكد من تطابق فرق الجهد للجهاز مع فرق الجهد المتواجد في المختبر وضرورة ربط الدائرة الكهربائية بالارض.
- ٧ - يجب عدم البدء في تشغيل اي جهاز الا تحت اشراف مهندس او فني المختبر المسؤول.

قواعد وشروط السلامة في المختبر

- ١ - حسن التصرف وعدم التجول اثناء التواجد في المختبر.
- ٢ - اقرأ تعليمات تشغيل الاجهزة بامعان قبل البدء باجراء التجارب.
- ٣ - يمنع منعا باتا التدخين في المختبر، كما يجب وضع اجهزة اطفاء.
- ٤ - تأكد من غلق المفتاح للتيار الكهربائي عند الانتهاء من التجربة مع ضرورة تفادي التماس الكهربائي والتأكد من ان كل الاسلاك الكهربائية معزولة بصورة جيدة.
- ٥ - ضرورة غلق المفتاح الرئيس للتيار الكهربائي في المختبر عند الحالات الطارئة.
- ٦ - التزام جانب الحذر عند نصب وربط الاجهزة المختبرية وتأكد من تطابق فرق الجهد للجهاز مع فرق الجهد المتواجد في المختبر وضرورة ربط الدائرة الكهربائية بالارضي.
- ٧ - يجب عدم البدء في تشغيل اي جهاز الا تحت اشراف مهندس او فني المختبر المسؤول.

التعليات المختبرية للطلبة

- ١ - يجب على الطالب المحافظة على نظافة المختبر وعدم رمي الاوساخ الا في الاماكن المخصصة لها.
- ٢ - يجب على الطالب جلب الاوراق والترطاسية اللازم لكتابة التقارير المختبرية عند حضوره للحصة المختبرية.
- ٣ - يحضر الطالب للمختبر خلال الحصة المختبرية ويمنع منعا باتاً من التجول داخل المختبر خارج اوقات الحصة المختبرية.
- ٤ - لا يجوز للطالب الحضور الى المختبر متأخراً ولن يسمح له بالمشاركة في التجارب اذا تأخر عن الموعد المحدد للحصة.
- ٥ - لا يجوز للطالب مغادرة الحصة المختبرية قبل انتهائها والافسيعتبر غائباً.
- ٦ - لا يجوز للطالب المتغيب بدون عذر شرعي اعادة التجربة الا بعد موافقة مدير المختبرات بالقسم.
- ٧ - يمنع التدخين داخل المختبر.
- ٨ - لا يجوز للطالب البدء في تشغيل اي جهاز في المختبر الا تحت اشراف المهندس او الفني المسؤول في المختبر.
- ٩ - يجب البدء في كتابة التقرير المختبري بعد انتهاء الطالب من اجراء التجربة مباشرة وذلك للاستفادة القصوى من الوقت المخصص للحصة المختبرية.
- ١٠ - يكتب التقرير باللغة العربية والاصطلاحات باللغة الانكليزية بين قوسين اما الحسابات والمعادلات فتكون باللغة الانكليزية.
- ١١ - لا يقبل تقرير الطالب اذا تبين انه قام بنقل محتوياته من تقرير طالب آخر عدا النتائج والبيانات المشتركة في التجربة.

تقييم خشونة الاسطح
Assessment of Surface Roughness

- الاجهزة المستخدمة :

- جهاز قياس خشونة الاسطح Talysurf -4


الفرض من التجربة : دراسة مفصلة عن خشونة الاسطح واسبابها وكيفية قياسها وتقييمها وكذلك كيفية الاستخدام الامثل والصحيح لجهاز قياس خشونة الاسطح الموجود بالختبر بالطرق المختلفة

- مقدمة عن خشونة الاسطح : المعنى المقصود بخشونة الاسطح هو عدم الانتظام الهندسي في سطح الشغلة الناتج من عملية القطع او سكينه القطع او من عملية التجليخ او من اي عملية تشطيب اخرى ولا يقصد بهذا المعنى درجة لمعان السطح .
وتختلف درجة تشطيب اسطح المشغولات باختلاف طرق التشغيل التشطيب سواء كانت بماكينات التشغيل او السحب او بالطرق او بالدرفلة كما انها تختلف باختلاف عمليات التشغيل والتشطيب تبعا لنوع ودقة ماكينة التشغيل .

ويلاحظ ان ارتفاع التموجات على السطح يكون اقل نسبياً من المسافة بين علامات التغذية (قم تموجات السطح) وحيث ان الاداء وقوة التحميل وحسن المظهر يتم ذلك باقل التكاليف فان التحكم في درجة تشطيب اسطح المشغولات له اهمية كبيرة من هذا المجال حيث تؤثر درجة تشطيب السطح على درجة الاداء من وجهة نظر التزيت والتآكل والتأكسد الذاتي (Corrosion) وايضا على مقاومته للاجهادات المتكررة (Fatigue).
وكبداً عام يحتاج الامر الى مقطعين متعامدين على الاقل لمعرفة طبوغرافية السطح ولكن عملياً عندما تكون التموجات لها اتجاه معلوم فيكتفي بمقطع واحد عموديا على اتجاه علامات التغذية - تموجات السطح - لمعرفة طبوغرافية السطح .

طبوغرافية السطح

تتكون تموجات السطح الناتجة من عمليات التشطيب لاسطح المشغولات وهي ما تسمى بطبوغرافية السطح من تموجات ابتدائية (Roughness) وتموجات ثانوية (Waveness) كما هو مبين في الشكل رقم (1-1) ويمكن توضيحها كالآتي .

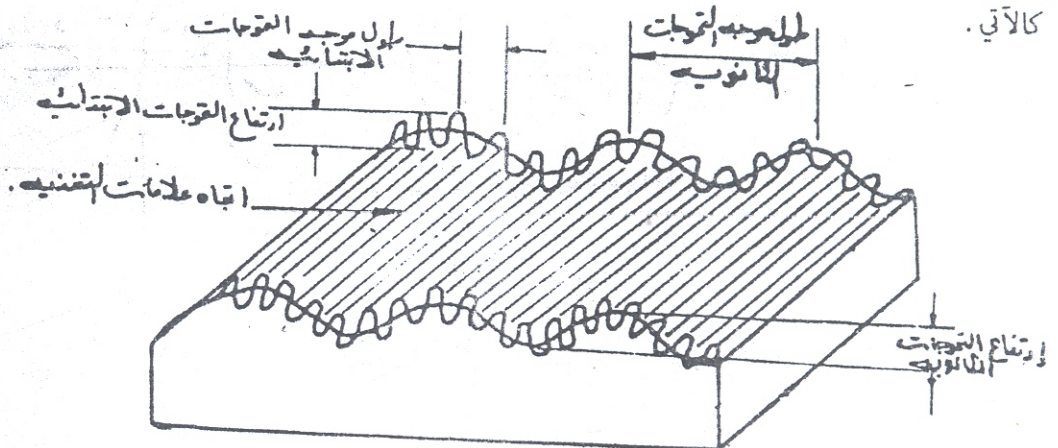

أ - تموجات ابتدائية : **Micro, Primery or Surface Roughness**

وهي تموجات ناتجة من عمليات التشطيب وهي تشمل علامات التغذية والتموجات الواقعة ويكون عادة طول الموجة لهذه التموجات صغيراً نسبياً والتموجات الابتدائية محددة بالمنطقة التي يمكن فيها إهمال للانحراف عن كل شكل السطح الاسمي والتموجات الثانوية.

ب - التموجات الثانوية : **Macro, Secondry or Waviness**

هي التموجات التي تتكون عليها التموجات الابتدائية وهي تحدث نتيجة عدة اسباب مثل الاهتزازات النسبية الناتجة بين السكينة والشغلة اثناء عملية التشغيل او عدم انتظام التغذية العرضية او الانفعالات الناتجة عن المعاملة الحرارية وتكون طول موجة هذه التموجات اكبر من التموجات الابتدائية.

- تعاريف :

أ - الجانبية المقاسة : هي شكل مقطع معين للسطح المقاس بواسطة مستوى محدد للسطح الاسمي وغالباً يكون عمودياً واحياناً مائلاً عليه بزاوية معينة حسب الطريقة المستخدمة في القياس.

ب - السطح الحقيقي : هو الحد الفاصل بين جسم الشغلة والفراغ المحيط بها.

ج - السطح الاسمي : هو السطح الموصف بالتصميم بدون الاخذ في الاعتبار اخطاء الشكل الهندسي وتموجات السطح الناتجة عن عمليات التشغيل وغيرها.

د - السطح المقاس : هو السطح المعتمد عليه في عملية القياس وهو الذي يمثل بقدر

الامكان السطح الحقيقي للشغلة.

Sampling Length

هـ - طول العينة (L) :

هو طول معين من الجانبية ويختار لغرض تقييم تموجات السطح المعينة الابتدائية


والثانوية.

و - الطول المختبر : هو الطول اللازم من الجانبية لتقييم جميع دالات تموجات السطح وهو

يشمل طول عينة واحدة او اكثر.

ز - الخط المتوسط : هو خط يرسم على الجانبية المقاسة بحيث تكون مجموع المساحات

المتواجدة اعلاه مساوية لمجموع المساحات المتواجدة اسفله كما في الشكل (٢-١).

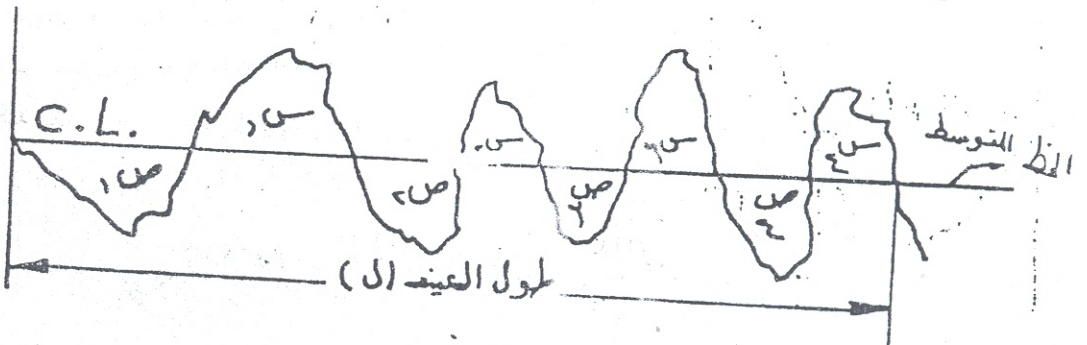

الشكل (٢-١)

- اي ان المساحات $(S_1 + S_2 + S_3 + S_4) = (V_1 + V_2 + V_3 + V_4)$.

- طرق تقييم خشونة السطح :


١ - طريقة حساب متوسط الجذر التربيعي لانحراف الجانبية عن الخط المتوسط :

Root Mean Square Method

متوسط الجذر التربيعي لانحراف الجانبية عن الخط المتوسط (ع م ج ت) (R.M.S) هو الجذر التربيعي لمتوسط مجموع مربعات الارتفاعات (ص_١، ص_٢، ص_٣،، ص_ن) مقاسة من الخط المتوسط كما في الشكل (٣-١) ويتم الحساب بتعيين الخط المتوسط للجانبية المقاسة والمسجلة بواسطة المسجل ثم باختيار طول معين يمثل طول العينة على الخط المتوسط وتقسيم هذا الطول الى اقسام متساوية طول كل قسم مثلا (٢ ملم) ثم اقامة اعمدة من نقاط التقسيم على الخط المتوسط الى الجانبية المقاسة من كلا الاتجاهين ثم قياس طول هذه الاعمدة او الارتفاعات ولتكن (ص_١، ص_٢، ص_٣،، ص_ن).
 والتمويض في المعادلة التالية :-

$$\sqrt{\frac{ص_١^٢ + \dots + ص_٢^٢ + \dots + ص_٣^٢}{٥}} = \text{ع م ج ت} = \sqrt{\int_{ص_١}^{ص_٢} \frac{1}{L} \cdot ص^٢ \cdot دL}$$

$$\text{R.M.S} = \left(\frac{h_1^2 + h_2^2 + \dots + h_n^2}{n} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{R.M.S} = \left(\frac{1}{L} \int_0^L h^2 \cdot dL \right)^{\frac{1}{2}}$$

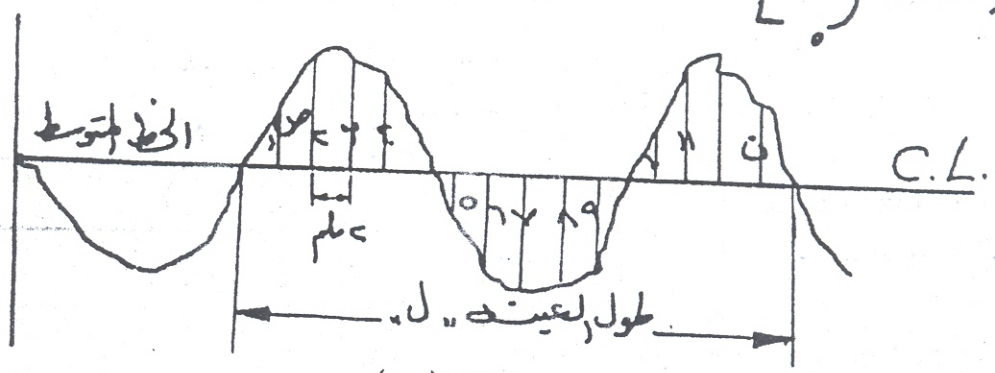

الشكل (٣-١)

حيث ص = h
 طول العينة = L = ل

٢ - طريقة حساب المتوسط الحسابي لانحراف الجانبية عن الخط المتوسط :
(C.L.A) or Center Line Average Method :

هو المتوسط الحسابي للارتفاعات (ص_١، ص_٢،، ص_ن) مقاسة من الخط المتوسط كما في الشكل (٣-١).
 ويتم حساب ذلك المتوسط بتعيين الخط المتوسط للجانبية كما سبق شرحه وتقسيم طول معين يمثل طول العينة على الخط المتوسط الى اقسام متساوية كل قسم (٢ ملم) ثم اقامة

اعدة من نقط التقسيم من كل الاتجاهين وقياس اطوال هذه الاعمدة والتعويض في المعادلة :

$$\frac{C \cdot V_1 + \dots + C \cdot V_{n-1} + C \cdot V_n}{C} = \frac{1}{L} \sum h = \bar{C}$$


حيث n = عدد الارتفاعات.

$$C.L.R = \frac{h_1 + h_2 + \dots + h_n}{n} = \frac{\sum h}{n}$$

(P-V) Method

٢ - طريقة حساب المسافة بين القمة والقاع وتسمى .

من هذه الطريقة يتم حساب المسافة بين خطين متوازيين وكذلك متوازيين مع الخط المتوسط بحيث يقطع الخط العلوي من هذين الخطين قمم الجانبية من مسافات مجموعها = $0.05L$ من طول العينة المأخوذ في الاعتبار وكذلك الخط السفلي من هذين الخطين يقطع قاعات الجانبية من مسافات مجموعها = $0.1L$ من طول العينة المأخوذ في الاعتبار. كما هو موضح بالشكل (٤-١)

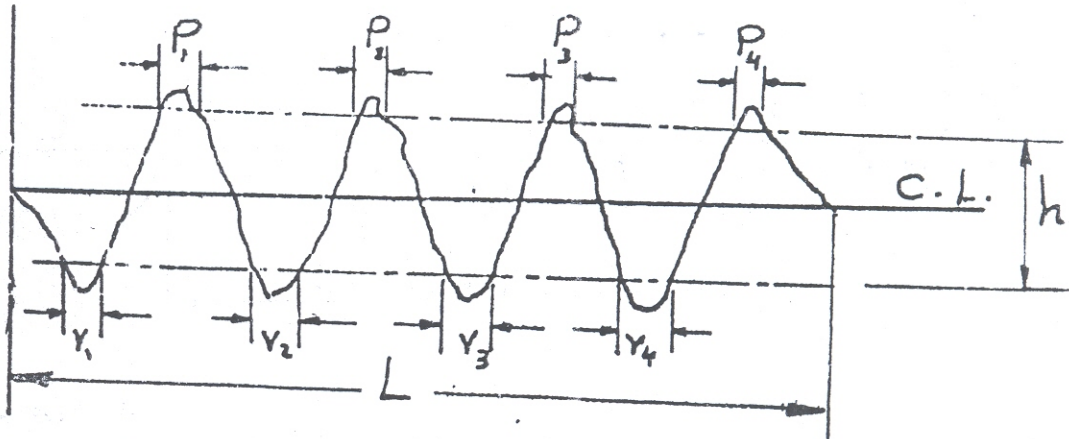


الشكل (٤-١)

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = .05L$$


$$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0.1L$$

من الشكل (٤-١)


- جـ جهاز قياس خشونة الأسطح وهو من إنتاج شركة (Taylor-Hobson) الإنجليزية وكما هو موضح بالشكل (٥-١) وهو يتكون من الأجزاء الرئيسية وهي محولة التيار الكهربائي (Pick-Up) ويتكون أساساً من ملفين كهربائيين ملفوفين على قطعة من الفريت على شكل حرف (E) والمقطع كما هو موضح بالشكل (٦-١) ويتحرك المحول عن طريق موتور متصل بنهايته ومثبت على ماسك وقاعدة ويمكن تحريكه إلى أسفل أو إلى أعلى عن طريق اليد الدائرية العليا من الماسك ويحمل المحول من نهايته كل من المحس وكذلك قاعدة الارتكاز التي تعطي الخط الثابت أو المنحني الثابت التي تقاس الخشونة بالنسبة إليه.

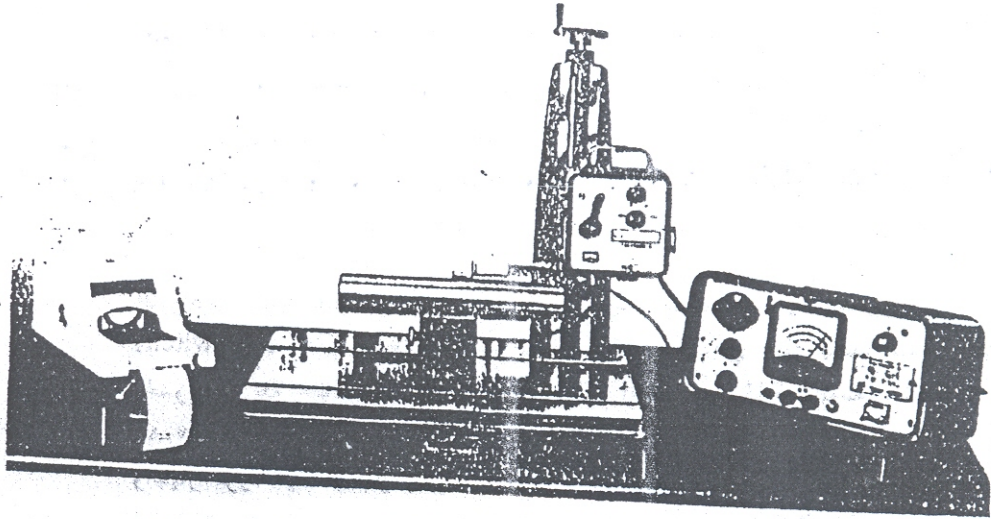

شكل (٥-١) جهاز قياس خشونة الأسطح (4 - Talysurf.)

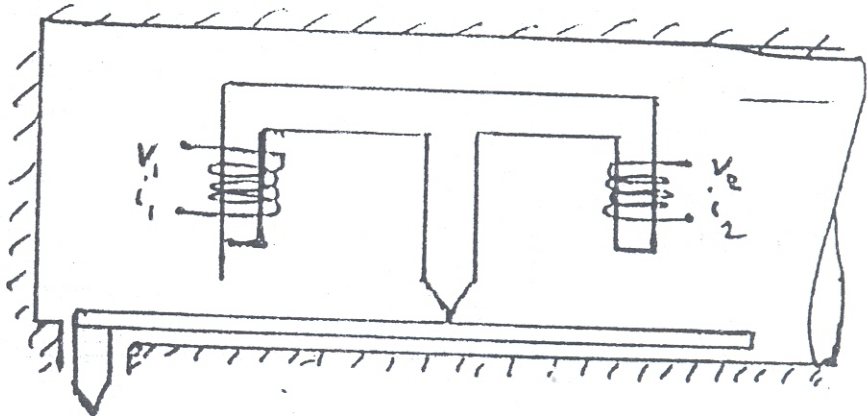

شكل (٦-١) المحول الكهربائي للحركة (Pick - Up)

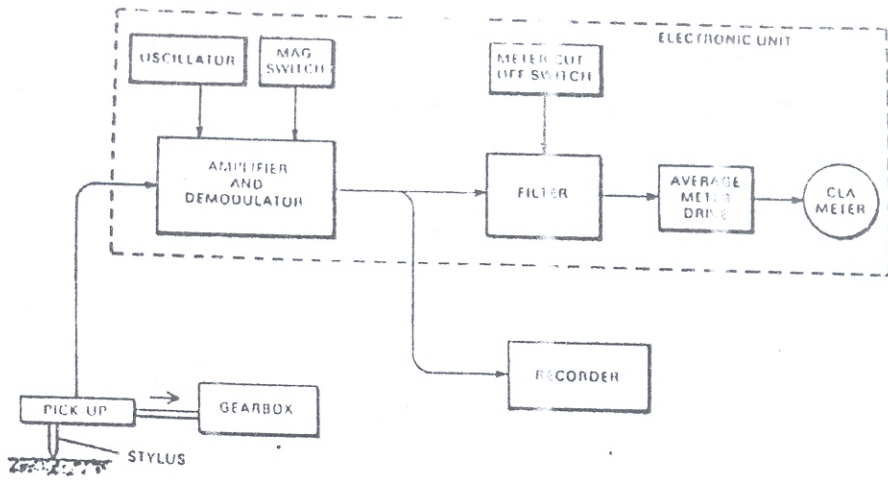


شكل (٧-١) الدائرة الكهربائية للجهاز (4 - Talysurf)

ومع الجهاز ايضاً وحدة الكترونية تحتوي على وحدة تحكم وتحتوي هذه الدائرة اساساً على مكبر للتيار (Amplifier) وذلك لتكبير التيار الدال على الحثونة وخارج من الحول (Pick-Up). وكذلك يوجد فيها المستخلص (Demodulator) ووظيفة فصل التيار الدال على الحثونة عن التيار المشغل للجهاز.

وكذلك يوجد مصفي (Filter) ووظيفة فصل الموجات ذات الترددات العالية عن الموجات ذات الترددات الاقل وهو عبارة عن دائرة كهربائية مكونة من زوج من المقاومات والمكثفات (2-CR-filter) وبذلك تحرر هذه الدائرة تموجات الحثونة (Roughness) عن التموجات (Waviness) كذلك الجهاز مزود بمحدد لتحديد طول المينة (Cut off Switch) واخيراً تحتوي الوحدة الالكترونية على عداد يوضح قيمة الحثونة المحسوبة بطريقة حساب المتوسط الحسابي لانحراف الجانبية عن الخط المتوسط. كما في شكل (٧-١).

والجهاز مزود ايضاً بسجل يمكن عن طريقه رسم كل من الحثونة والتموجات لان التيار الكهربائي المتسبب في رسم هذا الشكل لم يمر على المصفي بعد وكذلك يحتوي الجهاز على جزء مضاف عليه عدادات يمكن عن طريقها تحديد المسافة بين اعلى قمة الى الخط المتوسط واسفل قاع الى الخط المتوسط وكذلك المسافة بين اعلى قمة واسفل قاع. كذلك يمكن تحديد عدد النقاط (القمم) فوق الخط المتوسط او عدد القاعات تحت الخط المتوسط وكذلك هناك عداد يوضح قيمة مساحات التماس (التحميل) عند ارتفاعات مختلفة على طول المتبة (Bearing Area).

- حساب مساحة التحميل : مساحة التحميل هي النسبة بين طول المادة المقطوعة بمستوى يبعد عن الخط المتوسط ببعده معلوم اعلى او اسفل الخط المتوسط والطول الكلي للمتبة المقاسة من الشكل (٨-١).

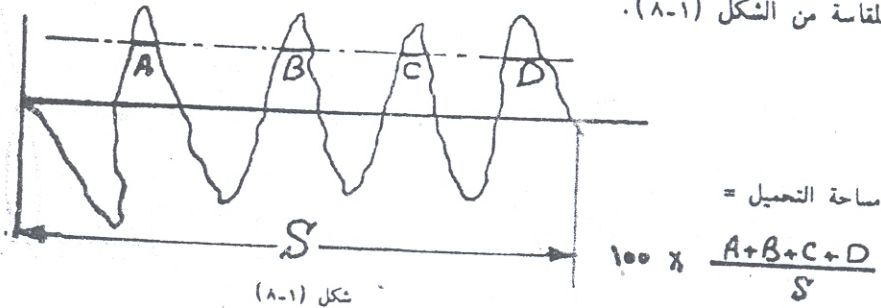

- وصف الجهاز وخطوات العمل : يتكون اجهاز من الاجزاء التالية :-
- ١ - قاعدة من الصلب بها مجاري على شكل حرف (T) لوضع المثبتات المناسبة حسب شكل العينة المقاسة.
 - ٢ - حامل رأسي به مجرى حلزوني لرفع او هبوط صندوق السرعات وعجلة تثبيت يثبت بها صندوق السرعات.
 - ٣ - صندوق السرعات.
 - ٤ - مفتاح اختيار الطول المختبر وله ثلاثة اوضاع $L = 12$ ملم، $K = 10$ ملم، $J = 8$ ملم.
 - ٥ - مفتاح الاختبار والتكبير : وله اربعة اوضاع :
 - ١٠٠ × = وضع تشغيل مع تكبير (١٠٠) مرة افقي.
 - ٢٠ × = وضع تشغيل مع تكبير (٢٠) مرة افقي.
 - $V =$ وضع قراءة القيمة المتوسطة من العداد.
 - $N =$ وضع الحركة اليدوي.
 - ٦ - مفتاح الحركة اليدوي.
 - ٧ - ذراع. بدء الحركة.
 - ٨ - مقياس لسافة الحركة.
 - ٩ - ذراع تثبيت الحركة.
 - ١٠ - عجلة حركة صندوق التروس للاعلى والى الاسفل.
 - ١١ - محول الحركة (يقوم بتحويل الحركة الى تيار كهربائي)
 - ١٢ - الوحدة الالكترونية.
 - ١٣ - مفتاح اختيار التكبير ول ثمانية اوضاع :

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| ١ - تكبير رأسي مقداره | (٥٠٠ ×) | ومدى قياس ١٠ ميكرون. |
| ٢ - تكبير رأسي مقداره | (١٠٠٠ ×) | ومدى قياس ٥ ميكرون. |
| ٣ - تكبير رأسي مقداره | (٢٠٠ ×) | ومدى قياس ٢٥٥ ميكرون. |
| ٤ - تكبير رأسي مقداره | (٥٠٠٠ ×) | ومدى قياس ١ ميكرون. |
| ٥ - تكبير رأسي مقداره | (١٠٠٠٠ ×) | ومدى قياس ٥٥ ميكرون. |
| ٦ - تكبير رأسي مقداره | (٢٠٠٠٠ ×) | ومدى قياس ٢٥٥ ميكرون. |
| ٧ - تكبير رأسي مقداره | (٥٠٠٠٠ ×) | ومدى قياس ١٥٠ ميكرون. |
| ٨ - تكبير رأسي مقداره | (١٠٠٠٠٠ ×) | ومدى قياس ٥٠٥ ميكرون. |

- ١٤ - مفتاح التشغيل الرئيس وله وضمان لاعلى للتشغيل ولاسفل التوقف.
- ١٥ - لمبة بيان وهي لمبة خضراء عند تشغيل المفتاح الرئيس تضيء باللون الاخضر.

١٦ - مفتاح اختيار طول العينة. وله ثلاثة اوضاع :
 $L = 250$ ملم ، $K = 80$ ملم ، $J = 250$ و١٠٠ ملم.

- ١٧ - عداد يقرأ متوسط ارتفاع القمم عن الخط المتوسط (h_p) .
- ١٨ - مفتاح ازاحة حركة القلم للمسجل .
- ١٩ - المسجل .
- ٢٠ - عداد يقرأ متوسط ارتفاع القمم عن الخط المتوسط (h_p) .
عداد يقرأ متوسط عمق القاعات عن الخط المتوسط (h_v)
عداد يقرأ متوسط مجموع ارتفاع القمم والقاعات ($h_p + h_v$) .
- ٢١ - عداد مساحة التحميل .
- ٢٢ - عداد حساب النقاط خارج المستوى المطلوب .
- ٢٣ - مفتاح اختيار المستوى المطلوب .
- ٢٤ - مفتاح لوضع المستوى وله وضعان اما اعلى الخط المتوسط او الى اسفل الخط المتوسط .
- اما خطوات التشغيل والقياس فهي كما يلي :-
- ١ - ضع الشغلة المطلوب تقييم خشونتتها على مثبت مناسب اسفل المحس المتواجد في نهاية محول الحركة .
 - ٢ - في الوحدة الالكترونية :-
 - أ - ضع مفتاح اختيار التكبير على الوضع (١)
 - ب - ضع مفتاح ازاحة حركة القلم للمسجل على الوضع الصفري .
 - ج - ضع مفتاح اختيار طول العينة على الوضع (L) .
 - د - ضع مفتاح التشغيل على الوضع (N)
 - ٣ - في صندوق السرعات :-
 - أ - ضع مفتاح اختبار على الوضع (N) الحركة اليدوية .
 - ب - ضع مفتاح اختيار الطول المختبر على الوضع (L) .
 - ٤ - ضع مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع التشغيل وملاحظة لمبة البيان الخضراء .
- ٥ - فك عجلة تثبيت صندوق التروس ثم حرك صندوق التروس الى اسفل بواسطة استخدام عجلة تحريك صندوق التروس، حتى يلامس المحس الشغلة واستمر في الحركة حتى يتحرك قلم المسجل من الجهة اليمنى الى منتصف الشريط ثم ثبت صندوق السرعات .
- ٦ - حرك المحس ومحول الحركة باستعمال مفتاح اختيار في وضع (N) الحركة اليدوية مع ملاحظة قلم المسجل فاذا كانت حركة القلم اقل من عرض الشريط للتسجيل فيلزم زيادة التكبير عن مفتاح اختيار التكبير ذو الثانية اوضاع واعادة ضبط قلم المسجل في منتصف الشريط . حتى نحصل على التكبير المناسب وبذلك نهيء الجهاز للاستعمال .

- ٧ - في حالة التشغيل :
- أ - ضع الشغلة المراد تقييم خشونتها كما ذكر سابقاً .
 - ب - ضع مفتاح ازاحة حركة القلم على الوضع صفر .
 - ج - ضع مفتاح اختيار التكبير على التكبير المطلوب .
 - د - ضع مفتاح التشغيل على الوضع (N) .
 - هـ - مفتاح اختيار طول العينة المقاسة على الوضع (J) او K .
 - و - نضع مفتاح اختيار الطول المختبر على الوضع (L) ومفتاح التكبير الافقي على الوضع (١٠٠) .
 - ز - حرك ذراع بدء الحركة لليمين وذراع حركة الشريط المسجل لليمين وملاحظة التسجيل بلوحة التسجيل .

النتائج :

- يمكن قراءة النتائج المقيمة لخشونة السطح بدلالة العناصر التي تكلمنا عنها سابقاً والتي يمكن قرائتها جميعاً من العدادات الملحقة بالجهاز وهي :
- أ - المتوسط الحسابي لانحراف الجانبية (C.L.A) .
 - ب - المسافة بين القمة والقاع ($l_p + v$) .
 - ج - مساحة التحميل .
 - د - عدد النقاط خارج المستوى المطلوب .

- محتويات التقرير والجزء العملي :

- ١ - ارسم رسماً تخطيطياً، الجهاز المستخدم في التجربة مع بيان مفصل للاجزاء المكونة له واسم كل جزء .
 - ٢ - ارسم رسماً تخطيطياً لكيفية تحويل الحركة الميكانيكية للقلم المسجل الى تيار كهربائي .
 - ٣ - قيم خشونة سطح العينة المدة بالمختبر وذلك باستخدام الطريقة العملية باستخدام الجهاز والطريقة النظرية باستخدام الحسابات .
- أ - عملياً :
- ١ - بواسطة استخدام الجهاز سجل قراءة المتوسط الحسابي لانحراف الجانبية .C.L.A
 - ٢ - سجل المسافة بين القمة والقاع ($l_p + v$) بالاضافة الى مساحة التحميل .
 - ٣ - سجل عن طريق وحدة التسجيل رسماً لطبوغرافية السطح المقاس .
- ب - حسابياً :
- ١ - من الرسم السابق لطبوغرافية السطح المقاس احسب :
المتوسط الحسابي لانحراف الجانبية C.L.A
 - احسب المسافة بين القمة والقاع $l_p + v$ من خلال طول عينة مقداره (٨٠ ملم) .
 - احسب مساحة التحميل عند مستوى ييمد على الخط المستوى مسافة مقدارها (١) ميكرون اعلى الخط واسفله .

٤ - سجل كل القراءات التي - نلت عليها والتي حسبته من جدول مثل الآتي :

| h_{p+v} | C.L.A | مبايع التحليل | h_n | --- | | h_3 | h_2 | h_1 | إلتل |
|-----------|-------|---------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | | عينه ١. |
| | | | | | | | | | عينه ٢. |
| | | | | | | | | | عينه ٣. |

٥ - قارن بين النتائج التي حصلت عليها من قراءة العدادات والنتائج التي حسبته من الرسم المسجل.

٦ - الملاحظات والاستنتاجات ومناقشة النتائج والاسباب المؤدية الى الفروق.

التجربة الثانية:-

قياس عناصر المساليب Measurements of Taper Gauges


الاجهزة المستخدمة والادوات المستعملة في التجربة :-

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Taper Measuring Machine | - ماكينة قياس المساليب |
| External Micrometer | - ميكرومتر قياس خارجي |
| Blook gauges | - قوالب قياس |
| Standared Rolls | - اسطوانات قياسية |
| Concentrisity tester | - ماكينة قياس التمرکز |
| Depth Micrometer | - مايكرومتر قياس الاعماق |
| Standard Bolls | - كورات قياسية |

الفرض من التجربة :- دراسة مفصلة عن المساليب وانواعها وكيفية قياس عناصرها باستخدام الادوات والاجهزة السابقة مع معرفة طرق الاستخدام الصحيح لها

مقدمة :- المقصود بالمساليب هي محددات قياس على هيئة مخروط ناقص ويمكن ان يكون هذا المخروط مصمت وتسمى المساليب الخارجية في هذه الحالة او يكون المخروط مجوف من الداخل وبالتالي تسمى المساليب الداخلية. والمساليب سواء كانت خارجية او داخلية تستخدم في اختبار النتوجات المنتجة بكمية ولها تفاوتات مسموح بها في حدود معينة ويمكن اختبار الشفلات المجوفة باستخدام المساليب الخارجية وكذلك اختبار الشفلات المصمتة باستخدام المساليب الداخلية وعند قياس المساليب نجد ان للمساليب الداخلية والخارجية نفس العناصر التي يمكن قياسها وهي :

- ١ - زاوية المسلوب (2θ) وهي زاوية رأس المخروط بعد تكملته .
- ٢ - القطر الاصغر (Minimum diameter (D min) وهو الذي يمثل قيمة القياس المسموح للقبول بالدخول ويسمى (Go) .
- ٣ - القطر الاكبر (Maximum diameter (D max) وهو الذي يمثل قيمة الحد الاقصى للتفاوتات المسموح بها واي قيمة اكبر منه لاتعتبر ضمن الحدود المقبولة ويسمى . Not Go
- ٤ - قطر القاعدة الصغرى للمسلوب الخارجى (D_e) . نرى مما سبق ان القطر الاصغر والاكبر للمسلوب يحددان بواسطة شطف على قاعدة المسلوب الكبرى كما هو موضح بالشكل (١-٤) اما قطر القاعدة الصغرى فهي بداية المسلوب كما هو موضح بالشكل (١-٤) .
- ٥ - قطر الفتحة الكبرى للمسلوب الداخلى (Dn ax) وهو موضح بالشكل (١-٤) .

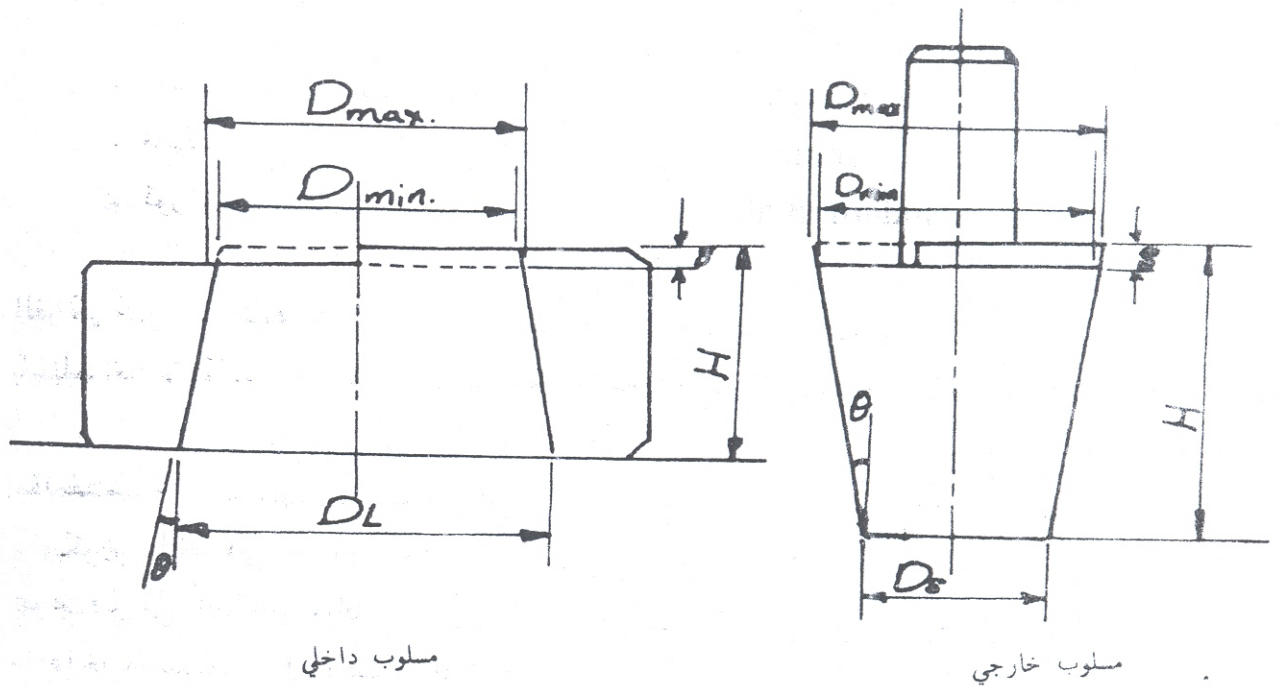

شكل (١-٤)

حيث S = مقدار التفاوت المسموح به .
 H = طول المسلوب او ارتفاعه الكلى .

- قياس عناصر المساليب الخارجية :

أ - قياس زاوية المسلوب (2θ) ويتم قياس زاوية المسلوب بطريقتين :


اولاً - باستخدام ميكرومتر قياس خارجي واسطوانات ذات اقطار قياسية وتم كالآتي :

١ - يوضع المسلوب على زهرة استواء وذلك اذا كانت القاعدة مستوية ويوضع على جانبي المسلوب اسطوانتان مرتكزتان على زهرة الاستواء .

٢ - تؤخذ المسافة بين الاسطوانتين باستخدام ميكرومتر قياس خارجي ويجب ان تكون الاسطوانتين ملامستين لكل زهرة الاستواء والمسلوب ولتكن المسافة المقاسة عبر الاسطوانتين هي (M_1) ملم .

٣ - ترفع كل من الاسطوانتين باستخدام والب قياس ارتفاعها (h) .

٤ - نأخذ المسافة بواسطة ميكرومتر قياس خارجي في الوضع الثاني عبر الاسطوانتين ولتكن (M_2) وكما موضح في الشكل (٢-٤) .

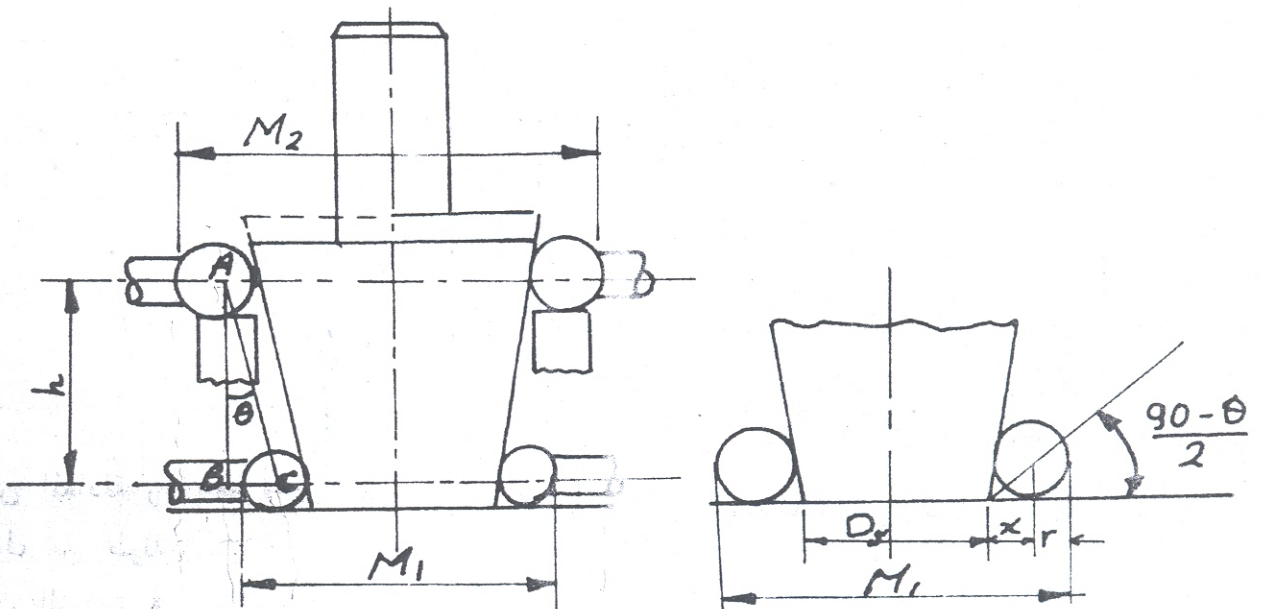

شكل (٢-٤)

$$\tan \theta = \frac{BC}{AB}$$

ABC

من الشكل (٢-٤) المثلث

AB = h = The height of the gauge blocks

$$BC = \left[\frac{M_2 - M_1}{2} \right] + r$$

$$\tan \theta = \frac{BC}{AB} = \frac{M_2 - M_1}{2h}$$

حيث θ = نصف زاوية المسلوب الخارجي .

قوالب القياس = h

Max & Min dia.

ب - قياس القطر الاكبر والاصغر :-

لتعيين القطر الاكبر والقطر الاصغر للمسلوب الخارجي الموضح للشكل (٢-٤) لابد في البداية من تعيين قطر القاعدة الصغرى (D_s) ويمكن تعيين (D_s) بالحساب كما يلي ومن الشكل (٢-٤).

$$M_1 = D_s + 2r + 2x$$

$$\tan \left(\frac{90 - \theta}{2} \right) = \frac{r}{x}$$

$$x = r \cdot \cot \left(\frac{90 - \theta}{2} \right)$$

$$M_1 = D_s + 2r \left(1 + \cot \frac{90 - \theta}{2} \right)$$

$$M_1 = D_s + d \left(1 + \cot \frac{90 - \theta}{2} \right)$$

where d = roll diameter

$$D_s = M_1 - d \left(1 + \cot \frac{90 - \theta}{2} \right)$$

ومن المعادلة رقم (١) يمثل ظل الزاوية (θ) الزيادة في نصف قطر المسلوب لكل وحدة طول من طوله .

اذن الزيادة في القطر لكل وحدة طول = ضعف ظل الزاوية (θ)

Increase in diameter per unit length = $2 \tan \theta$ اذن

$$D_{max.} = D_s + 2H \tan \theta$$

$$D_{min} = D_s + 2(H - S) \tan \theta$$

وحيث $H =$ ارتفاع السلوب
 $S =$ مقدار التجاوز المسموح به = ارتفاع البروز في السلوب


- اذا اخذنا اي قيم اخرى تمثل h , M_1 , M_2 و عوضنا في المعادلة (١) واعطت قيم مختلفة للزاوية (θ) يمكننا القول في هذه الحالة ان السلوب ليس مسلوباً حقيقياً وان جوانبه ليست مستقيمة وفي هذه الحالة يمكن تغيير الحد لانه لا يغير في القياس او التفطيش على المنتج.

ثانياً - ماكنة قياس المساليب :-

لكي يتم القياس لعناصر السلوب الخارجي بدرجة دقة عالية مستخدم ماكنة قياس المساليب وهي كما في الشكل (٤-٣) تتكون من ميكرومتر يقرأ بدرجة دقة تصل الى (٢ .٠٠٠ .٠ مليم) وذلك باستخدام نظرية الميكرومتر بتقسيم عجلة القياس الى ٢٥٠ قسم ثم استخدم نظرية عمل دقة القياس باخذ (١٠) اقسام من على عجلة القياس للميكرومتر وتقسيمها الى عشرة اقسام متساوية على المطوانة القياس فتشأ درجة الدقة العالية والتي تكون (٢ .٠٠٠ .٠ مليم) وهذا الميكرومتر مزود بمفك ثابت يمكن تحريكه وكذلك بمنظم قوة قياس على هيئة مؤتمن عليها ثابت والآخر متحرك وتكون قوة قياس صحيحة عندما يكونان على المسطرة واحدة.

- يمكن رفع او خفض ميكرومتر القياس للماكنة بواسطة حديد مسننة مثبتة رأسياً في الماكينة بواسطة عجلة خاصة بذلك.


- توجد ايضاً قاعدة من الحديد لها سطح مجلخ ولا مع جقي يمكن وضع السلوب عليها رأسياً واجراء القياسات الخاصة با

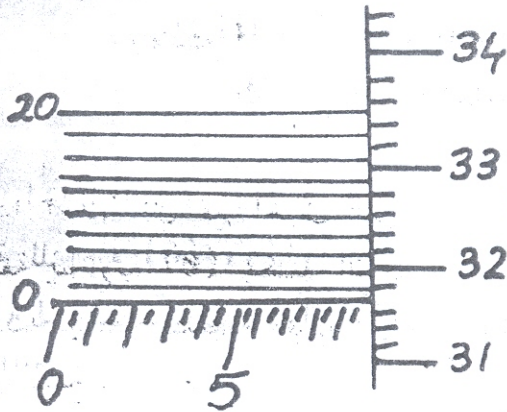

القراءة الموضحة هي

$$\begin{array}{r}
 9.5 \\
 + 0.31 \\
 + 0.006 \\
 + 0.0012 \\
 \hline
 9.8172 \text{ mm}
 \end{array}$$

شكل (٣-٤)

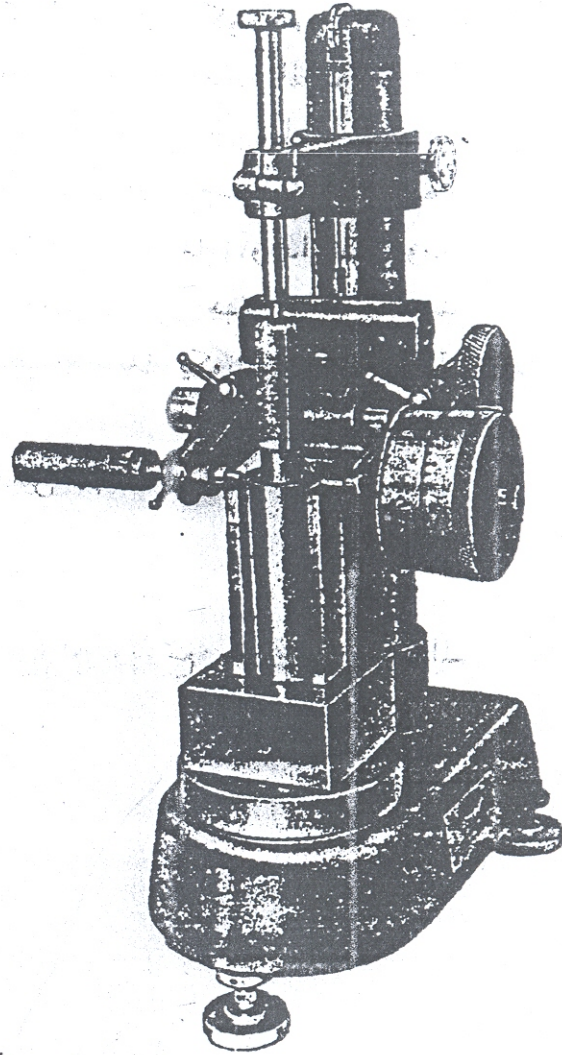

ماكينة قياس المساليب

The taper Measuring M/c

$$H = 64$$

$$h = 30$$

$$S = 1$$

$$d = 12$$

قياس عناصر المساليب:- بأستخدام ماكينة قياس التمرکز:-


تتكون ماكينة قياس التمرکز من محورين يثبت بينهما المسلوب المراد قياس زاويته وكذلك مبین قیاس رأس الجس یمس سطح المسلوب العلوي كما ان الجس والمبین یمکن لهما ان يتحركا حركة افقية على طول المسلوب.

الماكينة مزودة بمسطرة لقياس المسافة التي تحركها مبین القیاس كما هو موضح بالشكل.

خطوات العمل :

- ١ - تثبت المسلوب بين محوري التثبيت بحيث يكون محوره افقياً تماماً.
- ٢ - نضع من نقطة ما على السطح العلوي للمسلوب ونأخذ قراءته وفي نفس الوقت نأخذ القراءة الجانبية المبيّنة على المسطرة لنقطة تلامس المبین مع المسلوب. ولتكن القراءتين هما

M_1 للمبین ، R_1 للمسطرة

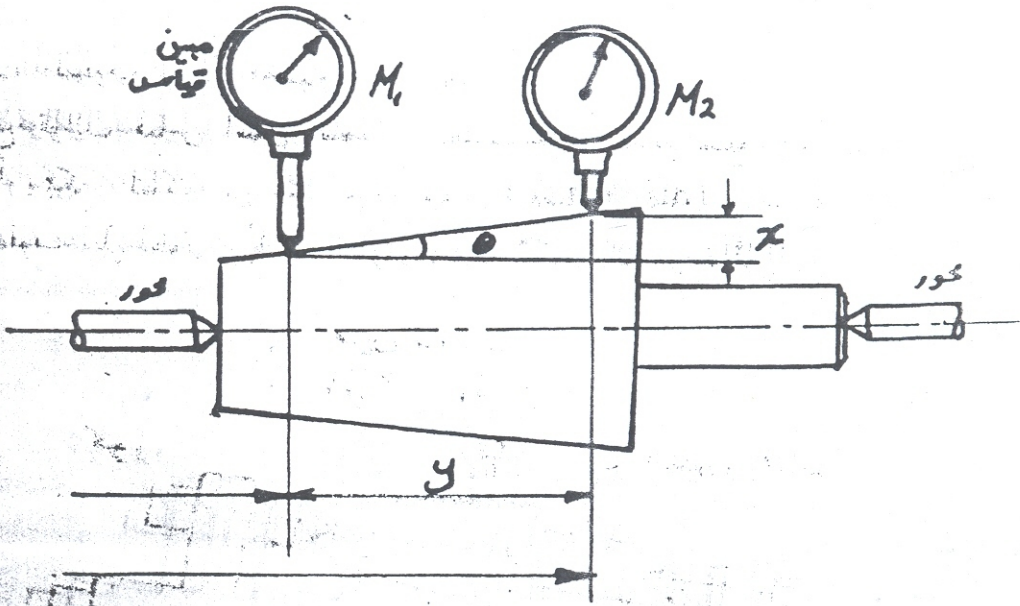

شكل (٤-٤)

$$\tan \theta = \frac{M_2 - M_1}{R_2 - R_1} = \frac{x}{y}$$

من الشكل :

- ٣ - نحرك مبین القیاس افقياً حتى نقطة اخرى ونأخذ القرائتين M_2 ، R_2 ونعوض في العلاقة حتى نحصل على (θ) التي تساوي $1/2$ قيمة زاوية المسلوب (20).

$$\tan \theta = \frac{x}{y}$$

$$X = M_2 - M_1$$


$$Y = R_2 - R_1$$

رابعاً :- باستخدام ماكينة قياس جيب الزاوية :

وتسمى (طريقة محاور جيب الزاوية) او Sine Centres وتتكون الماكينة كما هي موضحة بالشكل (٥-٤) من قاعدة يرتكز فوقها قضيب جيب الزاوية من احد اطرافه اما الطرف الآخر للضبيب وهو طرف الضبط وتكون المسافة بين محوري اسطوانة الضبط واسطوانة الاتكاز هي البعد الاسمي لقضيب جيب الزاوية والذي يكتب عليه ويتصل بقضيب جيب الزاوية محوران من طرفيه مثبت فيها المسلوب المراد قياسه.

طريقة العمل :-

- ١ - يثبت المسلوب المراد اختباره في المحاور.
- ٢ - يوضع قوالب قياس اسفل اسطوانة الضبط حتى يصبح سطح المخروط العلوي افقياً تماماً ويمكن التأكد من ذلك بمين قياس (dial gauge) وذلك بلامسة مجس المين للمسلوب على طول سطحه العلوي ويجب تكون القرار دائماً (صفر)

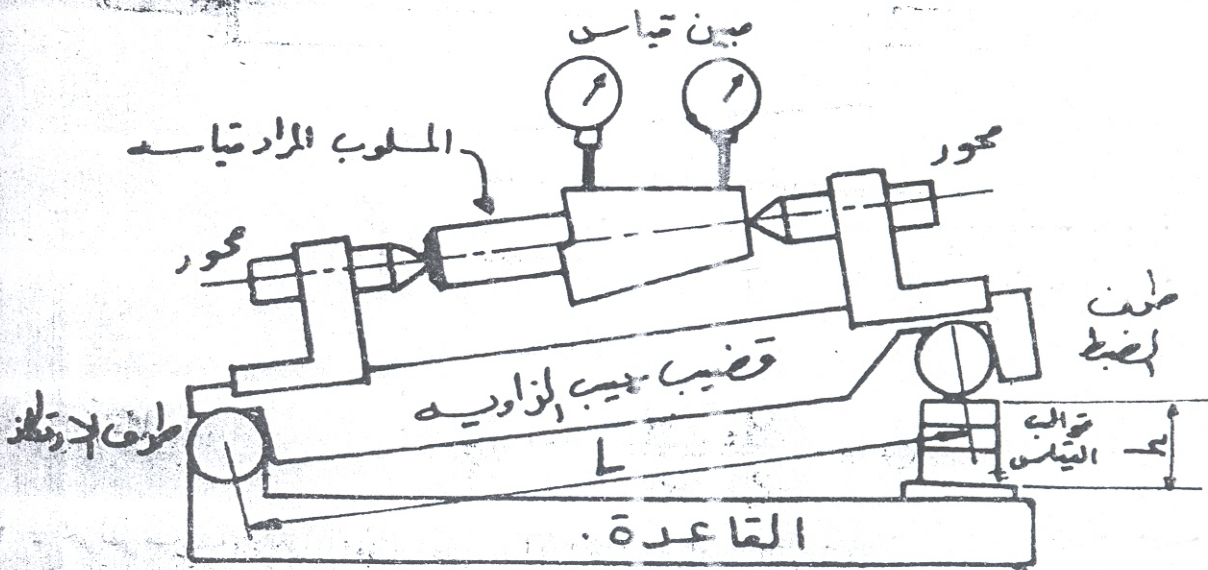

ماكينة قياس جيب الزاوية
شكل (٥-٤)

$$\sin \theta = \frac{h}{L}$$

في هذه الحالة

حيث h = ارتفاع قوالب القياس

L = طول قضيب جيب الزاوية

θ = نصف زاوية المسلوب

- قياس عناصر المناسيب الداخلية :-

أ - قياس زاوية المسلوب الداخلي (20) يتم قياس زاوية المسلوب الداخلي باستخدام ميكرومتر قياس الاعماق وبالإضافة الى الكور القياسية المعلومة الاقطار وتم الخطوات كالاتي :-



١ - نضع المسلوب على زهرة استواء بحيث ترتكز قاعدة ذو القطر الاقل على الزهرة.

٢ - نضع كرة قياسية معلومة القطر وليكن قطرها (d_{p1})

٣ - نضع الفك الثابت المتحرك لميكرومتر قياس الاعماق على قوالب قياس كما هو موضح بالرسم شكل (٦-٤).

٤ - تحرك الفك المتحرك لميكرومتر قياس الاعماق حتى يلامس الكرة الاولى وتأخذ قراءته ولتكن (M_1) .

٥ - نرفع الكرة ونضع كرة قياسية اخرى لها قطر اكبر من الاولى وليكن قطرها (d_{p2}) وتأخذ قراءة الميكرومتر كما سبق ولتكن (M_2) .

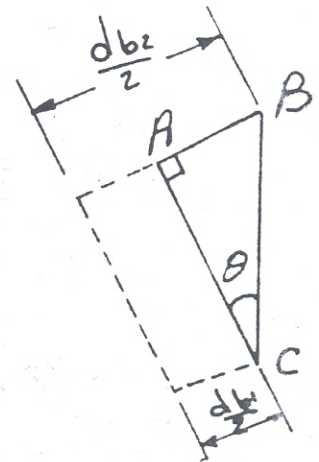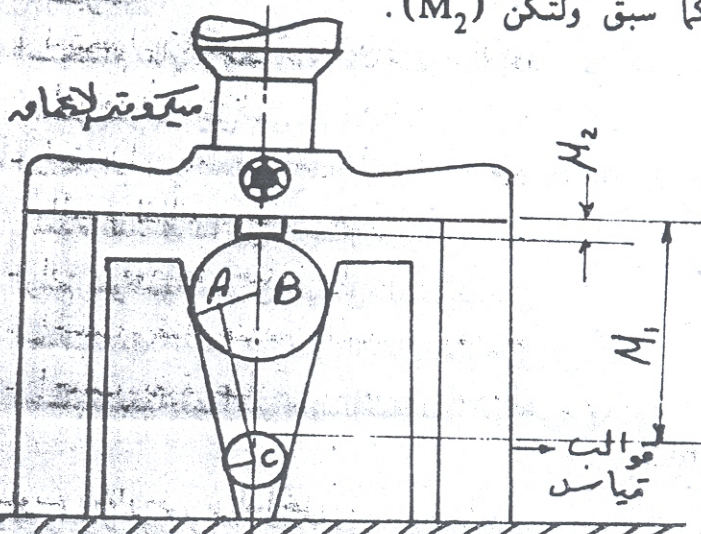

من الشكل (٦-٤) ومن المثلث AB6

$$\sin \theta = \frac{AB}{BC}$$

Where $AB = \frac{db_2 - db_1}{2}$

$$BC = (M_1 + db_1) - (M_2 + db_2)$$

$$\sin \theta = \frac{db_2 - db_1}{2[(M_1 - M_2) - (db_2 - db_1)]}$$

بعد حساب (Sine θ) يمكن معرفة قيمة الزاوية (2θ) وهي زاوية السلوب وبالتالي يمكن حساب جميع عناصره.

محتويات التقرير والجزء العملي :-

- ١ - ارسم رسماً تخطيطياً مبيناً الاجزاء المكونة لماكينة قياس المساليب.
- ٢ - بين كيفية القراءة عليها واقل قراءة مطلوبة لها.
- ٣ - استخدام ماكينة قياس المساليب لتحديد زاوية السلوب للشغلة المدّة لذلك داخل المختبر.
- ٤ - استخدام مايكرومتر الاعماق مع الكورات القياسية لتحديد زاوية السلوب للشغلة ذات السلوب الداخلة المدّة داخل المختبر.
- ٥ - استخدام جهاز قياس التمرکز لتحديد زاوية السلوب للشغلة ذات السلوب الخارجة المدّة لذلك داخل المختبر.
- ٦ - ارسم موضعاً جهاز قياس التمرکز.
- ٧ - احسب بقية عناصر السلوب الخارجة.
- ٨ - احسب بقية عناصر السلوب الداخلي وهي.

$DL, D_s, D_{min}, D_{max}$

للسلوب الخارجة والداخلة على السواء.

- ٩ - الملاحظات والاستنتاجات ومناقشة نتائج التجربة.

التجربة الرابعة:-


أسم التجربة :

قياس واختبار اللوالب

الغرض من التجربة : قياس عناصر اللوالب والاطاء فيها

مقدمة :

للولب المسنن بشكل عام يمثل تجويف حلزوني ذو مساحة ذو مساحة مقطع . وهو عبارة عن منحنى في الفراغ ، الميل في أي نقطة ثابت بالنسبة الى الميل المماس للحلزون

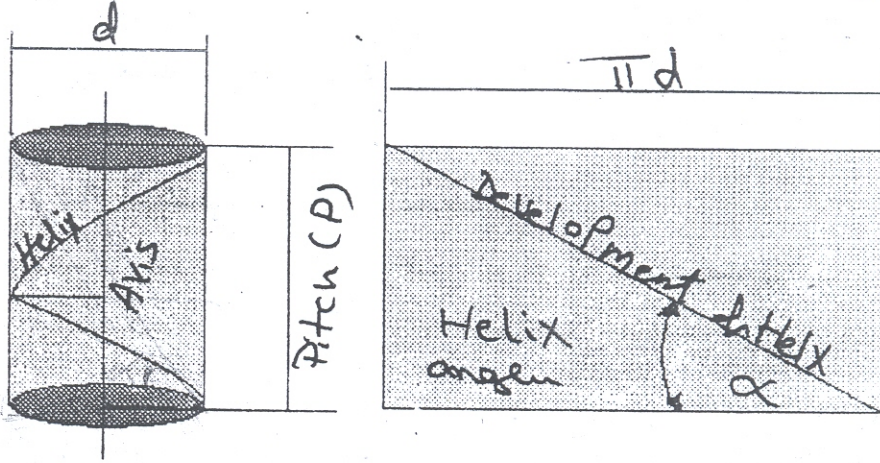

ويمكن قياس زاوية الميل للولب بالمعادلة التالية

$$\tan \alpha = p/d\pi$$

الخطوة = P ، القطر = d

وبما ان اللولب يحتوي على تجاويف لذلك فان زاوية الحلزون تختلف نسبة الى العمق (عمق السنة)

• عناصر اللوالب :

للوالب عناصر ومفردات اساسية يمكن اجمالها بما يلي :

١. القطر الاكبر (major diameter) :

وهو قطر الاسطوانة يحتوي سطحها على كل القمم الاسنان

٢. القطر الاصغر : minor dia.

وهو قطر الاسطوانة الذي يحتوي سطحها على كل قاع الاسنان .

mean

٣. single objective diameter : القطر المتوسط :

اسطوانة وهمية تقطع اسنان بحيث يكون سمك السنة للولب هنا هو العرض بين كل سنين في الفراغ .

٤. طول السنة:

المسافة بين نقطتين متناضرتين ومتتاليتين على الخط يوازي المحور الرئيسي للولب

٥. الخطوة : Pitch

هي المسافة التي يتحركها اللولب في اللفة الواحدة وطول الخطوة يساوي طول السنة في اللولب المفردة .

٦. زاوية الجنب وشكل السنة : flank angle

زاوية الجنب او الجنب للسنة وهي الزاوية المحصورة بين جانب السنة والعمود على المحور اللولب وزاوية السنة هي ضعف زاوية الجنب .

والخطئ في أي عنصر من العناصر للولب او الى السنة للولب يؤدي الى تلف اللولب ورفضه انتاجيا لذلك يجب ان يكون هناك اهتمام ودقة اثناء تصنيع اللولب لتلافي أي خطأ في هذه العناصر .


الاطءاء في عناصر اللولب :

هناك انواع متعددة للخطاء الذي نجدها في عناصر اللولب واهمها
١. الخطأ في القطر الاكبر والقطر الاصغر وهذا النوع من الخطا يسبب داخل الاسنان المتقابلة وكذلك النقصان في التلامس الجوانب للاسنان سوف تكون اضعاف السنة وذلك لتقليل السنة. اما القطر الاصغر هناك نقصان في مساحة المقطع عند جذر السنة أي ان اللولب يكون ضعيف في هذه المناطق .


أنواع الخطأ الخطوة

- 1. خطأ القياس
- 2. خطأ المعايرة
- 3. خطأ المعايرة
- 4. خطأ المعايرة
- 5. خطأ المعايرة
- 6. خطأ المعايرة
- 7. خطأ المعايرة
- 8. خطأ المعايرة
- 9. خطأ المعايرة
- 10. خطأ المعايرة


أ- خطأ تقادسي

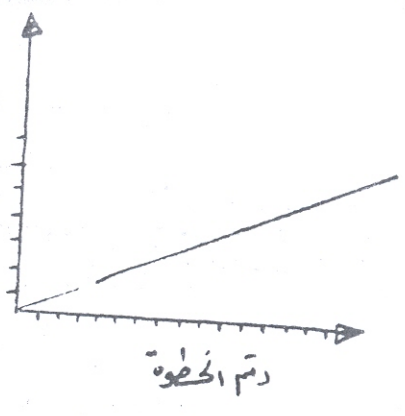

ب- خطأ دوري

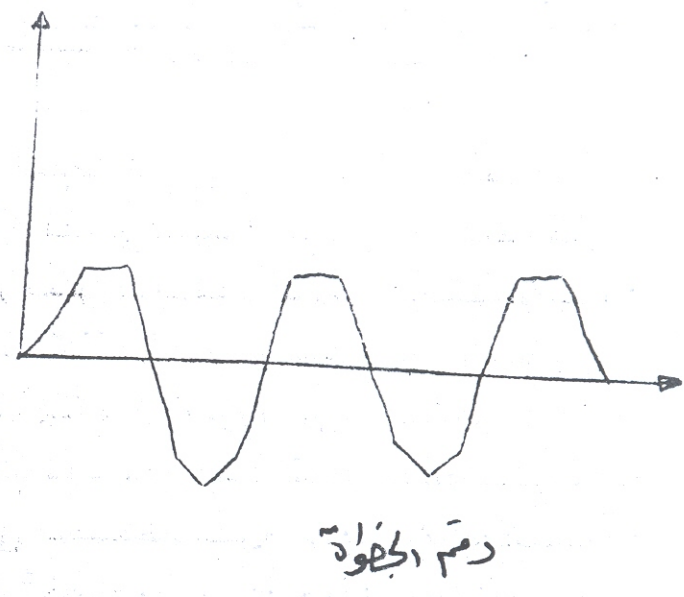

ج- خطأ حاد

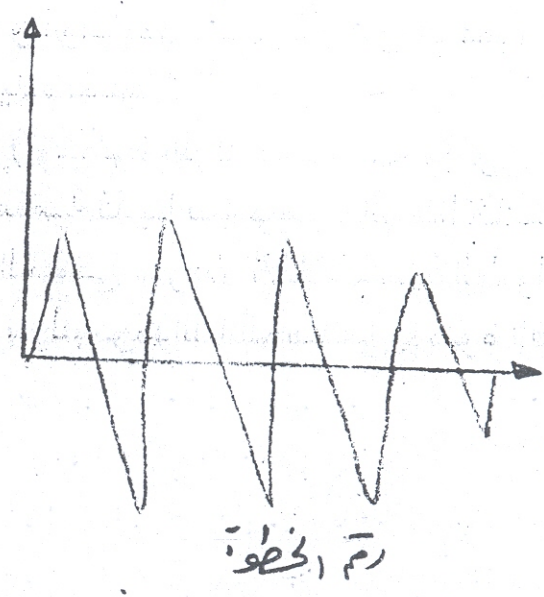

٢. خطأ في القطر المتوسط : ويمثل هذا الخطأ النقصان في او قلة الانزلاق بين الاسنان او التداخل بين الاسنان المتعشقة ، فاذا كان القطر الاكبر الاصغر بقيم عظمى واذا كان القطر المتوسط صغير فان الاسنان سوف كون ضعيفة (قابلة السمك) للاسنان الخارجية وبسمك كبير للاسنان داخلية والعكس صحيح .

٣. خطأ في الخطوة : ان الخطأ في الخطوة يمثل الخطأ في الحلزون القطر لمتوسط ويقاس موازيا لمحور اللولب المسنن ، وهو على ثلاث انواع :-

أ- الخطأ الدوري : Periodic error

ويمثل الخطأ الذي يتغير بشكل منتظم الفترات في القيمة على طول اللولب وعندما يحدث هذا الخطأ كل دورة فأنها تسمى خطأ درانكن كما موضح في الشكل رقم (٣) وهذا الخطأ يعطي شكلا حلزوني مختلف عن الحلزون النظري ، وتبقى الخطوة ثابتة ولا يمكن قياس الخطأ من هذا النوع بالقياس على طول اللولب ، ويحدث هذا الخطأ بسبب الخطأ في التعامد لكراسي الضغط لمحور القيادة المستخدمة في عمل الاسنان وكذلك الخطأ في التمرکز لمحاور التروس بين محور القيادة ومحور الرئيسي للمخرطة وكذلك الخطأ في اسنان التروس المذكورة والخطأ في اسنان الترس المذكور والخطأ في اسنان محور القيادة نفسها

عندما تكون خطوة اللولب منتظمة ويكون اطول او اقصر من القيمة الاسمية فأنها تسمى بالخطأ التقادمي والسبب الرئيسي في هذا الخطأ هو الاختلاف في الطول نتيجة المعاملات الحرارية للولب وكذلك الخطأ في خطوة القيادة

ب- الخطأ التقدمي Progressive :-

عندما تكون خطوة اللولب منتظمة ولكن اطول او اقصر من القيمة الاسمية فأنها تسمى بالخطأ التقدمي ويكون السبب الرئيسي لهذا الخطأ هو الاختلاف في الطول نتيجة المعاملات الحرارية للولب وفيه تغير في كذاك الخطأ في خطوة محور القيادة .

د- الخطأ في زاوية الجنب Flank Angle :-

ان الخطأ في هذه الزاوية يسبب الزيادة الافتراضية في القطر المتوسط للولب المسنن (البرغي) والنقصان للصامولة (Nut) .

ج- الخطأ الحاد : errative

وهي الاخطاء التي تتاير بشكل غير منتضم على طول الاسنان
والاسباب الرئيسية لهذا النوع لايمكن تحديدها بشكل موثق
الا ان احد الاسباب لهذا الخطا في الالات القطع والقطع
غير المنتضم الذي يحدث بسبب عدم التجانس لمعدن اللولب
وعندما تجتمع هذه الابخاء وبشكل تجميعي تسمى الخطوة
التجميعية


طريقة قياس الخطوة :

ويتم قياس الخطوة بواسطة جهاز قياس خطوة اللوالب حيث يتم اختيار المجس
المناسب ويثبت الى الماكنة في راس القياس للجهاز حيث يلامس اسنان اللوالب
عن طريق مؤشر انتضام التلامس اما راس القياس يتحرك بحركة موازية
لمحور اللولب بواسطة ميكرو متر يتصل بها ويتحرك المؤشر (A , B)
نتيجة الى حركة المجس على اسنان اللوالب وتؤخذ القراءة الاولى حينما يكون
المؤشر عند (٥) ثم يتحرك المؤشر الى (٤) ثم الرجوع الى (A) مارا بـ (٤) وينحرف
مرة اخرى الى (٥) وعند المؤشر لها تؤخذ القراءة الثانية والفرق بين القرائتين هو
الخطوة .

جهاز قياس خطوة اللولب:

وهو جهاز يستخدم لقياس وهو الجهاز الذي يستخدم لقياس المسننات بالنسبة
للشغلات ذات المسننات الخارجية او الشغلات التي تحوي على المسننات
الداخلية (قطر الشغلة الممكن قياس مسنناتها على الجهاز من 200 - 0 ملم
دقة القياس 0.0025

طريقة قياس الخطوة : يتم قياس الخطوة باستخدام ماكينة قياس الخطوة
شكل الجهاز

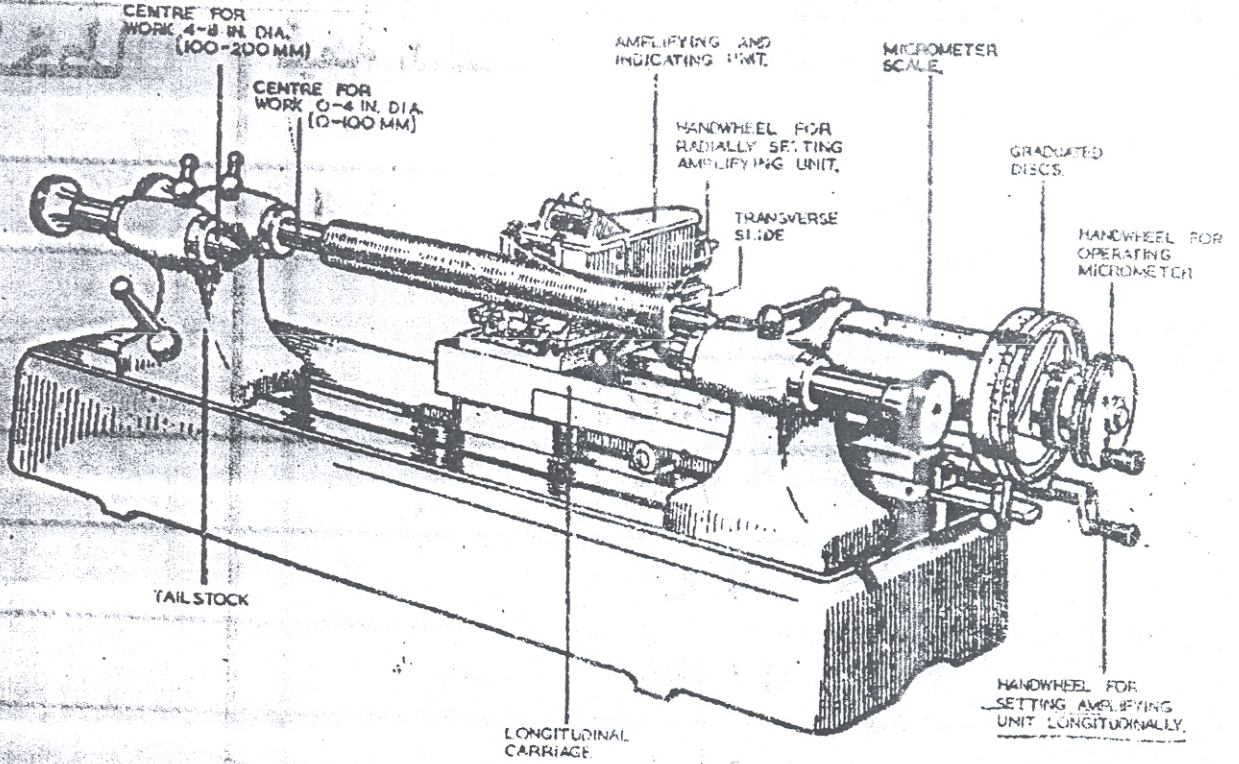

الجانب العملي

| رقم الخطوة | قراءة المايكرو متر | قيمة الخطوة | الخطأ |
|------------|--------------------|-------------|-------|
| P1 | 1.8 | 1.8 | |
| P2 | 3.67 | | |
| P3 | 5.52 | | |
| P4 | 7.38 | | |
| P5 | 9.224 | | |
| P6 | 11.084 | | |
| P7 | 12.93 | | |
| P8 | 14.796 | | |
| P9 | 16.634 | | |
| P10 | 18.49 | | |

التجربة الخامسة:-

اسم التجربة :-

أختبار التعامد للزوايا Squaeness Testing

الهدف من التجربة :- قياس الخطأ في التعامد لزوايا مشغولة

مقدمة:-

للزوايا القائمة أهمية خاصة في العمل الهندسي ولدقة التعامد أهمية عظيمة أيضا. وهناك طرق كثيرة لاختبار التعامد بين السطحين أو للتحقيق من الزوايا القائمة الداخلية لجسم معين , بعض هذه الطرق عامة الاستخدام و البعض الاخر محددة لعناصر خاصة أو لاختبار بعض الاجهزة . ولاختبار المباشر للتعامد و يمكن اجراءه باستخدام قالب مربع قياسي . ولهذا الغرض يعمل قالب معياري من اسطوانة ذاتها يبين ثم تشنيلها بدقة عالية بحيث يتم تشغيل بنفس الوضعية التي يتم فيها تشغيل و تجليخ القطر . وعندما تسند الاسطوانة على احدى النهايتين يمكن تقريب المشغولة المراد اختبارها بجانب الاسطوانة و التحقق من التعامد الاوجه لها . ان العملية المذكورة وان كانت دقيقة لحد ما عند الاختبار من قبل الاشخاص ذوي المهارة العالية الا أنها تفتقر الى اعطاء المعلومات الكاملة عن الزوايا القائمة للجسم او السطوح لذلك فان الحاجة تتطلب استخدام طرق متقدمة ودقيقة .

طرق اختبار التعامد (التربيع) :- Squaereness Testing Methodes

يمكن اختبار التعامد بأحدى الطرق التالية :-

1 باستخدام مبين القياس (Dial Gauge)

يتكون الجهاز المستخدم من القاعدة وعمود له حافة سكين قرب

القاعدة ومثبت على العمود مبين القياس كما في الشكل رقم (1).

والسافة يثبت حافة السكين ومجس مبين القياس معلومة .


ويستخدم في تصفير وضبط الجهاز قطعة مربعة قياسية اسمياً .

ويتم اختبار التعامد لايه قطعة وذلك بأسنادها على احدى الاوجه


وبلامسة الوجه المجاور لحافة السكين ومجس مبين القياس . فإذا

كانت هناك خطأ في التعامد او في الزاوية القائمة بين الوجهين

فإن مؤشر مبين القياس يعطي قراءة معينة .

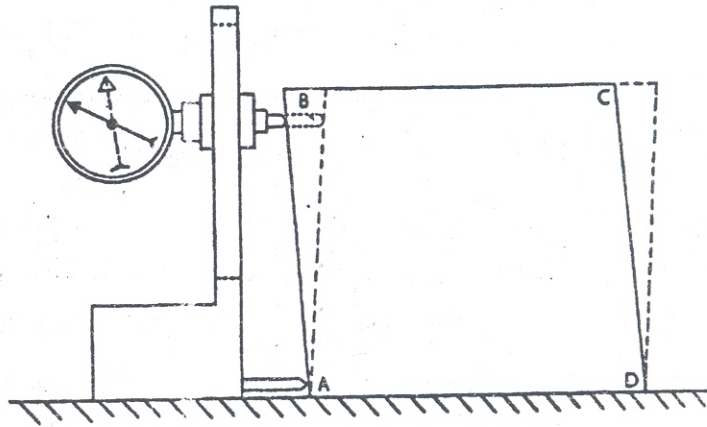


2- باستخدام جهاز ذي ذراع متمايل (Tilting Bar) ، ويشمل الجهاز على ذراع عمودي يتم فصل مع محور أفقي في نقطة اعلى من مركز ثقله ويحمل هذا العمود قرصين متساويين في القطر و كذلك مرآة مستوية كما موضح في الشكل رقم (2). وعندما يلامس الجسم القرصين في نقطتين و عند وجود أي خطأ في التعامد يميل الذراع العمودي . ويستخدم مع الجهاز مسند ذاتي للضوء يسقط شعاعا على المرآة في الجانب المجاور للعمود. والمعروف أن الضوء الساقط من المسدد يرجع الى الجهاز عند سقوطه على المرآة في حالة الزاوية القائمة او التعامد الدقيق لذلك فإن أي خطأ في تعامد الجسم المراد اختباره سوف يغير وضع الذراع العمودي أي أن وضع المرآة سوف يتغير وبذلك فإن الشعاع الساقط سوف ينعكس بزاوية ويتغير خط رجوعه كما في الشكل رقم (2) والجهاز يمكن استخدامه لاجام مختلفة من القطع .

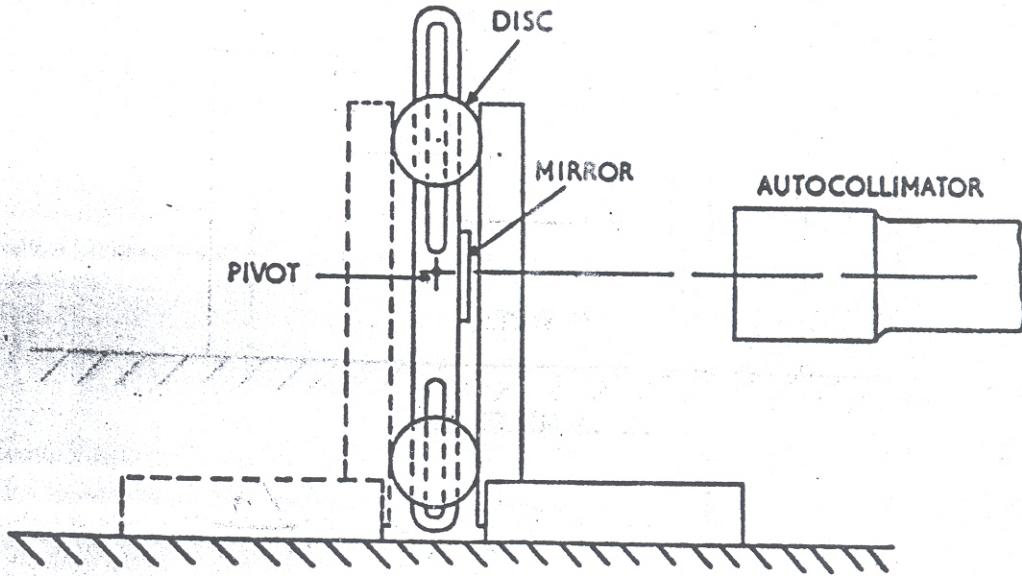

شكل رقم (2)

بأستخدام المربع الضوئي (Optical Square) تستخدم هذه الطريقة عندما يتعذر استخدام المسدّد الذاتي للضوء و جعله بالاتجاه المطلوب لا نعكاس الشعاع و تستخدم الطريقة لاختبار التعامد للسطوح الداخلية لبعض الأشكال والشكل رقم (3) يبين كيفية اختبار تعامد السطح العمودي مع القاعدة لقطعة عمل. و المربع الضوئي عبارة عن مؤشر ثابت الانحراف تالرج بحيث تميل الأشعة بزاوية 90°

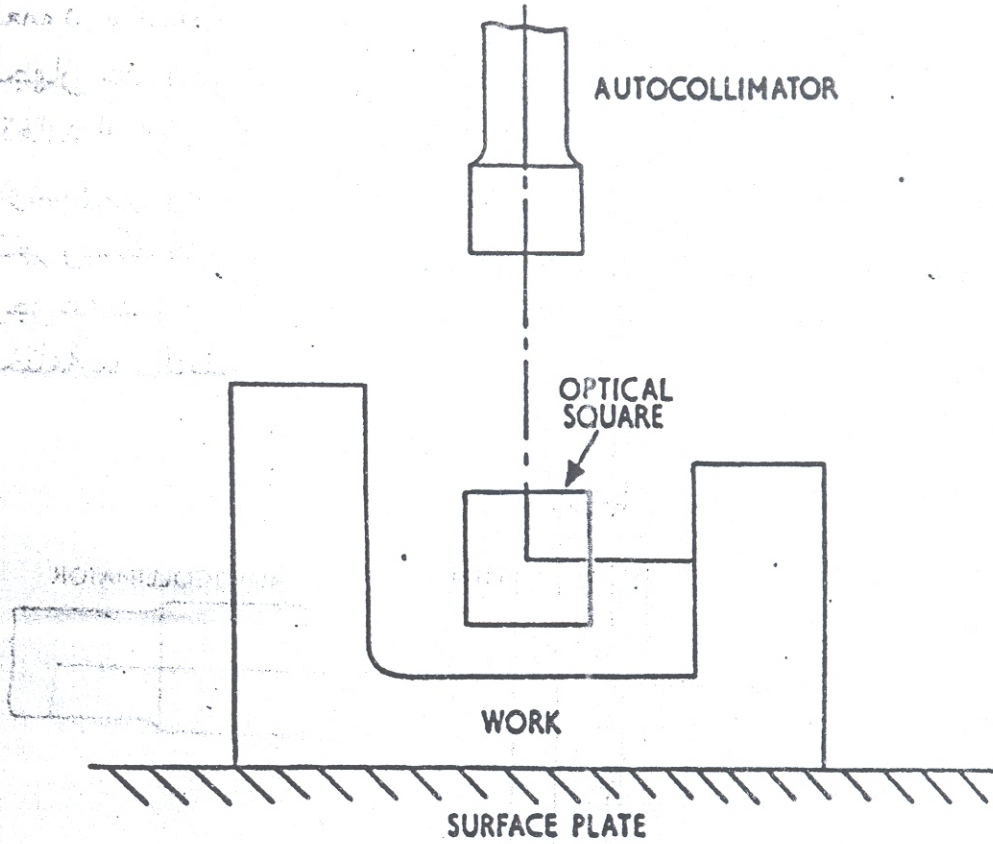

شكل رقم (٢)

خطوات العمل العمل :-

- 1- يتم استخدام جهاز قياس التامد الزود بمبين القياس .
- 2- يضبط الجهاز ويصفر بأستخدام قطعة مربعة قياسية .
- 3- لتكن زوايا المشغولة A, B, C, D .
- 4- تسند القطعة على الوجه D ثم يقرأ مبين القياس عند B ثم تسند على AB ويقرأ في C وذلك بالنسبة الى الوجه DC\CB على التوالي .
- 5- تجمع القراءات الاربعة و تسم على (4) لايجاد والمتوسط الذي يمثل التعامد فاذا كانت المسافة بين مجس مبين القياس و الحافة معلومة يمكن ايجاد الخطأ الزاوي في التعامد عند كل زاوية كما يلي :

$$\text{Error} = \frac{RX - RAV}{L}$$


- حيث RX : القراءة عند أي زاوية من المشغولة لمبين القياس .
RAV : متوسط القراءات لمبين القياس للزوايا الاربعة .
L : البعد بين مجس مبين القياس و الحافة الثانية .

النتائج والمناقشة :-

تدون النتائج كما في الجدول التالي:

| الزاوية | قراءة مبين القياس | الاختلاف عن المتوسط | الخطأ في التعامد بالدرجات |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |

1- تحديد نقطة التوازن
 2- قياس الترددات الطبيعية
 3- دراسة تأثير التخميد
 4- قياس زمن التردد
 5- دراسة تأثير الكتلة
 6- قياس ثابت التخميد
 7- دراسة تأثير اللزوجة
 8- قياس ثابت التخميد
 9- دراسة تأثير التخميد
 10- قياس ثابت التخميد

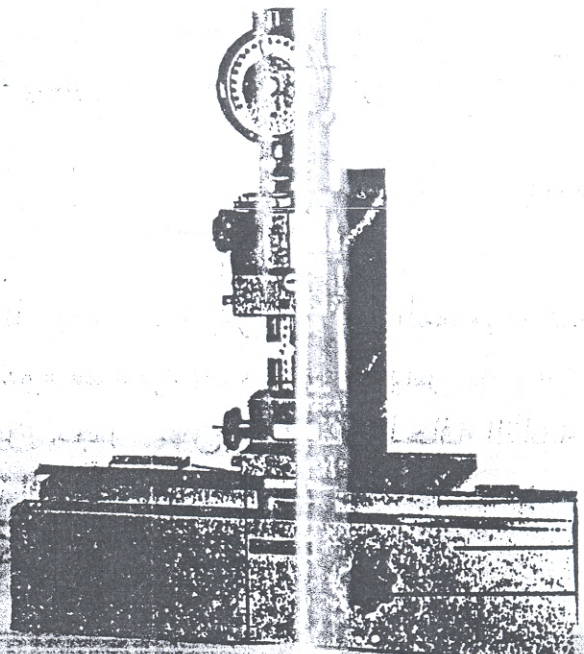

جهاز قياس التعداد المستخدم في التجربة

- A
- B
- C
- D


((... اجراء القياسات العامة))
... Universal Measurements ...

- الاجهزة المستخدمة :- جهاز ميكروسكوب القياس العام
Universal Measuring Microscop

- الغرض من التجربة : تدريب الطلبة على الاستخدام الامثل والصحيح لجهاز ميكروسكوب القياس العام وكيفية استخدامه في قياس جميع انواع القياسات للمشغولات المختلفة مثل (القياسات الخارجية-القياسات الداخلية-قياسات الزوايا-قياس الاشكال الغير محددة-قياس المساليب قياس عناصر اللوالب-قياس عناصر التروس وهكذا).

- مقدمة عن الجهاز : جهاز ميكروسكوب القياس العام مع ملحقاته كما هو موضح بالشكل رقم (١-٥) مصمم بحيث يمكنه القيام باجراء جميع انواع القياسات البسيطة والمعقدة وله استخدامات في الحقول التالية :

- ١ - قياس الاطوال والابعاد سواء كانت خارجية او داخلية .
- ٢ - قياس الاقطار للاسطوانات .
- ٣ - جميع انواع القياسات الخاصة باقلام القطع وآلات القطع ذات الاشكال الغير محددة والمشغولات المسلوقة والقياسات الخاصة بالكامات .
- ٤ - قياس جميع عناصر اللوالب والتروس .
- ٥ - قياس زوايا الشغلات واللوالب .
- ٦ - تكبير رسم الشكل المحدد للشغلة غير منتظمة الشكل بمعرفة قياسات نقطة محددة على الشكل العام للشغلة وهكذا .

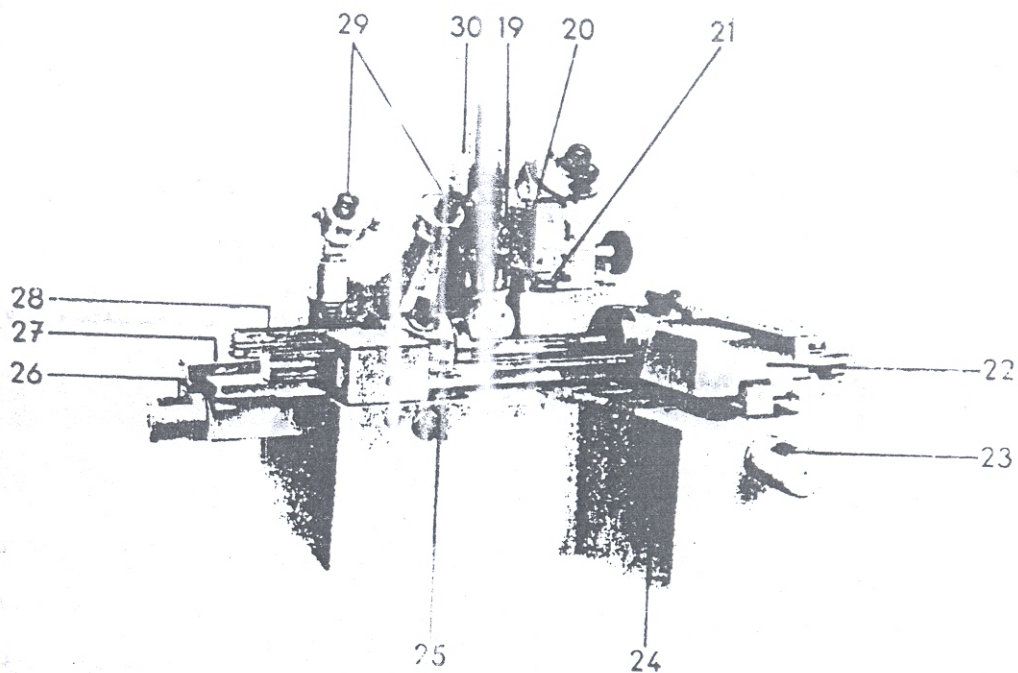

شكل (٥-٥)
جهاز الميكروسكوب لعلم القديس

- ١٩ - حامل .
- ٢٠ - الرأس الحاملة للتلسكوب .
- ٢١ - العدسة الشيئية للتلسكوب .
- ٢٢ - عربة تتحرك في اتجاه متعامد على الجهاز .
- ٢٣ - مصدر الضوء .
- ٢٤ - القاعدة للجهاز .
- ٢٥ - مثبت للمربة المتحركة في اتجاه طول الجهاز .
- ٢٦ - دليل تحريك العربة .
- ٢٧ - فرش الجهاز .
- ٢٨ - دليل .
- ٢٩ - الميكروسكوب الملزوني لقياس (x , y) .
- ٣٠ - حامل رأس .

نظرية عمل الجهاز :-

يعمل الجهاز بعدة طرق للقياس ونعمد كل طريقة في القياس حسب نوع الشغلة المقاسة وكذلك نوع القياسات التي ستجري واول طريقة مستخدمة هي .

١ - طريقة الاسقاط الضوئي : **The Silhouette Method**


وتعمد هذه الطريقة على نظرية الانعكاس في الضوء وذلك بأن نحمل الشغلة تعترض مسار الاشعة الضوئية الآتية من مصدر ضوئي قوس وفي هذه الحالة ستظهر الصورة المنتجة للشغلة المراد قياسها على عدسة العينة للميكروسكوب كما هو موضح بالشكل (٢-٥) وتحتوي عدسة العينة على خطوط يمكن بواسطتها تحديد نقط القياس واجراء القياس كما سنوضح فيما بعد .

٢ - طريقة المقطع المحوري : **The axial Section Method**


وهي الطريقة تستخدم خصيصاً لقياس عناصر التروس . واللواكب . وبالمقارنة هذه الطريقة لاتعطي نتائج دقيقة مثل طريقة الاسقاط الضوئي للمشفولة .

مواصفات الجهاز :

يتكون الجهاز من عربة تتحرك في اتجاه محوره وتسمى (X- Carriage) وكذلك عربة تتحرك في اتجاه متعامد مع الاتجاه السابق وتسمى (Y- Carriage) وتتخذ القراءات في اتجاه (X) واتجاه (Y) باستخدام ميكروسكوب خاص لكل اتجاه ويسمى كل منها الميكروسكوب الحلزوني وكمثال للقراءات الماخوذة كما هي موضحة في الشكل رقم (٣-٥) .

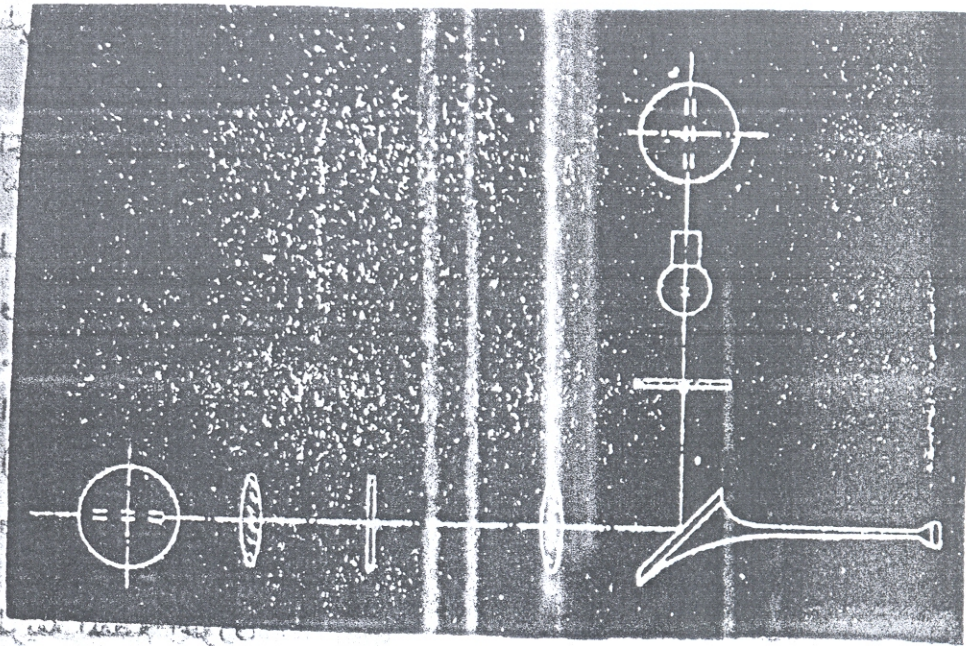

شكل (٢-٥)
طريقة القياس بالاستقطاب الضوئي
(مسار الأشعة)

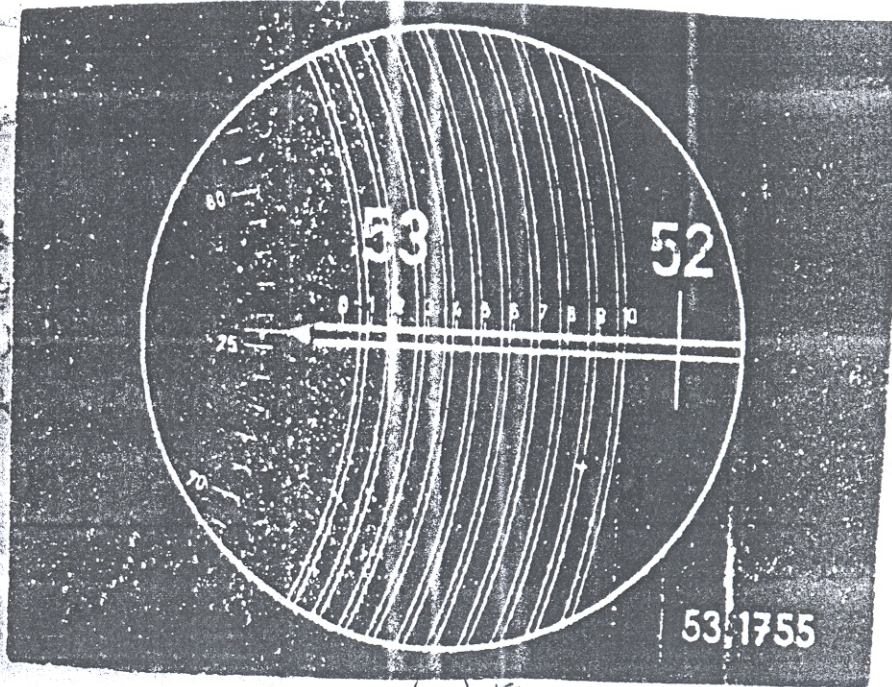

شكل (٣-٥)
مثال على قراءة الميكروسكوب الملزوني
القراءة (53.1755)


Measuring rang of the instrument

- مدى القياس للجهاز :

| مدى القياس | حركة العربة في اتجاه |
|------------------------|----------------------------|
| X صفر- ٢٠٠ ملم | حركة العربة في اتجاه |
| Y صفر- ١٠٠ ملم | حركة العربة في اتجاه |
| ٦٠ م ^٠ صفر- | حركة الدوران لقياس الزوايا |

اقل قراءة معنوية
٠.٠٠١ ملم
٠.٠٠١ ملم
١ دقيقة


وكمثال على قراءة الزاوية بواسطة الميكروسكوب العام كما هو موضح بالشكل رقم (٤-٥).

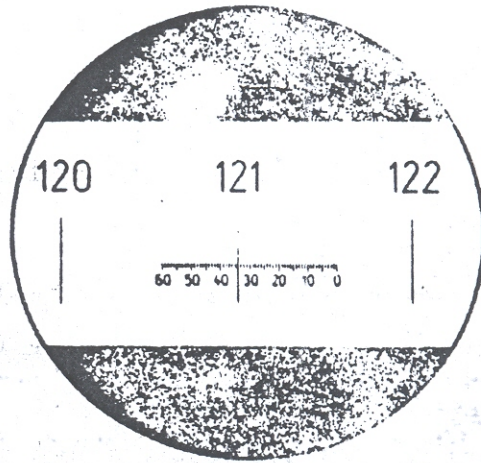

شكل (٤-٥)

الزاوية المقاسة = ١٢١ ٢٤^٠

- ويمكن بواسطة الميكروسكوب العام اجراء بعض التياسات الآتية داخل المختبر ومنها:
- ١ - قياس البعد بين اي نقطتين مثل النقطة (١) والنقطة (٢) في الشكل رقم (٥-٥) على اي شغلة.

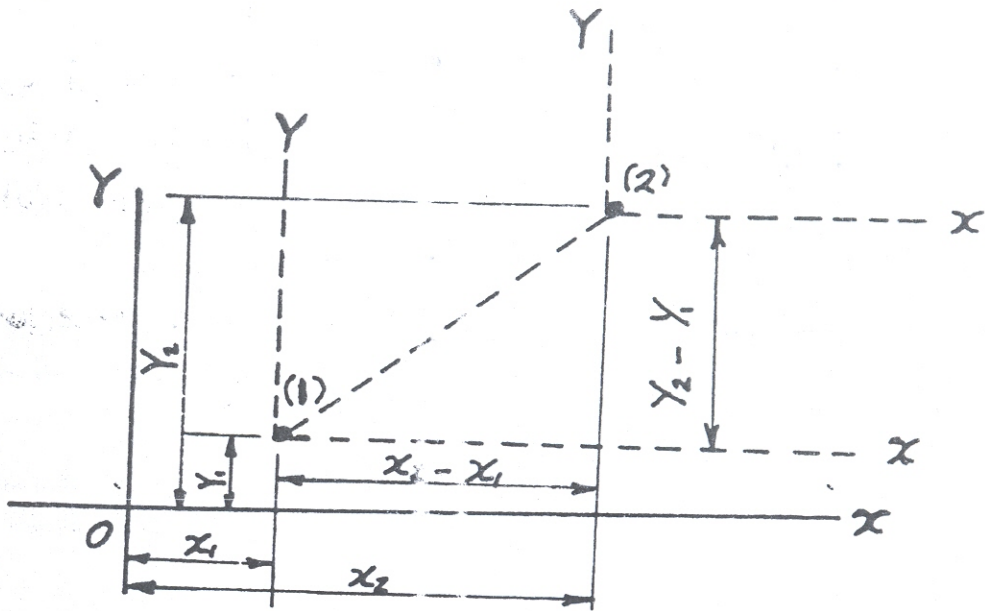


شكل (٥-٥)

خطوات القياس :

- ١ - نثبت الشغلة المراد قياس البعد بين اي نقطتين عليها على جهاز الميكروسكوب.
- ٢ - نحرك العربة في اتجاه حتى تصل الى النقطة (١) ونأخذ القراءة ولتكن (X_1) ونفس الوقت نحرك العربة الاخرى في اتجاه (Y) ونأخذ القراءة ولتكن (Y_1) .
- ٣ - نكرر الخطوة السابقة عند النقطة (٢) ولتكن القراءة (X_2, Y_2) .
- ٤ - نحسب المسافة بين النقطتين (١ و ٢) بطريقة فيثاغورس.

٢ - قياس المسافة بين مركزي ثقبين دائريين في شغلة كما هو في الشكل (٦-٥)

$$I-2 = \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right]^{1/2}$$

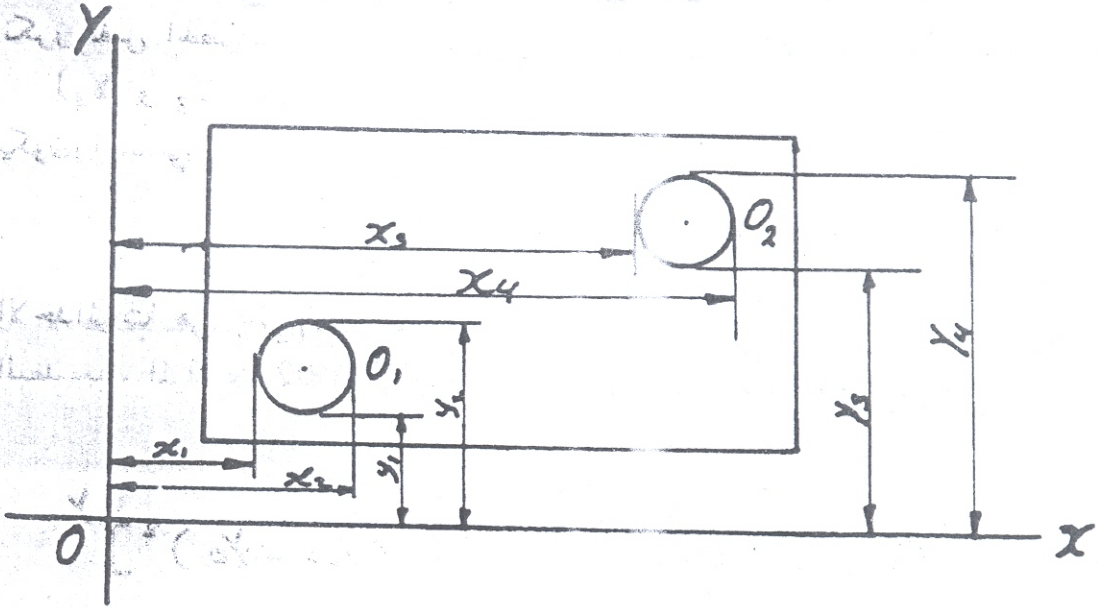

شكل (٦-٥)

- خطوات القياس :-

١ - نحرك التدرج الافقي (X) من البداية حتى يمس الجانب الايسر للثقب الذي مركزه (O₁) ونأخذ القراءة (X₁) ثم نحرك التدرج نفسه حتى يلامس الجانب الايمن للثقب ثم نأخذ القراءة (X₂) فيكون الاحداثي الافقي (السيني) لمركز الثقب (O₁) مساوياً

$$X_{O_1} = \frac{X_2 - X_1}{2}$$

٢ - نترك التدرج الرأسي (Y) من البداية حتى يماس الجانب الاسفل للثقب نفسه الذي مركزه (O₁) ونأخذ القراءة (Y₁) ثم نحرك نفس التدرج حتى يماس الجانب العلوي للثقب ثم نأخذ القراءة (Y₂) فيكون الاحداثي الرأس (الصادي) لمركز الثقب (O₁) مساوياً

$$Y_{O_1} = \frac{Y_2 - Y_1}{2}$$

اذن يكون احداثي مركز الثقب الاول هو (X_{01}, Y_{01})
 3 - نكرر نفس الخطوات السابقة مع الثقب الثاني ولتكن الاحداثيات هي (X_3, Y_3) و (X_4, Y_4)

اذن يكون احداثي المركز الثاني (02) هو

$$X_{02} = \frac{X_4 - X_3}{2} \quad , \quad Y_{02} = \frac{Y_4 - Y_3}{2}$$

اذن الابعاد (X_{02}, Y_{02}) هي ابعاد
 اذن البعد بين المركزين 01 و 02

$$O_1 O_2 = \left[(X_{02} - X_{01})^2 + (Y_{02} - Y_{01})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

ملحوظة :-

يمكن تحريك المحورين $(X$ و $Y)$ في نفس الوقت وفي هذه الحالة تكون قيمة (Y) ثابتة في الثقب الاول وكذلك تكون ثابتة في الحالة الثانية للثقب الاول فقط الذي يتغير وهي (X) وتتحول العلاقة التي تمثل البعد بين مركزي الثقوب كالاتي.

$$\left(\frac{X_2 - X_1}{2} , Y_1 \right)$$

حيث احداثي المركز الاول (01) هو

$$\left(\frac{X_3 - X_4}{2} , Y_2 \right)$$

واحداثي المركز الثاني (02) هو

$$O_1 O_2 = \left[\left(\frac{X_4 - X_2}{2} - \frac{X_2 - X_1}{2} \right)^2 + (Y_2 - Y_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

٣ - رسم شكل كامل لشغلة ما بواسطة الاحداثيات : -
 نأخذ مثلاً الشغلة الموضحة بالشكل التالي شكل (٧-٥) ولتكن ريشة مروحة. ولرسم هذا
 الشكل بتكبير معين تتبع الخطوات الآتية


- ١ - بواسطة طريقة الاسقاط الضوئي نختار افضل صورة للشغلة الموضحة.
- ٢ - بواسطة الخطين المتعامدين على الميكروسكوب نحدد نقطة البداية ولتكن النقطة (١) الموضحة على الشغلة.

٣ - نبدأ بتعيين الاحداثيات على الخط الافقي كل $1/2$ ملم ونأخذ احداثيات متتالية لنقاط اخرى كثيرة على الشكل المحدد للشغلة.

- ٤ - نكرر الخطوات السابقة حتى نحصل على عدد كافي من الاحداثيات.
- ٥ - نضرب القيمة التي حصلنا عليها بتكبير معين ولتكن (١٠٠) ونرتب النتائج في جدول كالآتي :

| X | Y | 100 X | 100 Y |
|---------------|-------|-------|-----------|
| $\frac{1}{2}$ | Y_1 | 50 | 100 Y_1 |
| 1 | Y_2 | 100 | 100 Y_2 |
| 1.5 | Y_3 | 150 | 100 Y_3 |
| 2 | Y_4 | 200 | 100 Y_4 |

٦ - نرسم هذه الاحداثيات المكبرة على ورقة خارجية وهذا يمكن الحصول على شكل مكبر للشغلة الموضحة بالشكل (٧-٥).

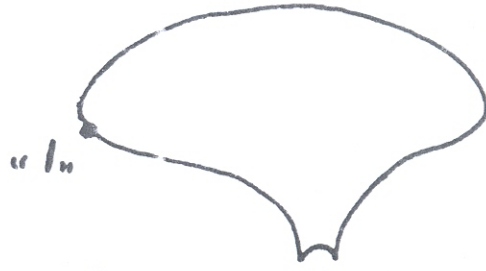

شكل (٥-٧)

٤ - قياس عناصر اللولب :-


يمكن استخدام جهاز الميكروسكوب العام في قياس عناصر اللولب وهي:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Outer diameter | أ - القطر الاكبر |
| Inner diameter | ب - القطر الاصغر. |
| Effective diameter | ج - القطر المتوسط الفعال. |
| Pitch | د - قياس الخطوة. |
| Thread angle | هـ - قياس زاوية سن اللولب. |

أ - قياس القطر الاكبر : D_o

اولاً بواسطة الميكروسكوب نحصل على افضل صورة للشغلة. ثم نحدد الاحداثيات (Y_1 و Y_2) وذلك بتحريك التدرج حتى يماس سطح اللولب السفلي ثم العلوي.

- ١ - نضع الخطين المتعامدين عند النقطة (١) وندير القطر حتى يمس حافة السن فنقرأ قيمة الزاوية وذلك باستخدام الخطوط المتعامدة شكل (١٠-٥).
 ٢ - نكرر الخطوة السابقة عند النقطة (٢) ونقرأ الزاوية

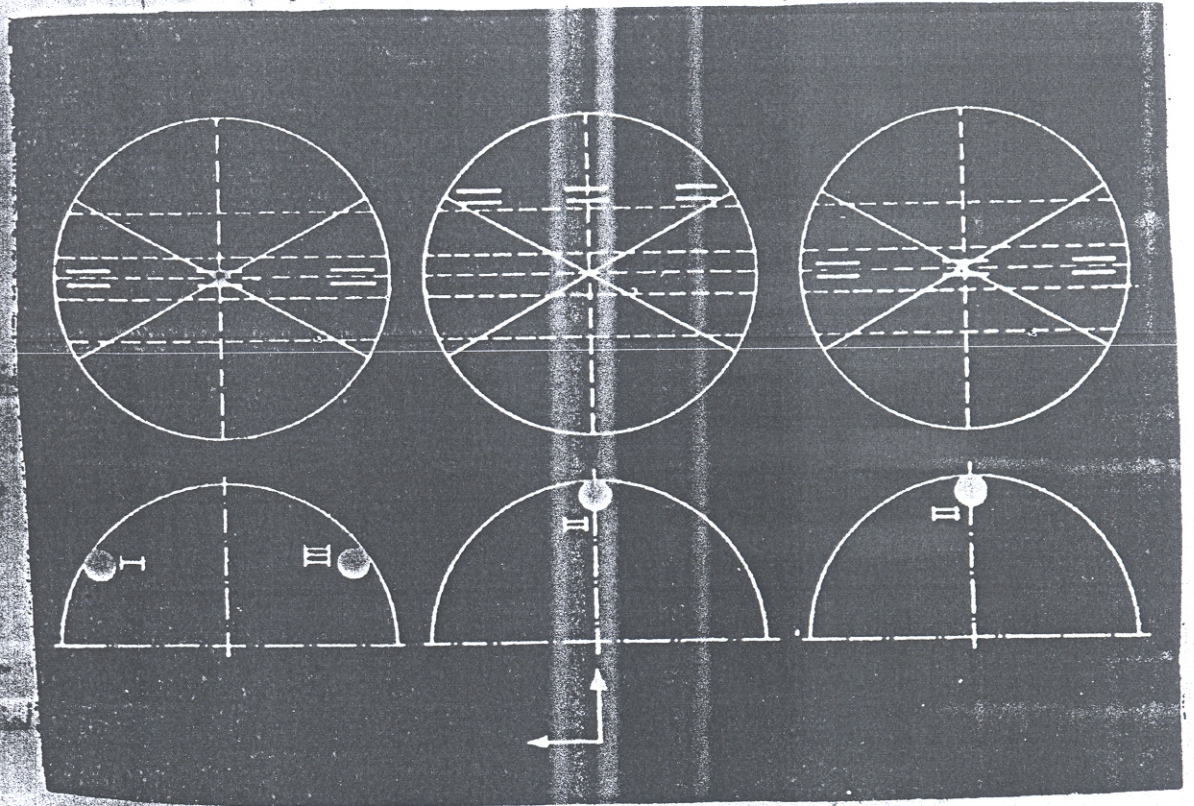


شكل (١٠-٥)

اذن

$$D_o = Y_2 - Y_1$$

كما في شكل (٨-٥)

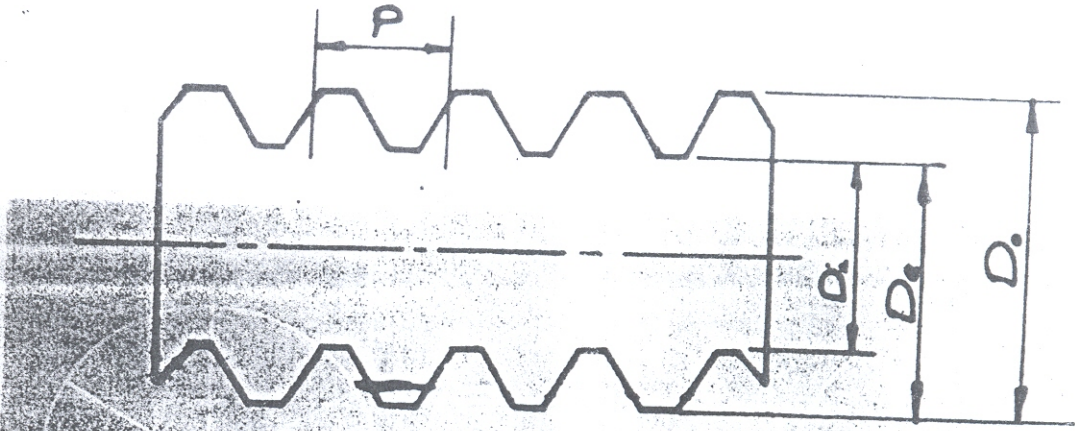

شكل (٨-٥)

وبنفس الطريقة السابقة يمكن حساب القطر الاصغر والقطر المتوسط


ب - القطر الاصغر = D_i

$$D_i = (y_4 - y_3)$$

ج - القطر المتوسط = D_e

الفعال

$$D_e = (Y_6 - Y_5)$$

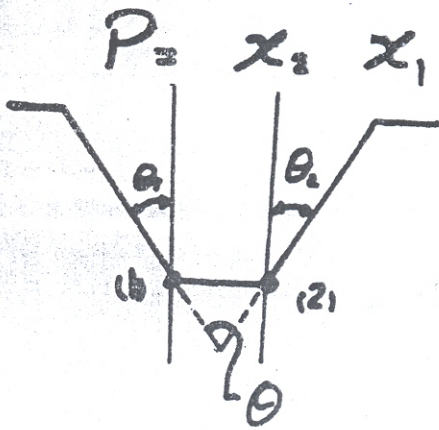

د - الخطوة = P

هـ - زاوية سن اللولب = θ

كما هو واضح من الشكل (٩-٥)

$$\theta = \theta_1 + \theta_2$$

شكل (٩-٥)

- محتويات التقرير والجزء العملي :
- ١ - ارسم مع شرح موجز لطرق القياس المستخدمة من جهاز الميكروسكوب العام لقياس شغلات متنوعة.
 - ٢ - استخدم جهاز الميكروسكوب العام لتمييز البعد بين نقطتين على الشغلة المعدة داخل المختبر.
 - ٣ - استخدم جهاز الميكروسكوب العام لتمييز المسافة بين مركزين ثقبين للشغلة المعدة داخل المختبر.
 - ٤ - استخدم جهاز الميكروسكوب العام لقياس عناصر اللولب :
 - أ - القطر الاكبر.
 - ب - القطر الاصغر.
 - ج - القطر المتوسط (الفعال).
 - د - زاوية سز، اللولب.
 - هـ - الخطوة.
 - ٥ - بين مع كل استخدام من الاستخدامات السابقة كيفية القياس مع كتاب الخطوات والطريقة المتبعة في القياس.
 - ٦ - الملاحظات والاستنتاجات ومناقشة نتائج التجريبية.

المصادر :

- تكنولوجيا القياس والمعايرة.

2- Metrology For Engineer

3- Engineering Measurements

- الكتلولوجات والمواصفات الخاصة بالاجهزة والمكائن داخل المختبر.

profile projecten