

بحث بعنوان

# أجهزة القياس

د. سعود بن حميد اللحاني

## المقدمة:

مما لا شك فيه أن الجانب العملي التطبيقي يعد من الجوانب المهمة في تنفيذ أي خطة تعليمية الهدف منها بناء الشخصية العلمية المتخصصة التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت الذي يتزاحم فيه الجميع للحصول على المعرفة والاستفادة منها في إعداد كوادر فنية متخصصة ومؤهلة تدعم المسيرة العملية في بلادنا.

ومن هذا المنطلق فإن في ها البحث سوف يعطي نبذة مختصرة عن العمل المخبري وكذلك مقدمة نظرية عن أجهزة القياس العملية وطرق القياس وكذلك عدد من التجارب العملية.

نسأل الله أن نكون قد وفقنا في هذا البحث وأن نكون قد أعطينا موضوعاته حقها من البحث والدراسة..

والله ولي التوفيق

## القياس – أجهزة القياس – أخطاء القياس:

### الحاجة إلى القياس:

يقول لورد كلفن "عندما تكون قادراً على القياس والتعبير بالأرقام عن الشيء الذي تتحدث عنه تكون عندئذ ملماً ببعض الشيء بالموضوع".

المعروف أن قدرات الإنسان الذاتية محدودة ولكن يزيد الإنسان من قدراته ويوسع إمكانياته كان لا بد له من أن يخترع كثيراً من الأجهزة العلمية التي تساعد على فهم ودراسة الأشياء والظواهر المحيطة به ومن أهم الأجهزة التي ساعدت الإنسان على التوصل إلى حقائق الأشياء هي أجهزة القياس التي تطورت تطوراً هائلاً في إطار التطور الصناعي الضخم الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وكما أننا لا نستطيع أن نفرق بين التقدم العلمي والتقدم الصناعي كذلك لا نستطيع الفصل بين التقدم الصناعي وتقدم أجهزة القياس لأن أي اكتشاف علمي يتبعه اكتشافات في مجال الصناعة والتكنولوجيا كما يتبعه ويلزمه استحداث طرق ووسائل جديدة للقيام بعمليات القياس أو المراقبة أو التسجيل.

وهكذا ازدادت المتغيرات التي تحتاج إلى القياس الدقيقة، وزاد الاهتمام بتحسين طرق القياس وتطوير أجهزة القياس وحتى في حياة الإنسان الخاصة انتقل الاهتمام من النوع إلى اهتمام بالنوع والكم معاً والكم معناه القياس والقياس يتطلب استخدام الجهاز ومعرفة استخدامه استخداماً صحيحاً.

### ما هو القياس؟

**القياس هو:** إيجاد مقدار كمية فيزيائية أو متغير فيزيائي أو تقدير حالة ما باستخدام جهاز مناسب أو أداة مناسبة وإذا كان الجهاز المستخدم جهازاً عيارياً متفق عليه عالمياً اعتبرت عملية القياس عملية معايرة، وتكون عندئذ الكمية المقاسة كمية عيارية أما إذا لم يكن الجهاز عيارياً فتكون عملية القياس عبارة عن مقارنة بالكمية القياسية وقد يستخدم في ذلك جهاز تمت معايرته من قبل. والمعايرة هي مقارنة الأجهزة المستخدمة بأجهزة عيارية متفق عليها عالمياً من حيث الدقة ومحفوظة تحت ظروف بيئية محددة.

هناك اتفاق عالمي على القياس العيارية وعلى وحدات القياس مثل المتر والكيلو جرام والثانية والأمبير والكاندلا. إن الأجهزة المعايرة العالمية تعرف بأجهزة المعايرة المطلقة وهذه محفوظة في أماكن خاصة ولا يرجع إليها إلا عند الضرورة لكن هنالك أجهزة ثانوية المعايرة "شبه مرجعية" هي

التي تستخدم للمعايرة كما أن هنالك أجهزة مقارنة مثل القطرات الكهربائية والبوتنشيو مترات تعرف بأجهزة المقارنة القياسية.

ومعظم عمليات المعايرة التي تتم في المختبرات الطلابية هي عمليات مقارنة بأجهزة معلومة الدقة الهدف منها معرفة الدقة في القياس.

**والخلاصة:** أن القياس عملية مقارنة يستخدم فيها جهاز دقته معلومة للتوصل إلى معرفة مقدار كمية أو مقدار متغير أو تحديد حالة ما وفي أي عملية قياسية لا بد من تحويل طاقة لتشغيل الجهاز ولا يتم ذلك عادة دون التأثير على حالة الشيء الذي يراد استنباط المعلومات عنه فأنت لا تستطيع قياس درجة كمية من الماء دون إدخال الترمومتر في الماء ولكن يتأثر الترمومتر بحرارة كمية من الماء دون إدخال الترمومتر في الماء ولكن يتأثر الترمومتر بحرارة الماء فهو يمتص جزء من الحرارة فيتمدد الزئبق ويظهر درجة حرارة الماء على الأنبوبة الشعرية المعايرة، وإذا كانت كمية الماء قليلة فإن تأثير الترمومتر على درجة الحرارة يكون كبيراً. وهكذا فإن في أي عملية قياس يتم تحويل الطاقة من شكل إلى آخر وقد يؤثر الجهاز على الكمية المقاسة لهذا فإن القياس يجب أن يكون عملاً حريصاً دقيقاً يهدف إلى الحصول على المعلومات عن الشيء دون التأثير عليه. وإذا أراد الطبيب أن يقيس ضغط دم أحد المرضى فلا يجب أن يستخدم جهاز بطريقة تساعد على زيادة الضغط.

في أي عملية قياس نتوصل عادة إلى مقدار نعبر عنه بالأرقام لكن الأرقام وحدها لا تكون لها معنى إلا إذا حددنا الوحدات التي تعبر عنها فلا يكفي أن نقول أن عرض الغرفة خمسة بل يجب أن نقول خمسة أمتار ولا أن نقول أن كتلة الماء ثلاثة بل يجب أن نقول أن كتلته ثلاثة كيلو جرام مثلاً. وهكذا يجب أن نذكر الأرقام والوحدات العالمية أو مشتقات الوحدات العالمية.

### الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية:

أن أي عملية قياس تتطلب استخدام جهاز قياس وبالرغم من أن هنالك عدداً كبيراً من الأجهزة غير كهربية إلا أن الاتجاه العام في الصناعة ومختبرات الأبحاث أصبح محاولة استخدام الأجهزة الكهربائية وتسمى أيضاً بالأجهزة الإلكترونية وسبب هذا الاتجاه هو سهولة استخدام الأجهزة الكهربائية وتحويلها إلى أجهزة رقمية وسهولة توصيلها بأجهزة أخرى مساعدة لتسجيل القراءات أو حفظها في ملحقات الكمبيوتر مما يسهل العمليات الحسابية والإحصائية.

وأهمية الأجهزة الإلكترونية تزداد مع ازدياد الحاجة إلى أجهزة دقيقة يمكن استغلالها في الصناعة في عمليات القياس وعمليات المراقبة والتحكم وفي أجهزة التسجيل والكمبيوتر. وللتمكن من استخدام الأجهزة بذكاء يحتاج الدارس إلى فهم الأسس النظرية لعمل الأجهزة وفهم صلاحية الأجهزة للأغراض التي يراد تحقيقها وستبدأ الدراسة بتعريف بعض المفاهيم التي تستخدم في عملية القياس في أجهزة القياس.

### الصحة: Accuracy (الدقة)

دقة الجهاز هي مقدرته على إعطاء قراءة تكون أقرب إلى القراءة الحقيقية "العيارية". وكلما أعطى الجهاز قراءة أقرب إلى المقدار الحقيقي "العياري" للكمية المقاسة كلما كان الجهاز دقيقاً. وتعتبر الدقة مقياساً لدرجة الخطأ في النتيجة النهائية المقاسة ويمكن تحديد دقة الجهاز بإعطاء مدى الخطأ الذي يعطيه الجهاز عند قياس مدى معين من المقدار المقاس مثلاً: ترمومتر وصف بأنه يعطي خطأ قدره  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  في المدى ( $50^{\circ}\text{C}$  to  $100^{\circ}\text{C}$ ) يمكن أن يقال أن دقته هي  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  في هذا المدى.

### الضبط – الإحكام Precision:

الضبط هو مقدرة الجهاز على إعطاء نفس القراءة عند تكرار عملية القياس بنفس الجهاز، وكلما كان الجهاز مضبوطاً كلما كانت القراءات التي يعطيها لنفس الكمية عند تكرار عملية القياس متقاربة مع بعضها البعض.

**مثال:** استخدم ترمومتر عياري لقياس درجة حرارة سائل فوجدت تساوي  $65^{\circ}\text{C}$  وعندما استخدم ترمومتر زئبقي وجدت درجة الحرارة تساوي  $64.5^{\circ}\text{C}$  ووجد أن الترمومتر الزئبقي يعطي نفس قراءته السابقة عند تكرار التجربة فما هي دقة وأحكام الترمومتر الزئبقي.

$$\text{دقة الترمومتر } 65 - 64.5 = 0.5^{\circ}\text{C}$$

أي أن الخطأ في هذا المدى هو  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  وهذا مقياس الدقة.

لكن الترمومتر مضبوطاً ومحكماً بدرجة عالية لأنه يعطي نفس القراءة عند تكرار القياس.

### حساسية الجهاز: Sensitivity

هي نسبة الإشارة الخارجة إلى التغير في الإشارة الداخلة. ويختلف تعريف الحساسية حسب نوع الجهاز فمثلاً الجلفانومتر يمكن استخدامه لقياس التيار فتعرف الحساسية  $S_I$  في هذه الحالة بنسبة مقدار الانحراف بالمليمتر أو التقسيمات (d) إلى شدة التيار بالمايكروأمبير (I)

$$\therefore S_I = \frac{d(mm)}{i(mA)}$$

إذاً وعند استخدامه فولتميترًا تكون الحساسية عبارة عن نسبة الانحراف إلى فرق الجهد بالمللي فولط الذي يحدث ذلك الانحراف:

$$S_V = \frac{d \text{ mm}}{V \text{ mV}}$$

أما في حالة جهاز الأوسيلسكوب فتعرف حساسية الانحراف  $S_o$  بأنها نسبة الانحراف بالمتر D إلى فرق الجهد الذي يحدث الانحراف  $V_d$

$$S_o = \frac{D}{V_d} = \frac{m(m)}{v(volt)}$$

ويعرف أيضاً معامل الانحراف G deflection factor بأنه معكوس الحساسية أي أن:

$$G = \frac{1}{S_o} = \frac{V_d}{D} \left( \frac{v}{m} \right)$$

### استجابة الجهاز: Response or Responsiveness (RS)

هي مقدار الإزاحة التي يمكن أن يحدثها أقل مقدار من الكمية المقاسة يكون مقروءاً مثلاً إذا كان مقياس ضغط يقيس ارتفاع  $\pm 2 \text{ mm}$  من الزئبق عندما يكون  $200 \text{ mm}$  تكون استجابته إذن:

$$R_S = \frac{2}{200} \times 100 = 1\%$$

وإذا كان ترمومتر يستجيب لمتغير في درجة الحرارة قدره  $0.1^\circ\text{C}$  عندما تكون درجة الحرارة  $50^\circ\text{C}$ .

$$R_S = \frac{0.1}{50} \times 100 = 0.2\% \text{ إذن استجابته تكون}$$

### المقدرة على التمييز Resolution

هي المقدرة على الفصل بين صورتين صغيرتين متلاصقتين فإذا كانت مقدرة الجهاز مثلاً جهاز التلفزيون أو الأوسيلسكوب "غير عالية فإن صورتين متلاصقتين تظهران كأنهما صورة واحدة وكلما كانت مقدرة الجهاز على التمييز عالية كلما كان الجهاز قادراً على الفصل بين الصور المتقاربة وإظهارها واضحة. وفي حالة التلفزيون والأوسيلسكوب فإن حجم حبيبات المادة الفسفورية على الشاشة هو الذي يُحد من مقدرة الجهاز على التمييز.

### خطأ القياس: Error

هو الفرق بين مقدار الكمية المقاسة والمقدار الحقيقي "أو العياري" للكمية. ومن المهم جداً معرفة مصادر الخطأ وكيفية التقليل من آثارها وقد تتطلب القياسات الدقيقة اختيار الأجهزة المناسبة وإجراء العديد من القياسات للتوصل إلى نتائج دقيقة.

وعند إجراء أي تجربة لإيجاد كمية معينة لابد من عمل الاحتياطات اللازمة لتجنب الأخطاء التي يمكن أن تدخلها الأجهزة والظروف المحيطة بها كما يجب تكرار قياس الكمية لتقليل الأخطاء العشوائية والوصول إلى نتيجة دقيقة.

وسندرس فيما يلي أنواع أخطاء القياس وكيفية معالجتها والتعبير عن الأخطاء وتقدير أو حساب مقاديرها وإظهار ذلك في النتائج النهائية.

### أخطاء القياس: Errors

لا يمكن قياس أي كمية بدقة كاملة لذلك من المهم جداً معرفة تقدير الدقة التي تم بها القياس وحساب مقدار الخطأ المتوقع في النتيجة. ودراسة أخطاء القياس وأخطاء أجهزة القياس هي الخطوة الأولى لإيجاد الطرق والوسائل للتقليل منها. وسنرى فيما يلي أن مصادر الأخطاء متعددة. بعضها من الأجهزة وطرق استخدامها والبيئة التي يعمل فيها وبعضها من الشخص الذي يقوم بعملية القياس لافتقاره للخبرة أو بسبب عادات مكتسبة وبعض الأخطاء لها أسباب عشوائية غير معروفة يمكن التقليل من مقاديرها بتكرار عملية القياس واستخدام الوسائل الإحصائية لحسابها.

**ويمكن تصنيف أخطاء القياس وحصرها في ثلاثة مجموعات هي:**

### أ- الخطأ الإجمالي: Gross Error

هذا النوع من الخطأ يتضمن الأخطاء الإنسانية في قراءة واستخدام الأجهزة وفي تسجيل وحساب نتائج القياس. هذه الأخطاء كثيراً ما تحدث ويمكن توقعها وتجنبها. ومن هذه الأخطاء أخطاء عدم التطابق Parallax Errors وتحدث لافتقاره الخبرة عند قراءة موقع مؤشر بالنظر إلى المؤشر والتدريج بزواوية معينة بدلاً من أن يكون خط الرؤية والمؤشر والتدريج على مستقيم واحد.

ومن الأخطاء الشائعة بين المستجدين عدم اختيار الجهاز المناسب للقياس مثلاً استخدام فولتميتر مقاومته غير عالية لقياس فرق جهد بين طرفي مقاومة عالية وتكون النتيجة وجود ما يعرف بخطأ أثر التحميل Loading Effect وكثيراً ما تنتج الأخطاء من الإهمال مثلاً عدم التأكد من ضبط الموقع الصفري لمؤشر الجهاز وينتج من ذلك أن تتضمن جميع القراءات خطأ صفرياً.

ومن الأخطاء الشائعة بين المستجدين وتؤدي إلى نتائج سيئة عدم معرفة استخدام الأجهزة متعددة التدرج.

هذه الأخطاء لا يمكن معالجتها حسابياً ولكن يجب تجنبها بالاهتمام والعناية ومعرفة أخذ القراءات الصحيحة وتسجيلها بالممارسة والتمرين ويجب تحت كل الظروف عدم الاكتفاء بأخذ قراءة واحدة بل أخذ ثلاثة قراءات مختلفة على الأقل لنفس الكمية تحت ظروف مختلفة بإطفاء الجهاز ثم تشغيله مثلاً.

### ب- الأخطاء الرتيبة: Systematic Errors

تنقسم عادة إلى مجموعتين هما (i) أخطاء الأجهزة التي تحدث من عيوب الأجهزة و (ii) الأخطاء البيئية التي تحدث من تأثير الوسط المحيط بالأجهزة.

(i) أخطاء الأجهزة: هي أخطاء متأصلة في أجهزة القياس نسبة للأجهزة الميكانيكية المتحركة التي تتأثر بالاحتكاك وينشأ من ذلك ما يعرف بخطأ الاحتكاك أو يحدث التواء في "الياي" المتصل بأجزاء الدوران أو عدم انتظام في تمدد زمبرك نتيجة لسوء استخدام الجهاز مثل تمرير تيار أعلى من المسموح به فتؤدي هذه العيوب إلى أخطاء في القراءة تعرف بأخطاء التشوه. ومن الأخطاء أيضاً أخطاء تحدث نتيجة لعدم الجهاز مثل ضعف المغنطيس الدائم المستخدم في الجلفانومتر.



(ii) الأخطاء البيئية أو الوسطية هي أخطاء المؤثرات الخارجية مثل الآثار الحرارية وأثر الرطوبة أو الضغط الجوي أو المجالات الكهربائية والمغناطيسية على الأجهزة. وهذه الأخطاء يمكن التخلص منها باتخاذ الاحتياطات اللازمة ومعالجة الظروف المحيطة بالأجهزة قبل استخدامها.

### (ج) الأخطاء العشوائية: Random Errors

هذه الأخطاء لا يعرف أسبابها وتكون موجودة دائماً حتى بعد التخلص من كل الأخطاء الرتيبة وبالرغم من أن الأخطاء العشوائية في التجارب التي يخطط لها تخطيطاً دقيقاً تكون عادة صغيرة لكنها ذات أهمية بالغة متى كانت الدقة المطلوبة عالية.

لنفترض أننا نسجل مقدار فرق جهد ما كل نصف ساعة باستخدام فولتميتر محكم ومضبوط ومعايير وأنها تحكمنا في الوسط المحيط بالجهاز في ظروف مثالية فإننا سوف نجد أن القراءات تختلف عن بعضها البعض اختلافات طفيفة مهما فعلنا من معايرة وتحكم في ظروف التجربة ولن يكون من السهل معرفة أسباب هذه الفروقات في القراءات ولكننا يمكن أن نقلل الآثار المترتبة عليها بزيادة عدد القراءات وإيجاد المتوسط الحسابي الذي يعطي أحسن تقريب للمقدار الحقيقي للكمية المقاسة.

### أسس تصميم أدوات وأجهزة القياس:

تصميم أدوات وأجهزة القياس، بحيث يمكن استعمالها في أوسع مجال في القياسات، وتتلخص أهم أسس تصميماتها فيما يلي:-

- ١- تقسيم أدوات القياس ذات التدرج إلى أقسام تمثل وحدات قياس، كما هو الحال في المسطرة (Rule) أو المنقلة (Protractor) بحيث يمكن قراءة قيمة البعد أو المقاس مباشرة على هذا التدرج، مع تقدير قيمة أجزاء القسم الواحد اعتماداً على النظر.
- ٢- يمكن زيادة دقة القياس بتزويد التدرج أو المقياس الرئيسي بورنية منزلقة (Vernier) مدرجة تنزلق عليه. ويمكن بواسطتها قياس أجزاء من القسم الواحد.
- ٣- يمكن أيضاً زيادة دقة القياس بالاستعانة بوسائل مختلفة لتكبير أقسام التدرج باستعمال عدسة مكبرة أو مجهر.

- ٤ - تصميم بعض أدوات وأجهزة القياس بحيث يمكن مراجعة قياس البعد المطلوب عن طريق حركة مؤشر على تدريج، ويجري فيها تكبير حركة المؤشر بواسطة ترتيبات ميكانيكية مختلفة كما هو الحال في مينيئات القياس (Indicators Gauge)
- ٥ - اعتماد بعض أجهزة القياس على استعمال حركة الشعاع الضوئي أو على إسقاطه، كما تبني التصميمات في بعضها على خاصية التداخل الضوئي.
- ٦ - استعمال فرق ضغوط الهواء في قياس الانحرافات في الأبعاد.
- ٧ - تصميم أدوات قياس بمقاسات محددة، وهي أدوات قياس فائقة الدقة والمعروفة بمحددات القياس (Limit Gauges)، وذلك للكشف عن القياس أو البعد بين حدين (Limits) معينين، بحيث يكون المنتج مقبولاً، وعند وقوع القياس أو البعد خارج هذين الحدين (بالزيادة أو بالنقص) يكون المنتج غير مطابق للمواصفات الموضوعية ويصير بذلك مرفوضاً.
- ويؤخذ في الاعتبار عند تصميم هذه المحددات، التآكل (Wear) التي ستعرض لها هذه الأدوات من كثرة الاستعمال، وهناك أيضاً محدّدات قياس أخرى قابلة للضبط (Adjustable) الأمر الذي يزيد كثيراً في مجال استعمالها.

## القياس والمعايرة

تعتبر دقة القياس من أساسيات البحث العلمي التطبيقي لضمان مصداقية النتائج المعملية ، ونظرا لما تتميز به مختبرات المدينة بتنوع التجهيزات حسب الاهتمامات البحثية التطبيقية المختلفة ولتلبية احتياجات هذه المختبرات في مجال معايرة الأجهزة وأدوات القياس المختلفة فقد قام المركز بالعمل على تأسيس مختبر معايرة ثانوي يلبي الاحتياجات القائمة والمستقبلية لمختبرات المدينة وذلك بناءً على ما تم الحصول عليه من معلومات عندما قامت إدارة المركز بعد تأسيسه مباشرة بزيارة المسؤولين في معاهد المدينة للتعرف على احتياجاتهم في مجال المعايرة والحدود العليا والدنيا للقياسات المختلفة . وعلى مدى الخمس سنوات الماضية تم تجهيز مختبر القياس والمعايرة بقدرات تمكنه من القيام بمهامه الأساسية

### الهدف:

توثيق دقة اداء الاجهزة وإسنادها الى المعايير الدولية أو الوطنية وإيجاد وتسجيل العلاقة بين القيمة الحقيقية والمقاسة والتي تحقق وحدات النظام الدولي (SI) لنصل الى بناء المركز الوطني للبحوث و المعايرة

## تجهيزات معامل القياس والمعايرة

### اولا : معمل المعايرة الميكانيكية



| نوع القياس | اسم الجهاز المستخدم  | مدى القياس       | دقة القياس |
|------------|----------------------|------------------|------------|
| التفريغ    | Budenberg<br>DW01013 | 15-1000 مللي بار | ±0.2%      |

|       |  |                                  |                       |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|
| ±0.2% | 10 - 0 بار                                       | Budenberge<br>Dead weight tester | الضغط الهوائي         |
| ±0.2% | 20 - 0 بار                                       | Druck DPI 610                    | الضغط الهوائي         |
| ±0.5% | 160 - 0 بار                                      | Budenburg Portable gage tester   | الضغط الهيدروليكي     |
| ±0.2% | 0 سم <sup>3</sup> /ث - 120 سم <sup>3</sup> /ث    | Brooks Vol-U- Meter              | سريان الغازات         |
| ±0.2% | 0 سم <sup>3</sup> /ث - 12000 سم <sup>3</sup> /ث  | Brooks Vol-U- Meter              | سريان الغازات         |
| ±0.2% | 0 سم <sup>3</sup> /ث - 300000 سم <sup>3</sup> /ث | brooks Bellprover                | سريان الغازات         |
| ±0.1% | 0 كغم/د - 100 كغم/د                              | Liquid Calibration Facility      | سريان السوائل         |
| ±0.2% | 0 سم <sup>3</sup> /ث - 120 سم <sup>3</sup> /ث    | Brooks Vol-U- Meter              | سريان الغازات         |
| ±0.2% | 0 سم <sup>3</sup> /ث - 12000 سم <sup>3</sup> /ث  | Brooks Vol-U- Meter              | سريان الغازات         |
| ±1%   | 45 - 0 م/س                                       | Omega WT 4401                    | النفق الهوائي العياري |

## ثانيا : معمل المعايرة الكهربائية




| دقة القياس                  | مدى القياس      | اسم الجهاز المستخدم      | نوع القياس |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 5 بي.بي.إم+<br>1 ميكرو فولت | 0-330 مللي فولت | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | الجهد      |

|                              |                           |                          |                |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 4 بي.بي.إم+<br>3 ميكرو فولت  | 2999-20 فولت              | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | الجهد          |
| 4 بي.بي.إم+<br>30 ميكرو فولت | 3 و3 - 330 فولت           | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | الجهد          |
| 094 و%0                      | 029 و-023299 و مللي أمبير | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المستمر |
| 045 و%0                      | 33 و- 330 مللي أمبير      | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المستمر |
| 07 و%0                       | 33 و-0199 و أمبير         | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المستمر |
| 025 و%0                      | 2 و- 11 أمبير             | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المستمر |
| 094 و%0                      | 029 و-023299 و مللي أمبير | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المتردد |
| 045 و%0                      | 33 و- 330 مللي أمبير      | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المتردد |
| 07 و%0                       | 33 و-0199 و أمبير         | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المتردد |
| 025 و%0                      | 2 و- 11 أمبير             | Fluke 5500<br>Fluke 5700 | التيار المتردد |
| 009 ± و%0                    | 999 - 0-332 Ω             | Quad Tech.               | مقاومة التيار  |
| 007 ± و%0                    | 999-333 Ω 33 كيلوΩ        | Quad Tech.               | مقاومة التيار  |
| 011 ± و%0                    | 33 كيلوΩ 199 Ω - 2 ميغاΩ  | Quad Tech.               | مقاومة التيار  |
| 045 ± و%0                    | 3 و3 - 330 ميغاΩ          | Quad Tech.               | مقاومة التيار  |
| 38 ± و%0                     | 33 و-0999 و 10 نانوفاراد  | Quad Tech.               | السعة          |
| 19 ± و%0                     | 11-1.1 ميكروفاراد         | Quad Tech.               | السعة          |
| 26 ± و%0                     | 11-1.1 ميكروفاراد         | Quad Tech.               | السعة          |

|            |                     |            |       |
|------------|---------------------|------------|-------|
| 30 ± 0.0 % | 11-110 ميكرو فاراد  | Quad Tech. | السعة |
| 38 ± 0.0 % | 33-110 ميكرو فاراد  | Quad Tech. | السعة |
| 5 ± 0.0 %  | 110-330 ميكرو فاراد | Quad Tech. | السعة |

### ثالثا : معمل المعايرة الفيزيائية

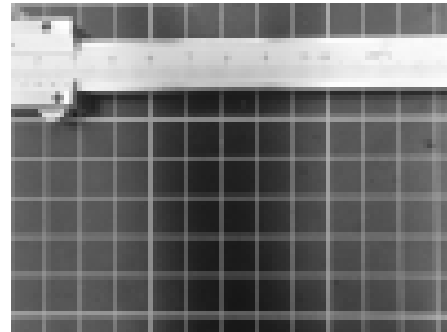

| دقة القياس    | مدى القياس        | اسم الجهاز المستخدم                 | نوع القياس    |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 ± ميكروميتر | 5 و مم - 1 م      | Linear Instruments                  | الأطوال       |
| 1 ± 0.0 درجة  | 1 درجة - 360 درجة | Linear Instruments                  | الزوايا       |
| 1 ± 0.0 درجة  | 90 درجة           | Linear Instruments                  | قائمة الزوايا |
| 1 ± ميكروميتر | 0 - 200 مم        | Linear Instruments                  | قطر الدائرة   |
| 02 ± 0.0 مع   | 1 مغ - 5 كغم      | Sartorius Class E1 Primary standard | الأوزان       |
| 2 ± 0.0 مع    | 1 مغ - 5 كغم      | Sartorius Class F1                  | الأوزان       |
| 100 ± غم      | 5 كغم - 50 كغم    | Sartorius Class F1                  | الأوزان       |

|                        |                      |   |   |
|------------------------|----------------------|---|---|
| 01 ± 0.01<br>ميكروغرام | 1 ميكروغرام - 100 غم | Sartorius<br>Mettler  | الموازين  |
| 01 ± 0.01 غم           | 1 غم - 5 كغم         | Sartorius   | الموازين  |
| 100 ± 0.01 غم          | 1 كغم - 200 كغم      | Sartorius   | الموازين  |
| 02 ± 0.01 مع           | 1 مغ - 5 كغم         | Sartorius Class E1 Primary<br>standard                        | الأوزان   |
| 2 ± 0.01 %             | 0 - 700 بار          | Druck DPI 610   | معايرة المجسات الحرارية                                 |
| 5 ± 0.01 %             | 0 - 100%             | RHCL1- Relative Humidity<br>Calibrator                        | الرطوبة النسبية   |
| 09 + 0.01 م            | 0 - 500 Ambient م    | 1-Hot point cell<br>2- Ice point cell<br>3- CL8500 Calibratot | جهاز معايرة المجسات الحرارية بواسطة النقطة<br>الساخنة   |
| 01 + 0.01 م            | 0 - 600 م            | Block Calibrator  | المعاير الحراري   |
| 02 + 0.01 م            | 0 - 700 م            | Fluidized Bath FSB-4  | حمام السيولة الرملية لمعايرة وحدات قياس<br>درجة الحرارة |
| 03 + 0.01 م            | 0 - 450 م            | OMEGA   | ثيرموميترات السائل في الزجاج                            |
| 01 + 0.01 م            | 30 تحت الصفر - 500 م | CL 134 Omega<br>Temperature Calibration                       | معايرة المجسات الحرارية                                 |

## رابعاً : معمل المواد العيارية المرجعية (تحت الانشاء)



المواد العيارية تكون بمواصفات مرجعية محددة ومرتبطة بالتسلسل الهرمي للمعايرة و تستخدم لمعايرة عدد من الاجهزة الرئيسية



## التجربة في الفيزياء Experiment in Physics:

يعتبر علم الفيزياء علماً تجريبياً بالدرجة الأولى. فعندما يرى الإنسان أية ظاهرة فيزيائية تحدث أمامه في الطبيعة يتنبه إليها ويسعى إلى التعرف عليها والتأكد من صحتها.

إن الشرارة التي تنطلق من احتكاك أحجار الصوان هي الظاهرة الفيزيائية التي دفعت الإنسان القديم للبحث حتى اكتشف طريقة لإشعال النار، وكذلك فإن سقوط التفاحة من الشجرة على الأرض هي الظاهرة الفيزيائية التي جعلت نيوتن يكتشف قانون الجاذبية.

إذن لا بد من الملاحظة أولاً، يتلوها إقامة تجربة لدراسة الظاهرة والتأكد من وجودها. ومن الطبيعي أن لا نطلق حكماً على ظاهرة ما إلا بعد إخضاعها إلى تجارب عديدة وتحت شروط متغيرة وبأجهزة وأدوات قد تكون مختلفة. بعدها نعبر عنها بصيغة رياضية نسمي هذه الصيغة القانون.

## الغاية من العمل المخبري Purpose of Laboratory Work:

ترتبط الصناعة الحديثة والهندسة والتكنولوجيا بشدة بالفيزياء والكيمياء وعلم المعادن لدرجة تمكننا من القول بأن فهم الكثير من العمليات الصناعية يعتمد بشكل وثيق على فهم المبادئ الأساسية للعلوم. بعض هذه المبادئ لا يمكن توضيحها من خلال الكتب التي يدرسها الطالب أو المحاضرات التي يتلقاها، وإنما من خلال الأبحاث التجريبية التي يقوم بها الباحث العلمي في مجال العلوم والتي تهدف إلى شرح هذه المبادئ من خلال التجربة. لذلك فإن الغاية من العمل المخبري في الفيزياء هي إعطاء الطالب الفرصة كي يفهم بعض المبادئ الأساسية عن طريق إجراء التجارب والمشاركة الفعلية في تحقيق هذه المبادئ. هذا بصورة عامة، أما في السنتين الأولى والثانية فإن الغاية من العمل المخبري هي تدريب الطالب على التقنية التجريبية وعلى طرق التجريب، وكذلك إعطاؤه بعض الإحساس بقيمة المقادير الفيزيائية الهامة التي يدرسها نظرياً. كما توجد أهداف أخرى متعلقة بالطالب لكنها ليست على درجة عالية من الأهمية هي:

- أن يألف الطالب استخدام بعض الأدوات العلمية الحديثة (مثل راسم الأشعة المهبطية).
- أن يطلع الطالب بصورة شاملة على التقنية التجريبية المتوفرة وأن يتدرب على استنتاج كل ما يمكن استنتاجه من المعلومات من الخطوط البيانية.

- أن يتضح الأمر أمام الطالب أنه لا توجد تجربة بدون أخطاء. ويتدرب على تجنب الأخطاء النظامية ويطلع على بعض الأمور الهامة المتعلقة بالأخطاء والخطوط البيانية.
- أن يعتاد الطالب على تسجيل ملاحظاته عن عمله بحرص شديد وخاصة ما يتعلق بالنتائج ثم التعليق على هذه النتائج لتبيان أهميتها.

### العمل المخبري Laboratory Work:

#### أ- الدراسة المسبقة Study in Advance:

- يجري العمل في مخبر الفيزياء، كغيره من المخابر، بشكل دوري، دورته أسبوع واحد. وهنالك خطوات لا بد من القيام بها قبل وأثناء وبعد إجراء التجربة، حتى يتم العمل بنجاح.

#### قبل الدخول إلى المخبر:

- يجب قراءة التجربة بدقة والتأكد من أن المغزى العام قد صار مفهوماً.
- يجب وضع خط تحت العبارات الجديدة غير المفهومة.
- يفضل تلخيص الطريقة العملية التي ستستخدم وكتابتها على ورقة خاصة.
- يفضل رسم جدول البيانات -إذا كان واضحاً- لأن هذا يساعد على إنجاز العمل بنجاح خلال فترة قصيرة.
- يفضل وجود النص فقد تضطر للرجوع إليه بين حين وآخر.

#### ب- في المخبر In the Lab:

- يجب الانتباه بشكل جيد لكل التعليمات التي توجه من قبل الأستاذ المشرف وتنفيذها بحرص شديد.
- إن النظافة والترتيب أثناء إجراء التجربة هما الوسيلة التي بواسطتها نمنع وقوع الحوادث المزعجة، ولذلك يجب مراعاة توفرهما.
- من مقومات العمل المخبري تسجيل الملاحظات على صفحات التقرير وترتيب النتائج بشكل واضح في جدول البيانات.
- إذا كان من الأفضل رسم خط بياني ننفذ هذا على الفور.

- من المهم جداً بالنسبة للعمل المخبري أنه "إذا كنت غير متأكد من صحة إجراء ما تريد فلا تقم به".

### ج- إجراء التجربة: Carrying out the Experiment

- نجري اختباراً للأجهزة الخاصة بالتجربة -إذا كانت بحاجة إلى اختبار- ونتأكد أنه لا يوجد أي قصور أو خلل في عمل أي جزء منها.<sup>(1)</sup>
- ركب الجهاز -إن كان هذا مطلوباً- وفقاً للتعليمات.
- يجب المحافظة على الأجهزة والحرص الشديد عليها كأعلى شيء تمتلكه لأنها سريعة العطب.
- إذا كان الجهاز معقداً يمكنكم الاستعانة بالأستاذ المشرف.
- خذ القياسات المطلوبة ودونها بدقة في جدول على صفحة البيانات التي ستشكل جزءاً هاماً من تقريرك المخبري.
- فك أجزاء التجربة بعضها عن بعض بحرص شديد وأعد التجهيزات كل إلى مكانه الذي وجدتها فيه.

### د- التقرير: The Report

- إن نجاح الإنسان كفيزيائي تجريبي مرهون ليس فقط بتقنيه وتنفيذه للتعليمات التي أشرنا إليها ولكن أيضاً بإتقانه الجيد لكتابة التقرير عن التجربة الذي يشتمل على:
- الغاية من التجربة.
- ملخص للفكرة النظرية والمعادلات الأساسية.
- ملخص الطريقة التجريبية المتبعة (لأن بعض التجارب تنفذ بأكثر من طريقة).
- جدول البيانات وفيه كل النتائج مدونة بشكل واضح.
- رسم الخطوط البيانية المطلوبة.
- حساب الأخطاء.

<sup>(1)</sup> في المراحل المتقدمة يقوم الباحث أو الطالب بمعايرة الأجهزة أما في المراحل الأولى يقوم الأستاذ المشرف بهذا العمل.

- المناقشة (وملاحظاتك حول التجربة إن وجدت).

## أجهزة القياس

سنتكلم فى هذا الجزء عن نوعين من الاجهزة المهمين جدا فى شغلنا

١- الافوميتر او الملتيميتر بنوعيه

٢- الاوسليسكوب (راسم الاشارات)

### ١- الافوميتر او الملتيميتر



الملتيميتر الرقمي.

الملتيميتر التماثلي.

### عبارة عن نوعان

النوع الاول: التماثلي (الانالوج)


النوع الثانى: الرقمى (الديجيتال)

## النوع الاول : التماثلي (الانالوج)

### فكرة عامة

لو وصلنا ملف مكون من عدة لفات بمصدر جهد مناسب فان هذا الملف سينشأ حوله مجال مغناطيسي و تتناسب شدة المجال مع شدة الجهد المسلط على الملف ولو وضعنا هذا الملف على اكس او عمود في وضع حر ووضعناه بين قطبي مغناطيس دائم وسلطنا نفس الجهد مرة اخرى فان الملف سيبدأ بالانحراف دورة كاملة ٣٦٠ درجة وهذه هي فكرة الموتور لكن لو وصلنا الملف بمؤشر ووضعنا ياي او سوستة لتحديد من حركته فانه سوف يبدأ بالانحراف بمقدار معين و يتوقف و يتناسب هذا المقدار مع شدة التيار المار في الملف وهذه هي فكرة جهاز القياس التماثلي

### الصورة التالية تبين تركيب الجهاز من الداخل

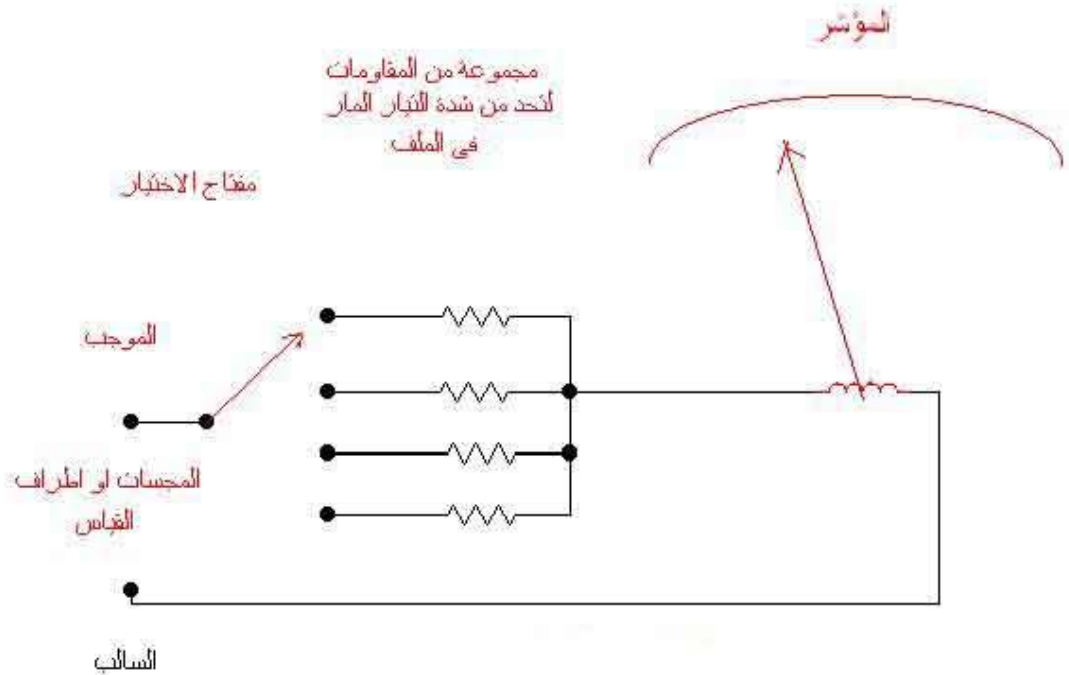

معنى هذا الكلام ان لكي تتم عملية القياس يجب توفر تيار يمر في الملف لكي ينحرف ???

### سؤال : لماذا يسمى الجهاز افوميتر ؟؟؟؟

يوجد جهاز يقيس التيار لذلك يسمى اميتر ( Ammeter )

يوجد جهاز يقيس الجهد لذلك يسمى فولتميتر ( Voltmeter )

يوجد جهاز يقيس المعاوقة لذلك يسمى ( Ohmmeter )

فاخذنا اول ثلاث حروف وسمينا الجهاز ( AVO meter )

يوصل الفولتميتر على التوازي لكى نقيس فرق الجهد على مكون معين اما الاميتر فيوصل بالتوالي لكى نقيس شدة التيار المار فى اى مكون اى انهما يستخدمان على الساخن اى والكهرباء موصلة اثـــــــاء عمليــــة القياس اس او الاختبار. اما الاوميتر فلا يوصل فى الدائرة والكهرباء موصلة حتى لا يتلف اى انه يستخدم على البارد ولا يفضل ان نقيس اى مكون داخل الدائرة لان من الممكن ان يكون المكون الذى اقوم بقياسه موصل مع مكون اخر فيعطى قرائه مختلفه.

## طريقة القياس بالافوميتر

### ١- فى حالة قياس الجهد

اول شئ احدد هل هو جهد مستمر او متغير واقوم بضبط التدريج عليه وعادتا يكتب اما DC Direct Current تيار مستمر AC Alternating Current تيار متردد واضبط على التدريج المراد والقيمة التى تظهر على المؤشر اضربها فى حاصل قسمة التدريج المكتوب مقسوما على تدريج الجهاز نفسه.

### مثال

لو انا ضبط التدريج على ١٠

والجهاز عندى مدرج من ٠ الى 10

والمؤشر وقف عند ٨

تكون القيمة هي ٨ \* ١٠ / ١٠

اى = ٨ فولت

## مثال اخر

لو انا ضابط التدرج على ٥٠

والجهاز مدرج من ٠ الى ١٠

 
والمؤشر وقف عند ٦

تكون القيمة هي  $٦ * ١٠ / ٥٠$


اي = ٣٠ فولت

## ٢- في حالة قياس التيار

اول شئ نغير وضع المجس الموجب في الجهاز وهذا ينطبق على عدد من الاجهزة فقط ثم نضبط التدرج ونكمل مثل ما سبق مع ملاحظة التوصيل على التوالي



التوصيل على التوالي

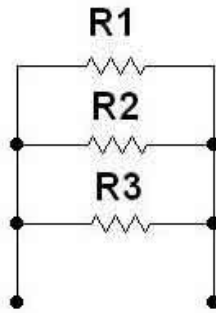

التوصيل على التوازي

## ٣- في حالة قياس المقاومة


يجب ان نلاحظ ان كل التدرج يبدأ من اليمين الى اليسار اي ان المؤشر يشير الى الصفر في الجهد والتيار الا في الاوم يبدأ بالانهاية وينتهي بالصفر وعند قياس اي مقاومة يجب ان نضع الجهاز



وذلك عن طريق توصيل المجسين وضبط المؤشر على الصفر وذلك بواسطة مفتاح دائري موجود في واجهة الجهاز

### النوع الثاني : الرقمي ( الديجيتال )

#### المخطط الصندوقي للمنتيمتر الرقمي

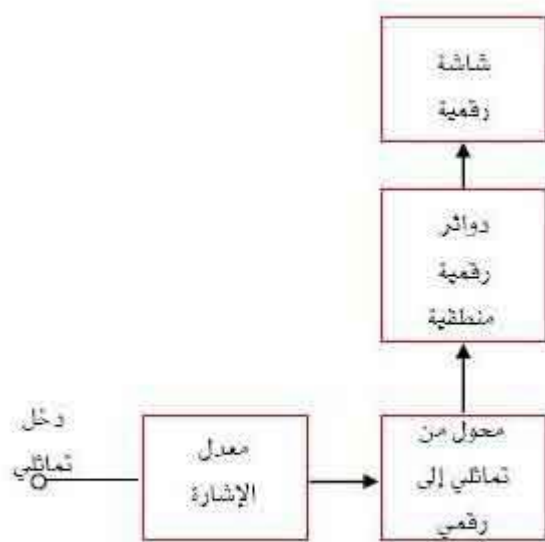

هذا النوع هو حصاد التكنولوجيا الحديثه حيث انه ادق واسهل واصبح يقيس قيم اكبر واضيف له العديد من القياسات الاخرى مثل السعة للمكثفات والحث للملفات والتردد والموحدات ودرجة الحرارة وفي بعض الانواع منه اضيف له دائرة تقيس الترانزيستور وتحدد اطرافه وهو بذلك استحق لقب

**ملتيمتر**

## اشكال مختلفة من الملتيميتر



ومن اجمل الاشياء التي اضيفت عليه انه اصبح اوتورينج اي انه بلا تدريج فلو اردت قياس جهد معين فيكفى ان تضع مفتاح الاختيار على وضع جهد والباقي على الجهاز يحدد لك قيمة الجهد ويحدد اذا كان DC او AC بدون الحاجة الى ضبط تدريج

**ملحوظة مهمة:**

في حالة قياس الاوم تدخل البطارية الداخلية للجهاز في الدائرة وذلك لتعطي التيار اللازم لاتمام عملية القياس فيجب ان نلاحظ الاتي:

- ١- في الاجهزة الانالوج موجب الجهاز ( الطرف الاحمر ) هو سالب البطارية
- ٢- في الاجهزة الديجيتال موجب الجهاز ( الطرف الاحمر ) هو موجب البطارية


وسوف نستفيد من هذه المعلومة لاحقا في عمليات القياس

الصورة التالية توضح توصيل البطارية في وضع الاوم

توصيل البطارية في الدجيتال في وضع الاوم



توصيل البطارية في الانالوج في وضع الاوم

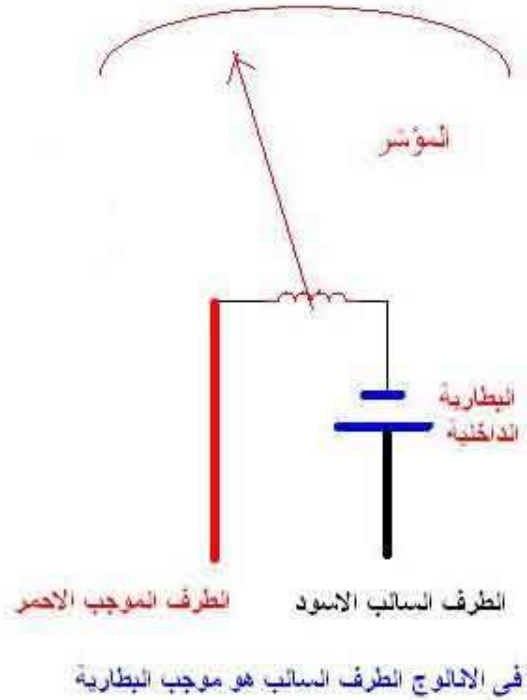

### القياس في وضع الجرس:

هذا الوضع لا يستخدم للقياس بل للتأكد من التوصيلية وهو يستخدم اساسا في حالة ان المكان الذي اقيس فيه ضيق ويتعذر رؤية شاشة الجهاز لذلك اعتمد على السمع.

**ممنوع استخدام الافو الانالوج على وضع الاوم في قياس الاجهزة الديجتال مثل:**

- ١ - الموبايل
  - ٢ - الكمبيوتر
  - ٣ - الاله الحاسبة
  - ٤ - البلاى ستيشن
  - ٥ - الرسيفر
  - ٦ - واى جهاز يعمل ببروسيسور او ذاكرة
- وذلك لان تيار بطارية الافو الانالوج عالى و من الممكن ان يتسبب في تلف مكونات حساسة مثل الميكو.

### الأوسيليسكوب

يعتبر الأوسيليسكوب من أهم أجهزة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية حيث أنه يمكننا من رؤية الإشارات في نقاط متعددة من الدائرة وبالتالي نستطيع اكتشاف إذا كان أي جزء يعمل بطريقة صحيحة أم لا. فالأوسيليسكوب يمكننا من رؤية صورة الإشارة ومعرفة شكلها فيما إذا كانت جيبيية أو مربعة مثلاً.

الشكل التالي يوضح صورة الأوسيليسكوب وقد تختلف الأشكال من جهاز إلى آخر ولكنها جميعاً تحتوي على أزرار تحكم متشابهة.



إذا نظرت إلى واجهة الأوسيليسكوب ستجد أنها تحتوي على ستة أقسام رئيسية معرفة بالأسماء التالية:

**عمودي (Vertical)**

**التشغيل (Power)**

**الشاشة (Screen)**

**المدخل (Inputs)**


**إطلاق (Trigger)**

**أفقي (Horizontal)**

والآن لنأخذ كل جزء على حده بشيء من التفصيل

**الشاشة (Screen)**

وظيفة الأوسيليسكوب هي عمل رسم بياني للجهد والزمن حيث يمثل الجهد بالمحور العمودي و الوقت بالمحور الأفقي كما هو موضح بالشكل.

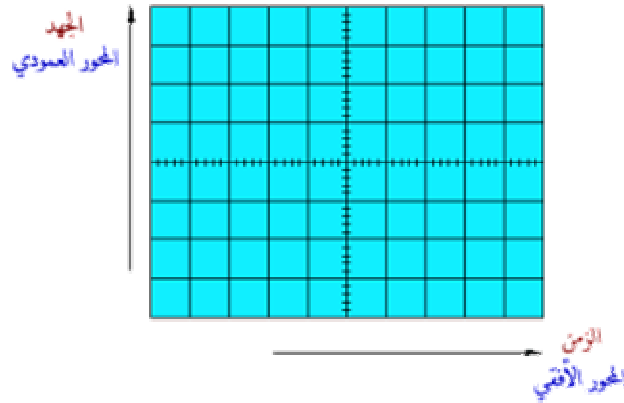


**لو لاحظنا الشاشة سنجد أن هناك محورين هما:**

**المحور العمودي:** وهو يمثل الجهد ويحتوي على ثمانية تقسيمات أو مربعات. كل واحد من هذه الأقسام يكون بطول 1 سنتيمتر.

**المحور الأفقي:** ويمثل الزمن ويحتوي على عشرة أقسام أو مربعات. كل واحد من هذه الأقسام يكون بطول 1 سنتيمتر.

### التشغيل (Power)

مفتاح وضوح الصورة مفتاح شدة الإضاءة زر التشغيل

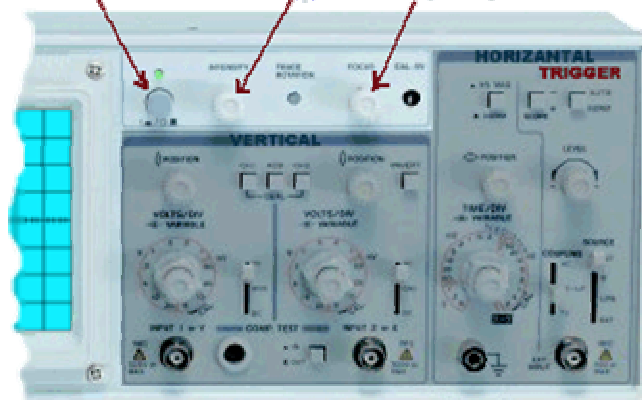


هذا الجزء من الأوسيليسكوب يحتوي على زر التشغيل ومفتاح التحكم بإضاءة الشاشة وكذلك مفتاح التحكم بوضوح الصورة

### عمودي (Vertical)

في هذا القسم يمكن التحكم بالجزء العمودي (محور الجهد) من الاشارات في الشاشة. وحيث أن معظم الأوسيليسكوبات تحتوي على قناتي إدخال (input channels) وكل قناة يمكنها عرض شكل موجي (waveform) على الشاشة، فإن القسم العمودي يحتوي على قسمين متشابهين وكل قسم يمكننا من التحكم في الإشارة لكل قناة باستقلالية عن الأخرى كما هو موضح في هذه الصورة.

والآن لنرى كيف تعمل هذه المفاتيح في القسم العمودي

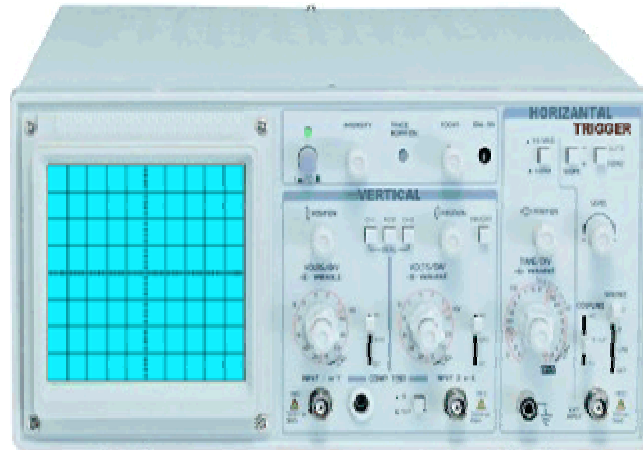


**أزرار اختيار القنوات:** بهذه الأزرار يمكنك اختيار أي إشارة يتم عرضها في الشاشة. فيمكنك عرض إشارة القناة الأولى فقط أو إشارة القناة الثانية فقط أو كليهما معاً.

**زر اختيار نوع الإشارة:** بهذا الزر تختار بين إي سي (إشارة متغيرة) أو دي سي (إشارة ثابتة) أو أرضي (بدون إشارة) وفي هذا الوضع يمكنك تحديد موقع الصفر على شاشة الأوسيليسكوب


**زر اختيار وضع الصورة:** بهذا الزر يمكنك تحريك الإشارة إلى الأعلى أو الأسفل في المحور العمودي

**مفتاح معيار الجهد:** بهذا المفتاح يمكن التحكم في نسبة قياس الجهد في الرسم البياني المعروض على الشاشة حتى تتمكن من عرض صورة واضحة للإشارات.

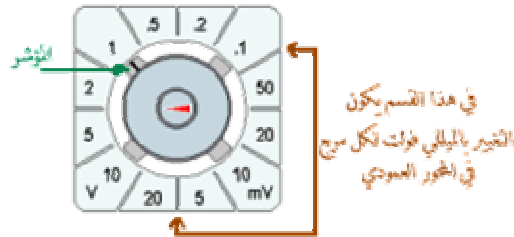

### هذه الصورة توضح التقسيمات في هذا المفتاح

لاحظ أنك يمكنك أن تجعل كل مربع في المحور العمودي يمثل قيمة الجهد الذي تضع المؤشر عليه. فمثلا في هذه الصورة وضع المؤشر على 1 فولت فيكون كل مربع في المحور العمودي في الشاشة يمثل 1 فولت. فبذلك يمكننا تحديد جهد الإشارة.

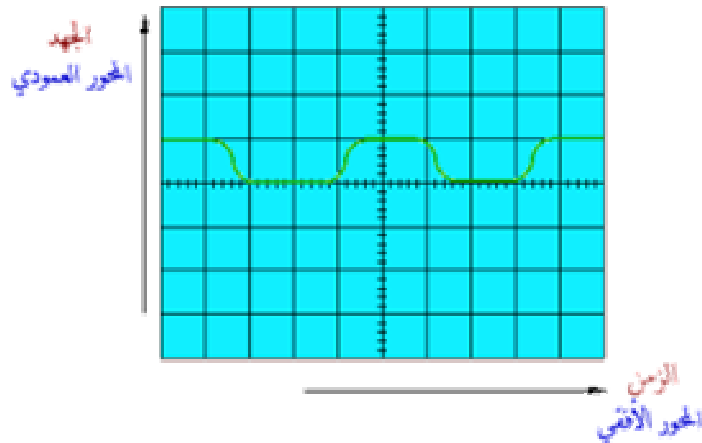


هذا المثال سيوضح مانعنيه:

انظر إلى هذه الموجة الموجودة على شاشة الأوسيليسكوب وركز فقط على المحور العمودي.

ارتفاع الموجة هو مربع واحد على المحور العمودي. فإذا كنت ضبطت مفتاح عيار الجهد على 1 فولت لكل مربع يكون جهد الموجة = 1 x 1 = 1 فولت.

لو فرضنا أن مفتاح عيار الجهد كان يشير إلى 5 فولت لكل مربع وحصلت على الموجة السابقة.  
فإن الجهد = 5 × 1 فولت.

### أفقي (Horizontal)

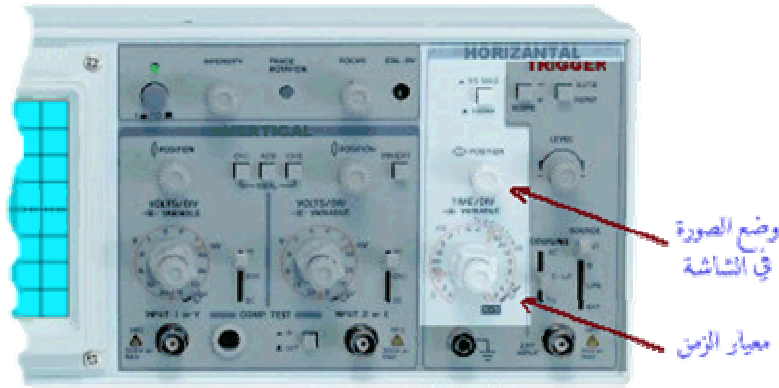


في هذا القسم يمكن التحكم بالجزء الأفقي (محور الزمن) من الاشارات في الشاشة.

كما هو موضح في الصورة نرى أن القسم الأفقي يحتوي على مفاتحين مهمين وهما:

مفتاح اختيار وضع الصورة : بهذا الزر يمكنك تحريك الاشارة يمينا أو يسارا على المحور الأفقي.

مفتاح معاير الزمن : بهذا المفتاح يمكن التحكم في نسبة قياس الزمن في الرسم البياني المعروض على الشاشة حتى تتمكن من عرض صورة واضحة للإشارات.

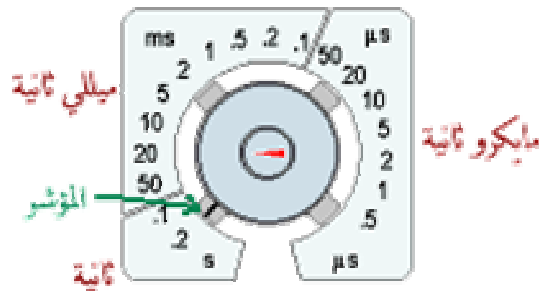


### هذه الصورة توضح التقسيمات في هذا المفتاح

لاحظ أن هذا المفتاح يحتوي على ثلاثة تقسيمات وهي مايكروثانية لكل مربع على المحور الأفقي و ميلي ثانية لكل مربع وأخيرا ثانية لكل مربع.



لاحظ أيضاً أنك يمكنك أن تجعل كل مربع في المحور الأفقي يمثل الزمن الذي تضع المؤشر عليه. فمثلاً في هذه الصورة وضع المؤشر على ٠,٢ ثانية فيكون كل مربع في المحور الأفقي في الشاشة يمثل ٠,٢ ثانية. فبذلك يمكننا تحديد زمن الإشارة.

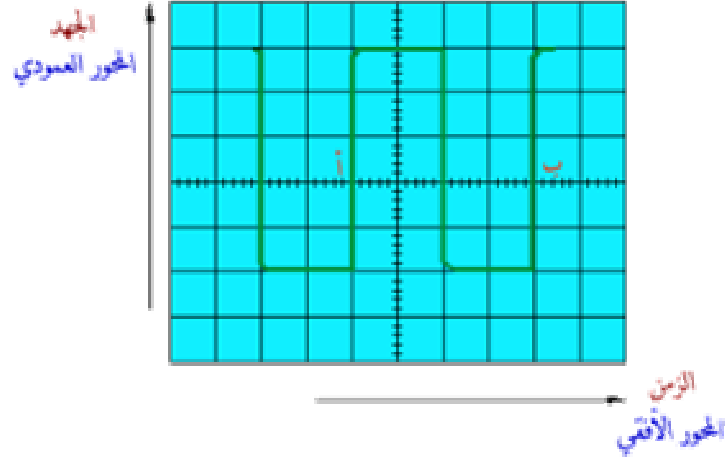

هذا المثال سيوضح مانعنيه:

انظر إلى هذه الموجة الموجودة على شاشة الأوسيليسكوب وركز فقط على المحور الأفقي.

تستغرق الموجة الزمن بين النقطتين أ و ب لتكمل دورة واحدة. فإذا كنت ضبطت مفتاح عيار الزمن على ٠,٢ ثانية لكل مربع يكون الزمن = ٤ مربعات  $\times 0.2$  ثانية لكل مربع = ٠,٨ ثانية.

### إطلاق (Trigger)



دائرة الاطلاق في الأوسيليسكوب تؤدي وظيفة مهمة وهي تثبيت صورة الموجة على الشاشة حتى يسهل قياسها. وبدون تأثير دائرة الاطلاق فإن الصورة ستكون غير ثابتة وغير واضحة.

كما هو موضح في الصورة نرى أن قسم الاطلاق يحتوي على عدة أزرار من أهمها :

**زر طريقة الاطلاق :** هذا الزر يعطي خيارين وهما عادي (Normal) و غير عادي. ويستحسن ترك هذا الزر على وضع "عادي" لأن الاطلاق سيكون تلقائياً والتحكم فيه يكون اوتوماتيكياً.

**زر اتجاه الاطلاق :** وهنا يوجد خياران وهما + و - . ففي وضع + يكون الاطلاق عند ارتفاع الموجة إلى أعلى أما في وضع - فيكون الاطلاق عند انخفاض الموجة.

**مستوى اشارة الاطلاق :** بهذا المفتاح يمكن تغيير النقطة التي تبدأ بها الموجة بالظهور على الشاشة وهذا يسهل تفحص أي جزء معين من الموجة.

**مصدر اشارة الاطلاق :** هنا يمكن اختيار مصدر وكيفية اشارة الاطلاق فمفتاح مصدر اشارة الاطلاق يعطينا عدة خيارات. أهم هذه الخيارات هي:

وضع EXT وهو اختصار External أو خارجي وفي هذا الوضع يكون مصدر اشارة الاطلاق خارجياً. وتغذى هذه الاشارة عن طريق مدخل اشارة الاطلاق الخارجية

وضع HF وهو اختصار Frequency High أو تردد عالي وفي هذا الوضع يكون الاطلاق عند الترددات المرتفعة من الاشارة.

وضع LF وهو اختصار Frequency Low أو تردد منخفض وفي هذا الوضع يكون الاطلاق عند الترددات المنخفضة من الاشارة.


**نوع اشارة الاطلاق :** في هذا الزر يوجد خياران وهما AC و DC. والوضع الطبيعي هي AC وهو مناسب لمعظم الموجات.

في وضع DC يجب علينا اختيار جهد معين عندما تصل اليه الموجة تبدأ اشارة الاطلاق. يتم اختيار هذا الجهد عن طريق مفتاح مستوى اشارة الاطلاق الذي ذكرناه سابقا.

**مدخل اشارة الاطلاق :** في حالة اختيارنا لاستخدام اشارة اطلاق خارجية فإننا نستخدم هذا المدخل.

### المدخل (Inputs)

يوجد للأوسيليسكوب ثلاثة مدخل رئيسية كما هو واضح في الصورة وهذه المدخل هي:

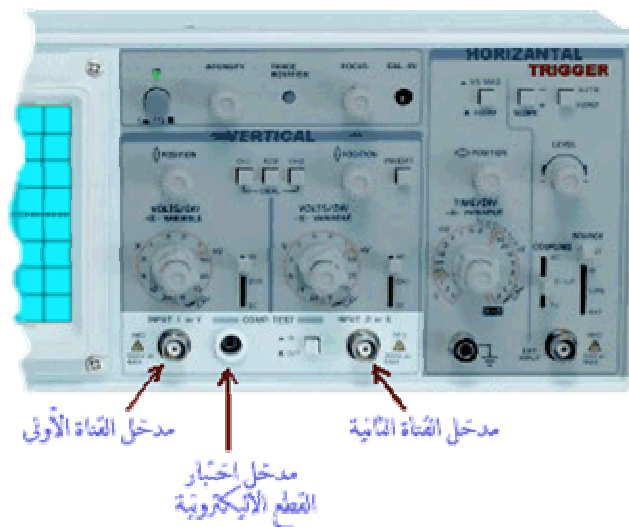


**مدخل القناة الأولى :** عن طريقه يمكننا ادخال الموجة التي نريد رؤيتها في القناة الأولى.

**مدخل القناة الثانية :** عن طريقه يمكننا ادخال الموجة التي نريد رؤيتها في القناة الثانية.

**مدخل اختبار القطع الأليكترونية :** هذا المدخل لا يوجد في كل الأوسيليكوبات حيث أنه يعتبر اختيارياً. عن طريق هذا المدخل يمكن عرض المنحنيات الخاصة بالقطع الأليكترونية المختلفة.

ولكن ما نوع التوصيلات المستخدمة لربط دوائرنا بالأوسيليسكوب عن طريق هذه المدخل؟

يستخدم نوع من التوصيلات يسمى بالمجسات (probes) وهي تأتي بأشكال متعددة حسب استعمالها كما هو موضح بالصورة التالية:

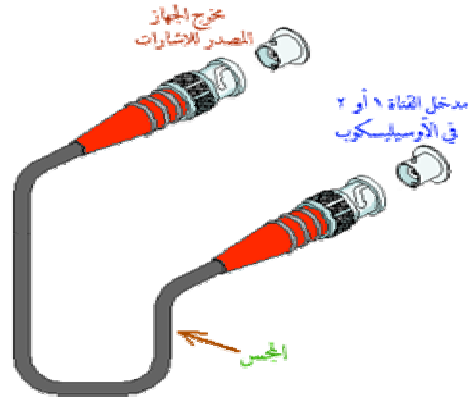

إذا كنا سنربط الأوسيليسكوب بجهاز يصدر الإشارات فإننا نستخدم المجس ذو الرأسين من نوع BNC-BNC حيث نربط أحد الأطراف بمدخل الإشارة في الأوسيليسكوب و الطرف الآخر بمخرج جهاز مصدر الإشارات كما هو موضح في هذه الصورة.



أما إذا كنا سنستعمل الأوسيليسكوب لرؤية الإشارات الصادرة في مواقع معينة من دائرة ما فيستحسن أن نستعمل مجسا مثل المعروض في هذه الصورة.

بقي كلمة أخيرة وهي أن العمل على الأوسيليسكوب يحتاج إلى الممارسة. فكلما استخدم الشخص هذا الجهاز أكثر كلما سهل عليه معرفة أسرار ه وخبائاه.

## التجربة رقم (١):

## الخلايا الضوئية الشمسية

## Photo cells and solar cells

**الهدف من التجربة:** دراسة أنواع الخلايا الضوئية والشمسية التي تستخدم في قياس الإشعاع الضوئي أو الشمسي بتحويل الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية.

## أنواع الخلايا الضوئية والشمسية:

تتأثر أسطح المواد النقية بسقوط الإشعاع الضوئي عليها بدرجات متفاوتة إذ أن بعض الأسطح تتغير خواصها الكهربائية فتقل المقاومة الكهربائية (أي تزداد توصيلية المادة) وبعض الأسطح تنبعث منها الإلكترونات وفي حالات أخرى يؤدي سقوط الإشعاع على السطح إلى تغير الجهد الداخل للمادة، وقد استغلنا هذه الظواهر الثلاثة في عمل ثلاثة أنواع من الخلايا الضوئية هي:

## (١) الخلايا التوصيلية الضوئية: Photoconductivity Cells

تتكون الخلية في هذه النوع من شبه موصل نقي مثل سلفاد الكاديوم الذي تقل مقاومته الكهربائية عند تعريضه للإشعاع الضوئي لأن الإلكترونات في نطاق التكافؤ تنتقل إلى نطاق التوصيل عندما تمتص طاقة الفوتون فتزداد بذلك توصيلية شبه الموصل وتستخدم هذه الخلايا عادةً في الكشف عن الأشعة تحت الحمراء (Infra-Radiation).

## (٢) الخلايا الفولطائية الضوئية: Photovoltaic Cells

تتكون الخلية في هذه الحالة من شريحة وصلة ثنائية (PN Junction) مصنوعة من شبه موصل مناسب مثل السيلكون وعندما يسقط الضوء على الخلية فإن طاقة الفوتونات تولد إلكترونات وثقوب ويقع الجهد الحاجز داخل الوصلة الثنائية إلى فصل إلكترونات والثقوب فيزداد فرق الجهد بين طرفي الوصلة وكذلك التيار إذا وصلت الخلية بدائرة خارجية وبما أن سقوط الإشعاع الضوئي على الخلية يؤدي إلى زيادة الفولت بين طرفي الخلية فقد سميت بالخلية الفوتوفولطائية وهذه هي الخلية الوحيدة التي لا تحتاج لمصدر جهد خارجي لتوليد التيار الكهربائي ويمكن أن تولد تياراً عالياً نسبياً وتحمل سقوط الإشعاع الشمسي عليها لذلك تستخدم لاستغلال الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية وتعتبر الخلايا الشمسية المصنوعة من السيلكون أفضل الخلايا في الوقت الحاضر.


### (٣) خلايا الانبعاث الضوئي: Photoemission Cells

تتكون الخلية من فوتو كاثود ومن أنود موضوعين في أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء ولهما أطراف خارجية للتوصيل الكهربائي. ويصنع الفوتو كاثود "الكاثود الضوئي" من طبقة رقيقة من مادة حساسة للضوء مثل السيزيوم والأنتيموني (Antimony, Cesium) مرسبة على سطح الزجاج وعند سقوط الضوء على هذه الطبقة تتبعث منها إلكترونات تعرف بالفوتو إلكترونات. أو (الإلكترونات الضوئية) وإذا سلط فرق جهد بين الطبقة والأنود الذي يكون عادةً في شكل حلقة معدنية فإن إلكترونات داخل الفراغ تتجذب نحو الأنود ويسري تيار كهربائي في الدائرة الموصلة بالخلية وفكرة هذه الخلية أي فكرة "الانبعاث الضوئي" هي التي تستخدم في كمرات التصوير التليفزيوني.

#### دراسة خلية التوصيلية الضوئية:

الأجهزة: خلية التوصيلية الضوئية من سلفاد الكاديوم - مصدر جهد منخفض - مايكروأميتر - صندوق مظلم في نهايته مصدر ضوئي.

#### خطوات التجربة:

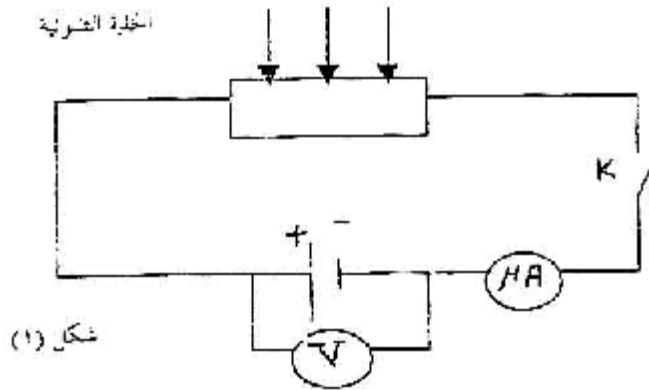

١ - أدخل الخلية في الصندوق ووصل طرفيها بدائرة كهربائية كما في الشكل (١).

٢ - غطي الفتحة التي تدخل الضوء وأغلق مصدر الضوء وغطي الصندوق ثم وصل الدائرة من المفتاح k وسجل فرق الجهد  $v$  وتيار الظلام  $i$  بالميكروأميتر بعد ٥ دقائق من تسليط الجهد وعندما يثبت مقدار التيار، احسب مقاومة الخلية  $R_0$  في حالة الظلام.

٣- ضع الخلية على مسافة قدرها 15 cm من مصدر الضوء "داخل الصندوق" أغلق الصندوق واضغط زر مصدر الضوء معرضاً الخلية لضوء اللمبة وسجل فرق الجهد  $V$  والتيار  $i$  وأيضاً المسافة  $d$  بين الخلية والمصدر الضوئي.

٤- كرر الخطوة (٣) مع زيادة المسافة  $d$  بمقدار 2.5 cm في كل مرة حتى تكون المسافة 35 cm وسجل القراءات في جدول كما هو موضح.

|               |    |  |  |  |    |
|---------------|----|--|--|--|----|
| $d_{(cm)}$    | 15 |  |  |  | 35 |
| $i_{(\mu a)}$ |    |  |  |  |    |
| $V_{(volt)}$  |    |  |  |  |    |

٥- احسب  $(\frac{1}{d^2})$  ومقاومة الخلية  $R$  وسجل المقادير في جدول كما هو موضح:

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| $\frac{1}{d^2} (m^{-2})$ |  |  |  |  |  |
| $i_{(\mu a)}$            |  |  |  |  |  |
| $R_{(\Omega)}$           |  |  |  |  |  |

٦- ارسم العلاقة بين  $(\frac{1}{d^2} \cdot R)$  وكذلك العلاقة بين  $(\frac{1}{d^2}, i)$  علماً بأن شدة إضاءة المصدر  $i$  تتناسب

$$E \propto \frac{1}{d^2}$$

٧- اكتب استنتاجاتك من التجربة مجيباً على الأسئلة الآتية:

(أ) هل يتناسب تيار الخلية مع شدة الإضاءة؟ وكيف يكون التناسب؟

(ب) هل تتناقص مقاومة الخلية مع شدة الإضاءة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف تؤثر شدة الإضاءة على التوصيلية الكهربائية للخلية؟

٨- سجل مقدار أعلى مقاومة للخلية حصلت عليها وأقل مقاومة.



## التجربة رقم (٢):

## الأوسيلسكوب Oscilloscope

## مقدمة:

يعتبر الأوسيلسكوب "راسم الذبذبات" من أهم الأجهزة الألكترونية ذات الفوائد المتعددة في القيام بالقياسات الكهربائية التي يغذى بها الجهاز وتوضح الصور سعة الإشارة الكهربائية وتغيرها مع الزمن ويكون بذلك حساب التردد كما يمكن إدخال إشارتين ومقارنتها من حيث سعة الجهد والتردد وفرق الطور.

والمطلوب قبل استخدام الأوسيلسكوب أن يسجل الطالب معلومات وافية عن مكونات الجهاز كالمدفع الإلكتروني - ألواح الانحراف الأفقي والانحراف الرأسي والشاشة الفسفورية في مقدمة الأنبوبة المفرغة من الهواء وأن يقرأ ويسجل معلومات عن "القاعدة الزمنية Time base" وأهميتها في تمديد الإشارة أفقياً لتوضيح جهد الإشارة مع الزمن.

## هدف التجربة:

تهدف التجربة إلى التعرف على الأوسيلسكوب "راسم الذبذبات" ومعرفة استخدام الجهاز لقياس الجهد المستمر والجهد المتردد وقياس التردد وقياس فرق الطور.

تختص التجربة الأولى باستخدام الأوسيلسكوب أحادي الحزمة والإلكترونية وتختص التجربة الثانية عن الأوسيلسكوب باستخدام الأوسيلسكوب ثنائي الحزمة.

## الأوسيلسكوب أحادي الحزمة الإلكترونية

## Single Beam Oscilloscope

**الأجهزة المستخدمة:** أوسيلسكوب أحادي الحزمة، مولد ذبذبات، مصدر جهد مستمر.

## خطوات التجربة:

١ - بعد توصيل الأوسيلسكوب بالمصدر اضغط زر التشغيل وراقب الحزمة الإلكترونية على الشاشة ثم اضغط مفتاح شدة الإضاءة بحيث لا تكون نقطة الإشعاع قوية للمعان ثم اضغط مفتاح الضبط البؤري "Focus Knob" لتركيز الحزمة في نقطة صغيرة.

استخدام الإزاحة الرأسية "Y-shift" لتحريك البقعة المشعة رأسياً إلى أعلى وإلى أسفل ثم استخدم مفتاح الإزاحة الأفقية "X-shift" لتحريك البقعة أفقياً إلى اليمين وإلى الشمال وأخيراً باستخدام هذين المفتاحين اضبط موقع البقعة المشعة لتكون في وسط الشاشة الفسفورية عند نقطة الأصل.

٢- وصل مصدر مستمر "D.C. Voltage Supply" بمدخل الانحراف الرأسي "Y-shift".


٣- اضبط مفتاح مقياس الانحراف الرأسي الذي يوضح عدد الفولط لكل تقسيمة "Volt/division" ، "Volt/cm" ، ليعطي عدد مناسب من التقسيمات الرأسية ثم احسب مقدار الجهد المسلط على الأوسيلسكوب.

الجهد المسلط = عدد التقسيمات الرأسية × مقياس الانحراف الرأسي لكل تقسيمة.

٤- اضبط مفتاح التحكم الزمني "Time control knob" ليكون ١ ملي ثانية لكل تقسيمة أو كل سنتيمتر "1ms/cm" أو "1 ms/division" على محور السينات واضبط مفتاح مقياس الانحراف الرأسي ليكون ١ فولط لكل تقسيمة أو ١ فولط لكل سنتيمتر.

٥- سلط إشارة جيبيية "Sinusoidal Signal" ذات تردد قدرة ٤٠٠ هيرتز تقريباً من مولد ذبذبات جيبيية على المدخل الرأسي "Y-input".

٦- استخدم الأوسيلسكوب لقياس جهد القمة إلى القاع  $V_{pp}$  للإشارة الجيبيية المسلطة.

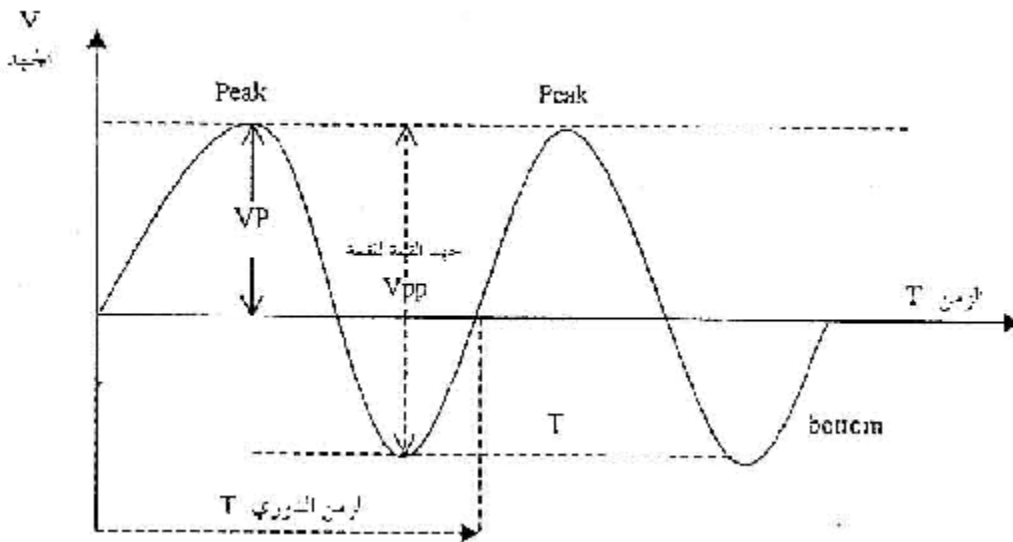

علماً بأن  $V_{pp}$  = عدد التقسيمات الرأسية بين القمة والقاع × مقياس الانحراف الرأسي بالفولط لكل تقسيمة.

٧- استخدم الأوسيلسكوب لقياس الزمن الدوري "Periodic time" للإشارة T علماً بأن الزمن الدوري  $T =$  عدد التقسيمات الأفقية بين قمتين متتابعتين  $\times$  زمن التقسيمة حسب مفتاح التحكم الزمني.

٨- احسب تردد الإشارة الجيبية "The frequency of the signal" من العلاقة  $F = \frac{1}{T}$

٩- اترك مفاتيح مولد الذبذبات ثابتة من دون تغيير ثم:

(أ) مدد الإشارة الجيبية رأسياً على شاشة الأوسيلسكوب بتغيير مفتاح القياس الرأسي ثم احسب جهد القمة للقمة  $V_{pp}$  وتحقق من الحصول على القيمة التي حصلت عليها سابقاً.

(ب) مدد الإشارة الجيبية أفقياً بتغيير مفتاح التحكم الزمني ثم احسب الزمن الدوري وتحقق من الحصول على نفس قيمة T وقيمة f.

١٠- اترك مفاتيح الأوسيلسكوب ثابتة ثم:

(أ) غير جهد الإشارة من مفتاح مولد الذبذبات ليكون الجهد أقل ثم أكثر من قيمته السابقة واستخدم الأوسيلسكوب لقياس جهد القمة للقمة في كل حالة.

(ب) غير تردد الإشارة مع تثبيت الجهد مع مفتاح المولد واستخدام الأوسيلسكوب لقياس f و T. (التردد والزمن الدوري).

١١- ثبت جهد وتردد الإشارة ثم غير الإشارة من حيث الشكل لتحصل على موجات مستطيلة ومنشارية إلخ ثم ارسم الأشكال الموجية التي تظهر على الشاشة الفسفورية في كراستك.

١٢- سجل جميع القراءات والملاحظات بطريقة منظمة ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

١- ما هي العلاقة بين جهد القمة للقمة  $V_{pp}$ ، وسعة الجهد  $V_p$ ؟

٢- إذا كانت المسافة الرأسية بين القمة والقاع لإشارة جيبية هي 4.3 cm والمسافة الأفقية بين قمتين متتاليتين هي "2.5 cm" فما هي سعة الإشارة وما هو ترددها إذا كان مفتاح القياس الرأسي مضبوطاً على 2V/cm ومفتاح التحكم الأفقي على "2ms/cm".

## تجربة رقم (٣):

## الأوسيلسكوب

## الأوسيلسكوب ثنائي الحزمة

## Double Beam Oscilloscope

## هدف التجربة:


تهدف هذه التجربة إلى معرفة استخدام الأوسيلسكوب ثنائي الحزمة ومعرفة قياس فرق الطور بين إشارتين وهي استكمال للتجربة السابقة عن الأوسيلسكوب.

## الأجهزة المستخدمة:

أوسيلسكوب ثنائي الحزمة، مولد نبضات، مقاومات ومكثف سعة "0.1 $\mu$ F"

## خطوات العمل:

- ١- وصل الأوسيلسكوب بالمصدر واضغط زر التشغيل، لاحظ وجود حزمتين إلكترونيتين تشتركان في مفتاح ضبط شدة الإضاءة والضبط البؤري، وأيضاً في مفتاح الإزاحة الأفقية (X-shift) وفي كل حزمة مفتاح لتحريكها إلى أعلى أو إلى أسفل.
- ٢- حرك الحزمتين بحيث تتطابقا في منتصف الشاشة.
- ٣- وصل مولد النبضات الجيبية بأحد مدخلي الأوسيلسكوب "Y-input" واختر إشارة ترددها (1K Hz) ولها سعة فولتية مناسبة.
- ٤- استخدم الأوسيلسكوب لقياس سعة الإشارة وترددها وسجل القيم ثم افصل مولد النبضات.
- ٥- وصل دائرة المقاومة - المكثف التي تحتوي على مقاومة (2.2K $\Omega$ ) ومكثف سعته (0.1  $\mu$ F) موصلين مع مصدر الإشارة كما في الشكل (أ) ولتكن النقطة A موصلة بالأرض:

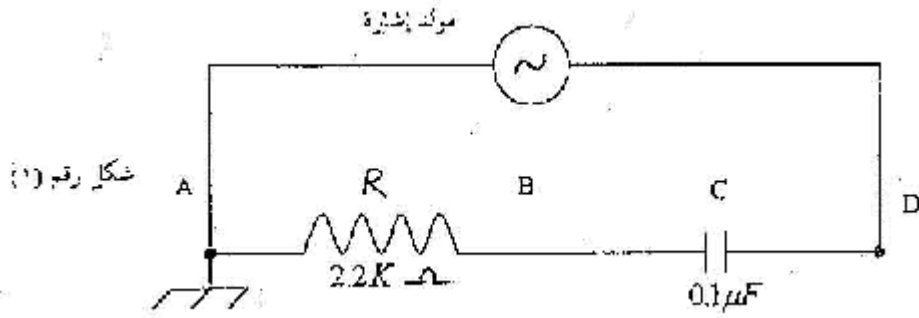

٦- وصل الطرف الأرضي لمولد الإشارة والطرف الأرضي لإحدى قناتي الأوسيلسكوب بالنقطة A والطرف الآخر لهذه القناة بالنقطة D أي أن هذه القناة تعطي الإشارة الكمية بين D.A ويمكن أن يقاس بينها الجهد الكلي  $V_T$ .


ووصل القناة الثانية بين B.A بحيث يكون الأرضي موصل بالنقطة A أي أن هذه القناة تظهر تغير الجهد بين طرفي المقاومة " $V_R$ ".

٧- لاحظ أوجه الشبه والاختلاف بين الإشارتين على الأوسيلسكوب. هل هناك اختلاف في سعة الجهد؟ اختلاف في التردد؟ أو اختلاف في الطور؟ ارسم الإشارتين في كراسنك. والمطلوب هو إيجاد سعة الجهد لكل إشارة وقياس التردد وقياس الفرق في الطور بين الإشارتين وبنوضح فيما يلي كيفية حساب الفرق في زاوية الطور.

يبين الشكل (٣) إشارة جيبية ( $V = V_o \sin q = V_o \sin wt$ ) ومنه يتضح أن زاوي الدورة الكاملة = ٣٦٠ درجة - للموجة الكاملة.

وإذا فرضنا أن الموجة الكاملة تمتد ٤ سنتيمترات على محور السينات "محور الزمن" فيكون كل واحد سنتيمترات يعادل  $90 = \frac{360}{4}$  درجة أو كل ملليمتر يعادل 9 درجات.

إذن بالنسبة للإشارتين الموضحتين فإن الفرق في زاوية الطور هو ٨ ملليمترات أي  $9 \times 8 = 72$  درجة لاحظ أن  $V_o$  لا تساوي  $V_o^1$  في هذه الحالة.

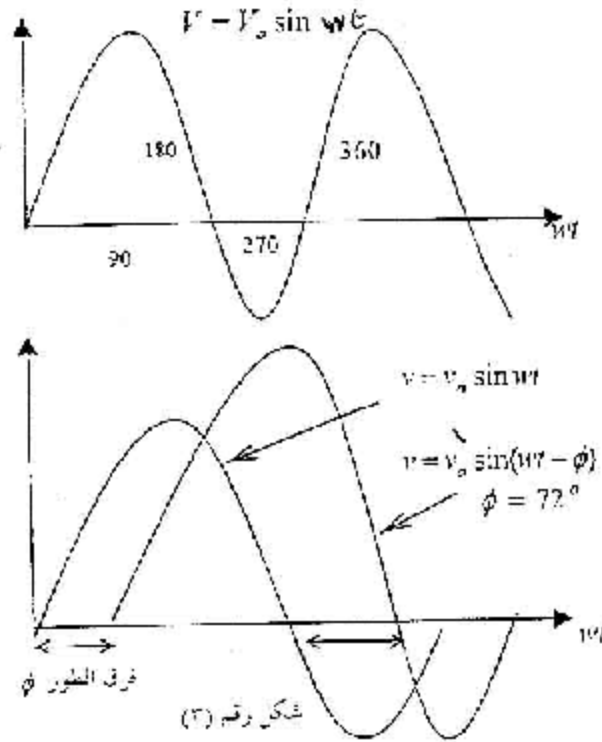

افصل الآن دائرة RC من المولد والأوسيلسكوب ووصلهما بحيث يكون الأرضي لكل من المولد والأوسيلسكوب موصلاً بالنقطة D.

٩- وصل القناة الأولى بين D.A لقياس الجهد الكلي  $V_R$  ووصل القناة الثانية بين D.B لقياس فرق الجهد بين طرفي المكثف  $V_C$ .

١٠- أوجد سعة كل إشارة وقس الفرق في الطور بين الإشارتين.

١١- غير تردد المولد ليكون 2KHZ وكرر الخطوات من (٦) إلى (١٠).

أسئلة:

(أ) لماذا لا يتساوا حاصل جمع  $V_C$ ,  $V_R$  مع  $V_T$ ؟

(ب) ارسم  $V_C$ ,  $V_a$  في شكل متجهين متعمدين وأوجد مقدار المحصلة  $V_T$  والزاوية  $\phi$  بين المحصلة  $V_R$  وكذلك بينها وبين  $V_C$  الزاوية  $(90-\phi)$  عندما كان التردد 2KHZ.

(ج) قارن بين القيم التي حصلت عليها والقيم التي أوجدتها بالقياس.


## التجربة رقم (٤):

## النضات الكهربائية Electric Pulses


**الهدف:** التعرف على النضات الكهربائية ودراسة أهم خواصها.

**الخلفية النظرية:** يمكن تعريف النبضة الكهربائية بأنها ارتفاع الجهد الكهربائي من مستوى معين ثم انخفاضه لنفس المستوى في فترة زمنية محدودة وسنشرح فيما يلي بعض طرق توليد النضات وخواص هذه النبضة.

إذا أغلقنا الدائرة الموضحة في الشكل (١) فإن الجهد بين طرفي المكثف ينمو تدريجياً كما في الشكل (١-ب) وإذا فتحنا الدائرة فإن الجهد يضمحل كما في الشكل (١-ج) ما إذا طبقنا على الدائرة موجات مستطيلة أو مربعة كما في الشكل (٢-أ) وكانت الموجات المربعة كما هو موضح في الشكل (٢-ب) فإننا نحصل بين طرفي C على الجهد  $V_C$  الموضح في الشكل (٢-ج).

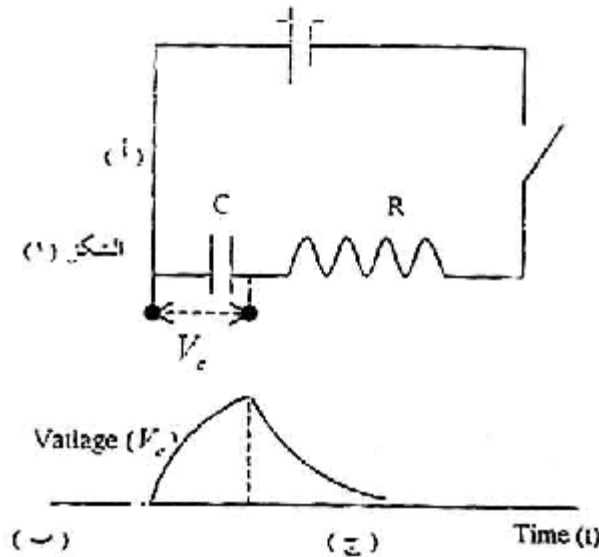


من هذه نرى أن الموجات المربعة الداخلة أو الخارجة هي عبارة عن مجموعة نبضات كهربائية "Electric Pulses" وهناك طرق عديدة لتوليد النضات الكهربائية منها استخدام مولد الذبذبات المربعة كما في المثال أو استخدام المولد متعدد الذبذبات "Multivibrator" ومنها استخدام كشافات الجسيمات النووية.

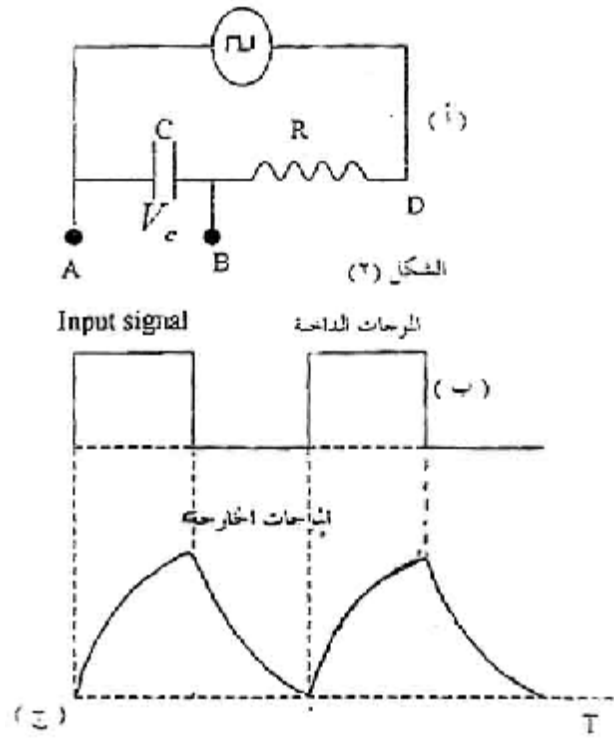


انظر الشكل (أ-٣) الذي يوضح جسيم ألفا " $\alpha$ -Particle" وهو يؤين الغاز الموجودة في غرفة التأين حيث تتجه الأيونات الموجبة نحو القطب السالب للغرفة وتتجه الأيونات السالبة نحو القطب الموجب. وبذلك يكون فرق الجهد عند مدخل المكبر مقداره  $V = \frac{Q}{C}$  حيث  $Q$  هي الشحنة الكلية و  $C$  سعة المكثف وبما أن الشحنات تأخذ بعض الوقت لتصل إلى اللوح الموجب أو السالب فإن ارتفاع الجهد لا يكون لحظياً كما في الشكل (ب-٣) وإنما ينمو الجهد  $\frac{Q}{C}$  كما هو موضح في الشكل (ج-٣) ثم ينخفض ببطء نسبياً وتكون الإشارة عند مدخل المكبر عبارة عن نبضة كهربية تنمو وتنخفض تدريجياً ويتناسب ارتفاعها مع طاقة الجسم النووي وبالمثل فإن العداد الوميضي "Scintillation Counter" عندما يسقط عليه جسيم نووي يصدر منه وميض ضوئي ليقوم الكاثود الضوئي بتحويله إلكترونات وبالتالي تنتج نبضة كهربية عند مدخل المكبر تنمو وتضمحل تدريجياً.



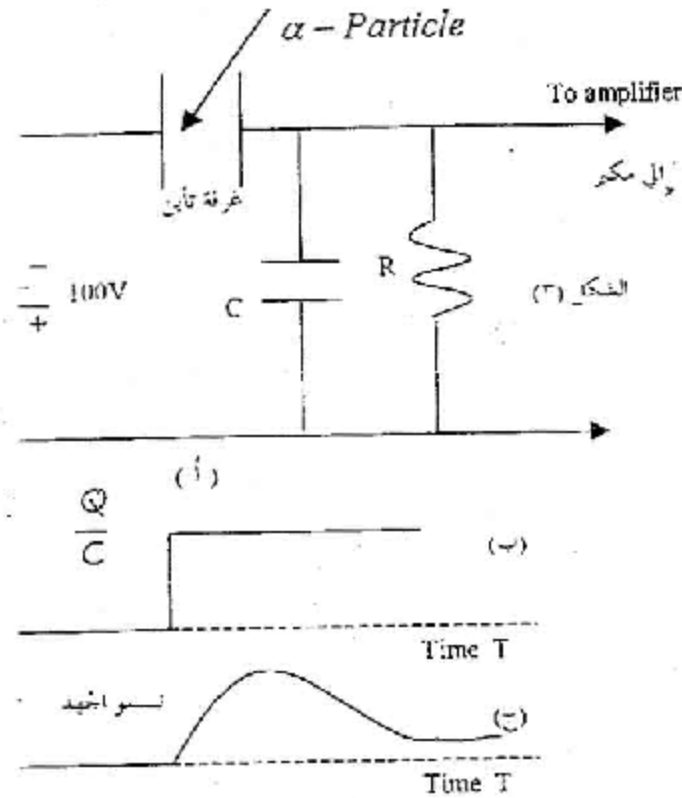

وفي كل الحالات السابقة الذكر يمكن أن تميز النبضة الكهربائية بارتفاعها أو سعتها "Pulse width or duration at half maximum" أما الزمن الذي تستغرقه النبضة قبل أن تحدث نبضة أخرى فهو الذي يحدد التردد أو معدل التكرار "Repetition rate" انظر الشكل (٤).

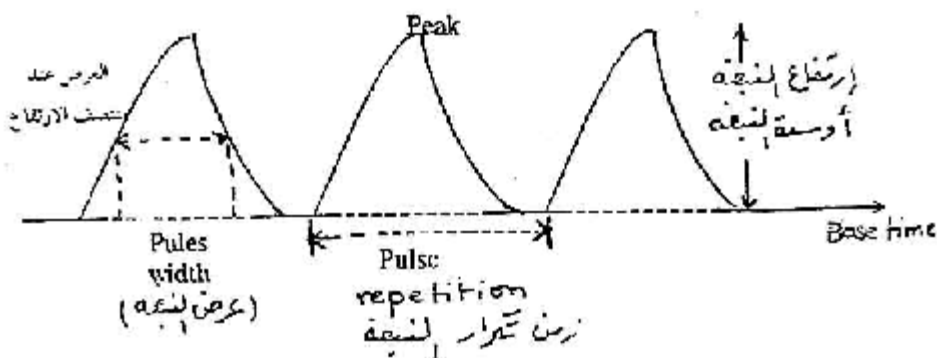

ومن خواص النبضات زمن ارتفاع النبضة "Pulse rise time" وهو الزمن الذي ترتفع فيه سعة النبضة من 10% إلى 90% من ارتفاعها النهائي أو سعتها القصوى وزمن انخفاض النبضة Pulse rise time وهو الزمن الذي تنخفض فيه النبضة من 90% إلى 10% من سعتها القصوى.

وإذا نظرنا مرة أخرى إلى الدائرة الموضحة في الشكل (٢) حيث تكون النبضات الداخلة نبضات مستطيلة أو مربعة وتكون النبضات الخارجة بين طرفي المكثف عبارة عن نبضات غير مستقيمة الجوانب كما في الشكل (٢-ج) نجد أن سعة النبضة هي  $V_o$  وأن الجهد اللحظي بين طرفي المكثف يعتمد على تكامل الجهد اللحظي حسب العلاقة:

$$V_C = \frac{1}{C} \int i dt \dots\dots\dots (I)$$

ولكن بينما تنمو الشحنة بين طرفي المكثف يضمحل التيار حسب العلاقة:

$$i = i_o e^{-t/Rc} \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore V_C = \frac{1}{C} \int i_o e^{-t/Rc} dt \dots\dots\dots (III)$$

وبالتكامل نحصل على:

$$V_C = V_o (1 - e^{-t/Rc}) \dots\dots\dots (IV)$$

حيث أن  $V_o = Ri_o$

ويتضح أن الثابت الزمني هو  $RC$  وهو الزمن الذي يصل فيه  $V_o$  إلى 63% من  $V_o$  حيث أن  $V_o$  هو سعة النبضة أما زمن ارتفاع النبضة Pulse rise time  $t_r$  نحصل عليه من (IV) كالتالي:

$$\frac{V_1}{V_o} = \frac{10}{100} (1 - e^{-t_1/RC})$$

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{90}{100} (1 - e^{-t_2/RC})$$

$$\frac{t_2 - t_1}{RC} = \frac{t_r}{RC} = \ln 9$$

$$\therefore t_r = 2.2RC \dots\dots\dots (V)$$

**أجهزة التجربة:** مولد نبضات مربع "في حالة عدم وجود مولد نبضات" مقاومة  $15k\Omega$  مكثف سعته  $0.022\mu F$ ، أوسيلسكوب:

**خطوات التجربة:**

- ١ - وصل الدائرة كما في الشكل (٢-أ) ووصل القناة الأولى للأوسيلسكوب بين الطرفين A, D, ويجب أن يكون الأرضي للأوسيلسكوب موصلاً بأرضي مولد الذبذبات والتردد بين 200-300 هيرتز.
- ٢ - وصل القناة الثانية للأوسيلسكوب بين طرفي المكثف A, B (لاحظ وضع الأرضي).
- ٣ - ارسم النبضات الداخلة والخارجة رسماً دقيقاً ثم أوجد بالقياس:
  - (أ) نسبة سعة ارتفاع النبضات الخارجة إلى النبضات الداخلية (لاحظ أن هذه النسبة تتغير مع التردد).
  - (ب) عرض النبضة الخارجة عند منتصف الارتفاع ونسبته إلى العرض الأقصى وكذلك بالنسبة للنبضات الداخلة.
  - (ج) الثبات الزمني للنبضة الخارجة وقارنه بالزمن المحسوب RC.
  - (د) زمن ارتفاع النبضة الخارجة وقارن النتيجة باستخدام المعادلة (V).
  - (هـ) مقدار تردد النبضة Repetition rate
- ٤ - احسب مقدار الخطأ في المقادير التي أوجدتها في الخطوات (ج، د، هـ) وعلق على النتائج.

## التجربة رقم (٥):


## مرشح تمرير التردد المنخفض

## Low Pass Filter

**الهدف من التجربة:** هو دراسة المرشحات ذات التمرير المنخفض التي تستخدم في مجال الإلكتروني.


المرشحات هي في الواقع دائرة RC التي قمنا بدراسة بعض خواصها في تجارب سابقة ولكننا نهتم الآن بما يحدث لسعة الجهد وللطور عندما يكون الجهد الداخل جهداً جيبياً متردداً وعندما يتغير التردد تغيراً كبيراً.

## الخلفية النظرية:

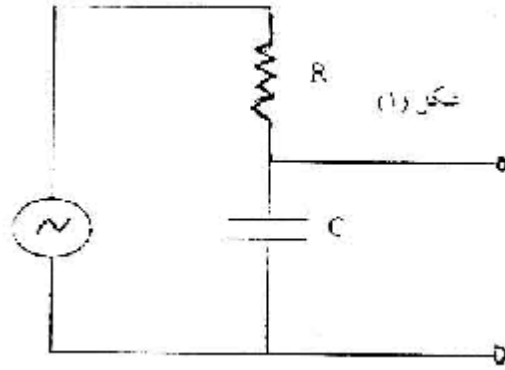

يوضح الشكل (١) دائرة RC الموصل مع مصدر جهد متردد ولنفرض أن التيار المتردد هو:

$$i = i_0 \sin \omega t \dots\dots\dots (I)$$

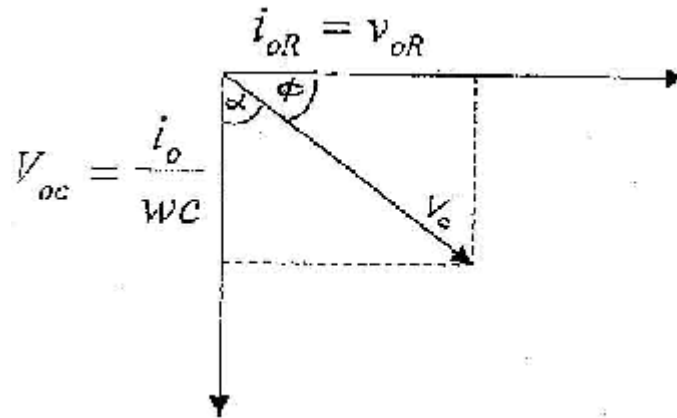

وبما أن الجهد الخطي بين طرف R وطرف C يساوي الجهد اللحظي الكلي إذن:

$$V = V_R + V_C$$

$$V = iR + \frac{q}{C}$$

$$V = Ri_o \sin Wt + \frac{1}{C} \int idt$$

$$V = Ri_o \sin Wt + \frac{i_o}{wc} \cos Wt$$

$$V = i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \cos f \sin Wt - i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \sin f \cos Wt$$

$$V = i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \sin(wt - f) \dots\dots\dots (II)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

ومن الشكل (٢) نرى أن:  $\tan f = 1/wcR$

$$f = \tan^{-1} \frac{1}{wcR} \dots\dots\dots (III)$$

وإذا نظرنا إلى الجهد بين طرفي المكثف يكون:

$$V_C = \frac{i_o}{wc} \sin(wt - f)$$

$$V_C = \frac{V_o}{wc} \frac{\sin(wt - f)}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}}}$$

$$V_C = \frac{V_o}{\sqrt{1 + w^2 c^2 R^2}} \sin(wt - f) \dots\dots\dots (IV)$$

ويتضح من (IV) أن الجهد  $V_C$  يعتمد على التردد فيقرب من الجهد الكلي إذا كان التردد منخفضاً، ويتناقص الجهد  $V_C$  إذا كان التردد عالياً ولذلك تستخدم الدائرة بين النقطتين A, B وتكون مرشح

تمرير التردد المنخفض Low Pass Filter

ويمكن أن ننظر لهذه الدائرة كأنها مقسم جهد يعتمد على مقدار التردد فتكون سعة جهد الخارج لمرشح التمير المنخفض بين طرفي المكثف هو:

$$V_C = V_o \left( \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right)$$


$$V_C = V_o \left( \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{X^2} + 1}} \right) = \frac{V_o}{\sqrt{1 + (wCR)^2}} \dots \dots \dots (VI)$$

إذا كان  $wRC \ll 1$  يكون  $V_C \approx V_o$  أو إذا كان  $wCR$  عالياً ينخفض الجهد  $V_C$  ويقترب من الصفر، انظر الشكل (٣) حالة التمير المنخفض.

كذلك تعتمد زاوية الطور على التردد إذ أن بين طرفي C

$$\tan f = \frac{1}{wCR} \quad a = 90 - f$$

فإذا كان التردد منخفضاً تكون زاوية الطور  $\phi$  كبير بينما تكون الزاوية  $\alpha$  وإذا زاد التردد تزداد الزاوية  $\alpha$  حتى تقترب من ١٩٠ درجة "لاحظ أن  $\alpha$  بين  $V_o$  و  $V_C$

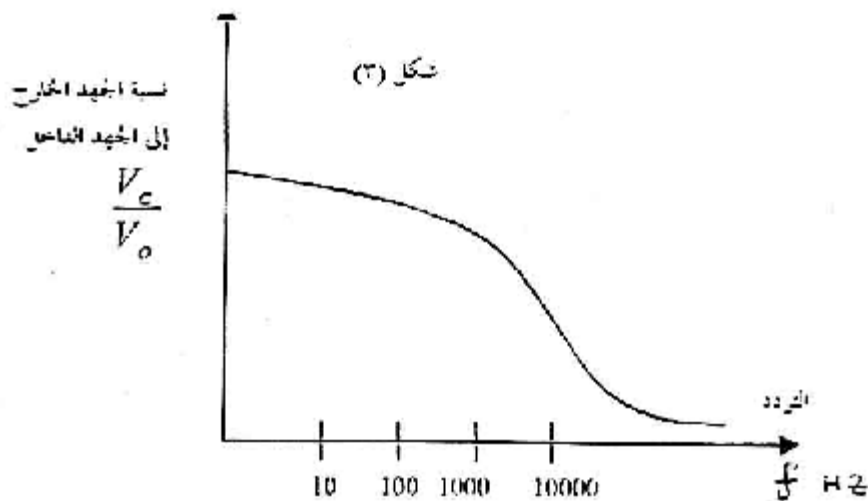

**تحميل الدائرة:**

لقد افترضنا حتى الآن أن جهاز مقياس الجهد الذي يوصل عادة على التوازي مع المقاومة يكون ذا معاوقة عالية جداً بحيث لا تؤثر على الجهد الخارج أما إذا لم تكن كذلك فإن معاوقة الجهاز تؤدي إلى انخفاض المعاوقة المكافئة "الكلية" لمقسم الجهد المكون من  $R$ ,  $C$  ويسمى هذا التأثير بتحميل الدائرة Loading وقد يحدث التحميل في الدوائر العملية بتوصيل مقسم الجهد بدوائر أخرى.

أجهزة التجربة: مقاومة  $10\text{ K}\Omega$ ، مكثف سعته  $C = 0.1\ \mu\text{F}$ ، أسيلسكوب، مصدر جهد متردد، مقاومة إضافية  $2.2\text{ K}\Omega$

**خطوات التجربة:**

١- وصل دائرة مرشح التميرير المنخفض مستخدماً مقاومة قدرها  $R = 10\text{K}\Omega$  ومكثف قدرة سعته  $0.1\ \mu\text{F}$

٢- سلط من مولد الموجات الجيبية جهداً متردداً بحيث يكون الجهد  $V_p = 1\text{volt}$  والتردد منخفضاً  $30\text{Hz}$  مثلاً.

٣- سجل مقدار الجهد الداخل بين طرفي المصدر والجهد الخارج بين طرفي  $C$  مستخدماً الأوسيلسكوب ثم سجل مقدار التردد مقياساً بالأسيلسكوب وأوجد أيضاً مقدار فرق الطور.

٤- كرر الخطوة (٣) لمقادير مختلفة من التردد وسجل في جدول مناسب مقادير التردد  $f$  وفرق الجهد  $V_p$  وزاوية فرق الطور حتى ينخفض الجهد إلى أدنى مستوى حيث أن  $\alpha$  زاوية فرق الطور بين  $V_o$ ,  $V_c$  هي  $\alpha = 90 - \phi$


| $f(\text{Hz})$           | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| $V_p$ (volt)<br>(للمكثف) |    |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| $\alpha = 90 - \phi$     |    |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

٥- ارسم العلاقة بين  $V_p$ ,  $f$  والعلاقة بين  $\alpha$ ,  $f$

٦- وصل مقاومة قدرها  $R = 2.2\text{k}\Omega$  على التوازي مع المكثف  $C$  لتحميل الدائرة وكرر الخطوة (٤) ويكفي دراسة العلاقة بين  $V_p$ ,  $f$  وذلك برسم العلاقة بين  $V_p$ ,  $f$  على نفس الرسم السابق.

**النتائج النهائية:**

- ١ - اكتب تقريراً وافياً عن التجربة موضحاً عمل مرشح التمرير المنخفض.
- ٢ - اشرح ما يحدث عندما توصل مقاومة  $R = 2.2k\Omega$  على التوازي مع المكثف.
- لماذا تنخفض المقاومة المكافئة؟
- ٣ - هل استخدام الأوسيلسكوب لقياس فرق الجهد بين طرفي المكثف يؤدي إلى تحميل الدائرة؟ اشرح إجابتك.
- ملحوظة: كلما زاد التردد كلما انخفضت المعاوقة وزاد الجهد  $V_p$  وانخفضت الزاوية  $\alpha$  انظر الرسم:-

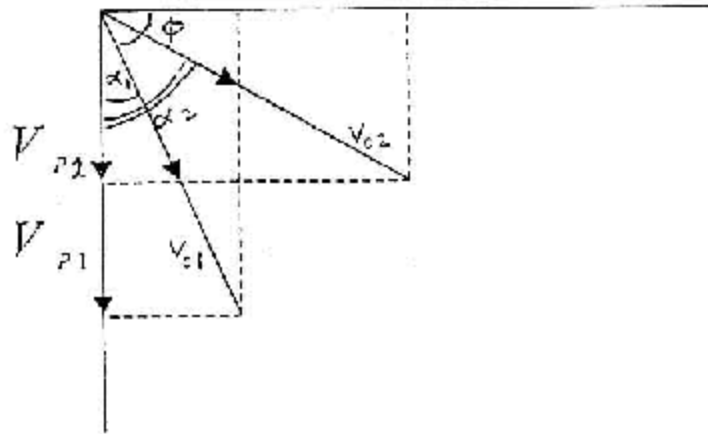




## التجربة رقم (٦):

## مرشح تمرير التردد العالي

**الهدف من التجربة:** هذه التجربة هي استمرار لدراسة المرشحات الكهربائية وسندرس الآن مرشح التمرير العالي.


هذه المرشحات في المواقع هي دائرة RC التي قمنا بدراسة بعض خواصها في تجارب سابقة ولكننا نهتم الآن بما يحدث لسعة الجهد وللتطور عندما يكون الجهد الداخل جهداً جيبياً متردداً وعندما يتغير التردد تغيراً كبيراً وفي حالة التمرير العالي نأخذ فرق الجهد الخارج بين طرفي المقاومة R.

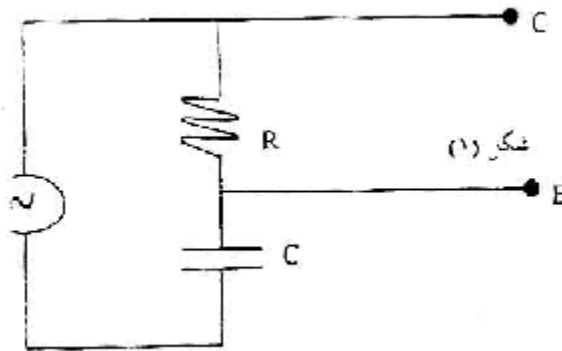

## الخلفية النظرية:

يوضح الشكل (١) دائرة RC الموصلة مع مصدر جهد متردد ولنفرض أن التردد هو:

$$I = i_0 \sin \omega t \dots \dots \dots (I)$$

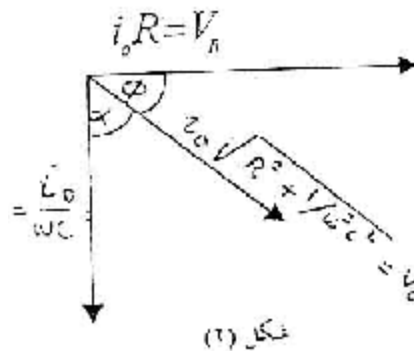

وبما أن الجهد اللحظي بين طرفي R وطرفي C يساوي الجهد الخطي الكلي إذن:

$$V = V_R + V_C$$

$$V = iR + \frac{q}{C}$$

$$V = Ri_o \sin Wt - \frac{1}{C} \int idt$$

$$V = Ri_o \sin Wt - \frac{i_o}{wc} \cos Wt$$

$$V = i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \cos f \sin Wt - i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \sin f \cos w$$

$$V = i_o \sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}} \sin(wt - f) \dots\dots\dots (II)$$

$$(المقاومة) z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

ومن الشكل (٢) نرى أن  $\tan f = 1/wcR$

$$f = \tan^{-1} \frac{1}{wcR} \dots\dots\dots (III)$$


وإذا نظرنا إلى فرق الجهد بين طرفي المقاومة نحصل على  $V_R$  حيث أن:

$$V_R = iR = i_o R \sin(wt - f) = \frac{RV_o}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}}} \sin(wt - f)$$

$$V_R = \frac{V_o \sin(wt - f)}{\sqrt{1 + \frac{1}{w^2 c^2 R^2}}} \dots\dots\dots (V)$$

ويعتمد  $V_R$  على التردد ويكون منخفضاً إذا كان التردد منخفضاً لكنه يرتفع بزيادة التردد حتى يقترب من الجهد الكلي إذا كان التردد عالياً ويمكن أن ننظر للدائرة كأنها مقسم جهد يعتمد على التردد ولذلك نجد سعة فرق الجهد بين طرفي  $R$  كالآتي:

$$V_R = \frac{RV_o}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{w^2 c^2}}} = \frac{V_o}{\sqrt{1 + \frac{1}{(wRc)^2}}}$$

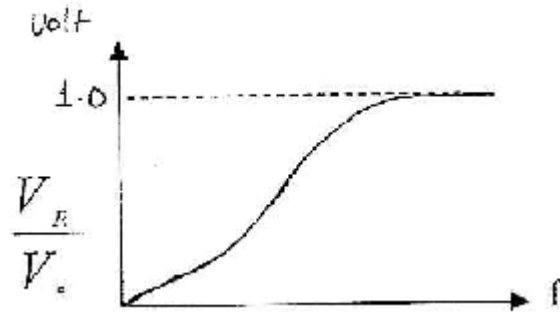

فإذا كان التردد منخفضاً  $1 \ll \omega R$  يقترب من الجهد من صفر  $\frac{V_R}{V_O} \rightarrow 0$

وإذا زاد التردد يزيد الجهد  $1 \gg \omega R$  يكون  $\frac{1}{\omega R} \rightarrow 0$  إذن  $\frac{V_R}{V_O} \rightarrow 1$  تمريراً على High Pass  
انظر الشكل رقم (٤).

كذلك فرق زاوية الطور  $\phi$  بين  $V_R$  ،  $V_O$  تتخفف بزيادة التردد حتى تقترب من الصفر.

### تحميل الدائرة:

لقد شرحنا من قبل أن جهاز مقياس الجهد الذي يوصل عادة على التوازي مع المقاومة يجب أن يكون ذا معاوقة عالية جداً بحيث لا يؤثر على الجهد الخارجي أما إذا لم يكن كذلك فإن معاوقة الجهاز تؤدي إلى انخفاض المعاوقة المكافئة "الكلية" لمقسم الجهد المكون من  $C$  ,  $R$  ويسمى هذا التأثير بتحميل الدائرة Loading وقد يحدث التحميل في الدوائر العملية بتوصيل مقسم الجهد بدوائر أخرى.

### أجهزة التجربة:

مقاومة  $10K\Omega$  مكثف سعته  $C=0.1\mu f$  أوسيلسكوب، مصدر جهد متردد، مقاومة إضافية  $4.7 K\Omega$

### الخطوات العملية:

١- وصل دائرة مرشح التمرير العالي كما في الشكل (١).

٢- سلط من مولد الموجات الجيبية جهد قدره  $V_{pp} = 1\text{volt}$  وتردد قدره  $100\text{Hz}$

٣- سجل الجهد الخارج بين طرفي المقاومة  $R$  وكذلك التردد  $f$  وزاوية الطور  $\phi$  حيث أن  $\phi$  هي زاوية زمن الطور بين  $V_R$  ،  $V_O$ .

٤ - أدرس تغير الجهد مع تغير التردد (مبتدئاً من 30Hz إلى 300Hz) وذلك برسم العلاقة بين  $V_P$  (الجهد عبر المقاومة) والتردد  $f$ .

### النتائج النهائية:

- ١ - اكتب تقريراً وافياً عن التجربة موضحاً عمل التمرير العالي.
- ٢ - اشرح ما يحدث عند توصيل مقاومة  $R = 2.2 K\Omega$  على التوازي مع المقاومة.  
- لماذا تنخفض المعاوقة المكافئة؟
- ٣ - هل استخدام الأوسيلسكوب لقياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة يؤدي إلى تحميل الدائرة؟  
اشرح إجابتك.

## التجربة رقم (٧):

## دائرة التيار المتردد المتوالية

## R.L.C Circuit

## الهدف من التجربة:

- ١ - قياس معامل الحث وسعة المكثف باستخدام دائرة R.L.C المتوازية.
- ٢ - قياس المعاوقة الكمية للتيار المتردد الذي يمر في الدائرة.
- ٣ - قياس زاوية فرق الطور واستخدام رسم المتجهات.

## الخلفية النظرية:

يمكن تمثيل التيار المتردد اللحظي الذي يمر في دائرة بالمعادلة:

$$i = i_o \sin Wt = i_o \sin 2\pi ft \dots\dots\dots (1)$$

وإذا كان بالدائرة مقاومة فيكون فرق الجهد بين طرفي المقاومة هو:

$$V = V_o \sin Wt \dots\dots\dots (2)$$

حيث أن  $V_o$  ,  $i_o$  هما تيار القمة Peak in maximum current

وجهد القمة Peak voltage وأن  $f$  هو التردد.

وبما أن الأمبير والفولتميتر التي تستخدم في الدائرة تعطي مقادير التيار الحقيقي وفر الجهد الحقيقي  $V_{rms}$  ,  $i_{rms}$  حيث أن:

$$i_{rms} = 0.707 i_o \dots\dots\dots (3)$$

$$V_{rms} = 0.707 V_o \dots\dots\dots (4)$$

فإن فرق الجهد بين طرفي المقاومة ستكون:

$$V_R = R i_{rms} \dots\dots\dots (5)$$

حيث أن  $V_R$  هو فرق الجهد الحقيقي بين طرفي المقاومة  $R$ ، وفي حالة وجود ملف حث بالدارة فإن فرق الجهد بين طرفيه يكون:

$$V_L = X_L i_{rms} \dots\dots\dots (6)$$

حيث أن:  $X_L = \omega.L$


وإذا كان هناك مكثف فيكون فرق الجهد:

$$V_C = X_C i_{rms} \dots\dots\dots (7)$$

حيث أن:


$$X_C = \frac{1}{\omega c}$$

**الدائرة المتوالية:** عند توصيل دائرة R.L.C المتوالية كما هو موضح في الرسم (١)

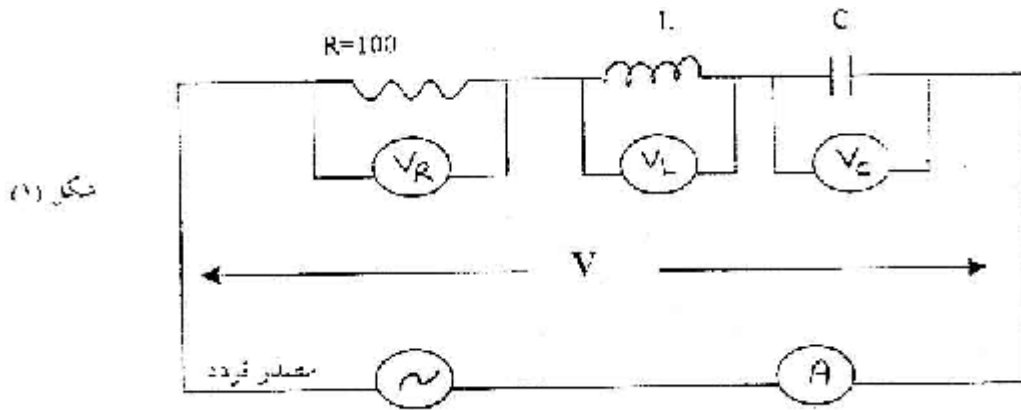

يمكن تمثيل فرق الجهد بين طرفي كل من المقاومة وملف الحث والمكثف بالمتجهات كما في الرسم


(٢)

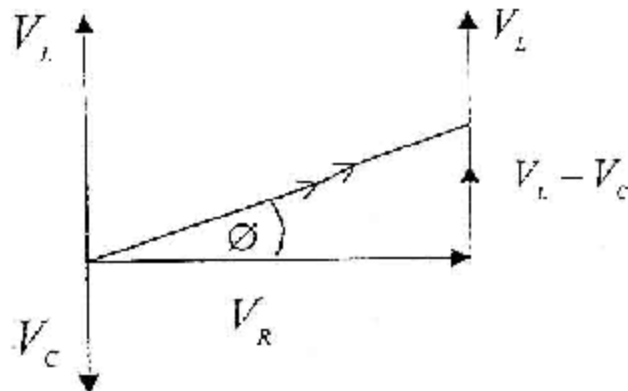

فيكون فرق الجهد الكلي هو محصلة كل من الثلاثة.

وبما أن نفس التيار يمر في الدائرة المتوالية فإن المقاومة يمكن أن تستخدم أيضاً وتمثل بالمتجهات

كما في الشكل (٣).

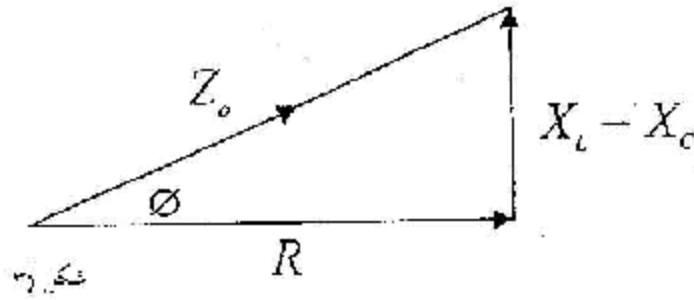

تكون مقاومة الدائرة هي:


$$Z_S = Z_o = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\cos f = \frac{R}{Z_o} = \frac{R + R_L}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

مقاومة الملف:

من الصعب عملياً الحصول على ملف حث تكون مقاومته الذاتية صفر وحتى المكثف فلا بد أن تكون به بعض العيوب ولذلك عند قياس فرق الجهد بين طرفي الملف سنفترض أنه  $V_L$  وستكون ممانعة الملف أكثر من  $V_L = wL$  لوجود مقاومة ذاتية للملف  $r$  ولذلك ستكون المتجهات كما في الشكل (٤).

حيث أن طول السهم  $OA$  يتناسب مع فرق الجهد  $V_R$  والسهم  $AB$  يتناسب مع  $V_C$  والسهم  $BF$  يتناسب مع  $V_L$  والسهم  $OF$  يتناسب مع فرق الجهد الكلي  $V$  عاماً بأن النقطة  $F$  هي نقطة تقاطع  $OF$ ،  $BF$  وإذا أنزلنا عموداً من النقطة  $F$  ليقع على المستقيم  $BD$  الذي يوازي  $OA$  ويقطعه في النقطة  $D$  يكون إذن المستقيم  $DF$  متناسباً مع  $V_L$ ،  $BD$  متناسباً مع  $V_r$  ويمكن استخدام هذه المقادير لإيجاد ممانعة الملف  $X_L$  ومقاومته  $r$ .

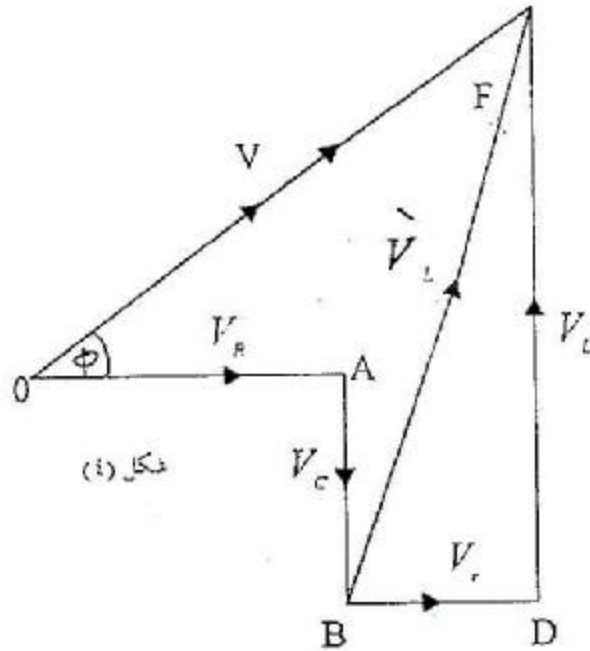

### أجهزة التجربة:

مقاومة، مكثف، ملف، مصدر جهد متردد وأميتر وفولتميتر ومفتاح مناسب لقصير أجزاء من الدائرة، وريوستات.

### خطوات التجربة:

١- وصل دائرة R.L.C المتواليه كما في الشكل (١) ووصلها بالمصدر واختر تردد مناسباً مثلاً:  $f = 100 \text{ Hz}$

٢- قصر دائرة المكثف "ضع مفتاحاً بين طرفيه وأقل المفتاح" فتكون الدائرة محتوية على ملف حث ومقاومة فقط واضبط الريوستات ليكون التيار  $I_{\text{rms}} = 10 \text{ mA}$ .

٣- سجل قراءات الفولتميتر بين طرفي كل من R , L وبين طرفي الثانين معاً أي سجل  $V_L$  ,  $V_R$  الكلي، ثم استخدم الفرجار لرسم المتجهات الممثلة لقيم  $V_L$  ,  $V_R$  واستنتج مقدار  $V_L$  ثم احسب مقدار L من المعادلة (6).

٤- قصر دائرة الملف ثم أوجد قراءات الفولتميتر بين طرفي R وبين طرفي C وبين طرفي الاثنين معاً أي أوجد  $V_C$  ,  $V_R$  الكلي عندما يكون التيار معلوماً  $I_{\text{rms}} = 7 \text{ mA}$  ثم ارسم المنتجات  $V_C$  ,  $V_R$  الكلي ثم مقدار C.



- ٥- وصل الدائرة كاملة لتحتوي على  $C, L, R$  على التوالي اضبط الريوستات ليكون التيار  $I_{rms} = 5 \text{ mA}$  وسجل قراءات الفولتميتر موصلاً بين طرفي  $R$  ثم بين طرفي  $L$  وأخيراً بين طرفي مجموع  $C, L, R$  الموصلة على التوالي.
- ٦- احسب كل من المقاومة  $R$  والممانعة  $X_L$  والممانعة  $X_C$  ثم المعاوقة  $Z_0$  للدائرة الكلية.
- ٧- ارسم المتجهات لفروق الجهد  $V_R, V_L, V_{RLC}$  الكلي عندما يكون التيار  $I_{rms} = 5 \text{ mA}$  كما في الشكل (٤).
- ٨- ثم أوجد من الرسم مقدار زاوية الطور  $\phi$  للدائرة، وأوجد مقدار مقاومة الملف  $r$ .
- ٩- أوجد مقدار الخطأ النسبي في كل من  $Z_0, C, L, R$ .

## التجربة رقم (٨):

## الرنين في دائرة التيار المتردد المتوالية

## Resonance in R.L.C Series Circuit

**الهدف من التجربة:** الاستمرار في دراسة دائرة التيار المتردد ودراسة حالة الرنين وحساب معامل الملف Q-factor.

## الخلفية النظرية:

توصلنا في التجربة السابقة إلى أن معاوقة الدائرة المتوالية المكونة من C, L, R هي:

$$Z_o = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \dots\dots\dots (I)$$

حيث أن  $\omega$  التردد الزاوي أي أن  $\omega = 2\pi f$ ، ومن هذه العلاقة يتضح أنه إذا كان التردد متغيراً فإن المقاومة تكون أيضاً متغيرة ويمكن أن يكون أصغر ما يمكن إذا تساوت ممانعة الملف وممانعة المكثف وتعرف هذه بحالة الرنين Resonance وعندما يكون التردد مساوياً لتردد الرنين  $\omega_o$  بحيث:

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C} \dots\dots\dots (II)$$

أو

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \dots\dots\dots (II)$$

تكون معاوقة الدوائر أصغر ما يكون وتساوي المقاومة في هذه الحالة:

$$Z_o = R \dots\dots\dots (III)$$

ويصبح التيار أكبر ما يكون  $I_{max}$  ويتساوي الجهد بين طرفي L, C أي أن  $V_L = V_C$  يكون متساويين ومتضادين ويكون فرق الطور بينهما  $180^\circ$  (II) ويختلف كل منها عن  $V_R$  بمقدار  $90^\circ$  درجة أي  $(\pi/2)$  راديان.

وبما أن فرق الجهد بين طرفي الملف ( $V_L$ ) يكون عالياً بالنسبة لفرق الجهد بين طرفي المقاومة  $V_R$  فإن النسبة بينهما تعرف بمعامل تكبير الملف Q-factor حيث أن:

$$Q = \frac{I\omega_0 L}{IR} = \frac{W_0 L}{R} \dots\dots\dots (IV)$$

وكلما كانت R صغيرة كان المعامل كبيراً.

### الخطوات العملية:

- ١- وصل دائرة RLC المتوالية ووصلها بالمصدر وتحقق من نقطة المصدر الموصلة بالأرض.
- ٢- اشرح في دفتر الإجابة كيف تتحقق من الرنين؟ وطبق ذلك عملياً.
- ٣- ارسم العلاقة بين التردد والتيار لتحصل على منحنى الرنين.
- ٤- سجل مقدار التيار الذي يمر في الدائرة عندما يحدث الرنين.
- ٥- سجل مقادير  $V_R$ ,  $V_C$ ,  $V_L$  المقروءة بالفولتميتر وبالأسيلسكوب عند حدوث الرنين وارسم المتجهات لهذه المقادير ثم استنتج مقادير  $X_C$ ,  $X_L$ ,  $R$ .
- ٦- استخدم الأوسيلسكوب لقياس تردد الرنين وقارن بالمقدار المحسوب باستخدام المعادلة (II).
- ٨- احسب مقدار معامل تكبير الملف Q-factor من النتائج السابقة إذا كان  $R = r$ .
- ٩- احسب مقدار الخطأ في النتائج التي حصلت عليها لكل من  $Q$ ,  $\phi$ ,  $\omega_0$ ,  $R$ .


## التجربة رقم (٩):

## دراسة دائرة المقاومة – ملف الحث

## L-R Circuit

**الهدف:** هو دراسة الدائرة المكونة من مقاومة  $R$  وملف حث مقاومة  $L$  عند إدخال موجات مربعة ودراسة الحالة الانتقالية التي تحدث قبل استقرار التيار المستمر ثم دراسة الدائرة عند إدخال تيار متردد ذي موجات جيبية.

## الخلفية النظرية:

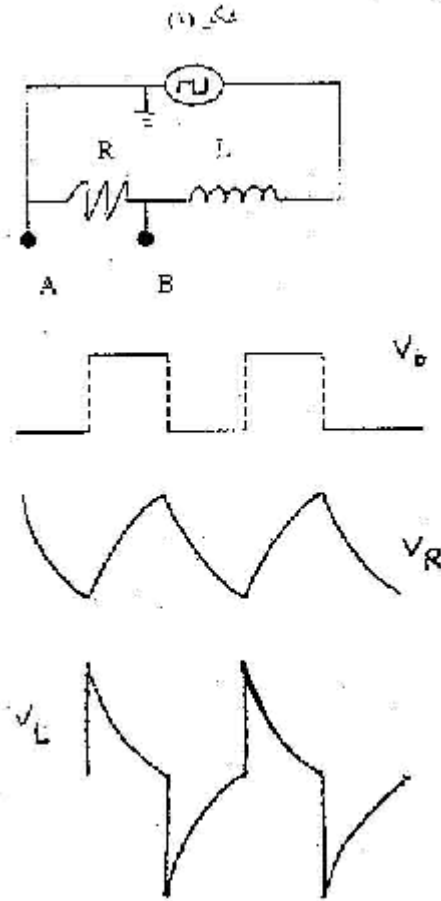

يبين الرسم دائرة L-R موصلة مع مصدر موجات مربعة. هذه الموجات شبيهة بمصدر جهد مستمر يكون موصل لفترة قصيرة ثم تفتح الدائرة ثم تغلق وهكذا وبذلك تتولد الموجات في دراسة حالتها تم

التيار واطمحلاله وكذلك التغيرات التي تطرأ على فرق الجهد بين طرفي كل من المقاومة R والمحث L.

نعلم أن في حالة إغلاق الدائرة ينمو التيار حسب العلاقة

$$i = i_o (1 - e^{-Rt/L}) \dots\dots\dots (i)$$

وينمو فرق الجهد بين طرفي المقاومة حسب العلاقة

$$V_R = V_o (1 - e^{-Rt/L}) \dots\dots\dots (ii)$$

بينما يضمحل فرق الجهد بين طرفي الملف هكذا

$$V_L = V_o e^{-Rt/L} \dots\dots\dots (iii)$$

وفي كل الحالات يكون الثابت الزمني هو:

$$t_o = \frac{L}{R} \dots\dots\dots (iv)$$

وعند التوصيل بين طرفي المقاومة وتكون الدائرة تكاملية وينخفض الجهد  $V_R$  عند فتح الدائرة حسب العلاقة  $V_R = V_o e^{-Rt/L}$  أما بين طرفي الملف فينخفض حسب العلاقة  $V_L = V_o e^{-Rt/L}$  وتكون الدائرة بين طرفي الملف دائرة تفاضلية.

الأجهزة: مصدر موجات - ملف حث - مقاومة (2.2 kΩ) - أوسيلسكوب.

## (أ) الجزء الأول

### خطوات العمل:

١ - وصل الدائرة كما في الشكل (١) ووصل الأوسيلسكوب بين طرفي R بين النقطتين A, B، لدراسة الدائرة التكاملية. اضبط مصدر الموجات على الموجات المربعة "يجب أن يكون أرضي الأوسيلسكوب موصلاً بأرضي المصدر".

٢ - أدخل موجة مربعة من مصدر الجهد ذات تردد قدره 400 Hz وسعة جهد مناسبة.

٣ - ارسم شكل الموجات التي تحصل عليها بين طرفي المصدر وبين طرفي المقاومة، أوجد الثابت الزمني  $t_o$ .

٤ - وصل الأسيلسكوب بين طرفي الملف "يمكن تغيير موضع الملف بموضع المقاومة حتى يكون الأرضي لكل مصدر والأوسيلسكوب في نقطة واحدة.

٥ - ارسم شكل الموجات للدائرة التفاضلية ثم أوجد الثابت الزمني  $t_0$ .

### النتائج:

(i) احسب الزمن الدوري للموجة المربعة.

(ii) احسب مقدار  $L$  من معلومية الثابت الزمني والمقاومة لكل حالة ثم أوجد المتوسط.

### (ب) الجزء الثاني

#### خطوات العمل:

١ - اضبط المصدر ليعطي موجات جيبيية وابدأ بتردد منخفض مقداره  $100\text{Hz}$ .

٢ - وصل الأسيلسكوب بين طرفي  $R$  تارة وبين طرفي  $L$  تارة أخرى.

٣ - ارسم شكل الموجات الجيبية لكل من  $V_L$ ,  $V_R$  وسجل ملاحظاتك عن فرق الطور بينهما.

٤ - سجل مقدار سعة الجهد "نصف الجهد بين القمة والقاع" لكل من  $V_L$ ,  $V_R$  وكذلك الجهد الكلي  $V_T$ .

٥ - غير التردد بخطوات مقدارها  $200\text{ Hz}$  وكرر الخطوة (٤) حتى تصل إلى حوالي  $1000\text{ Hz}$  واعمل جدول كما هو مبين:

| Frequency<br>f(Hz) | $V_R$ | $V_L$ | $V_T$ | $\sqrt{V_R^2 + V_L^2}$ | $V_L/V_R$ |
|--------------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
|                    |       |       |       |                        |           |

**النتائج:**

(i) سجل ملاحظتك من الجدول عن العلاقة بين  $\sqrt{V_R^2 + V_L^2}$ ,  $V_T$

(ii) بما أن  $V_R = IR$

وأن  $V_L = I\omega L$

إذن  $\frac{V_L}{V_R} = \frac{\omega L}{R} = 2\pi \frac{L}{R} f$

إذن ارسم العلاقة بين  $\frac{V_L}{V_R}$  والتردد  $f$  وأوجد مقدار  $L$  من الميل ومعلومية  $R$ .

(iii) قارن بين النتائج التي حصلت عليها لمعامل الحث  $L$  بالطريقتين، وناقش القيم التي حصلت عليها في الجدول السابق موضحاً السبب في ذلك؟

## تجربة رقم (١٠)

### تصميم الأميتر

#### Design of an Ammeter


الجزء الأساسي في تركيب كل من الأميتر والفولتميتر هو الجلفانوميتر ذو الملف المتحرك. الجلفانوميتر هو جهاز قياس المقادير الكهربائية ويمكن استخدام لقياس شدة التيار أو الجهد ويمتاز بحساسية عالية عندما يمر تيار كهربائي في ملف الجلفانوميتر ينحرف بزاوية قدرها  $\theta$  تتناسب مع شدة التيار بمعنى أن  $\theta = K I$  حيث  $K$  هو ثابت يسمى (حساسية الجلفانوميتر).

#### تصميم الأميتر من الجلفانوميتر:

الاعتبارات الأساسية عند تصميم هي (أ) النظرية (ب) الحاسب (ج) تنفيذ التصميم (د) المعايرة.

#### (أ) نظرية التجربة:

يستعمل الجلفانوميتر ذا الملف المتحرك "G" عادة لقياس شدة التيار الكهربائية الصغيرة ويمكن استخدامه لقياس التيارات الكبيرة إذا وصلة بطرفيه وعلى التوازي معه مقاومة صغيرة  $R_s$  تسمى بالمجزئ "Shunt" وبذلك يقسم المجزئ التيار مع الجلفانوميتر فلا يمر إلا قدر ضئيل عند الجلفانوميتر وتكون مقاومة المجزئ صغيرة حتى تكون المقاومة الفعالة للأميتر المصمم صغيرة جداً فلا يؤثر وجودها على قيمة التيار المراد قياسه بشكل محسوب.

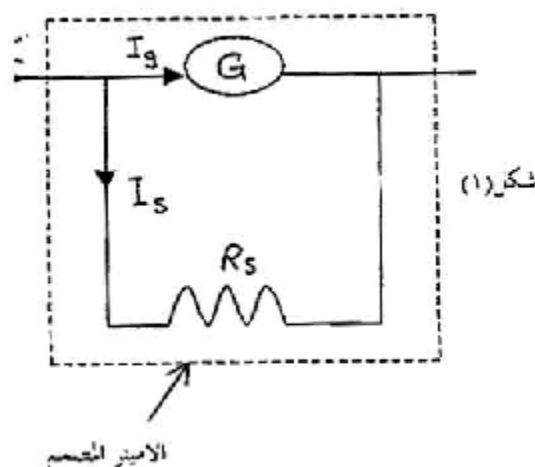

يتكون الأميتر المصمم من جلفانوميتر  $G$  مقاومة  $R_g$  ومجزئ التيار  $R_s$  فإذا مر تيار قدره  $I$  فإن التيار المار في الجلفانوميتر  $I_g$  والتيار المار في المجزئ  $I_s$  يعطي بالعلاقة الآتية:



$$I = I_S + I_g \dots\dots\dots(1)$$

$R_S$   $Q$  موصلين على التوازي

$$\therefore V_{(R_S)} = V_G$$

$$I_S R_S = I_g R_g \dots\dots\dots(2)$$

$$\therefore \frac{R_g}{R_S} = \frac{I_S}{I_g}$$

ومن المعادلتين (1) و (2) نجد  $(I_S + I_g)R_S = I_g(R_g + R_S)$

$$I_S + I_g = \frac{I_g(R_g + R_S)}{R_S}$$

$$I = \frac{(R_g + R_S)}{R_S} \cdot I_g \dots\dots\dots(3)$$

من المعادلة (2) نجد

$$Q R_S = I_g R_S / I_S = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

$$\therefore R_S = \frac{R_g}{\frac{I}{I_g} - 1} \dots\dots\dots(4)$$

وعندما تكون النسبة  $\frac{I}{I_g}$  كبيرة يمكن تبسيط المعادلة (4) لتكون  $R_S \approx R_g \left( \frac{I_g}{I} \right)$

وكذلك


$$\frac{I}{I_g} \approx \frac{R_g}{R_S} \dots\dots\dots(5)$$

### (ب) حسابات تصميم الأميتر:

من المعادلة (3) نجد أن التيار الكلي يتناسب مع التيار المار بالجلفانوميتر.

وهذا يبين أن الانحراف يتناسب مع التيار الكلي للدائرة وعلى ذلك يمكن تدريج الجلفانوميتر ليقرأ التيار الأكبر مباشرة ويسمى أقصى تيار يقيسه الأميتر بمدى الجهاز: من المعادلة (5) يتضح أننا إذا ضاعفنا التيار  $I$  بالنسبة إلى  $I_g$  ليكون ألف مرة أقل من مقاومة الجلفانوميتر  $R_g$ .


∴ لتصميم أميتر مثلاً يجب معرفة مقدار  $R_g$  وحساب  $R_S$  اللازمة لتوصيل على التوازي مع  $R_g$  لتجزئ التيار بالنسب المطلوبة، كما يمكن اختيار قيم مختلفة للمجزي  $R_S$  توضع كما هو موضح في الرسم للحصول على ما يسمى بالأميتر المتعدد المدى شكل (2) Multirange ammeter وتبعاً لقيم  $R_S$  يمكن استخدام الجهاز لقياس شدة تيار يتراوح بين أمبير والميكروأمبير (وضح ذلك).

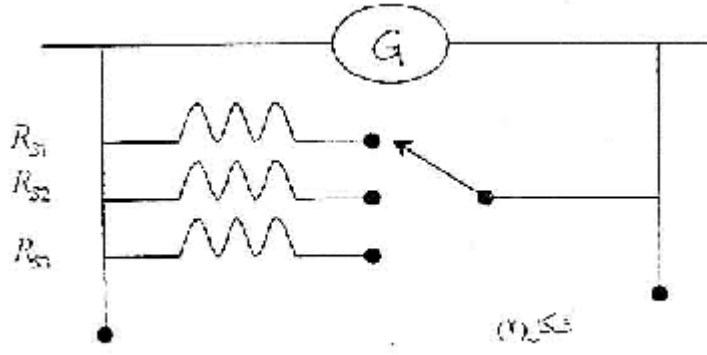

### الأجهزة المستخدمة:

مصدر جهد مستمر (١,٥ فولت)، عداد آفو رقمي، جلفانوميتر، صندوق مقاومات  $10K\Omega$  وصندوق مقاومات  $100K\Omega$ ، مفتاح.

### (ج) خطوات العمل:

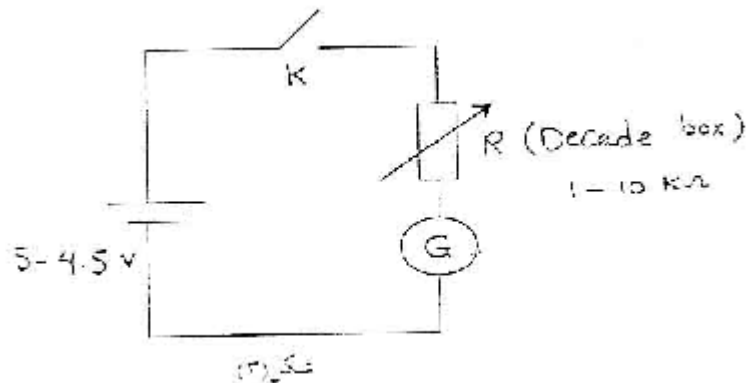

١ - صل الدائرة كما في الشكل (٣) واجعل مقدار  $R$  أكبر ما يكون ثم اقل المفتاح.

٢- أ) غير في قيمة  $R$  حتى تحصل على أقصى انحراف للجلفانوميتر وعند إذ تسمى  $R_F$  سجل هذه القيمة.

ب) قس جهد البطارية بعداد رقمي وسجله.

٣- أوجد مقدار المقاومة الداخلة للجلفانوميتر  $R_g$  إذا لم تكن مكتوبة على الجهاز، وسجل مقدار  $R_S$

$$R_S = \frac{V_g}{I_g}$$

٤- احسب التيار المار في الجلفانوميتر والذي يعطي أقصى انحراف له من العلاقة

$$I_g = V / (R_f + R_g)$$


حيث  $V$  هي فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربائي.

٥- لتصميم ملي أميتر تكون قراءة مائة ملي أميتر اتبع الخطوات التالية:

(i) احسب قيمة المجزئ  $R_S$  والمعادلة (4) بحيث يكون التيار الكلي الذي يمر في الجلفانوميتر والمجزئ معاً مساوياً لـ (100 mA).

(ii) وصل الدائرة شكل (٤) وبدل صندوق المقاومات  $R_S$  بصندوق مناسب ليقرأ القيمة المحسوبة في الخطوة السابقة.


(iii) عدل المقاومة المتواليه  $R$  بعد تمرير التيار ليكون انحراف الجلفانوميتر في نهايته القصوى سجل مقدار المقاومة  $R$  ولتكن  $R_{F2}$ .

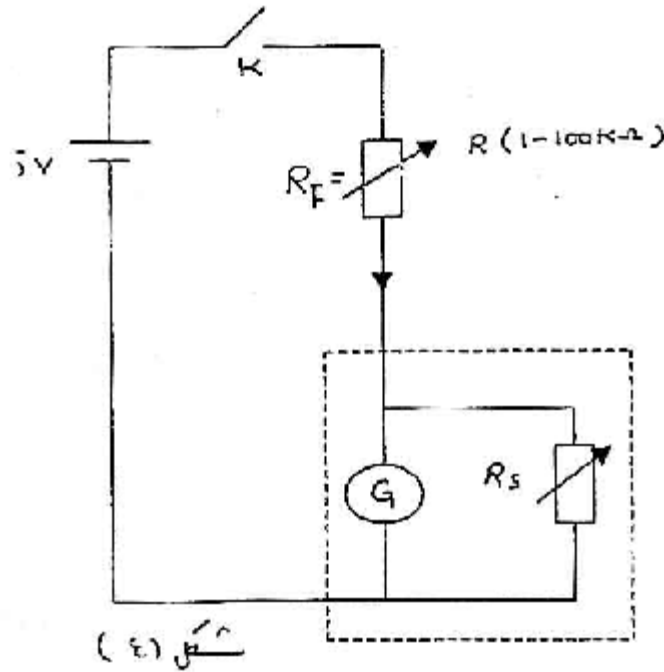

هل يمكن اعتبار أن الجلفانومتر مع المقاومة الجديدة  $R_S$  قد صمم كجهاز ملي أميتر جيد ليقرأ (100 mA) بدلاً من القراءة السابقة عند انحرافه الكامل.

### المعايرة بالطريقة المباشرة:

يوضح الشكل (٢) رسماً تخطيطياً للدائرة الكهربائية المستخدمة في معايرة الأميتر بطريقة القراءة المباشرة إذ يوصل الأميتر المصمم على التوالي بالأميتر المدرج وتوصل معهما على التوالي مقاومة متغيرة، تستخدم لضبط قيمة شدة التيار المراد إجراء الاختبار عندها تقرأ القيمة التي بينها الجهاز المراد إجراء الاختبار عندها تقرأ القيمة التي بينها الجهاز المصمم وتقرن بالنتيجة التي يوضحها الجهاز العياري... يمكن حساب الخطأ عند كل قراءة وكذلك يمكن رسم العلاقة بين القراءتين نحصل على نحى معايرة الجهاز المصمم.

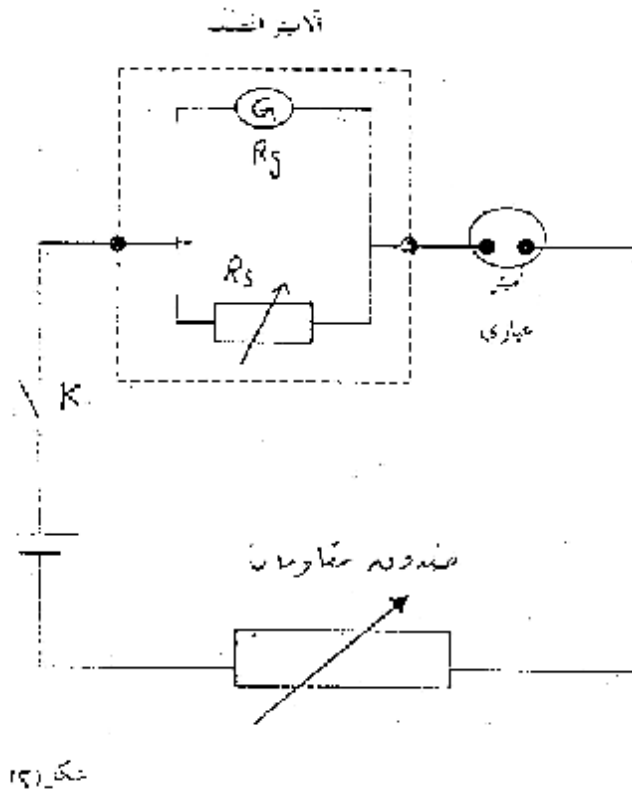

اكتب خطوات العمل التي تتبعها بالتفصيل بأسلوبك الخاص.

أسئلة:

- ١- إذا كان الملي أميتر المصمم يقرأ ٤٠ ملي أميتر عندما وصل بدائرة كهربائية، أوجد من منحنى المعايرة مقدار لتيار العياري الذي يمر في الدائرة ثم احسب الخطأ النسبي.
- ٢- لديك أميتر بملف متحرك مدى القياس له 15 m A عند الانحراف الأقصى لمؤشره فإذا كانت مقاومة ملفاته مع أطراف التوصيل هو 5 كيف يمكنك استخدامه لقياس تيار شدته 100A؟
- ٣- أميتر تجاري يعطي قراءة مقدارها 30 A بينما كانت قراءة الأميتر القياسي 30.4 A احسب الخطأ المطلق والمئوي.

## تجربة رقم (١١)


## معايرة الأميتر باستخدام مقياس الجهد

## المعايرة:

هي عملية مقارنة جهاز بجهاز آخر أدق منه، وهناك عدة طرق منها المعايرة بالقراءة المباشرة والمعايرة باستخدام مقياس الجهد.

**الأدوات:** عمودان كهربيان C, C, مقاومة متغيرة R - عمود عياري E مقاومة عيارية قيمتها ١ أوم  $R_s$  - الأميتر المراد معايرته (0-1A).

## طريقة العمل والتجربة:

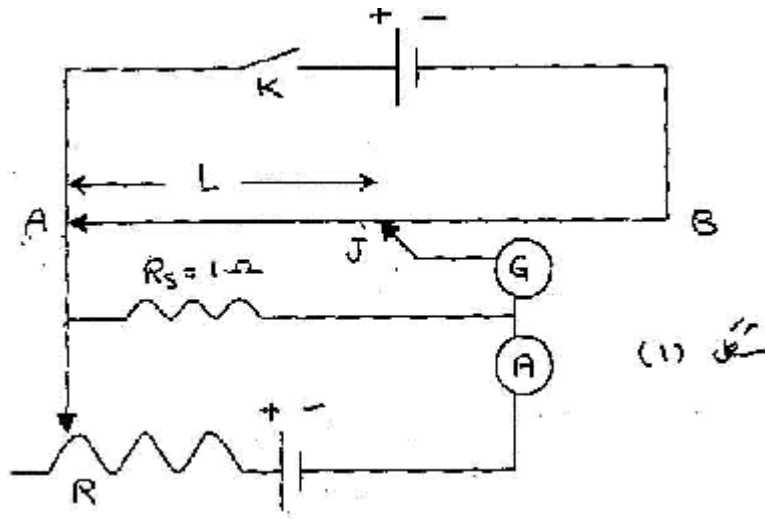

صل الدائرة كما في الشكل (١) حركة المقاومة المتغيرة R الموجودة بدائرة الأميتر المراد معايرته حتى يقرأ قيمة مناسبة I ثم حرك المنزلق J حتى تحصل على وضع الاتزان المناظر على سلك مقياس الجهد AB وليكن الطول L.

- كرر الخطوة السابقة مرة أخرى وذلك بتحريك R حتى تحصل على قيم أخرى للتيار (٠,٤, ٠,٦, ٠,٨, ١,٠) وفي كل مرة عين L المناظرة.

- استبدل دائرة الأميتر كلها بعمود عياري قوته الدافعة الكهربائية  $E_s$  معلومة بدقة وعين طول الاتزان المناظر وليكن  $L_s$  ( $E_s = 10186 \text{ volt}$ )

إذا كان فرق الجهد على طرفي المقاومة  $R_s$  هو V فيكون في كل حالة:

$$\frac{V}{E_S} = \frac{L}{L_S}$$

$$\therefore V = (L/L_S)E_S$$

وإذا كانت القيمة العيارية للتيار  $I_S$  فيكون في كل حالة:

$$I_S = \frac{V}{R_S}$$

وعلى ذلك تكون قيمة الخطأ في قراءة الأميتر  $I$  في كل حالة هي:

$$S = I_S - I$$

ارسم العلاقة البيانية بين القيم العيارية للتيار  $I_S$  كمحور رأسي وقراءة الأميتر  $I$  كمحور أفقي لتحصل على منحنى معايرة الأميتر

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| قراءة الأميتر<br>I (A)                       |  |  |  |  |
| طول الاتزان<br>L Cm المناظر                  |  |  |  |  |
| القيمة العيارية المحسوبة<br>للتيار $I_S$ (A) |  |  |  |  |
| التصحيح<br>S (A)                             |  |  |  |  |

٢- لماذا اخترنا  $R_S$  صغيرة في الدائرة. السبب لأننا نحتاج إلى مرور تيار يمكن قراءته (كبير نسبياً) بينما لو كبرت المقاومة لصغر التيار وبالتالي لا يمكن قراءته.

**أجب على الآتي:**

١- أي الطريقتين أفضل لمعايرة الفولتميتر والأميتر العياري والأميتر العياري أم طريقة مقياس الجهد؟ ولماذا؟

٢- لماذا اخترنا  $R_S$  لتكون  $1\Omega$  في الدائرة في الشكل (١)؟





## التجربة رقم (١٢):


## تصميم الفولتميتر ومعايرته

## Design and Calibration of A Voltmeter

الفولتميتر هو جهاز قياس كهربى يوصل على التوازي عبر النقط المراد قياس فرق الجهد بينها في أي دائرة كهربية ويتميز بكبر مقاومته الداخلية وبذلك نضمن عدم مرور تيار كبير خلال ملفاته وبالتالي تقل القدرة المستهلكة إلى أقل حد ممكن.

## نظرية التجربة:

يمكن استخدام الجلفانومتر لقياس الجهد الكهربى إذا وصل معه على التوالي مقاومة كبيرة  $R_m$  تسمى بالمقاومة المضاعفة Multiplier Resistance.

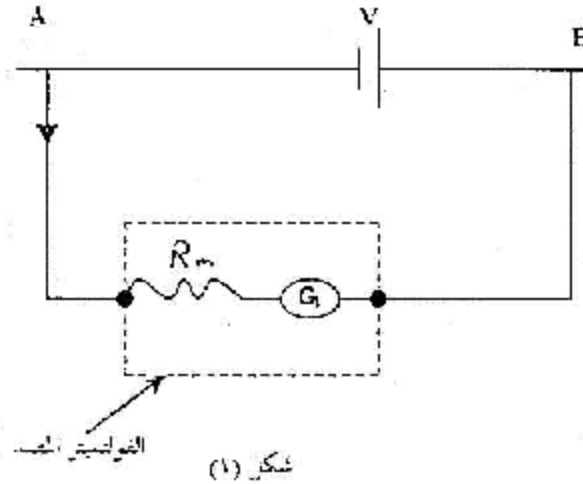

من الشكل (١) نجد أن:

$$V = V_{R_m} + V_G \dots\dots\dots (1)$$

حيث  $V$  فرق الجهد المراد قياسه

$V_G$  فرق الجهد عبر الجلفانوميتر وتساوي  $I_g R_g$  فرق الجهد عبر المقاومة المضاعفة وتساوي  $I_g R_m$

$$\therefore V = I_g (R_m + R_g) \dots\dots\dots (2)$$

أي أن فرق الجهد المراد قياسه يتناسب مع التيار المار بالجلفانومتر وهذا التيار بالتالي يتناسب مع انحراف الجلفانومتر وبذلك يمكن تدريج الجلفانوميتر ليقراً فرق الجهد مباشرة.

$$R_m = \frac{V}{I_g} - R_g \dots\dots\dots (3)$$

لكن


$$I_g = V_g / R_g \dots\dots\dots (4)$$

$$\therefore R_m = \frac{VR_g}{V_g} - R_g$$

$$\therefore R_m = R_g \left[ \frac{V}{V_g} - 1 \right] \dots\dots\dots (5)$$

من المعادلة (5) يمكن حساب المقاومة المضاعفة  $R_m$  المطلوبة لإطالة مدى قياس الفولتميتر المصمم فمثلاً إذا كانت  $V_g = 0.11$ ،  $R_g = 100 \Omega$  وأردنا أن نصمم فولتميتر ليقراً 10 volt فإننا نحسب من المعادلة (5) أن  $R_m = 99 \times R_g$  أي  $9.9K\Omega$  توصل على التوالي مع الجلفانوميتر لعمل فولتميتر جديد تكون قراءته القصوى عشرة فولط.


ويمكن للجلفانوميتر واحد ومجموعة من المقاومات المضاعفة تصمم فولتميتر يعرف بالفولتميتر متعدد المدى Multirange Voltmeter كما في الرسم. وسنرى الآن كيف يمكن تصميم فولتميتر يقرأ 1 فولت من مللي أميتر.

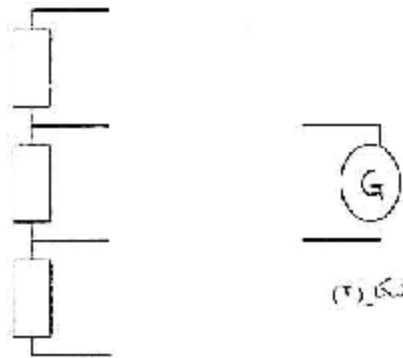


الأجهزة:

مصدر جهد مستمر "بطارية مناسبة"، جلفانومتر، مايكرواميتر أو مللي أميتر، مفتاح، صنادق مقاومات "اثنان"، مقاومة ١٠ أوم، فولتميتر أو ملتي متر عياري.

### خطوات العمل:

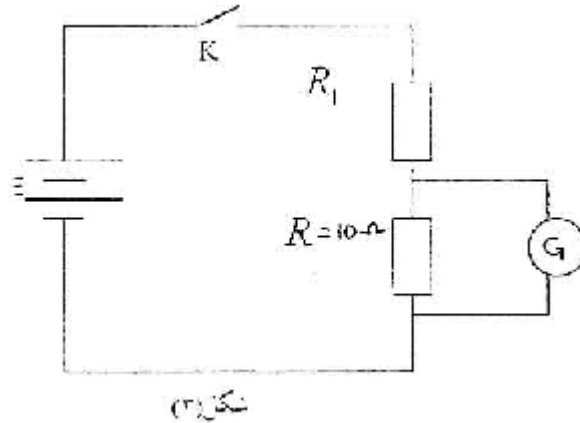

- ١- وصل الدائرة كما في الشكل (٣) حيث أن  $G$  هو الجلفانومتر "مايكرو أمبير أو مللي أميتر" المراد تصميمه ليكون مداه ١ فولط.
- ٢- ابدأ بمقاومة  $R_1$  تكون عليه ثم أغلق الدائرة وغيره في مقدار المقاومة  $R_1$  حتى تحصل على أقصى انحراف للجلفانومتر  $G$  سجل مقدار  $R_1$  ومقدار  $R$  وقس فرق الجهد للمصدر  $E$  ثم احسب أقصى فرق جهد  $V_g$  بقراءة الجلفانومتر بافتراض أن  $R_g \gg 10$  وقارن  $V_g$  المحسوبة بالمقدار الذي يقاس بالفولتميتر العياري.
- ٣- أدخل صندوق مقاومات  $R_m$  على التوالي مع الجلفانومتر كما في الشكل (٤) وعين مقدار المقاومة المضاعفة ولتكن  $R_{m1}$  التي تجعل انحراف الجلفانومتر نصف الانحراف الأقصى فتكون هذه المقاومة  $R_{m1}$  مساوية لمقاومة الجلفانومتر  $R_g$  (ومن هذا نرى أن  $R_g \gg 10 \Omega$ ).

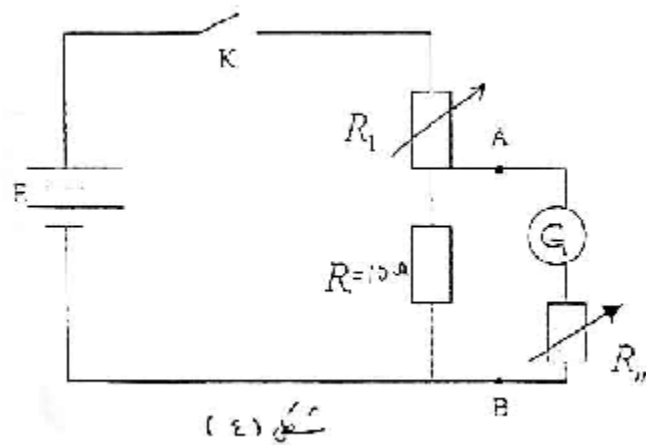

٤ - من معرفة  $R_S$  ,  $V_g$  وباستخدام المعادلة (5) يمكن حساب  $R_m$  المناسبة لتصميم فولتميتر قراءته القصوى (فولط)  $(V = 1 \text{ volt})$ . صمم هذا الفولتميتر بضبط المقاومة  $R_m$  ثم افصل الفولتميتر المصمم من النقطتين A .B.


### معاير الفولتميتر المصمم: Calibration of Designed Voltmeter

**الأجهزة المستخدمة:** الفولتميتر المصمم، فولتميتر مدرج، ريوستات، مصدر جهد مستمر.

#### طريقة العمل:

يبين الشكل (٥) الدائرة الكهربائية المستخدمة لمعايرة الفولتميتر بطريقة القراءة المباشرة، في هذه الحالة يوصل الفولتميتر المراد معايرته على التوازي بالفولتميتر القياسي Standard ويضبط جهد المصدر الكهربائي عند القيم المطلوب إجراء المعايرة عندها بواسطة مجزئ الجهد، ثم تقرأ القيمة التي يبينها كل من الفولتميتر المصمم والفولتميتر العياري (القياسي) في كل مرة، وتحسب نسبة الخطأ النسبي بالمقارنة مع المعيارى بين النتائج في جدول ثم ارسم منحنى المعايرة للفولتميتر المصمم (للمقارنة بين قراءة الفولتميتر المصمم  $V$  وقراءة الفولتميتر القياسي  $V_S$ ).

(اكتب خطوات العمل بالتفصيل)

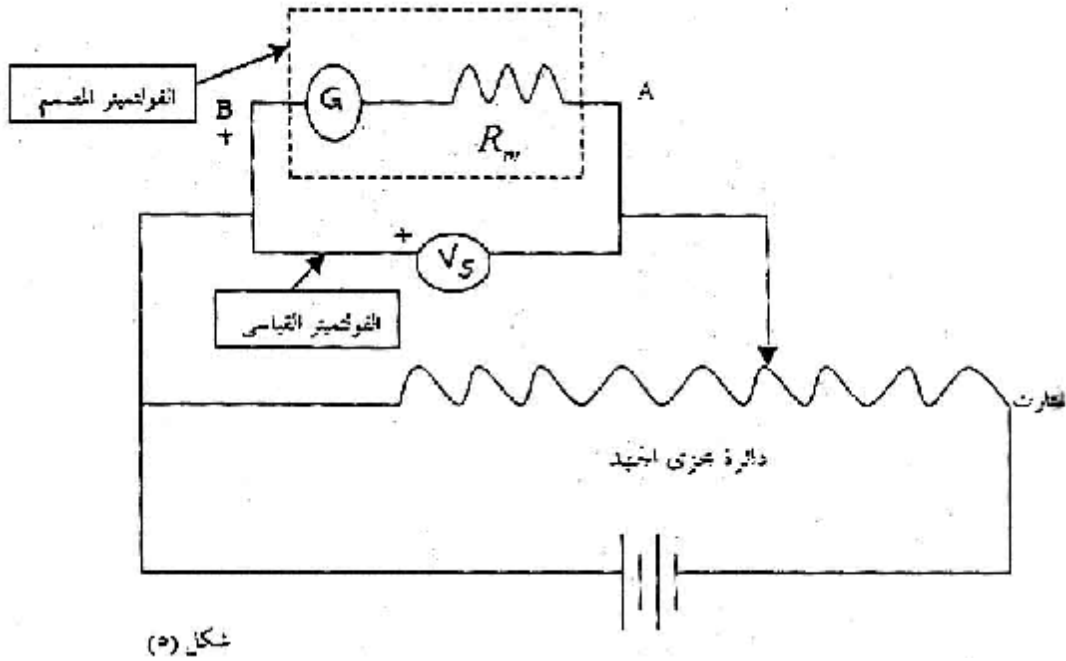

### أسئلة: أجب على الأسئلة الآتية:


- ١- جهاز قياس بملف متحرك مقاومة ملفاته  $100 \Omega$  أقصى انحراف فيه يتم عند قياس فرق جهد قيمته  $1 \text{ V}$ ، هل يمكنك استخدامه لقياس فرق جهد بين نقطتين في دائرة كهربائية تصل قيمته إلى  $250 \text{ V}$ ؟
- ٢- ما هي الطريقة التي استخدمتها في معايرة الفولتميتر المصمم، هل يمكنك اقتراح طريقة أخرى لإجراء هذه المعايرة؟

## التجربة رقم (١٣):

### استخدام مقياس الجهد في المعايرة الفولتميترية

#### مقدمة:

يتكون مقياس الجهد Potentiometer في أبسط صورة من سلك مقاومة معدني مشدود يكون طوله عادةً متراً واحداً ويكون منتظم المقطع والكثافة ويوصل بنهاية السلك مركب ذو قوة دافعة كهربائية مناسبة وتسمى الدائرة ABRCA في الشكل (١) بدائرة التشغيل، وتسمى الدائرة AEGJA بدائرة المقارنة حيث أن AB هو السلك المشدود المثبت على مسطرة طولها متر وأن C هي المركب في دائرة التشغيل وأن  $E_S, E_1$  هما العمودان المراد مقارنة قوتها الدافعة الكهربائية أما المقاومة R فهي تستخدم لضبط التيار في دائرة التشغيل.

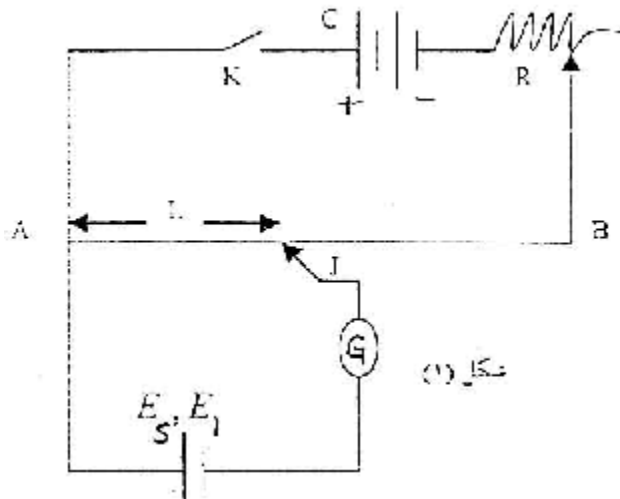

#### الخلفية النظرية:

إذا وصلنا بطارية في دائرة المقاومة وحركنا المنزلق J على السلك AB حتى أصبح انحراف الجلفانومتر (G) صفر عند الطول L من السلك فستكون القوة الدافعة الكهربائية مساوية  $IL\rho$  حيث أن I هو التيار الذي يمر في دائرة مقياس الجهد و  $\rho$  مقاومة وحدة الأطوال من السلك المعدني. إذن

$$E = IL\rho \dots\dots\dots (i)$$

وإذا استبدلنا البطارية بعمود عياري قوته الدافعة  $E_S$  وحصلنا على الطول  $L_S$  في حالة الاتزان عندما أصبح انحراف الجلفانومتر صفرًا يكون:


$$E_S = IL_S\rho \dots\dots\dots (ii)$$

وبقيمة المعادلتين (i), (ii) نحصل على:

$$\frac{E}{E_S} = \frac{L}{L_S} \dots\dots\dots (iii)$$

وبما أن  $E_S$  معرفة بدقة فيمكن معرفة القوة الدافعة الكهربائية  $E$ .  
وسندرس فيما يلي استخدام مقياس الجهد في معايرة الفولتمتر ومعايرة الأميتر.

### (1) معايرة الفولتمتر:

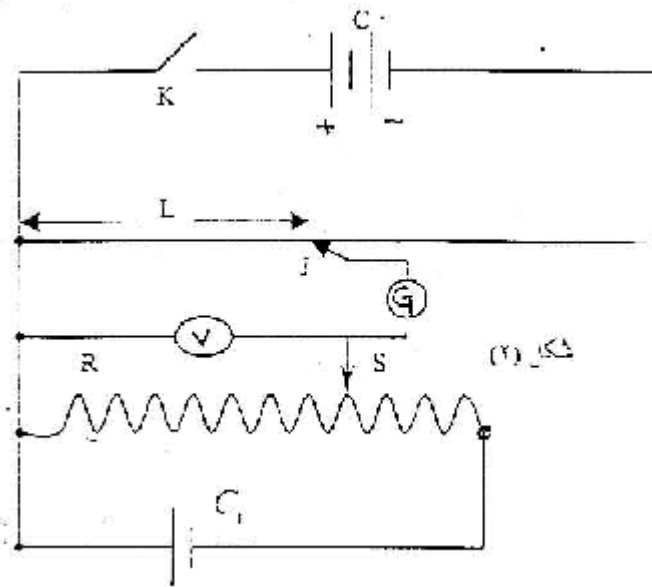

**الأدوات:** عمودان كهربيان لهما قوة دافعة متساوية تقريباً  $C_1$ ,  $C$  مقاومة متغيرة (ريوستات)  $R$  - الفولتمتر المراد معايرته  $V$  (مداه من  $0 - 2V$ ) - عمود عياري  $E_S$ .

### طريقة العمل والنتائج:

- صل الدائرة كما في الشكل مع ملاحظة أن الطرفين الثابتين للمقاومة المتغيرة  $R$  متصلين بالعمود  $C_1$  بينما الطرف المتغير  $S$  متصل بالفولتمتر  $V$  مع طرف ثابت آخر. وتسمى هذه الدائرة بدائرة مجزئ الجهد (لماذا؟).
- حرك الطرف  $S$  حتى يقرأ الفولتمتر  $V$  قراءة مناسبة (مثلاً  $0.2V$ )، حرك المنزلق  $J$  على سلك دائرة مقياس الجهد حتى تحصل على وضع الاتزان  $L$  المناظر لذلك.

- كرر الخطوة السابقة مرات وفي كل مرة سجل قراءات كل من  $V$ ,  $L$  المناظر كما في الجدول.
- استبدل دائرة مجزئ الجهد كلها بعمود عياري (قياسي) قوته الدافعة الكهربائية  $E_S$  معلومة بدقة وعين طول الاتزان المناظر له على دائرة مقياس الجهد وليكن  $L_S$ .
- استنتج القيمة العيارية لقراءة الفولتميتر  $V_m$  المحسوبة من المعادلة:  $V_m = \frac{L}{L_S} E_S$  لماذا؟
- احسب التصحيح اللازم إجراؤه لكل قراءة من القراءات الفولتميتر  $V$  وليكن  $S = V_m - V$
- ارسم العلاقة البيانية بين القراءة العيارية  $V_m$  كمحور رأسي وقراءة الفولتميتر  $V$  كمحور أفقي لتحصل على منحنى المعايرة للفولتميتر.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| V volt قراءة الفولتميتر  |  |  |  |  |  |  |
| L cm طول الاتزان   |  |  |  |  |  |  |
| القيمة العيارية $V_m = \frac{LE_S}{L_S}$<br>لفارق الجهد المحسوبة |  |  |  |  |  |  |
| $\delta$ volt التصحيح  |  |  |  |  |  |  |

- اذكر مزايا وعيوب كل من مقياس الجهد والفولتميتر العادي.
- في الحالة الأولى:  $V_m = I(L\rho)$  حيث  $I$  شدة التيار المار في دائرة التشغيل.
- في الحالة الثانية:  $E_S = I(L_S\rho)$ ،  $\rho$  هي مقاومة وحدة الأطوال من السلك المعدني  $AB$ .

$$\therefore \frac{V_m}{E_S} = \frac{L}{L_S}$$



## تجربة رقم (١٤)

## تعيين حساسية وثابت الجلفانومتر النتري


## أولاً: تعيين حساسية الجلفانومتر للتيار والفولتية

## الأجهزة والمعدات:

جلفانومتر نتري، مقياس تيار مستمر mA صندوقاً مقاومات  $R_1, R_2$ ، ومقاومة قياسية بحدود  $2\Omega$ ، مجهز قدرة مستمر، مقياس تيار مستمر  $\mu A$ .

## الجانب النظري:

في كثير من التجارب نحتاج قياس قيمة صغيرة من التيار أو الفولتية بحدود المايكروأمبير أو المايكروفولت، حيث يستخدم جهاز الجلفانومتر النتري لهذا الغرض، الذي يحتاج إلى معايرة دورية للتأكد من حساسية الجهاز للتيار أو الفولتية. الشكل (١) يبين دائرة معايرة الجهاز للتيار أو الفولتية.

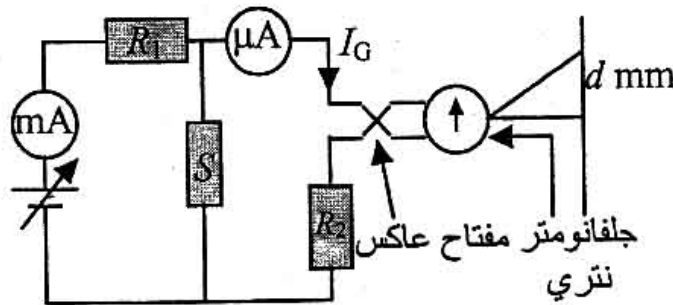

شكل (١)

حيث  $R_1$  و  $R_2$  صندوقي مقاومات،  $S$  مقاومة قياسية،  $I_G$  تيار الجلفانومتر  $\mu A$ ،  $I$  تيار الدائرة mA حيث أن:

$$I_G = \frac{SI}{R_2 + S + R_G} \dots\dots\dots (1)$$

حيث  $R_G$  مقاومة الجلفانومتر، وتكون معلومة.


يمكن تغيير تيار الجلفانومتر بواسطة  $R_1$  أو بواسطة مجهز المقاومة وفي كل مرة نلاحظ انحراف الجلفانومتر  $d$  بوحدة (mm) حيث أن  $d$  تتناسب طردياً مع تيار الجلفانومتر، فإذا رسمنا العلاقة بين

d على المحور العمودي مع قيم  $I_G$  على المحور الأفقي نحصل على الشكل (٢) الذي ميله يساوي حساسية الجهاز للتيار.

$$\frac{mm}{mA} = \frac{AB}{OB} = \frac{d \text{ mm}}{I_G}$$

كذلك يمكن حساب حساسية الجهاز للفولتية كالاتي:

$$\frac{mm}{mV} = \frac{AB}{R_G OB} = \text{حساسية الفولتية}$$

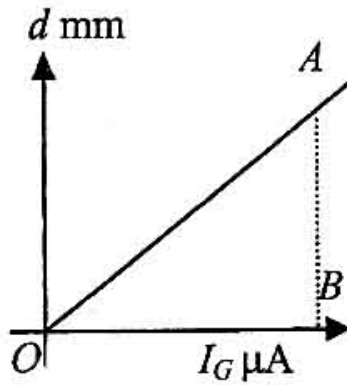

شكل (٢)

### الجانب العملي:

١. وصل الدائرة كما في الشكل (١). ثبت قيمة  $R_2$  بحدود  $9k\Omega$  و  $R_1$  بحدود  $100\Omega$ .
٢. اعطي فولتية قليلة من جهاز القدرة واجعل انحراف الجلفانومتر d بحدود 5mm ثم سجل قيمة  $I_G$ ، يمكن تغير قيمة  $I_G$  بواسطة  $R_1$  بمراحل مناسبة أو بزيادة الجهد من جهاز القدرة للحصول على قيم مختلفة لـ  $I_G$  و d ، ثم جدول النتائج كما يلي:

| $I_G \mu A$ | D mm | I | $R_1$ |
|-------------|------|---|-------|
| .           | .    | . | .     |
| .           | .    | . | .     |

٣. ارسم قيمة d مع  $I_G$  لتحصل على الشكل (٢) واحسب حساسية الجهاز للتيار والفولتية.

٤. يمكن للطالب أن يتأكد من قيمة  $I_G$  حسابياً من المعادلة (١) ومقارنتها بالقيم المسجلة في الجهاز.

### ثانياً: تعيين ثابت الجلفانومتر النثري

#### الأجهزة والمعدات:

ملف طويل بحدود 40 cm ملفوف عليه ملف ثانوي في الوسط، صندوق مقاومات، مجهز قدرة مستمرة، مفتاح، جهاز جلفانومتر نثري، مقياس تيار مستمر (0-5A).


#### الجانب النظري:

يمكن تعيين ثابت الجلفانومتر من خلال الحث المتبادل بين ملفين ابتدائي عدد لفاته  $N_p$  وثانوي عدد لفاته  $N_s$ ، يمكن توصيل الملفين مع دائرة الجلفانومتر كما في الشكل (٣).

أن طول الملف الابتدائي يجب أن يكون 10 أضعاف قطره لنحصل على مجال مغناطيسي متجانس في وسط الملف. عندما يتغير الفيض المغناطيسي حول الملف الثانوي نتيجة مرور تيار مفاجئ في الملف الابتدائي وإذا كان الملف في تماس تام فإن القوة الدافعة الكهربائية في الملف الثانوي تساوي:

$$e = N_s \frac{df}{dt}$$

ويمر خلال دائرة الملف الثانوي تيار كهربائي قيمته:

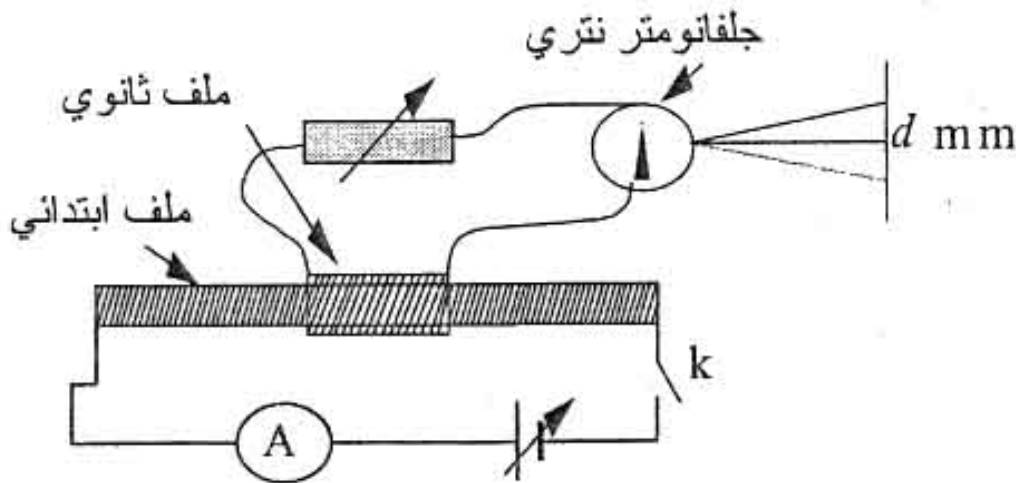

شكل (٣)

$$i = \frac{e}{R} = \frac{N_s}{R} \frac{df}{dt}$$

يمكن معرفة كمية الشحنة التي تمر خلال دائرة الملف الثانوي والتي تسبب انحراف مؤشر الجلفانومتر من العلاقة:

$$dQ = idt = \frac{N_s df}{R} \Rightarrow Q = \frac{N_s f}{R} \quad (2)$$

حيث R المقاومة الكلية لدائرة الملف الثانوي، وأن  $\phi$  قيمة الفيض المغناطيسي الذي يحدث بسبب مرور التيار في الملف الابتدائي ويساوي:

$$BA = f = \frac{\mu_0 N_p IA}{l} \quad (3)$$

حيث A مساحة مقطع الملف الابتدائي،  $\lambda$  طول الملف، I التيار المار في الملف الابتدائي،  $\mu_0$  النفاذية المغناطيسية للفراغ، ومن المعادلتين (2) و (3) نحصل على:

$$Q = \frac{\mu_0 N_s N_p IA}{Rl} \quad (4)$$

أن كمية الشحنة Q تتناسب طردياً مع انحراف الجلفانومتر حيث:

$$Qad \Rightarrow Q = Kd \Rightarrow K = \frac{Q}{d} = C / mm \text{ or } \frac{mC}{mm} \quad (5)$$

ويمكن أن نجد حساسية الجلفانومتر لكمية الشحنة بأخذ مقلوب K،

$$\text{Charge Sensitivity} = \frac{1}{K} = \frac{mm}{C} \text{ or } mm / mC$$

### الجانب العملي:

١. وصل الدائرة الكهربائية كما في الشكل (٣)، ثم خذ مقاومة كبيرة من صندوق المقاومات لحماية جهاز الجلفانومتر ولتكن  $500\Omega$ .
٢. نظم تيار دائرة الملف الابتدائي بشكل تدريجي ولاحظ انحراف الجلفانومتر بفتح وغلق مفتاح دائرة الملف الابتدائي بشكل مفاجئ بحيث لا تخرج البقعة الضوئية خارج حدود تدريج الجهاز.
٣. ثبت التيار عند قيمة معينة بحيث لا يكون الانحراف خارج مدى الجهاز عند غلق وفتح دائرة الملف الابتدائي.

٤. أغلق المفتاح بسرعة ولاحظ الانحراف  $d$  ثم افتحه ولاحظ الانحراف في الجهة المعاكسة ثم احسب المتوسط.

٥. كرر هذه العملية عدة مرات وخذ معدل الانحراف ثم دون النتائج كما يلي: مقاومة الملف الثانوي  $r$ ، مقاومة صندوق المقاومات  $R'$ ، مقاومة الجهاز  $R_G$ ، المقاومة الكلية  $R = r + R_G + R'$ ، عدد لفات الملف الابتدائي  $N_p$ ، عدد لفات الملف الثانوي  $N_s$ ، طول الملف  $\lambda$ ، قطر الملف الابتدائي  $D$ ، مساحة مقطع الملف الابتدائي  $A = \pi D^2/4$ ، التيار المار في الملف الابتدائي  $I$ ، معدل الانحراف  $dmm$ .

٦. احسب قيمة  $K$  من المعادلتين (٤) و (٥) ثم أوجد حساسية الجهاز للشحنة.

٧. يمكن تغيير تيار الملف الابتدائي عدة مرات لتحصل على قيم عديدة لـ  $K$  وحساب المتوسط.

### معلومات تقنية:

١. الملف الابتدائي مكون من حوالي 360 لفة من سلك نحاسي قطره  $0.7mm$  تقريباً ملفوف على أنبوبة من البلاستيك قطرها  $5cm$  وطولها  $40cm$ .
٢. الملف الثانوي عبارة عن ملف في الوسط طوله  $5cm$  وباستخدام سلك نحاسي قطره  $1mm$  وعدد لفاته بحدود 40 لفة.

## تجربة رقم (١٥)

## بعض القياسات الكهربائية باستعمال راسم الذبذبات

## الأجهزة والمعدات:

جهاز راسم الذبذبات، مصدر للتيار المستمر، مصدر للتيار المتردد، مقياس جهد مستمر، مقياس جهد متردد.

تتكون هذه التجربة من ثلاثة أجزاء:

أولاً: استخدام راسم الذبذبات لقياس فرق الجهد المستمر.

ثانياً: استخدام راسم الذبذبات لقياس فرق الجهد المتردد.

ثالثاً: تعيين تردد مصدر كهربائي متردد أو معايرة جهاز مولد ذبذبات.

## وصف الجهاز:


راسم الذبذبات هو أحد الأجهزة التي لها استخدامات واسعة في القياسات العملية حيث يمكن بواسطته قياس الجهد، التيار، الزمن، والتردد. كما يمكن بواسطته مشاهدة منحنى الكمية المراد قياسها على شاشة الجهاز. يحتوي راسم الذبذبات على أنبوبة أشعة المهبط CRT، وهي الجزء الأهم فيه حيث تبعث حزمة الكترونية يمكن تركيزها على شاشة الأنبوبة والتحكم فيها بتسليط مجالين كهربائيين على زوجين من الصفائح أحدهما للانحراف العمودي والزوج الثاني للانحراف الأفقي. كما يحتوي راسم الذبذبات على جهاز للطاقة وعلى قاعدة تمثيل خط الزمن (على الإحداثي الأفقي) وعلى مضخم للإشارة على الإحداثيين العمودي والأفقي.

## أجزاء الجهاز:

§ S-الشاشة: وتكون مطلية من الداخل بمادة كيميائية تصدر ضوءاً عند اصطدام الإلكترونات بها.

§ F-سلك التسخين: وهو من التنجستين ويقع تحت المهبط ويتوهج لدى إمرار تيار كهربائي فيه ويقوم بتسخين المهبط.

§ W- اسطوانة سيطرة: تتحكم في كثافة الإلكترونات الصادرة من فتحتها وبالتالي تتحكم في شدة التيار الإلكتروني عن طريق مفتاح الشدة Intensity، حيث يمكن ضبط الأثر الذي تتركه الإلكترونات على شاشة الجهاز عند سقوط الإلكترونات عليها.

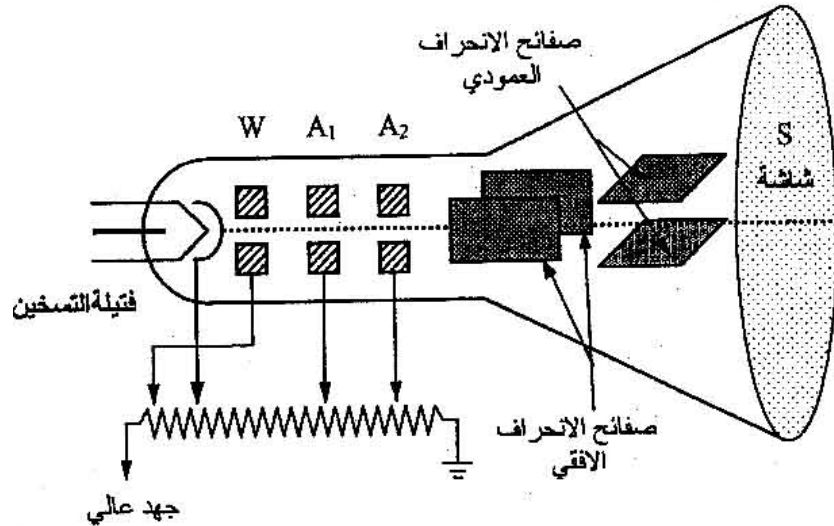


رسم تخطيطي يمثل أنبوبة أشعة المهبط CRT في راسم الذبذبات

§ A<sub>1</sub>- لوح المجال الأول: ويتصل بجهد موجب بالنسبة للأسطوانة W ويكون مع A<sub>2</sub>، لوح المجال الثاني، عدسة إلكترونية يمكننا بتدوير المفتاح الخاص بـ A التحكم في البعد البؤري للعدسة الإلكترونية وبالتالي في أبعاد البقعة المضيئة على الشاشة وذلك عن طريق مفتاح التنبؤ Focus.

### الجانب العملي:

#### أولاً: استخدام الجهاز في قياس الجهد المستمر

1. وصل الدائرة الكهربائية كما في الشكل (1).
2. شغل جهاز راسم الذبذبات وانتظر قليلاً حتى تلاحظ ظهور النقطة المضيئة S على الشاشة.
3. اضبط موضع النقطة المضيئة S في مركز الشاشة باستخدام مفتاحي الإزاحتين الأفقية والعمودية (Y-pos, X-pos).
4. باستخدام مفتاح التنبؤ Focus تأكد من الحصول على نقطة مضيئة صغيرة بأقل إضاءة ممكنة وتأكد من وجود أزرار المعايرة Cal بالمواقع الصحيحة.

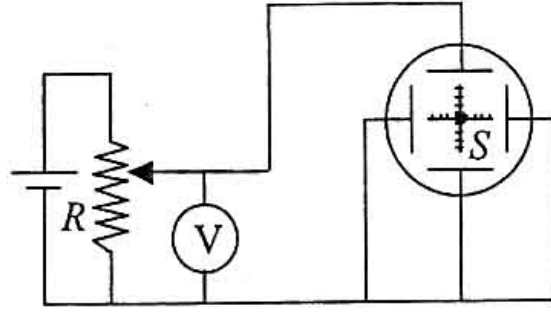


شكل (١)

٥. شغل مصدر الجهد المستمر، واضبط المقاومة المتغيرة حتى تحصل على قراءة للفولتميتر تساوي 1 فولت.

٦. لاحظ انحراف النقطة المضيئة S عن موضعها في مركز الشاشة إلى موضع آخر S' يبعد عن الأول مسافة d، سجل الانحراف d بالسنتيمتر، لاحظ الشكل (٢).

٧. احسب فرق الجهد من قراءة راسم الذبذبات بضرب الانحراف d بمقدار فرق الجهد لوحد سنتمتر (V/div) المستخدم أثناء القياس.

٨. عن طريق المقاومة المتغيرة ثبت قراءة الفولتميتر عند 2 فولت، وسجل الانحراف d على الشاشة ومنها احسب قيمة فرق الجهد بضرب الانحراف  $V_0 = (V/div) \times d$ .

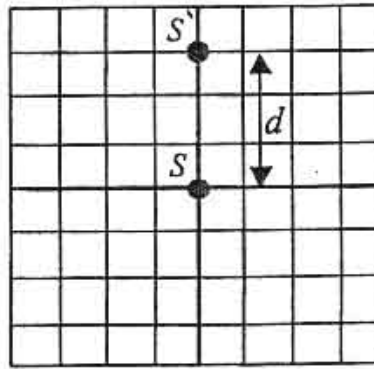

شكل (٢)

٩. كرر الخطوات السابقة عدة مرات وذلك بتغيير فرق الجهد عدة مرات 1V لكل مرة ثم دون نتائجك في الجدول الآتي:



| قراءة الفولتية<br>V | المعايرة<br>V/div | الانحراف d<br>cm | $V_0=(V/div)\times d$ |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                     |                   |                  |                       |

١٠. ارسم العلاقة بين قيم  $V_0$  على المحور العمودي وقيم  $V$  على المحور الأفقي لتحصل على خط مستقيم ميله (?). ويدعى هذا الخط بخط المعايرة.


### ثانياً: استخدام الجهاز في قياس الفولتية المترددة

١. استخدم مصدر جهد متردد ومقياس جهد متردد لقياس الفولتية.


٢. اتبع نفس الخطوات كما ورد في الجزء الأول، مع ملاحظة أنه في حالة قياس فرق الجهد للمصدر المتردد فإن النقطة المضيئة تصبح خطأ مستقيماً عمودياً  $SS'$  (شكل (٣)). ويعطى الانحراف في هذه الحلة لمسافة  $OS$  أو المسافة  $OS'$  (أي أن الانحراف يساوي نصف طول الخط  $SS'$ ).

٣. من المفيد هنا أن نذكر بأن الأوسيلسكوب يعطيك قراءة القيمة العظمى لفرق الجهد  $V_m$  بينما قراءة الفولتميتر هي  $V_{rms}$  جذر متوسط مربع القيمة، ثم جدول النتائج كالاتي:

| قراءة الفولتية<br>$V_{rms}$ | المعايرة<br>V/div | الانحراف d<br>cm | $V_0=(V/div)\times d$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                             |                   |                  |                       |

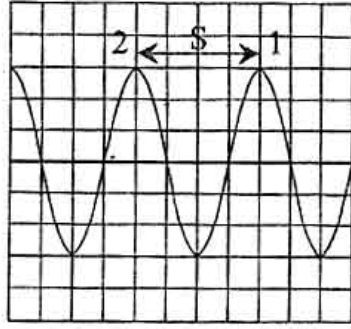

شكل (٤)

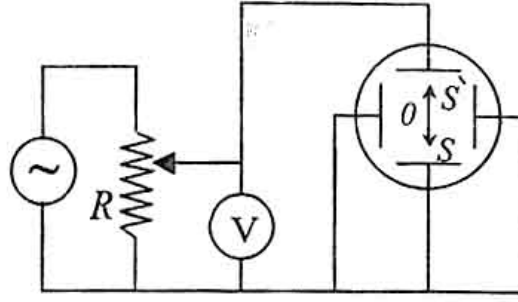

شكل (٣)

٤. ارسم قيم  $V_m$  على المحور العمودي مع قيم  $V_{rms}$  على المحور الأفقي لتحصل على خط مستقيم ميله يساوي (?).

### ثالثاً: استخدام الجواز لقياس التردد لمصدر متردد

١. وصل الجهاز على أي مصدر متردد.
٢. اضبط مفتاح قاعدة الزمن time base عند القيمة 5 ms ومعنى هذا أن كل سنتيمتر على الشاشة في الاتجاه الأفقي يمثل 5 ms.
٣. استخدام مفتاح Level لتثبيت الموجة الجيبية التي تشاهدها على الشاشة.
٤. قس المسافة S بين النهاية العظمى (1) والنهاية العظمى (2) كما موضح في الشكل (٤).
٥. احسب الزمن T لذنبية واحدة وذلك بضرب المسافة S في قراءة قاعدة الزمن time base:
٦. زمن الدورة  $T = S \times \text{time base} = \dots\dots\dots s$
٧. تردد المصدر  $f = \frac{1}{T} = S^{-1} = Hz$
٨. غير تردد المصدر وكرر الفقرة أعلاه لحساب التردد حيث يمكن استخدام هذه الطريقة لعمل جدول معايرة لجهاز مولد الذبذبات بين القيم المسجلة على الجهاز وما يقابلها بالقراءة الحقيقية باستخدام جهاز راسم الذبذبات.

## تجربة رقم (١٦)

## تأثير سعة المتسعة على دائرة رنين التوالي

## الأجهزة والمعدات:

مجهز قدرة متردد 6V، مقياس تيار متردد  $\mu A$ ، متسعة متغيرة بحدود (0.1- $\mu F$ ) صندوق مقاومات R، نحث عالي الحث الذاتي 1H أو محولة خافضة يستخدم ملفها الابتدائي كمحث في التجربة.

## الجانب النظري:

نفرض أن القوة الدافعة الكهربائية المسلطة على طرفي الدائرة الموضحة في الشكل (١) تكتب بالصيغة  $e = e_o \cos wt$ ، وبما أن هناك فرقاً في الطور بين التيار المار في الدائرة والقوة الدافعة الكهربائية مساوياً إلى  $\phi$  فمن الممكن كتابة التيار بالصيغة  $i = I_o \cos(wt - f)$  إذا اعتبرنا أن التيار يتخلف عن الفولتية  $\phi$ . إن سعة التيار في دائرة التوالي تساوي:


$$I_o = \frac{e_o}{\sqrt{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2}} \dots\dots\dots (1)$$

وأن زاوية الطور تساوي:


$$\tan f = \frac{wL - 1/wC}{R} \dots\dots\dots (2)$$

يلاحظ من الشكل (٢) أن الفولتية تسبق التيار بزاوية طور مساوية لـ  $\phi$  ويمكن حسابها من العلاقة (2). يتبين من العلاقة (1) أن  $I_o$  يتغير تبعاً للتردد  $\omega$  إذا ثبت قيم العناصر الأخرى في الدائرة ويكون في قيمته العظمى عند تردد معين  $\omega = \omega_o$  يسمى بتردد الرنين حيث يكون:


$$w_o L - \frac{1}{w_o C} = 0 \quad \Rightarrow \quad w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \dots\dots\dots (3)$$

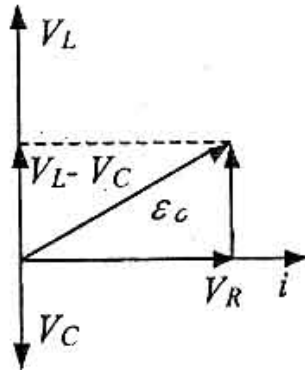

شكل (٢)

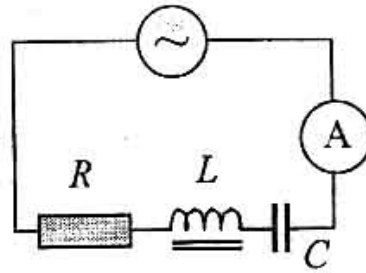

شكل (١)

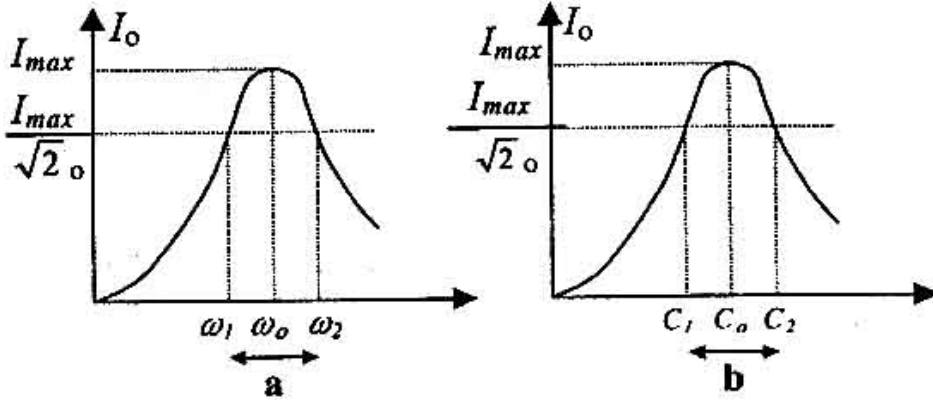

شكل (٣)

وعندما تكون قيمة  $I_o$  مساوية لـ  $I_o / \sqrt{2} = 0.707 I_{max}$ ، حيث  $I_{max}$  القيمة العظمى للتيار، انظر الشكل (٣) فإن القدرة المجهزة للدائرة من قبل المصدر تساوي نصف القدرة عند حالة الرنين أي أنها تساوي  $1/2 I_{max} \epsilon_o$ ، أما الرادة لهذه الدائرة فتساوي مقاومة الدائرة  $R$  عند حالة الرنين. يحصل هذا عند التردد  $\omega_1, \omega_2$  اللذان يسميان بتردد نصف القدرة، لاحظ الشكل (3a).

أما علاقة عامل النوعية  $Q_o$  مع عرض منحنى الرنين  $\Delta w = w_2 - w_1$  فتعطى بالمعادلة التالية:

$$Q_o = \frac{w_o}{\Delta w} \dots \dots \dots (4)$$

إذا غيرنا الآن  $C$  بثبوت التردد الزاوي  $\omega$  نحصل على منحنى مشابه للأول كما في الشكل (3b) وتكون  $C$  مساوية لـ  $C_o$  عند حدوث الرنين ومساوية لـ  $C_1$  و  $C_2$  عند نصف القدرة المجهز في حالة الرنين.

**الجانِب العملي:**

١. وصل الدائرة الكهربائية كما في الشكل (١) واستعمل مقاومة مناسبة للسيطرة على التيار إذا دعت الحاجة.
٢. ابدأ بتغيير المتسعة  $C$  من قيمة معينة  $0.2\mu F$  مسجلاً قيمة التيار  $I_{rms}$  التي يؤشرها جهاز الملي أو الميكروأمبير.
٣. غير قيمة المتسعة المتغيرة تدريجياً إلى أن تصل حالة الرنين ثم تجاوزها وسجل قيم  $C$  و  $I_{rms}$  لكل حالة، ثم اضرب قيم التيار  $I_{rms}$  في  $\sqrt{2}$  لتحصل على قيم  $I_0$  المقابلة لها.
٤. ارسم منحنياً يبين قيم  $I_0$  على المحور العمودي مع قيم  $C$  على المحور الأفقي لتحصل على منحنى الرنين الموضح في الشكل (3b).
٥. من هذا المنحنى دون قيم المتسعة  $C$  المساوية لـ  $C_0$  و  $C_1$  و  $C_2$  بعد معرفة القيمة العظمى للتيار  $I_{rms}$  وقيمة التيار  $I_{max}/\sqrt{2}$ .
٦. جد عرض منحنى الرنين  $\Delta C$  ومن ثم عامل النوعية باستخدام العلاقة التالية:

$$\Delta C = C_2 - C_1 \quad Q_0 = \frac{2C_0}{\Delta C}$$

٧. قارن ناتجك مع تلك المحسوبة نظرياً من العلاقة:

$$w_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow Q_0 = \frac{\sqrt{L/C_0}}{R} \quad \text{أو} \quad Q_0 = \frac{w_0 L}{R}$$

## تجربة رقم (١٧)


## دائرة رنين التوالي

## الأجهزة والمعدات:

محث  $L = 100 \text{ mH}$ ، صندوق مقاومات، متسعة  $(0.5-1\mu\text{F})$ ، مولد ذبذبات يتضمن الترددات  $(50-10^4 \text{ Hz})$  ذو فولتية خارجية حوالي  $5\text{V}$ ، مقياس فولتية عادي أو رقمي  $(0-5\text{V})$  متردد، مقياس فولتية  $(0-20\text{V})$  متردد، مقياس تيار متردد  $(0-100\text{mA})$ .

## الجانب النظري:

عند تسليط فولتية مترددة متغيرة التردد  $f$  على دائرة تحتوي على مقاومة، محث  $L$  و متسعة  $C$ ، فإن التيار المار خلال الدائرة يتغير مع التردد، وفي حالة معينة تدعى حالة الرنين يكون التيار في قيمته العظمى، وتعتمد هذه القيمة على مقاومة الدائرة  $R$  التي تتضمن مقاومة صندوق المقاومات بالإضافة إلى مقاومة المحث  $R_L$  الخاصة، الشكل (١) يبين دائرة توالي RLC.

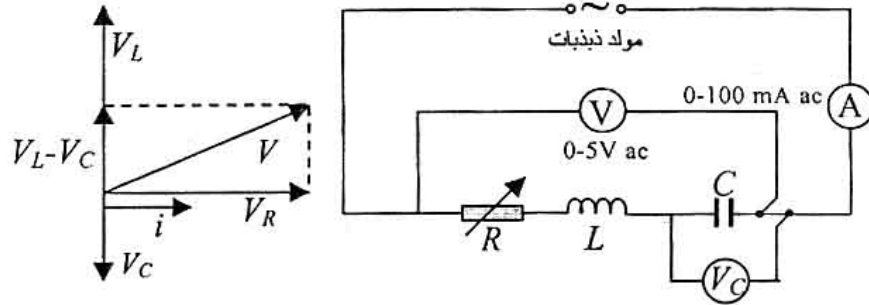

شكل (٢)

شكل (١)

في دائرة التوالي  $V_L$  يتقدم التيار بزاوية طور  $(\pi/2)$ ، وأن فولتية المتسعة  $V_C$  تتخلف عن التيار بزاوية طور  $\pi/2$ ، وأن الفولتية الكلية حول العناصر الثلاث  $V$  من الشكل (٢) تساوي:

$$V_L = IX_L, V_C = IX_C, V_R = IR, V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$$

$$\therefore \frac{V}{I} = Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \dots\dots\dots (1)$$

أن ممانعة الدائرة  $Z$  تكون في القيمة الدنيا عندما تكون  $X_L = X_C$  وهي حالة رنين التوالي حيث يصبح التيار في قيمته العظمى.

يمكن إيجاد تردد الرنين  $f_0$  كالآتي:

$$X_C = X_L, \frac{1}{2pf_0C} = 2pf_0L \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2p\sqrt{LC}} \dots\dots\dots (2)$$

### الجانب العملي:

١. وصل الدائرة الكهربائية كما في الشكل (١).
٢. ضع حساسية الأمبير على 20mA متردد مع التأكد من توصيل الأقطاب إذا كان الجهاز من النوع الرقمي، وصل الفولتيمترات في أماكنها المخصصة في الدائرة.
٣. ضع صندوق المقاومات على الصفر، عندها تصبح مقاومة الدائرة  $R_L$ ، ثبت الفولتية الخارجة من مولد الذبذبات بحدود 3V ثم غير التردد بعد وضع جهاز مولد الذبذبات على X100 ودون قيم التردد  $f$  مع قيم  $I$  و  $V_C$  قبل وبعد حالة الرنين، وذلك بزيادة التردد وملاحظة التيار إلى أن يصل قيمته العظمى ثم يهبط بعد تجاوز تردد الرنين.
٤. زد مقاومة الدائرة لتصبح  $R_L + 100 \Omega$  بإضافة  $100\Omega$  من صندوق المقاومات ودون قيم  $f$ ،  $I$ ،  $V_C$  مع المقاومة الجديدة في الجدول اللاحق.
٥. ارسم قيم  $f$  على المحور الأفقي وقيم  $I$  على المحور العمودي للحالتين على نفس الورقة البيانية لتحصل على منحنى رنين التيار ثم ارسم كذلك قيم  $f$  على المحور الأفقي وقيم  $V_C$  على المحور العمودي للحصول على منحنى رنين الشحنة مع التردد وقارن المنحنيين.

| $F(\text{Hz})$ | $I (\text{A})$   | $V_C(\text{V})$ | $R_L$ |
|----------------|------------------|-----------------|-------|
|                |                  |                 |       |
| $f_0$          | $I_{\text{max}}$ |                 |       |
|                |                  |                 |       |

٦. لاحظ تردد الرنين وعلاقته مع تغير المقاومة، كذلك يمكن معرفة قيمة  $R_L$  عند حالة الرنين حيث أن الممانعة  $Z$  تساوي  $R_L$ ،  $R_L = Z = V|I_{\text{max}}$ .

٧. عند رسم العلاقة بين التردد  $f$  و  $V_C$  نلاحظ اعتماد تردد الرنين حول المتسعة على مقاومة الدائرة حسب العلاقة:

$$f_0 = \frac{1}{2p} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}$$

يمكن للطالب أن يتحقق من هذه المعادلة عند مقارنة  $f_0$  من التجربة وحساب قيمة من العلاقة أعلاه.



## تجربة رقم (١٨)

## استخدام الثنائي كمحدد للفولتية

## الأجهزة والمعدات:

ثنائيات، صندوق مقاومات، جهاز راسم الذبذبات، أفوميتر، مولد ذبذبات (أو مصدر جهد متردد)، مصدران للفولتية المستمرة.

## الجانب النظري:


نحتاج في بعض الدوائر الإلكترونية إلى موجة مربعة أو موجة ذات شكل معين من موجة جيبيية مترددة أو غير ذلك، وهذه الموجة يمكن الحصول عليها بقطع جزء من الموجة الجيبيية أو إضافة جهد مستمر إليها. بعض دوائر الثنائيات تغير شكل الموجة الداخلة بقطع جزء من نصف الموجة الموجب أو السالب أو من كليهما. ويعتمد القطع على طريقة توصيل الثنائي في الدائرة. فعند توصيل الثنائي على التوالي مع دائرة الخرج يكون هناك إلغاء كامل للجزء الموجب أو السالب بقيمة معينة تعتمد على قيمة جهد الحاجز للثنائي المستخدم، وعند توصيل الثنائي مع مصدر جهد مستمر يمكن حذف جزء معين في أحد نصفي الموجة الداخلة أو في نصفها معاً.

## الجانب العملي:

## أولاً: ثنائيات قص التوالي الموجب والسالب

١. وصل مولد الذبذبات مع راسم الذبذبات ولاحظ شكل الموجة الجيبيية الداخلة وعين قيمة  $V_{inpp}$  (استخدم موجة داخلة بتردد 1 kHz).

٢. وصل الدائرة الموضحة بالشكل (1a) لتحصل على دائرة القص الموجب.

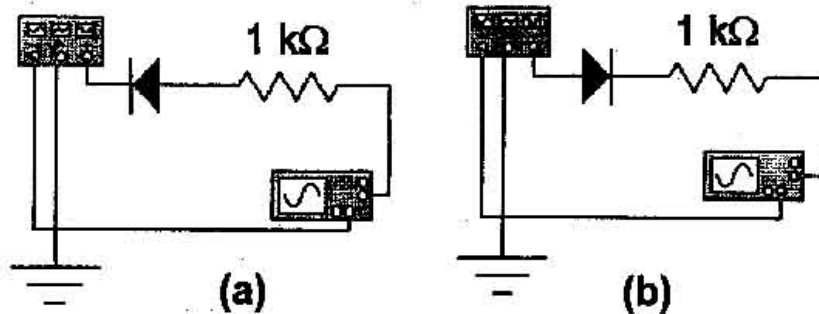


## شكل (١)

٣. اظهر الموجة الخارجة على راسم الذبذبات وحدد قيمة  $V_{Opp}$ .
٤. ارسم شكل الموجة الخارجة وسجل النتائج في جدول.
٥. وصل الدائرة الموضحة بالشكل (1b) لتحصل على دائرة القص السالب.
٦. اظهر الموجة الخارجة على راسم الذبذبات وحدد قيمة  $V_{Opp}$  وارسم شكل الموجة الخارجة (ناقش النتائج في الحالتين).

## ثانياً: ثنائيات قص التوازي الموجب والسالب

١. وصل الدائرة كما هو موضح في الشكل (3a) لتحصل على دائرة قص التوازي الموجب.

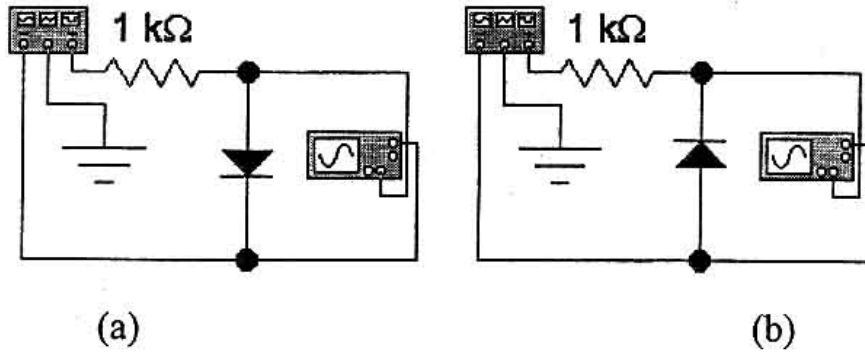


## شكل (٣)

٢. اظهر الموجة الخارجة على راسم الذبذبات وحدد قيمة  $V_{Opp}$  وارسم شكل الموجة الخارجة.
٣. وصل الدائرة الموضحة في الشكل (3b) لتحصل على دائرة قص التوازي السالب.
٤. اظهر الموجة الخارجة على راسم الذبذبات وحدد قيمة  $V_{Opp}$  وارسم شكل الموجة الخارجة (ناقش النتائج في الحالتين).

## ثالثاً: ثنائيات القص مزدوجة الإنحياز

١. وصل الدائرة الموضحة في الشكل (٤).
٢. اظهر الموجة الخارجة على راسم الذبذبات وحدد قيمة  $V_{Opp}$  للموجة الخارجة وارسم شكل الموجة الخارجة (ناقش النتائج).

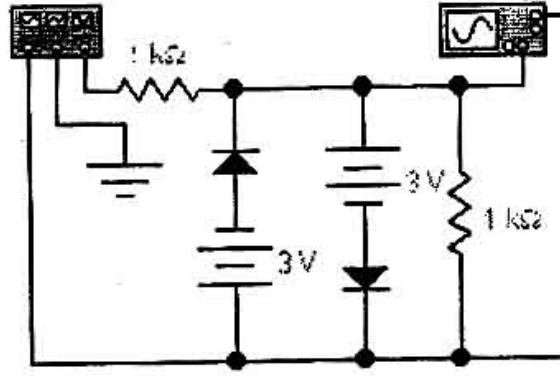

شكل (٤)

٣. قلل الفولتيات dc الموصلة على التوالي مع التناثيات إلى الصفر وارسم شكل الموجات الخارجة. ناقش النتائج.

## تجربة رقم (١٩)

## الثنائي مضاعف للفولتية


## Diode as a Voltage Doubler

## الأجهزة والمعدات:

ثنائيان بلوريان، مولد ذبذبات، متسعتان  $0.1 \mu\text{F}$  و  $40\mu\text{F}$ ، مقاومة  $10 \text{ k}\Omega$  وراسم ذبذبات.


## الجانب النظري:

نستخدم عادة المحولة الرافعة أو الخافضة مع المقوم الكامل للموجات عند تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر. ولكن إذا كان المطلوب هو مضاعفة الفولتية فقط دون الاهتمام بقيمة التيار، الذي يكون صغيراً في هذه الحالة، فإن أنسب الطرق لتحقيق ذلك هو استخدام دائرة مضاعفة الفولتية، الشكل (١). لتوضيح عمل الدائرة نفرض أن الجزء المسلط من الفولتية الداخلة هو الموجب، لذا فإن الثنائي  $D_1$  يسمح بمرور التيار لي شحن المتسعة  $C_1$  بالشحنة المبينة عليها.

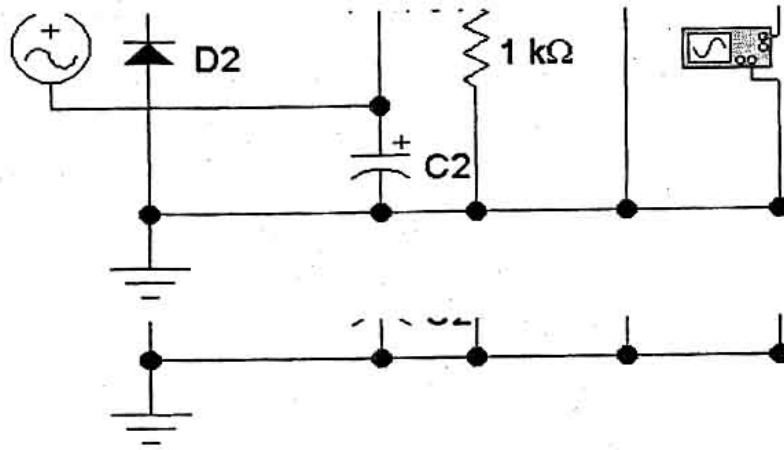

شكل (١)

وعند تسليط الجزء السالب من الفولتية فإن  $D_2$  يسمح بمرور التيار لي شحن المتسعة  $C_2$  بالشحنة المبينة عليها، وبهذا فإن مجموعة الفولتية التي تظهر على كل من  $C_1$  و  $C_2$  تساوي  $2V_{\text{max}}$ . انظر الشكل (٢). لغرض الحصول على فولتية مستمرة خالية من التموج توصل المتسعة  $C_3$  كمرشح.

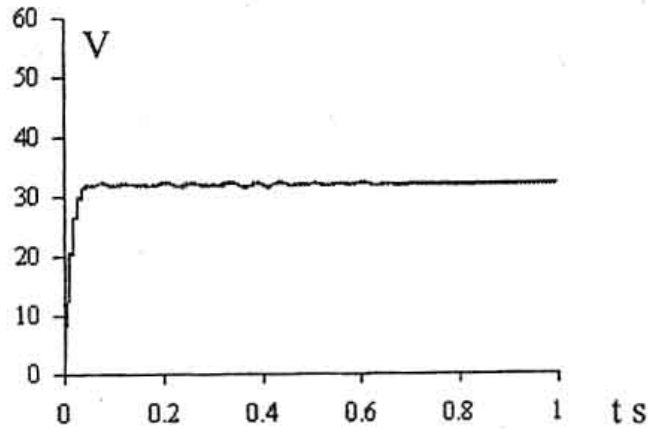

شكل (٢)


**الجانب العملي:**

١. وصل الدائرة كما مبين في الشكل (٣)، سجل قيمة  $V_{in}$  ثم لاحظ شكل الموجة الناتجة على راسم الذبذبات ارسمها وقارنها مع الشكل (٤).


٢. أعد توصيل الدائرة في الشكل (٣) وعاكس توصيل الثنائي وكرر العمل كما في الخطوة رقم (١).

٣. وصل الدائرة كما مبين في الشكل (٥) ولكن بدون المتسعة  $C_3$ . بواسطة راسم ذبذبات، لاحظ شكل الموجة الناتجة ثم ارسمها، قس كل من القيمة المستمرة والقيمة الفعالة لفولتية الخرج كدالة للتردد.


٤. وصل المتسعة  $C_3$  إلى الدائرة، لاحظ التغير في شكل الموجة الخارجة ثم ارسمها. قس القيمة المستمرة والقيمة الفعالية لفولتية الخرج كدالة للتردد.

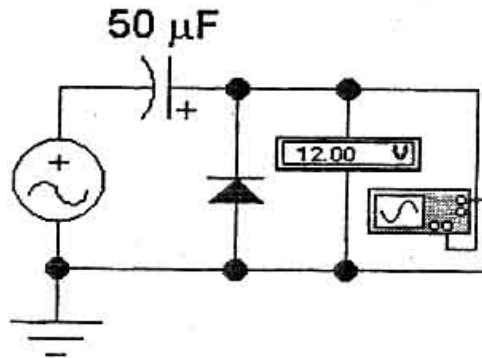

شكل (٣)

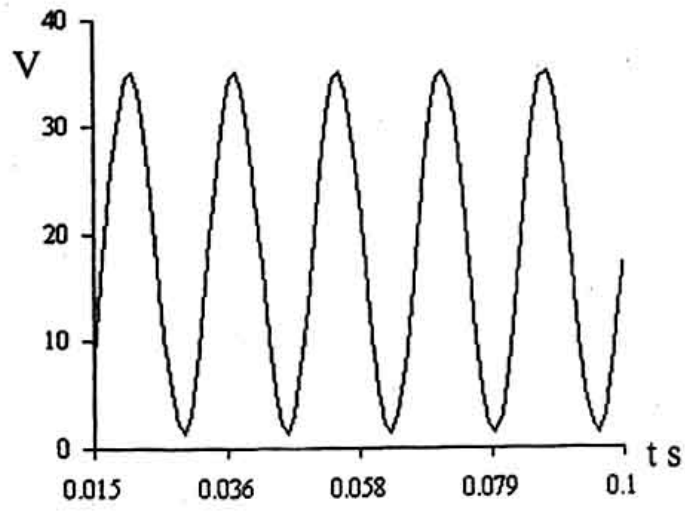

شكل (٤)

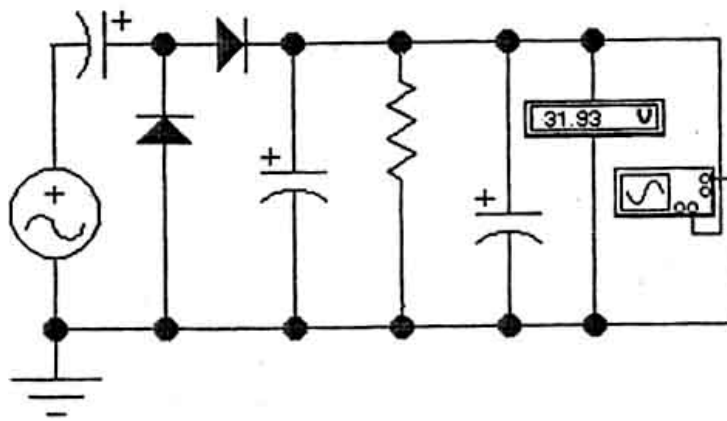

شكل (٥)

## تجربة رقم (٢٠)

### معايرة المطياف

المطياف جهاز يستخدم لإنتاج الأطياف وقياس الانحرافات، الشكل (١)، ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

**المسدد Collimator:** ويعمل على تجهيز أشعة متوازية من الأشعة القادمة من المصدر الضوئي. يتكون المسدد من أنبوب في إحدى نهايتيه عدسة ثابتة غير ملونة وفي نهايته الأخرى فتحة متغيرة السعة ومتغيرة الموقع.

**المنشور Prism:** يستخدم المنشور لتشتيت الضوء ويثبت على منصة دوارة فوق منصة المطياف الرئيسية.

**الناظور Telescope:** ووظيفته استقبال الأشعة المشتتة بالمنشور وهو مجهز بعدسة عينية مزودة بخطوط تقاطع لقياس الانحراف.

### معايرة المطياف:

**خطوط التقاطع:** تنظم العدسة العينية بحيث تشاهد خطوط التقاطع بوضوح تام.


**الناظور:** يوجه الناظور إلى جسم بعيد وينظم لحين الحصول على صورة واضحة كوضوح خطوط التقاطع.

**المسدد:** بعد تهيئة الناظور لاستلام أشعة متوازية، يوضع لاستلام أشعة متوازية من المسدد وذلك بوضع فتحة المسدد أمام مصدر الصوديوم الأحادي اللون وينظم موضع فتحة المسدد لحين الحصول على صورة واضحة لها بالناظور، عندها تكون الأشعة الصادرة من المسدد متوازية.

**معايرة المنشور:** يوضع المنشور على منصة المطياف بحيث تكون زاوية رأس المنشور أمام المسدد، الشكل (١). يحرك الناظور جانباً بشكل مناسب لاستلام صورة الفتحة المنعكسة من إحدى وجهي المنشور. يثبت الناظور بواسطة لوابب منصة المطياف ( $S_1, S_2, S_3$ ) تنظم المنصة بحيث تصبح صورة الشق في منتصف مجال الرؤيا وعمودية على خطوط التقاطع. دور منصة المطياف لحين استلام صورة الفتحة مرة أخرى بعد انعكاسها على الوجه الثاني للمنشور الذي يكون مع الوجه

الأول زاوية رأس المنشور  $\alpha$ . تنظم اللوالب مع الوجهين عدة مرات إلى أن تصبح الصورة وسط مجال الرؤية.

**طريقة شكويستر لمعايرة المطياف:** عندما تكون الطريقة السابقة غير عملية، عندما يسود الظلام مثلاً، يمكن معايرة المطياف باستخدام طريقة شكويستر.

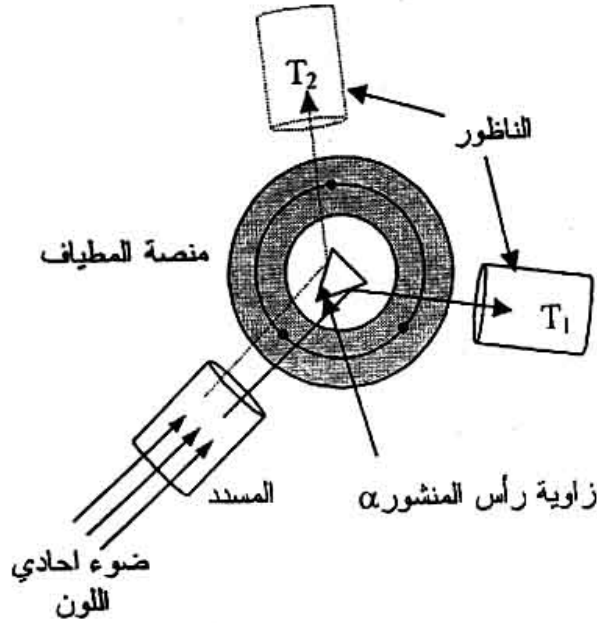

شكل (١)

في هذه الطريقة يوجه الناظور لاستلام أشعة من المنشور بزاوية انحراف أكبر من زاوية انحرافه الصغرى وينظم الناظور بحيث تكون صورة الفتحة واضحة. وبما أن زاوية انحراف المنشور ليست بالزاوية الصغرى فهناك موضع آخر للمنشور تظهر فيه صورة أخرى للفتحة. دور المنشور إلى هذا الموضع ونظم المسدد وذلك بتنظيم موضع الفتحة. تستمر هذه العمليات، تنظيم الناظور والمسدد لحين الحصول على صورتين للشق بنفس الوضوح.



