



الجمهورية العربية السورية  
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
قطاع المناهج والتعليم المستمر  
الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية

## سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة

لمجموعة مهن الإلكترونيات

اسم الوحدة: استعمال أجهزة قياس الحرارة



الرقم الرمزي: 3043 - 822

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
الطبعة الأولى: 1426 هـ - 2005 م



الجمهورية العربية السورية  
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
قطاع المناهج والتعليم المستمر  
الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية

# سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة

لمجموعة مهن الإلكترونيات

اسم الوحدة: استعمال أجهزة قياس الحرارة

إعداد

م/ أحمد فؤاد علوان

مراجعة:

منهجياً	م/ صالح احمد العزيز
فنياً	م/ محمد السلامي
فنياً	م/ عبده حسن مصلى
لغويًا	أ/ محمد احمد الدقري

الرقم الرمزي: 3043 - 822

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني

الطبعة الأولى: 1426 هـ - 2005 م

# المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
5	المقدمة
6	أهداف الوحدة التدريبية
8	الجزء الأول: المعلومات الفنية النظرية
9	1- الحرارة
9	1.1- مفهوم الحرارة
9	2.1- مفهوم درجة الحرارة
10	3.1- وحدات قياس درجات الحرارة
14	2 - الترمومتر
14	1.2- مفهوم الترمومتر
14	2.2- أنواع الترمومتر
23	3 - الزئبق
23	1.3- مفهوم الزئبق وخواصه
23	2.3- الترمومتر الزجاجي الزئبقي
25	4- المزدوج الحراري
25	1.4- أنواع المزدوج الحراري
28	2.4- مبدأ عمل المزدوج الحراري
30	3.4- طرق توصيل المزدوج الحراري
31	4.4- آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو المزدوج الحراري
32	5- الترموستور
32	1.5- أنواع الترموستور
33	2.5- مبدأ عمل الترموستور
33	3.5 - مميزات الترموستور
34	4.5 - آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو الترموستور
35	6- أجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية
35	1.6- أنواع أجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية
36	2.6- مكونات جهاز قياس الحرارة الإلكتروني
36	3.6 - جهاز قياس الحرارة الإلكتروني ذو المعامل الحراري الموجب
36	4.6 - آلية عمل جهاز قياس الحرارة الإلكتروني

رقم الصفحة	الموضوع
37	7- قواعد الأمن والسلامة المهنية
38	الجزء الثاني: تمارين التدريب العملي
39	1- استخدام الثرموستات للتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء
40	2- قياس درجة الحرارة باستخدام الثرموميترات الزجاجية
41	3- قياس درجة الحرارة باستخدام ثرموميتر مقاومي
43	4- قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري
44	5- قياس درجة الحرارة بواسطة الثرموستور
46	6- خدمة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني
47	الجزء الثالث: تمارين الممارسة العملية
48	1- استخدام الثرموستات للتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء
49	2- قياس درجة الحرارة باستخدام الثرموميترات الزجاجية
50	3- قياس درجة الحرارة باستخدام ثرموميتر مقاومي
52	4- قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري
53	5- قياس درجة الحرارة بواسطة الثرموستور
55	6- خدمة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني.
56	الجزء الرابع: تقويم الوحدة التدريبية
57	- الاختبار النظري.
59	- الاختبار العملي.
66	مسرد المصطلحات الفنية.
68	قائمة المراجع والمصادر.

بسم الله الرحمن الرحيم

## مُقَدِّمَةٌ:

إن الربط بين التعليم والعمل والتربية والحياة غداً نهجاً واضحاً تتبعه وتعمل على تحقيقه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب وتطويرها بهدف الاستثمار الأمثل للعنصر البشري وذلك من خلال إعداد وتأهيله علمياً ومهنياً وفق نمط الوحدات التدريبية المتكاملة الذي تضافر فيه وتكامل كافة الأبعاد النظرية والأدائية والاتجاهية في التعليم والتدريب، لما يتميز به هذا النمط من المرونة والتكامل في مكوناته وقدرته على استيعاب ما يستجد مستقبلاً من مفاهيم وتقنيات بصورة تُمكن المتدرب من السيطرة على هذه المفاهيم والتقنيات والتحكم فيها والاستخدام الأمثل لتطبيقاتها وتمثل اتجاهاتها الإيجابية.

لذلك كله قام قطاع المناهج والتعليم المستمر بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بإعداد وإنتاج وحدات تدريبية متكاملة لكافة التخصصات المهنية في مختلف المجالات.

وقد أعدت هذه الوحدة ضمن سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة لمجموعة من الإلكترونيات حسب المعايير المنهجية والعلمية والشروط الفنية المتبعة في إعداد كافة مكونات الوحدة التدريبية (الأهداف - المادة التعليمية - فعاليات التدريب - التقييم) بصورة تيسر للمتدرب الاستيعاب الأمثل لمحتوياتها النظرية وتنفيذ مهاراتها الأدائية وتمثل اتجاهاتها الإيجابية.

نأمل من أبنائنا المتدربين أن يستفيدوا الاستفادة القصوى علمياً ومهنياً من هذه الوحدة في دراستهم وفي حياتهم العملية.

والله الموفق،،،

## أهداف الوحدة التدريبية:

بعد ممارسة أنشطة وفعاليات هذه الوحدة يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن:

الأهداف السلوكية	الأهداف الخاصة
1-1 يعرف مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة	1- يستعمل جهاز الترمومتر
2-1 يعرف وحدات قياس درجات الحرارة	
3-1 يعرف مفهوم الترمومتر	
4-1 يعرف أنواع الترمومتر	
5-1 يراعي قواعد الأمن والسلامة المهنية	
6-1 يقيس الحرارة بجهاز الترمومتر الثنائي المعدن	
7-1 يسجل قراءة جهاز الترمومتر الثنائي المعدن المقاسة	
1-2 يعرف مفهوم الزئبق وخواصه	2- يستعمل جهاز قياس الحرارة الزئبقي
2-2 يعرف آلية عمل جهاز قياس الحرارة الزئبقي	
3-2 يراعي قواعد الأمن والسلامة المهنية	
4-2 يقيس درجة الحرارة بجهاز قياس الحرارة الزئبقي	
5-2 يسجل القراءة بجهاز قياس الحرارة الزئبقي	
1.3 أنواع المزدوج الحراري	3- يستعمل جهاز قياس الحرارة ذو المزدوج الحراري
2-3 يعرف مبدأ عمل المزدوج الحراري	
3-3 يعرف طرق توصيل المزدوج الحراري	
4-3 يعرف آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو المزدوج الحراري	
5-3 يراعي قواعد الأمن والسلامة المهنية	
6-3 يقيس الحرارة عن طريق المزدوج الحراري	
7-3 يسجل القراءة عن طريق المزدوج الحراري	

الأهداف السلوكية	الأهداف الخاصة
1-4 يعرف أنواع الترموستور	4- يستعمل جهاز قياس الحرارة
2-4 يعرف مبدأ عمل الترموستور	ذو الترموستور
3-4 يعرف آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو الترموستور	
4-4 يراعي قواعد الأمن والسلامة المهنية	
5-4 يقيس درجة الحرارة بجهاز قياس الحرارة ذو الترموستور	
6-4 يسجل نتائج قياس درجة الحرارة بجهاز قياس الحرارة ذو الترموستور	
1-5 يعرف أنواع أجهزة قياس الحرارة الإلكترونية	5- يخدم جهاز قياس الحرارة الإلكتروني
2-5 يعرف مكونات جهاز قياس الحرارة الإلكتروني	
3-5 يعرف جهاز قياس الحرارة الإلكتروني	
4-5 يعرف آلية عمل جهاز قياس الحرارة الإلكتروني	
5-5 يراعي قواعد الأمن والسلامة المهنية	
6-5 خدمة جهاز قياس الحرارة الإلكتروني	
7-5 يسجل قراءة جهاز قياس الحرارة	

الجزء الأول  
المعلومات الفنية  
النظرية



## 1- الحرارة : Heat


### 1.1- مفهوم الحرارة :

#### Concept of The Heat

- إن الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة ولها عدة تأثيرات يمكن إيجازها كما يلي :
- تأثيرات فسيولوجية مثل الإحساس بالدفء .
  - عند إشعال شمعة مثلاً شكل (1) .
  - تأثيرات كيميائية مثل التفاعلات الكيميائية الناتجة عن التسخين كاتحاد المعادن بالأوكسجين لينتج أكسيد المعدن , وكذلك اتحاد الكبريت مع الحديد لينتج كبريتيد الحديد .
  - تأثيرات فيزيائية مثل التمدد , وتغير الحالة من الصلابة إلى السيولة ومن السيولة إلى الغازية , وزيادة المقاومة الكهربائية للموصلات , وتوليد قوة دافعة كهربائية عند تسخين إحدى نقطتي اتصال معدنين مختلفين شكل (2) .



شكل (1)  
الإحساس بالدفء

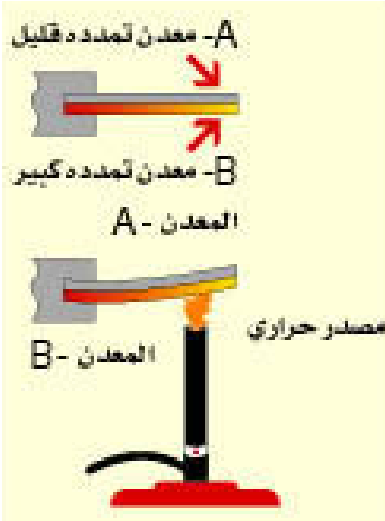

شكل (2)  
تمدد المعادن بالحرارة

### 2.1- مفهوم درجة الحرارة :

#### Concept of the Temperature

هي ما تدل على حالة الجسم من حيث البرودة أو السخونة , فإذا تلاصق جسمان تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد, وكلما كان الفرق بين حرارة الجسمين كبيراً , كان الانتقال سريعاً حتى تتعادل حرارة الجسمين, ونيوتن أول من أشار إلى ضرورة وجود علامتين ثابتتين على الترموميتر تسميان بالنقطتين الثابنتين . وفي معظم الحالات تستخدم درجة انصهار الجليد النقطة المرجعية الأولى ودرجة غليان الماء تحت ضغط جوي 76 سم زئبق النقطة المرجعية الثانية.


### 3.1 - وحدات قياس درجات الحرارة

#### Temperature Units

توجد أنواع مختلفة لتدريج وحدات القياس منها:-

#### - التدرج المنوي : Centigrade Scale

وفيه تكون نقطة تجمد الماء أو درجة انصهاره هي درجة الصفر على هذا التدرج , في حين يشار إلى درجة غليان الماء تحت ضغط جوي واحد إلى تدرج (100) , وتقسم المسافة بينهما إلى (100) تدرج , ويطلق على كل قسم منها درجة مئوية ( $^{\circ}\text{C}$ ) . شكل (3) .

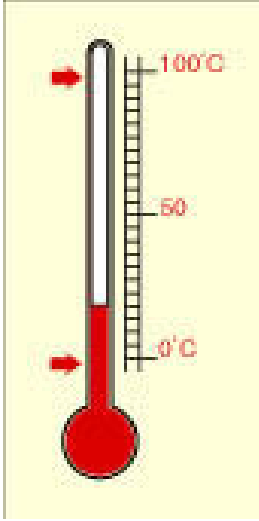


شكل (3)

تدرج الترمومتر المنوي

#### - التدرج الفهرنهايتي :


#### Fahrenheit Scale

تكون درجة تجمد الماء في هذا التدرج (32) درجة , ودرجة غليان الماء (212) درجة , وتقسم المسافة بينهما إلى (180) قسما , وكل قسم يسمى درجة فهرنهايتية (F) . شكل (4) .

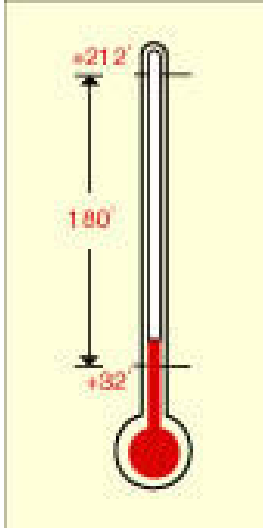

شكل (4)

تدرج الترمومتر الفهرنهايتي

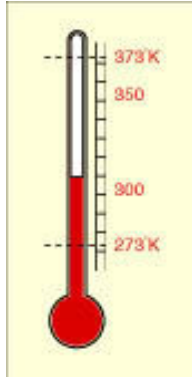


شكل (5)

تدرّيج ثرموميتر كلفن

- التدرّيج المطلق أو تدرّيج كلفن :

### Absolute Or Kelvin Scale

وفيه تكون درجة تجمد الماء (273,2) درجة , ودرجة غليان الماء (373,2) درجة وتقسّم المسافة بينهما إلى (100) قسم , يسمى كل قسم منها درجة مطلقة (1كلفن) . شكل (5) .

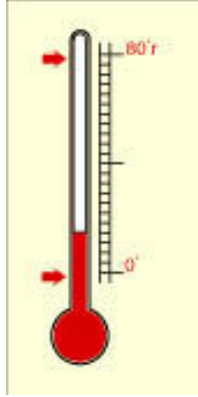


شكل (6)

تدرّيج ثرموميتر ريومر

- التدرّيج الريومري : Reomer Scale

مثل التدرّيج المئوي ففيه اعتبرت نقطة انصهار الجليد (0) . ولكن نقطة غليان الماء أخذت 80 تقابل 100 على التدرّيج المئوي شكل (6) .

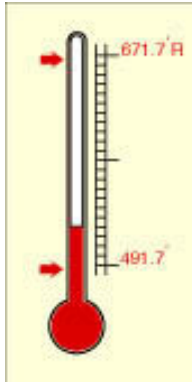


شكل (7)

تدرّيج ثرموميتر رانكن

- تدرّيج رانكن Rankine Scale

تكون درجة تجمد الماء في هذا التدرّيج (491.7) درجة , ودرجة غليان الماء (671.7) درجة , وتقسّم المسافة بينهما إلى (180) قسماً. شكل (7) .

ويوضح شكل (8) العلاقة بين تدريجات درجات الحرارة المختلفة .

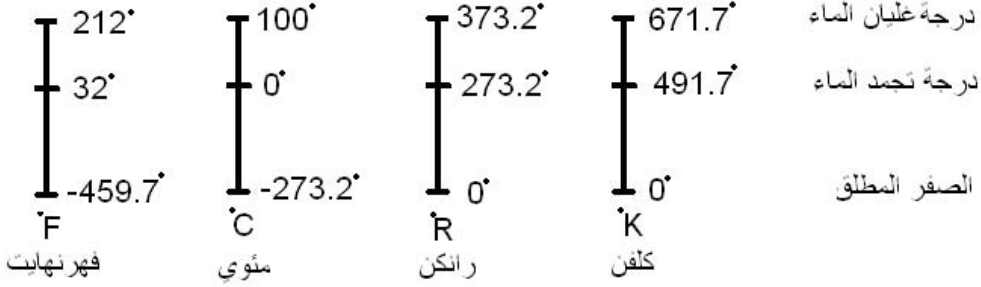

شكل ( 8 )

### العلاقة بين تدريجات درجات الحرارة

ويعد المقياس المئوي والفهرنهايتي الأكثر استخداماً , ويتم التحويل بين هذه المقاييس كما يلي :-

- تحويل وحدة القياس الفهرنهايتية (°F) إلى وحدة القياس (°C) المئوية:-

$$^{\circ}\text{C} = 100/180 (^{\circ}\text{F} - 32^{\circ})$$

$$^{\circ}\text{C} = 5/9 (^{\circ}\text{F} - 32^{\circ}) \text{ أو}$$

- تحويل وحدة القياس المئوية (°C) إلى وحدة القياس الفهرنهايتية (°F):-

$$^{\circ}\text{F} = ( 180 / 100 ^{\circ}\text{C} ) + 32^{\circ}$$

$$^{\circ}\text{F} = ( 9 / 5 ^{\circ}\text{C} ) + 32^{\circ} \text{ أو}$$

مثال :-

حول ( 77 °F ) إلى ما يقابلها من درجة مئوية (°C):-

$$^{\circ}\text{C} = 5 / 9 ( 77^{\circ} - 32^{\circ})$$

$$^{\circ}\text{C} = 5 / 9 \times 45^{\circ}$$

$$^{\circ}\text{C} = 25^{\circ}$$

مثال :-

حول ( 10 °C ) إلى ما يقابلها من درجة فهرنهايت (°F) :-

$$^{\circ}\text{F} = ( 9 / 5 ^{\circ}\text{C} ) + 32^{\circ}$$

$$^{\circ}\text{F} = ( 9 / 5 \times 10^{\circ} ) + 32^{\circ}$$

$$^{\circ}\text{F} = 18^{\circ} + 32^{\circ}$$

$$^{\circ}\text{F} = 50^{\circ}$$

- تحويل الدرجة المئوية ( °C ) إلى كلفن ( °K ) :-

$$^{\circ}\text{C} = ^{\circ}\text{K} - 273^{\circ}$$

مثال :-

حول ( 100 °C ) إلى كلفن ( °K )

$$100 ^{\circ}\text{C} = ^{\circ}\text{K} - 273^{\circ}$$

$$100 ^{\circ}\text{C} + 273^{\circ} = ^{\circ}\text{K}$$

$$373^{\circ} = ^{\circ}\text{K}$$

- تحويل الفهرنهايت ( °F ) إلى رانكن ( °R ) :-

$$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{R} - 459.7^{\circ}$$

مثال :-

حول ( 212 °F ) إلى رانكن ( °R ) :-

$$212 ^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{R} - 459.7^{\circ}$$

$$212 ^{\circ}\text{F} + 459.7 = ^{\circ}\text{R}$$

$$671.7 = ^{\circ}\text{R}$$



شكل (9)

الثيرموميترات الزجاجية

### جدول (1)

مدى قياس درجات الحرارة للسوائل الشائعة  
الاستعمال

اسم السائل	درجة الحرارة ( مئوية )
زئبق	87 , -38 إلى 58 , 365
كحول اثيلي	100- إلى 60
البرافين	150- إلى 20
الجاليوم	15- إلى 1000

## 2- الترمومتر : Thermometer

### 1-2 مفهوم الترمومتر

### Concept of the Thermometer

هو الجهاز الذي يستخدم لقياس درجة الحرارة.

### 2-2 أنواع الترموميترات :-

يمكن تقسيمها إلى :

### 1-2-2 ثرموميترات التمدد :

### Expansion Thermometers

تعتمد في عملها على تغير درجة الحرارة ومنها:-

- الترموميترات الزجاجية المملوءة  
بسائل : شكل (9) .

يعتمد مبدأ عمل الترموميترات الزجاجية  
Glass Thermometers المملوءة بسائل  
على أساس اختلاف معامل التمدد الحجمي  
للسائل ومادة غلاف البصيلة . ويعتبر الزئبق  
من أفضل السوائل المستخدمة في هذا النوع ,  
وتستخدم سوائل غير الزئبق في الترموميترات  
مثل الكحول أو الجلسرين وتكون عادة ملونة  
ويسهل مشاهدتها في الأنابيب الشعرية , ويكون  
مدى الترمومتر الذي يستخدم الكحول  
( 100- إلى 60 ) درجة مئوية.


ومن مزايا هذه الترموميترات :-

- سهولة تصميمها .
- رخص ثمنها .
- دقتها العالية نسبياً .

ومن عيوبها :-


- عدم إمكانية تسجيل القراءات أو نقلها عن بعد
- كبر قصورها الحراري .

ويوضح الجدول (1) بعض السوائل  
المستخدمة ومدى قياس درجات الحرارة لكل  
منها .

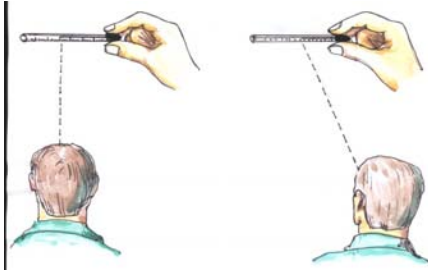


أ- وضع القراءة الخاطئة ب- وضع القراءة الصحيحة  
شكل (10)

أما مصادر خطأ القياس الخاصة بالثرمومترات الزجاجية فهي الأخطاء الناتجة عن :-  
- اختلاف مستوى النظر , ولتفادي هذا الخطأ يفترض أن تكون عين القارئ بنفس مستوى عمود السائل ومتعامدة مع هذا العمود.  
شكل (10).

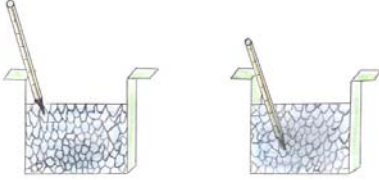


أ- الوضع الصحيح ب- الوضع الخاطئ  
شكل (11)

- اختلاف عمق غمر عمود السائل , فإذا لم يكن ممكناً غمر السائل كاملاً في وسط القياس فإن درجة حرارة مستودع السائل ستختلف قليلاً عن درجة حرارة الأنبوب الشعري , مما يسبب خطأ في القياس .  
شكل (11).

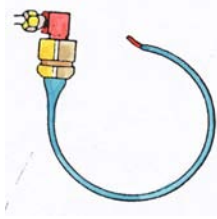

شكل (12)

أنبوبة بوردن

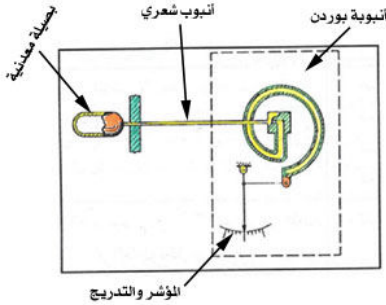

شكل (13)

مخطط الثرمومتر ذو النظام المعبأ

أما الأعطال الممكنة لهذا الجهاز فهي :-

- تشوه شكل المستودع بسبب استعماله لقياس درجة حرارة عالية جداً .
- الكسر بسبب عدم التثبيت وسوء الاستعمال.

## 2-2-2 الثرمومترات ذات النظام المعبأ :

### Filled System Thermometers

مبدأ عمل هذه الثرمومترات يعتمد على أساس تمدد الموائع (سوائل , غاز) عند ارتفاع درجة الحرارة , فيؤدي إلى انفراج أنبوبة بوردن Tube Bourdon بشكل يتناسب طردياً مع درجة الحرارة . شكل (12) ، شكل (13) .

تستخدم هذه الثيرمومترات في كثير من العمليات الصناعية المختلفة والصناعات الثقيلة ومحطات القوى ومحطات تحلية المياه وشركات صناعة البترول والصناعات الكيماوية .

ومن مزايا هذه الثيرمومترات :-

- قوية غير هشة.
- لا تحتاج إلى مصدر طاقة كهربائية لتشغيلها.
- من الممكن نقل قراءتها إلى مسافة مقبولة.
- إمكانية اقترانها بأجهزة التحكم والتسجيل.

ومن عيوبها :-

- اعتماد دقتها على حجم البصيلة , إذ كلما احتجنا إلى دقة أعلى زاد حجم البصيلة.
- وبين الجدول (2) الأعطال الشائعة في الثرمومترات ذات النظام المعبأ وكيفية إصلاحها.

### جدول (2)

الأعطال الشائعة في الثرمومترات ذات النظام المعبأ


م	العطل	معالجة العطل
1	المؤشر لا يعطي قراءة صحيحة	- ضبط برغي المعايرة قبل إجراء عملية القياس - فحص المجموعة الميكانيكية للمؤشر - التحقق من غمر البوصيلة جيدا - فحص حركة المؤشر
2	وجود كسور أو تشققات في المعدن أو العازل الخارجي للبصيلة	- تغيير البصيلة
3	كسر في زجاجة المقياس	- تغيير زجاجة المقياس
4	الجهاز لا يعطي القراءة	- افحص المؤشر - تحقق من الكدمات و الانحناءات في الأنبوب الشعري



## 3-2-2 الثرموميترات ثنائية المعدن


### Bimetallic Thermometers

إذا تعرضت المعادن للحرارة فإنها تتمدد طولياً وحجمياً ويهنا هنا التمدد الطولي , حيث يستفاد من اختلاف معامل التمدد الطولي للمعادن في صنع ثرموميتر ذي شريط ثنائي المعدن , مكون من معدنيين لكل منهما معامل تمدد طولي يختلف عن الآخر بدرجة كبيرة , ثم يثبت أحد طرفي الشريط , ويترك الطرف الثاني حر الحركة , فإن زيادة درجة الحرارة تسبب حركة الطرف الحر. شكل (14).  
وتوجد أنواع أساسية من الثرموميترات ثنائية المعدن وهي :-

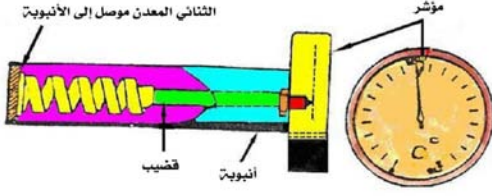


شكل (14)

رسم توضيحي لأجزاء الثرموميتر ثنائي المعدن الحلزوني

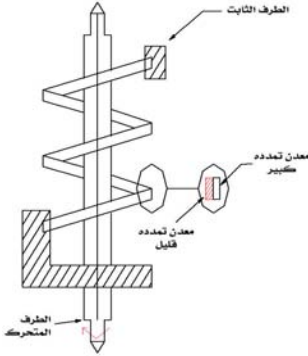


شكل (15)

ثنائي المعدن لولبي

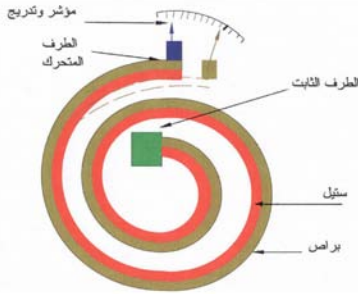

شكل (16)

ثنائي المعدن حلزوني

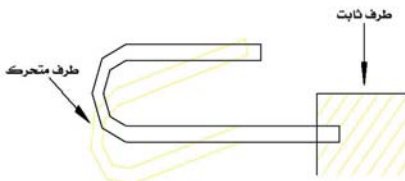

شكل (17)

ثنائي المعدن على شكل حرف U

أ- الثرموميترات ثنائية المعدن اللولبية  
شكل (15).


### Bimetallic Spiral Thermometers

ب- الثرموميترات ثنائية المعدن الحلزونية  
شكل (16).

### Bimetallic Helical Thermometers


ج- الثرموميترات ثنائية المعدن التي على شكل U  
شكل (17).

### Bimetallic Shape U .

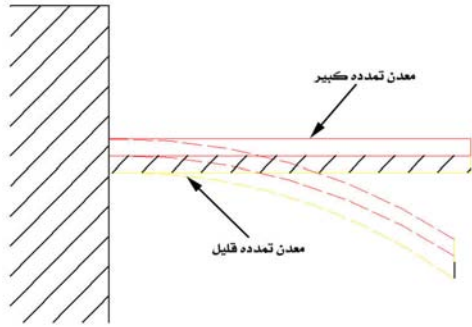

شكل (18)

ثنائي المعدن مسطح

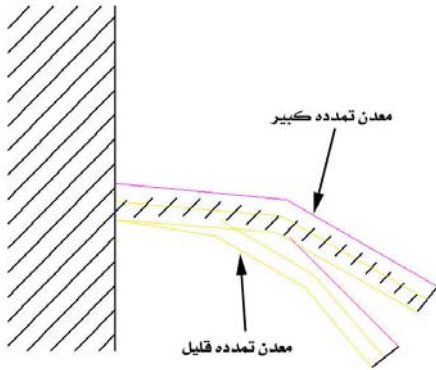

شكل (19)

ثنائي المعدن منحنى

جدول (3)

معاملات التمدد الطولية لبعض المواد

م	المادة	معامل التمدد الطولي °C
1	النحاس	$1.710 \times 10^{-5}$
2	الحديد	$1.210 \times 10^{-5}$
3	الذهب	$1.410 \times 10^{-5}$
4	الرصاص	$2.910 \times 10^{-5}$
5	الألمنيوم	$2.410 \times 10^{-5}$
6	الزجاج	$8.910 \times 10^{-5}$


د - الثيرمومترات المسطحة شكل (18).

Flat Thermometers

هـ - الثيرمومترات المنحنية شكل (19).

Curve Thermometers

أفضل المواد المستخدمة التي تصنع منها الثيرمومترات ثنائية المعدن هي سبيكة مكونة من الحديد والنيكل تصنع منه إحدى الشريحتين , أما الثانية فتصنع من النحاس الأصفر , والسبب في ذلك إن السبيكة ذات معامل تمدد حراري طولي صغيرة في حين إن معامل التمدد الحراري للنحاس هو  $(1,7 \times 10^{-5})$  درجة مئوية .  
ويوضح الجدول (3) معاملات التمدد الحراري الطولي لبعض المواد.

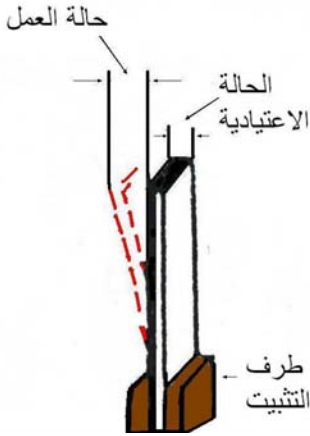

شكل (20)

التحكم في فتح وغلق الدارات الكهربائية

#### جدول (4)

الأعطال التي تظهر في الترمومتر ثنائي المعدن

م	العطل	تحديد العطل
1	اهتزاز مؤشر الجهاز بشده	- افحص الزنبرك الشعري المسئول عن التحكم في المؤشر - افحص المجموعة الميكانيكية للجهاز
2	يعطي قراءة غير منتظمة	- اعد معايرة الترمومتر - افحص مجموعة المؤشر - تفقد الانحناءات و الكدمات في المجس و الحافظة

تستعمل هذه الترمومترات لقياس درجات الحرارة الموضعية , كما تستخدم للتحكم في فتح وغلق الدارات الكهربائية شكل (20) بسبب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة , وتدخل ضمن تركيب المرحلات الحرارية والتيرموستات التي لها استخدامات مختلفة منها سخان الماء ومدفأة الزيت الكهربائية والثلاجة المنزلية .

وبالنسبة لمدى القياس فإنها تقيس درجات الحرارة في المدى ( 0 – 400 ) درجة مئوية. ومن مميزات الترمومتر الثنائي المعدني هي :-

- خفة وزنه .
- قلة تكاليفه .
- سهولة الضبط والصيانة.
- لا يحتاج إلى سوائل أو غازات لوضعها بداخله.
- أما عيوبه فهي :-
- يتلف بالصدمات والاهتزازات .
- تكون قراءته صعبة إذا اهتز مؤشر الجهاز بشدة.
- صعوبة نقل القراءة إلى مسافة بعيدة من موقع الوسط الذي تقاس درجة حرارته.
- دقته المنخفضة.

وأهم الأعطال التي يمكن أن تحدث للتيرمومتر الثنائي المعدن فهي موضحة في الجدول (4).

## 4-2-2 الثيرموميترات المقاومة :

### Resistance Thermometers

يمكن تقسيم الثيرموميترات المقاومة الكهربائية إلى نوعين تبعاً لخصائص المعادن المستخدمة فيها وهما:-

- النوع الذي يصنع من المعادن النقية مثل: النحاس , والنيكل , والفضة , والبلاتين.
- النوع الذي يصنع من أشباه الموصلات Semiconductors مثل: الجرمانيوم ويسمى ثرمستور- المقاومة الحساسة بالحرارة شكل(21).



شكل (21)


الشكل العام للثرموميتر المقاوم ذو البصيلة

Thermally Sensitive Resistor Thermistor يعتمد مبدأ عمل ثيرموميترات المقاومة الكهربائية على تغير المقاومة الكهربائية للمعادن ولأشباه الموصلات بتغير درجة الحرارة , وكذلك يتوقف معدل تغير المقاومة الكهربائية بتغير درجة الحرارة على خصائص المعدن نفسه , لهذا تستخدم المقاومة ككاشف أو مجس لدرجة الحرارة

### Resistance -Temperature Detector (RTD)

وعادة يوصل المجس (RTD) في ذراع قنطرة كهربائية متزنة , وعندما تتغير درجة حرارة الوسط الذي يوجد فيه المجس تنعدم حالة التوازن في القنطرة ويظهر فرق معين في الجهد على خرج القنطرة . ومن أجهزة قياس الثيرموميتر المقاوم ، القنطرة الكهربائية المتزنة – قنطرة ويتستون - (Wheatstone Bridge). شكل (22) .


تستخدم هذه الثيرموميترات لقياس درجة الحرارة في المدى (260- وحتى 750) درجة مئوية , وتصنف الثيرموميترات المقاومة طبقاً لنوع المادة المستخدمة في صنع المادة الحساسة إلى :-

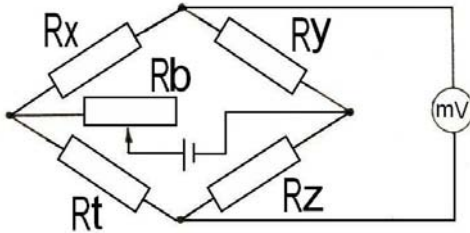

شكل (22)

قنطرة ويتستون

أ- ثرموميتر المقاومة البلاتينية :

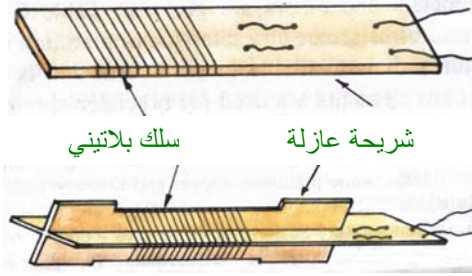

شكل (23)  
مقاومة بلاتينية

### Platinum Resistance Thermometer

يستخدم هذا النوع في القياسات الصناعية , ومدى قياسه من (190- إلى 500) درجة مئوية. شكل (23) ، ومن مميزاته :-

- الدقة العالية .
  - مقاومته النوعية عالية نسبياً
  - تساوي (0,1) أوم . متر .
  - مقاوم للتآكل .
- أما عيبه الوحيد فهو إمكانية تلوثه إذا وضع في جو مختزل ومعرض للبخارات المعدنية.

ب- ثرموميتر المقاومة النيكلية :




شكل (24)  
مقاومة نيكلية

### Nickel Resistance Thermometer

يستخدم هذا النوع في القياسات الصناعية. شكل (24), ومن مميزاته :-

- رخص ثمنه .
  - يصلح للاستخدام في المدى (75 - إلى 150) درجة مئوية .
- وهو أقل استقراراً من الثرموميتر البلاتيني.

ج- ثرموميتر المقاومة النحاسية :

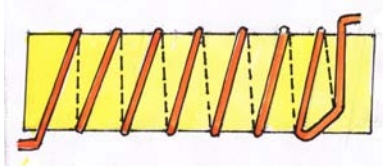

شكل (25)  
مقاومة نحاسية

### Copper Resistance Thermometer

يعد النحاس مادة ممتازة للاستخدام , ويستخدم في القياسات الصناعية , ومدى قياس هذا النوع من (120 إلى 190) درجة مئوية , شكل (25). ومن مميزاته :-

- سعره مناسب
  - سهولة الحصول عليه بصورة نقية.
  - الارتفاع النسبي للمعامل الحراري لمقاومة النحاس.
- ومن عيوبه :-
- ميل النحاس للتأكسد في درجات الحرارة العالية.
  - صغر مقاومته النوعية مقارنة مع البلاتين والنيكل.

د- ثرموميتر المقاومة غير المعدني: Thermistor

يعد حالة خاصة من الثيرمومترات المقاومة ويصنع من مواد شبه موصلة , وهو عبارة عن خليط من أكاسيد معدنية مثل أكسيد النيكل أو أكسيد الكوبالت أو أكسيد النحاس أو أكسيد المغنيسيوم أو أكسيد التتانيوم وغيرها , وتكون مغطاة بطبقة رقيقة من الزجاج لتقليل تغيير مكوناتها في درجات الحرارة العالية .

### 5-2-2 ثرموميترات الإشعاع الحراري : Thermal Radiation Thermometers

يقوم مبدأ عمل الثيرموميترات الإشعاعية على الاستفادة من ظاهرة الإشعاع الحراري للأجسام حيث تصدر الأجسام طاقة إشعاعية ذات أطوال موجية مختلفة عندما ترتفع درجة حرارتها , وتسمى هذه الظاهرة بالإشعاع الحراري .

### 6-2-2 ثرموميتر الأشعة تحت الحمراء : Infrared Thermometer

للأشعة تحت الحمراء أطوال موجية أطول من الأشعة المرئية , وهذه الأشعة ليست مرئية للعين البشرية , ولكن جزءاً منها نشعر به ؛ كحرارة وجميع الأجسام التي لها درجة حرارة تبتث أشعة تحت الحمراء ذات أطوال موجية مختلفة تبعاً لدرجة الحرارة. ويقوم ثرموميتر الأشعة تحت الحمراء بتجميع طاقة الانبعاث التي تنبعث من الأجسام باستخدام عدسة أو مرآة كروية , وتحويلها إلى كميات كهربائية عن طريق مزدوجة حرارية أو مقاوم حراري أو خلية كهروضوئية أو أي جهاز آخر من أشباه الموصلات لقياس درجات الحرارة ..

وتتم القياسات دون تلامس . ويمكن قياس درجات حرارة الأجسام المتحركة أو ذات درجة الحرارة العالية عن بُعد شكل (26) .

### 7-2-2 بيروميترات المقارنة (بيرومتر بصري):

#### Optical Pyrometer


يعتمد مبدأ عمله على مقارنة نصوص الإشعاع وحيد اللون لجسمين أحدهما قياسي والآخر المراد قياس درجة حرارته . وتتركب بيرومترات المقارنة من جزأين أحدهما دائرة كهربائية وتحتوي على جهاز قياس ومصدر تيار مستمر ومقاومة متغيرة متصلة مع مصباح ( فتيلة ) والجزء الثاني البصريات ويتكون من عدستين مثبتتين بأنبوبتين متحركتين متداخلتين .

يستعمل هذا البيرومتر لقياس درجة الحرارة في مدى ( 800 إلى 6000 ) درجة مئوية , شكل (27) .



شكل (26)

ثرموميتر الأشعة تحت الحمراء

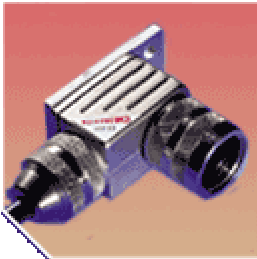

شكل (27)

بيرومتر بصري


### 3 - الزئبق: Mercury
 
#### 1-3 مفهوم الزئبق وخواصه :

#### Concept of Mercury and his properties

الزئبق عنصر طبيعي موجود بأشكال مختلفة في التربة والماء والصخور والكائنات الحية , وقد يكون على شكل غاز أو سائل أو صلب وهو سائل في درجة حرارة الغرفة . يعتبر الزئبق أفضل السوائل المستخدمة في أجهزة قياس الحرارة والضغط والدم وذلك لأنه يمتاز بالخواص التالية :-

- تمدده منتظم - تقريباً - بعكس غيره من السوائل كالماء مثلاً.
- مدى استخدامه واسع ؛ إذ أنه لا يتجمد إلا في 39 - درجة مئوية ولا يغلي إلا في 357 درجة مئوية.
- حرارته النوعية صغيرة.
- سائل معدني أثقل من الماء بثلاث عشرة مرة ونصف.
- لا يعلق بالجدران .
- معامل تمدده كبير.



- 1- البصيلة
- 2- التدرج الثانوي
- 3- التدرج الرئيسي
- 4- مستودع التمدد
- 5- مستودع التقلص
- 6- الساق

#### شكل (28)

#### أجزاء الثرموميتر الزجاجي

#### 2-3 الثرمومتر الزجاجي الزئبقي :

#### 1-2-3 آلية عمل الثرمومتر الزجاجي الزئبقي :

من المعروف أن معامل التمدد الحجمي للزئبق يزيد 6 مرات عن معامل التمدد الحجمي للزجاج حيث أن الثرمومتر الزجاجي الزئبقي يتكون من تجويف زجاجي موصل إلى قناة شعيرية مفرغة من الهواء ويحتوي التجويف الزجاجي على كمية من الزئبق وتدرج الحافظة حسب الوحدة الحرارية المستخدمة فقد تكون درجة مئوية فقط أو درجة فهرنهايتية فقط أو كلاهما معاً . شكل (28) .

### 2-2-3 أنواعه :

- أ- الترمومتر الزجاجي الزئبقي ذو الاستخدام المختبري أو الطبي .  
شكل (26).



شكل (29)

الترمومتر الزجاجي الزئبقي مع الحافظة

- ب- الترمومتر الزجاجي الزئبقي الصناعي.  
يشبه في تركيبه الترمومتر ذو الاستخدام المختبري لكنه يتمتع بالحماية وبطريقة وضعه في الآلة فيوجد منه العمودي والأفقي والزواوي .  
شكل (30)



الأفقي

العمودي

الزواوي

شكل (30)

أنواع الترمومتر الزجاجي الزئبقي الصناعي .



## 4-المزدوج الحراري : Thermocouple

### 1-4 أنواع المزدوج الحراري Kinds of Thermocouple

يمكن التمييز بين الأنواع الآتية من المزدوج الحراري :

أ- المزدوج الحراري نوع E : يتكون الطرف الموجب لهذا المزدوج الحراري من سبيكة الكروميل (نحاس بنسبة %90 وكروم بنسبة %10) . أما الطرف السالب فيتكون من سبيكة كونستانتان (نحاس بنسبة %55 ونيكل بنسبة %45) . يستخدم هذا المزدوج لقياس درجات الحرارة حتى  $1600^{\circ}$  فهرنهايت ( $871^{\circ}$  مئوية ) , كما أنه يناسب الأوساط ذات الأكسدة العالية . ويمتاز هذا النوع من المزدوجات عن غيره من الأنواع بما يأتي :

- ارتفاع قيمة الفولتية المولدة مقارنة بالأنواع الأخرى .
- لا يعاني من مشاكل الصدأ .

ب- المزدوج الحراري نوع K : يتكون الطرف الموجب لهذا النوع من المزدوج الحراري من سبيكة كروميل ( نيكل بنسبة %90 و منغيز بنسبة %10 ) , أما الطرف السالب فيتكون من سبيكة الألوميل(نيكل بنسبة %95 ومنغيز بنسبة %2.5 و ألومنيوم بنسبة %2 وحديد بنسبة %0.5) .

يستخدم هذا النوع من المزدوجات لقياس درجات الحرارة حتى  $2300^{\circ}$  فهرنهايت ( $1260^{\circ}$  مئوية) في الأوساط النظيفة الخالية من الشوائب المؤكسدة . في هذا المزدوج تعد نسبة الفولتية المولدة إلى درجات الحرارة المسببة ذات قيمة متوسطة .

ج- المزدوج الحراري نوع J : يتكون الطرف الموجب لهذا النوع من المزدوجات الحرارية من الحديد بينما يتكون الطرف السالب من سبيكة كونستان ( نحاس بنسبة %55 ونيكل %45) . ويستخدم هذا المزدوج لقياس درجات الحرارة حتى  $1600^{\circ}$  فهرنهايت ( $871^{\circ}$  مئوية) ولا ينصح باستخدام هذا المزدوج في الظروف التي تكون درجة الحرارة فيها تحت درجة الصفر مئوية بسبب معاناته من صدأ الحديد المكون للطرف الموجب وتآكله وتعد نسبة الفولتية المولدة إلى درجة الحرارة المسببة لها في المزدوج أقل من مثلتها (E) وأكبر منها للنوع (K) .


د- المزدوج الحراري نوع T : يتكون الطرف الموجب لهذا النوع من المزدوج الحراري من النحاس بينما يتكون الطرف السالب من سبيكة كونستانتان (نحاس بنسبة %55 ونيكل بنسبة %45) . يستخدم هذا المزدوج لقياس درجات حرارة منخفضة حتى  $1400^{\circ}$  فهرنهايت ( $750^{\circ}$  مئوية) ، ويناسب هذا المزدوج الأجواء الرطبة ومتوسطة الأكسدة . وتعد نسبة الفولتية المتولدة إلى درجة الحرارة المسببة لها من أفضل الأنواع بعد النوع (E) .

هـ- المزدوج نوع R : يتكون الطرف الموجب لهذا المزدوج من سبيكة (بلاتينيوم %87 وروديوم بنسبة %13) بينما يتكون الطرف السالب من البلاتين .

و- المزدوج نوع S : يتكون الطرف الموجب لهذا المزدوج من سبيكة (بلاتين بنسبة %90 وروديوم بنسبة %10) بينما يتكون الطرف السالب من البلاتين .

ز- المزدوج نوع B : يتكون الطرف الموجب لهذا المزدوج من سبيكة ( بلاتين بنسبة 70% وروديوم بنسبة 30%)، بينما يتكون الطرف السالب من سبيكة (بلاتين بنسبة 94% وروديوم بنسبة 6% ).

تستخدم المزدوجات من الأنواع B , S , R لقياس درجات الحرارة العالية حتى (1500-1600) درجة مئوية . وتمتاز بمقاومة عالية للصدأ والتأكسد وتستخدم عندما يتعذر استخدام K بسبب قابليته للصدأ والتآكل . كما إن نسبة الفولتية المولدة إلى درجة الحرارة لها قليلة، إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى . شكل (31) الأشكال المختلفة من المزدوج الحراري . ويمكن المقارنة بين أنواع المزدوج الحراري المختلفة من الجدول (5) الذي يبين المواصفات الأساسية له .

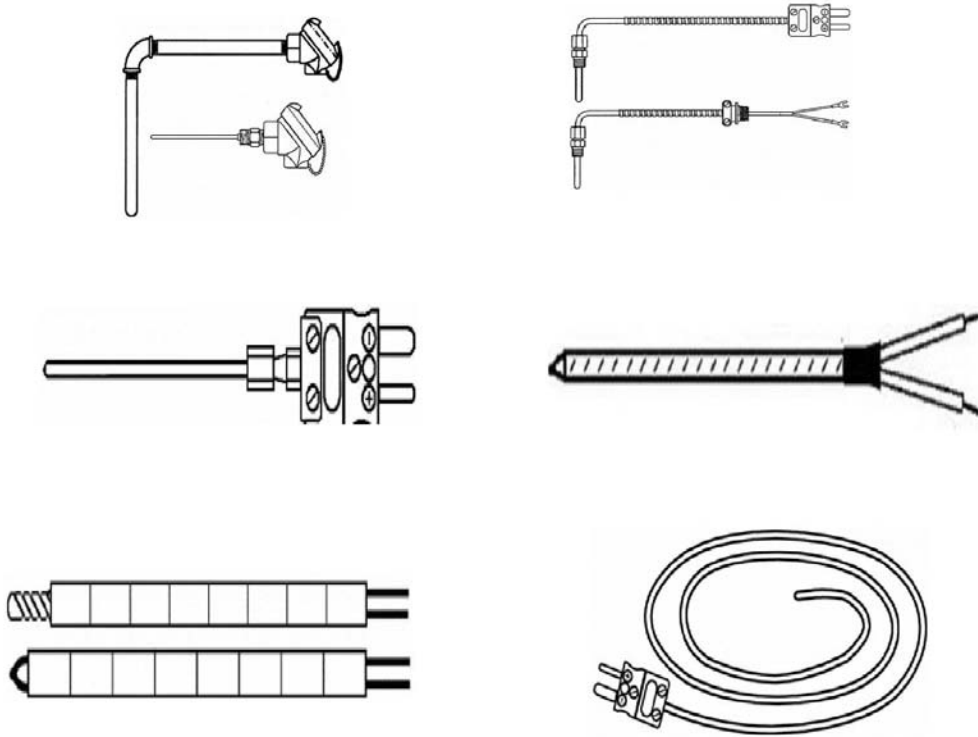


شكل ( 31 )  
أشكال المزدوج الحراري

### جدول (5)

المواصفات الأساسية للأنواع المختلفة للمزدوج الحراري

نوع المزدوج الحراري	التركيب	مجال القياس (درجة مئوية)	الفولتية المولده (ميلي فولت)	الحساسية (ميكرو فولت/درجة مئوية)	الأوساط المناسبة للاستخدام
E	كروميل- كونستانتان	200→900	8→68	67.9	- الوسط المؤكسد أو الخامل . - محدود الاستخدام في الفراغ أو الوسط الاختزالي
J	حديد - كونستانتان	0 →750	0 → 24.3	25.6	- الأوساط الخاملة والاختزالية والفراغ. - لا يستخدم في الأوساط مرتفعة الحرارة ومنخفضة الحرارة - لا يستخدم في الوسط المؤكسد
K	كروميل - ألوميل	200→250	5.9→50.6	38.8	- الأوساط النظيفة المؤكسدة والخاملة . - استخدام محدود في الوسط الفراغي الاختزالي.
T	نحاس - كونستانتان	200→350	5.9→17.8	40.5	- الأوساط معتدلة لأكسدة والاختزالية والفراغ . - يمكن استخدامه في الأجواء الرطبة .
R	( بلاتين+روديوم) + بلاتين	0 →1450	0→16.7	12	- يمكن استخدامها في الأوساط المؤكسدة أو الخاملة .
S	( بلاتين+روديوم) + بلاتين	0→1450	0→14.9	10.6	
B	( بلاتين + روديوم) (بلاتين + روديوم)	0→1700	0→12.4	7.6	

## 2-4 مبدأ عمل المزدوج الحراري:

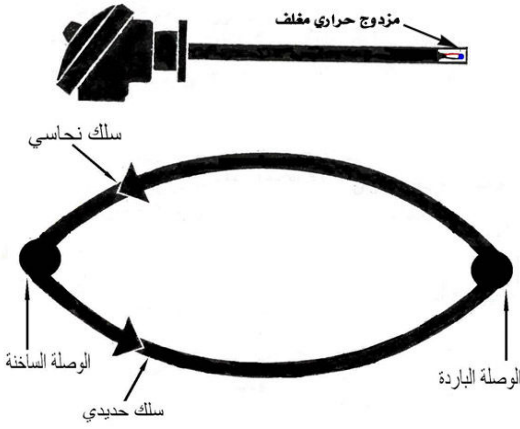


شكل (32)

تركيب المزدوج الحراري

المزدوج الحراري : هو عبارة عن جهاز لقياس درجة الحرارة ، يتكون من سلكين معدنيين مختلفين في النوع معزولين عن بعضهما متصلين في نهايتهما بنقطة ، أما الطرفان الأخرى فيوصلان إلى جهاز الملي فولتمتر . وتسمى الوصلة الأولى  $T_1$  الوصلة القياسية أو الوصلة الساخنة Hot Junction التي توضع في المكان المراد قياس درجة حرارته وتسمى الوصلة الثانية  $T_2$  الوصلة المرجعية أو الوصلة الباردة ذات درجة الحرارة المنخفضة Cold Junction شكل (32).

يعتمد مبدأ عمله على تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، فإذا سخنت نقطة اتصال المعدنيين بدرجة حرارة مقدارها  $T_2$  فإن درجة حرارة نهاية الطرفين الأخرين للسلكين هي  $T_1$  ومقدار الفرق بين  $T_2$  و  $T_1$  تتناسب طردياً مع قيمة القوة الدافعة الكهربائية التي ستتولد من المزدوج الحراري. ولقياس القوة الدافعة الكهربائية يستخدم جهاز قياس الفولتية ( ملي فولتمتر) ، أو مسجل ذي مقاومة عالية موصلة مع المزدوج الحراري بواسطة سلكين طويلين، فعندما تكون النقطة الساخنة ملامسة لجسم ساخن فإنه تتولد قوة دافعة كهربائية في الدارة الكهربائية وينحرف مؤشر الملي فولتمتر أو المسجل بمقدار يتناسب مع درجة حرارة الوسط الموضوع فيه (الوسط الساخن) ، ويتم عملياً تدريج الملي فولتمتر بوحدات قياس درجة الحرارة للحصول على درجة حرارة الوسط مباشرة . شكل (33) .

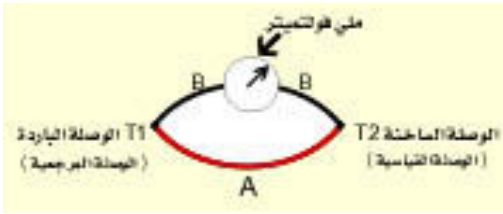


شكل (33)

قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري

ويتأثر مبدأ عمل المزدوج الحراري بالعوامل الآتية :-

- تأثير سيبيك Seebeck Effect :


تناسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة من المزدوج الحراري تناسباً طردياً مع مقدار الفرق بدرجة الحرارة بين نقطة اتصال القياس ونقاط اتصال المرجع حيث أن نقطة اتصال القياس تسمى النقطة الساخنة أما نقاط اتصال المرجع فهي النقاط الباردة . شكل (34) .

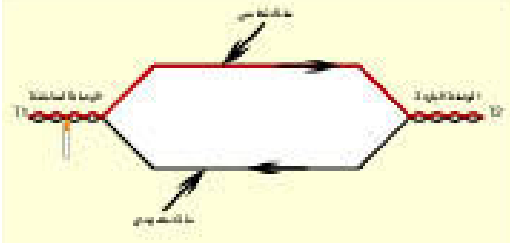

شكل (34)  
تأثير سيبيك

- تأثير بلنتر (Peltier Effect) :


يعتمد اتجاه مرور التيار الكهربائي على التزايد أو التناقص بدرجة حرارة نقطة اتصال القياس نسبة إلى نقطة اتصال المرجع . شكل (35) .

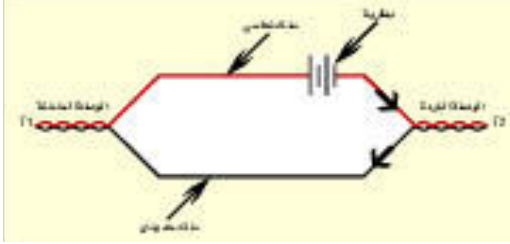

شكل (35)  
تأثير بلنتر


- تأثير تومسن Thomson Effect :

يسمى تأثير تومسن بتأثير الانتقال الحراري وله نوعان الأول ناشئ من مرور التيار الكهربائي في أسلاك المزدوج الحراري، والثاني ناشئ من حرارة المصدر والتي تنتقل في أسلاك المزدوج من المنطقة الحارة إلى المنطقة الباردة وهما تأثيران يغيران في دقة القياس , لذا يجب تسريب الحرارة ومنعها من الانتقال من نقطة اتصال القياس إلى نقاط اتصال المرجع . شكل (36) .

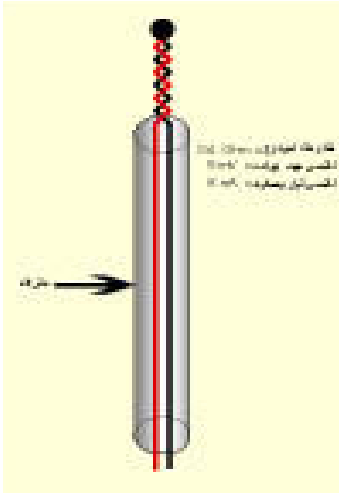


شكل (36)

### 3-4 طرق توصيل المزدوجات الحرارية: Thermocouple Conduction

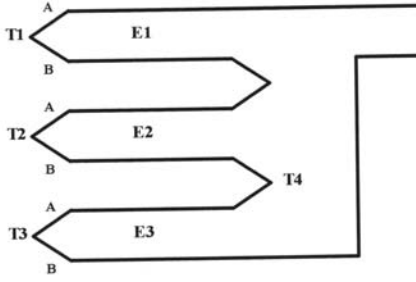

شكل (37)

طريقة توصيل المزدوج الحراري على التوالي

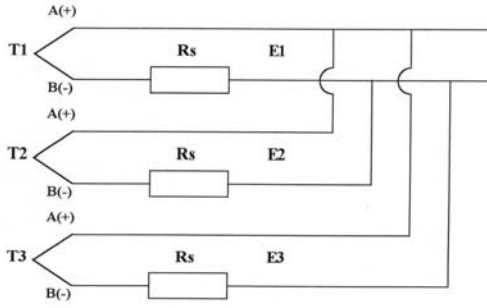

شكل (38)


طريقة توصيل المزدوج الحراري على التوازي

### جدول ( 6 )

الأعطال الشائعة للمزدوج الحراري وكيفية إصلاحها

معالجة العطل	العطل
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحقق من سلامة سلك المزدوج.</li> <li>- تأكد من مفتاح الاختيار.</li> <li>- صل المزدوج مباشرة للتحقق من سلامته.</li> </ul>	<p>1- عدم استجابة جهاز القياس لتغيير درجة الحرارة .</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نظف المقاومة وتحقق من تثبيت الأسلاك وسلامتها.</li> <li>- نظف مفتاح الاختيار ونقاط التوصيل .</li> <li>- اعمل معايرة للجهاز لاختبار قراءته.</li> </ul>	<p>2- جهاز القياس يقرأ بطريقة عشوائية ( تذبذب القراءة رغم سلامة المزدوج ).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قم بتغيير المزدوج إذا كان غير سليم .</li> <li>- اختبر أسلاك التوصيل غير السليمة وتحقق من سلامتها .</li> <li>- تحقق من نقطتي توصيل طرفي المزدوج ( + , - ).</li> <li>- اضبط صفر الجهاز , تحقق من سلامة التوصيل .</li> <li>- قم بعمل معايرة للجهاز وتحقق من سلامة دارته .</li> </ul>	<p>3- قراءة الجهاز أكبر أو أقل من القيمة الحقيقية .</p>

#### 4-4 آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو المزدوج الحراري :

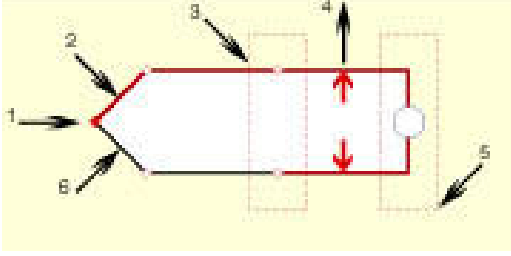


- 1- T1 الطرف الساخن 4- وصلة نحاسية
- 2- سلك نحاس 5- جهاز قياس أو تسجيل
- 3- T2 وصلة المرجع 6- سلك حديد

شكل (39)

توصيل المزدوج الحراري بأسلاك توصيل من النحاس

لتوصيل المزدوج الحراري في دارات القياس مع جهاز القياس يلزم أسلاك توصيل عندما يكون موضع جهاز القياس بعيداً عن وصلة القياس، وفي المختبرات تستخدم عادة أسلاك توصيل من النحاس توصل بسلكي المزدوج الحراري شكل (39) على أن تبقى نقطتا الاتصال عند درجة الحرارة صفراً ، ولكن عندما يستخدم المزدوج لقياس درجة الحرارة في الصناعة فإنه يتعذر إبقاء الوصلة الباردة عند درجة حرارة الصفر، ولذلك لا بد من استخدام أسلاك توصيل من نوع المزدوج الحراري نفسه ، وبأقطار أقل سمكاً .


ويقترض تمييز أسلاك التوصيل حتى لا يحدث خطأ عند ربطها بطرفي المزدوج الحراري كما يجب عزل أسلاك التوصيل عزلاً مناسباً عن الوسط الذي تستخدم فيه واتخاذ الحيطه والحذر بعدم تمرير أسلاك التوصيل بجوار السطوح الساخنة كأنايبب البخار أو جدران عالية الحرارة، كما يجب حماية المزدوج الحراري بغلاف واق ويراعى عند القياس إدخال المزدوج بعمق مناسب وبشكل عمودي كي نحصل على قراءة صحيحة. ويوضح الشكل (40) الرسم التخطيطي لمزدوج حراري مغلف .

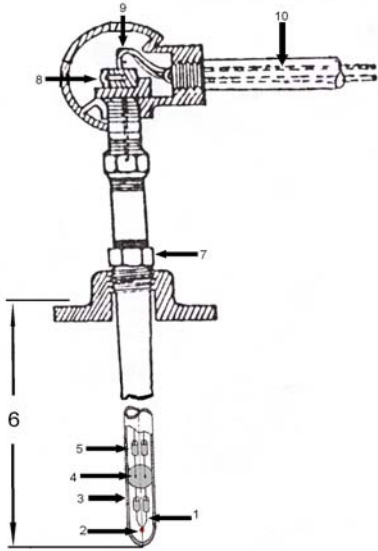

شكل (40)


الرسم التخطيطي للمزدوج الحراري المغلف

- 1- سلك المزدوج الحراري
- 2- وصلة قياس الحرارة ( الوصلة الساخنة )
- 3- أنبوبة واقية
- 4- لوح عازل
- 5- أنبوبة عزل
- 6- طول المزدوج المغمور في الوسط المقاس
- 7- طرف التثبيت
- 8- نقطة اتصال المزدوج الحراري
- 9- أسلاك المزدوج
- 10- صامولة التثبيت

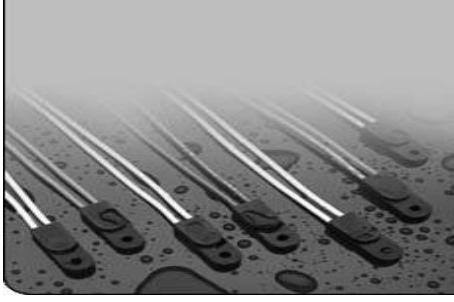

شكل (41)

أشكال الثرموستور المصنع من المواد شبه الموصلة

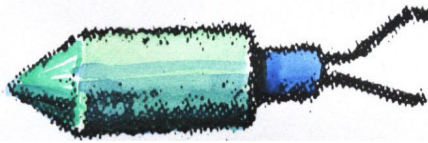

الشكل الخرزى



الشكل الحلقى



الشكل الاسطوانى



الشكل القرصى

شكل (42)

أنواع الثيرموستور المصنع من المواد شبه الموصلة

## 5 - الثرموستور: Thermistor

### 1-5 أنواع الثرموستور :

#### Kinds of Thermistor

يقسم الثرموستور إلى نوعين أساسيين هما:-

أ- ثرموستور ذو معامل حراري سالب

#### Negative Temperature Coefficient (N.T.C)

والذي تقل مقاومته بزيادة درجة الحرارة. فعلى سبيل المثال يمكن أن تنخفض المقاومة الكهربائية لبعض هذه العناصر من (10) ميغا أوم إلى (1) أوم عند التغير في درجة الحرارة من (-100) إلى (400) درجة مئوية. وتعد الثرموستات ذات المعامل الحراري السالب من أكثر أنواع الثرموستات شيوعاً في التطبيقات العملية. شكل (41).

ب- ثرموستور ذو معامل حراري موجب

#### Positive Temperature coefficient ( P.T.C )

والذي تزداد مقاومته بزيادة درجة الحرارة. فعلى سبيل المثال فإن المقاومة الكهربائية له تزداد إلى عشرة أضعاف - تقريباً - عندما تتغير درجة الحرارة من (-100) إلى (400) درجة مئوية.

وللثيرموستور أشكال عدة:-

الشكل الخرزى - Bead Shaped

الشكل القرصى - Disk Shaped

الشكل الحلقى - Washer Shaped

الشكل الأسطوانى - Rod Shaped

شكل (42).



## 2-5 مبدأ عمل الترموستور :

### Thermistor Working Principle



شكل (43)

ترموستور لقياس درجة حرارة الماء والهواء والتربة

يصنع الترموستور شكل (43) . من مواد شبه موصلة صلبة من أكاسيد بعض المعادن مثل: الكروم، والكوبالت، والحديد، والمنغنيز، والنيكل وتتغير مقاومته بشكل ملحوظ عند تغير درجة الحرارة وتصل حساسيته لدرجات الحرارة إلى (0.06) أوم لكل درجة مئوية واحدة , مما يجعلها مناسبة للاستخدام في العديد من التطبيقات العملية , ونذكر منها :-

- التعويض عن التغير في درجات الحرارة.
- القياس الدقيق لدرجات الحرارة ضمن المجال (-100) إلى (400) درجة مئوية
- قياس معدل جريان الموائع.
- قياس الضغط.
- قياس مستوى السوائل.
- قياس مستوى محتوى الغازات.

## 3-5 مميزاته:


- دقته العالية .
- حجمه الصغير.
- ثبات قيمته مع تغيرات الحرارة مما يعطي جهاز القياس دقة قراءة أفضل.
- مدى الحساسية تصنع حسب الطلب فلكل ترموستور مدى حساسية يعمل به .
- قلة ثمنه.

## 4-5 آلية عمل جهاز قياس الحرارة ذو الثيرمستور :

نظراً إلى حساسية الثيرمستورات العالية نسبياً يفضل استخدامها لقياس درجات الحرارة.

ويبين شكل (44) دائرة لقياس درجات الحرارة باستخدام الثيرمستور . ففي ظروف العمل الطبيعية تكون القنطرة متزنة وتكون قيمة التيار المار بالميكرو أميتر مساوية للصفر . عندما تتغير درجة الحرارة للوسط الموجود فيه الثيرمستور . يتأثر الثيرمستور بهذا التغير أكثر من غيره بسبب حساسيته العالية وسرعة استجابته الكبيرة إلى المقاومات الأخرى , حيث يؤدي ذلك إلى تغيير قيمة المقاومة الكهربائية للثيرمستور , وبالتالي مرور تيار كهربائي بالميكرو أميتر . وتعتمد قيمة التيار المار بالميكرو أميتر على قيمة التغير في درجة الحرارة .

ويمكن تدريج المايكرو أميتر بدرجات الحرارة للحصول على القراءة بشكل مباشر . ولزيادة حساسية القياس يستخدم ثيرمستور ذو مقاومة كهربائية أعلى . فعلى سبيل المثال يمكن تغيير الثيرمستور ذي المقاومة (4) كيلو أوم بأخر مقاومته (100) كيلو أوم لزيادة حساسية القياس إلى (0.005) بدلاً من (0.1) أوم لكل درجة مئوية . كما يعمل ذلك على تقليل تأثير أي تغير في قيم المقاومات الأخرى بسبب التغير في درجة الحرارة.

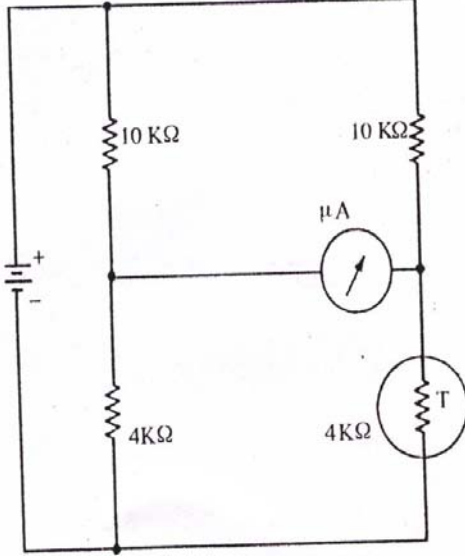

شكل (44)

قياس درجة الحرارة باستخدام الثيرمستور

## 6- أجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية:

### 1-6 أنواع أجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية :



شكل ( 45 )

جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني



شكل ( 46 )

متحسس جهاز قياس الحرارة الإلكتروني

توجد أنواع مختلفة من أجهزة قياس درجات الحرارة الإلكترونية بحسب تركيبها الداخلي وطبيعة عملها فمنها من يعمل بمتحسس الثرموستور فقط شكل ( 45 ), ومنها من يعمل بمتحسسات المزدوج الحراري أو الثرمومترات المقاومة أو الثرموستور بمجرد تغيير نوع المتحسس المربوط بالجهاز. أما من حيث الجهود المستخدمة فتختلف من جهاز لآخر فمنها من يعمل بجهود 115VAC, 220VAC , 24VDC, 12VDC , ومنها من يعمل ببطارية والمتحسسات الأكثر شيوعاً واستخداماً هي :


- متحسس يعمل بالمقاومة الحساسة بالحرارة ذات المعامل السالب (NTC) , ويكون مدى قياسه من 50 - إلى 110 درجة مئوية.
- متحسس يعمل بالمقاومة الحساسة بالحرارة ذات المعامل الموجب (PTC) , ومدى قياسه من 55 إلى 150 درجة مئوية. شكل(46) .

- متحسس يعمل بالمزدوج الحراري , وأكثرها شيوعاً واستخداماً هي :  
أ- المزدوج الحراري نوع (J) , ومدى قياسه من 0 إلى 600 درجة مئوية.  
ب- متحسس يعمل بالمزدوج الحراري نوع (K) , ومدى قياسه من 0 إلى 1200 درجة مئوية.

- متحسس يعمل بالثرموميتر المقاومي وأكثرها شيوعاً واستخداماً هي :  
أ- الثرموميتر المقاومي نوع (NT100) ومدى قياسه من 50 - إلى 150 درجة مئوية.  
ب- الثرموميتر المقاومي نوع (PT100) ومدى قياسه من 80 - إلى 600 درجة

## 2-6 مكونات جهاز قياس الحرارة الإلكتروني:

- يتكون الجهاز بشكل عام مما يلي :-
- شاشة عرض رقمية .
- دائرة إلكترونية .
- غلاف من البلاستيك .
- متحسس ( حسب نوع الاستخدام )
- مصدر تغذية .

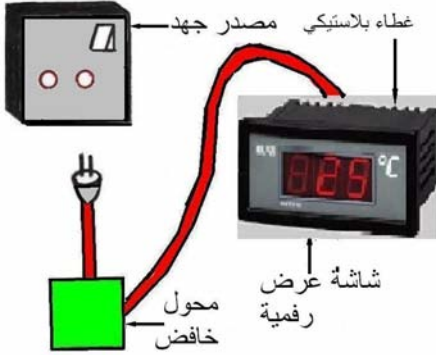

شكل (47)

جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني العامل بمتحسس  
الثرموستور ذات المعامل الحراري الموجب

## 3-6 جهاز قياس الحرارة الإلكتروني ذو


### المعامل الحراري الموجب:

يمكن القول بأنه ثرموميتر إلكتروني يستخدم في قياس الحرارة ويرتبط به متحسس وتقرأ درجة الحرارة من خلال شاشة عرض رقمية. شكل (47).

## 4-6 آلية عمل جهاز قياس الحرارة

### الإلكتروني :

تعتمد آلية عمله على خرج المتحسس والذي يكون على شكل إشارات تناظرية , حيث يتم تحويلها إلى إشارات رقمية من خلال جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني , ويوضع المتحسس بشكل عمودي في الوسط المراد قياس درجة حرارته مع مراعاة إدخال الجزء الحساس فقط داخل السوائل للحصول على قراءة صحيحة ولحمايته من الرطوبة . يتم ربط المحول الخافض بنقاط ربط خاصة به (1 و2), ومن متحسس نوع ثرموستور ذو معامل حراري سالب ويربط بالنقاط (5 و6) شكل (48) .

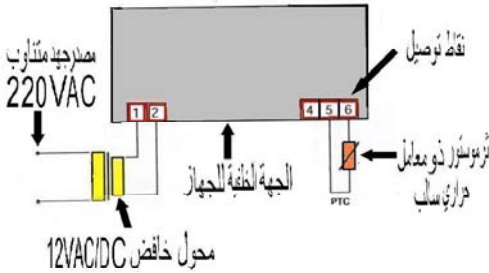

شكل (48)

الجهة الخلفية لجهاز قياس الحرارة الإلكتروني

## 7- قواعد الأمن والسلامة المهنية :

- 1- تهيئة مكان العمل .
- 2- ترتيب أدوات العمل ومعداته ومواده .
- 3- الالتزام بأداب العمل أثناء التدريب .
- 4- عدم ملامسة التوصيلات الكهربائية بصورة مباشرة باليد أو بأحد أجزاء الجسم ,
- 5- عدم صيانة أو إصلاح أية آلة أو جهاز إلا بعد فصل التيار من المصدر .
- 6- حفظ الآلات والمعدات في حالة جيدة وصيانتها باستمرار .
- 7- عزل موصلات الكهرباء عزلاً كافياً .
- 8- ارتداء الملابس الواقية بأنواعها قبل مباشرة العمل .
- 9- تهيئة وسائل الإسعافات الأولية في مكان العمل .
- 10 - عدم ترك العدد والقطع الإلكترونية والكهربائية على الأرض .
- 11 - عدم ترك أماكن العمل غير مرتبة وغير نظيفة .
- 12 - خلو الأرضيات من العوائق والمواد التي تسبب الانزلاق والتعثر .
- 13 - تأمين جميع الآلات الكهربائية والإلكترونية بتوصيلة الأرضي وقواطع الحماية .
- 14 - عدم لبس الخواتم أو الساعات أثناء العمل .
- 15 - تهيئة معدات إطفاء الحريق .
- 16 - في حالة حدوث حريق يجب قطع التيار الكهربائي فوراً ومن ثم إخماد الحريق .
- 17 - عدم القيام بأية أعمال كهربائية في الأماكن المظلمة .

الجزء الثاني  
تمارين التدريب  
العملي

## رقم التمرين : (1)

## اسم التمرين: استخدام الثرموستات للتحكم في قياس درجة

### حرارة سخان ماء.

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين
- 2- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة
- 3- يقيس درجة الحرارة
- 4- يتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء باستخدام الثرموستات

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- سخان ماء عدد (1) حجمه 20 لتر.
- 2- ثرموستات عدد (1) ذو بصيلة حساسة عمودية.
- 3- عنصر تسخين عدد (1) 50/230V هيرتز.
- 4- مقياس درجة الحرارة عدد 1 ثنائي المعدن حلزوني
- 5- كيبيل ثلاثي 4 متر 2.5 ملم.
- 6- مصباح إشارة عدد (1) 20/ 230V وات.
- 7- كليبات بلاستيك حسب الحاجة.
- 8- صندوق عدة إلكتروني عدد (1).

### خطوات تنفيذ التمرين:

#### الرسومات التوضيحية

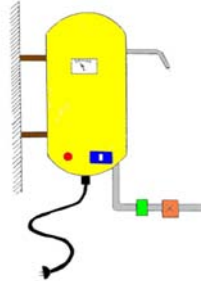

شكل (49)

#### جدول (7)

قياس درجات الحرارة

درجة الحرارة المطلوبة (منوية)	20°	30°	40°	50°	60°	70°
الزمن (ثانية)						
درجة الحرارة المقاسة						
فرق درجات الحرارة						

#### الخطوات والنقاط الحاکمة

- 1- صل جهاز قياس الحرارة الثرموستور بالسخان شكل (49).
- 2- أضبط درجة الحرارة المطلوبة عند الدرجات المبينة في الجدول (7) تصاعدياً بالترتيب، وذلك من خلال عنصر التحكم (الثرموستات) وراقب الفترة الزمنية للفصل بالاعتماد على مصباح الإشارة. وكذلك درجة الحرارة المقاسة، من خلال مقياس درجة الحرارة الموجودة على الهيكل الخارجي للسخان، ودون النتائج في الجدول (7).
- 3- احسب الخطأ المطلق (بين الحرارة المطلوبة والحرارة المقاسة) من المعادلة الآتية:-  
الخطأ المطلق = الحرارة المطلوبة – الحرارة المقاسة  
وذلك لتحديد مدى دقة عمل كل من الثرموستات ومقياس الحرارة.

## اسم التمرين: قياس درجة الحرارة باستخدام الترمومترات الزجاجية. رقم التمرين: ( 2 )

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- يختار الترموميتر بحسب درجة الحرارة المراد قياسها .
- 2- يقيس درجات الحرارة باستخدام الترمومترات الزجاجية.
- 3- يسجل نتائج القياس .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- ترموميتر زجاجي زئبقي مئوي عدد (1).
- 2- ترموميتر زجاجي زئبقي فهر نهائي عدد (1).
- 3- ترموميتر زجاجي زئبقي كلفن عدد (1).
- 4- ماء (5) لتر.
- 5- مصدر حراري عدد (1).
- 6- حوض زجاجي عدد (1) سعة (5) لتر.

### خطوات تنفيذ التمرين:

#### الرسومات التوضيحية

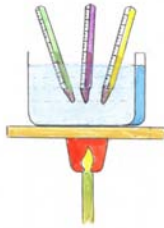

شكل (50)

#### جدول (8)

تسجيل قراءة الترمومترات

رقم القراءة	ترموميتر كلفن	ترموميتر فهر نهائي	ترموميتر مئوي
الأولى			
الثانية			
الثالثة			
الرابعة			
الخامسة			
السادسة			

#### الخطوات والنقاط الحاكمة

- 1- أختار الترمومترات حسب مدى تدريجها ودرجة الحرارة المراد قياسها. وميز بين أنظمة القياس التي جرى تدريجها تبعاً لها، وسمها(مئوي، فهرنهيت، كلفن).
- 2- أغمر مستودعات (بصيلات) الترمومترات في حوض يحتوي على ماء موضوع فوق مصدر حراري . شكل (50).
- 3- ارفع درجة حرارة الماء بعد إشعال المصدر الحراري تدريجياً، وسجل قراءة الترمومترات في الجدول(8) كل 10 دقائق.



### اسم التمرين: قياس درجة الحرارة باستخدام ثرموميتر مقاومي رقم التمرين: ( 3 )

#### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين
- 2- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة .
- 3- يقيس درجة الحرارة .
- 4- يبني دارة يقيس بواسطتها درجة الحرارة باستخدام الثرموميتر المقاومي.

#### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- ثرموميتر مقاومي
- 2- مقاومة أومية عدد (3)، 1 كيلو أوم، 220×2 أوم.
- 3- مقاومة متغيرة عدد (1)، 500 كيلو أوم خطية.
- 4- جلفانو ميتر عدد (1).
- 5- أسلاك توصيل الطول المناسب، قطر 1.5mm<sup>2</sup>.
- 6- مصدر جهد مستمر 9V.
- 7- صفيحة معدنية ويفضل من الحديد
- 8- مصدر حراري .
- 9- جهاز أوميتر.

#### خطوات تنفيذ التمرين:

#### الرسومات التوضيحية

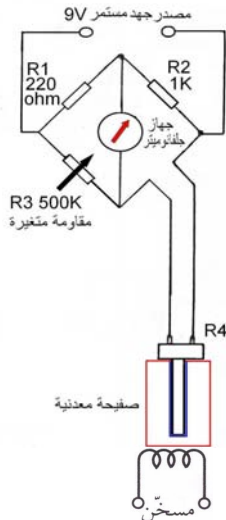

شكل (51)

#### الخطوات والنقاط الحاكمة

- 1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين .
- 2- صل الدارة حسب المخطط شكل(51) .
- 3- صل الدارة بالثرموميتر المقاومي .
- 4- صل الدارة والثرموميتر المقاومي بمصدر الجهد 9V مستمر .
- 5- ضع الثرموميتر المقاومي (R4) في الوسط المراد قياس درجة حرارته .
- 6- حرك المقاومة المتغيرة (R3) حتى تحصل على اتزان الجسر, ويكون ذلك عندما تكون قراءة الجلفانوميتر صفر .

7- سجل قراءة المقاومة المتغيرة في

الجدول (9) .

8- ارفع درجة حرارة الصفحة المعدنية

بواسطة المصدر الحراري , ثم حرك

المقاومة المتغيرة (R3) حتى تحصل

على اتزان الجسر.

9- سجل قراءه المقاومة المتغيرة في

الجدول (9) وكرر ذلك عدة مرات .

10- احسب قيمة الترموميتر المقاومي في

كل مرة من العلاقة :

$$R4 = \frac{R3 R1}{R2}$$

11- ثبت جهاز قياس الحرارة الإلكتروني

لقياس درجة الحرارة بدلاً من

الجلفانوميتر واكتب درجة الحرارة

المقاسة بعد كل تغيير في قيمة

المقاومة المتغيرة .

### جدول (9)

تسجيل قياس درجات الحرارة وقيمة المقاومة المتغيرة

رقم القراءة	مقاومة متغيرة (R3) أوم	ترموميتر مقاومي (أوم)	درجة حرارة (منوية)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

## اسم التمرين: قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري. رقم التمرين: ( 4 )

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين .
- 2- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة .
- 3- يقيس ويسجل درجة الحرارة .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- مزدوج حراري مغلف عدد (1) نوع J أو K.
- 2- جهاز حساس لقياس الفولتية عدد (1).
- 3- فرن حراري عدد (1).
- 4- أسلاك توصيل بحسب الحاجة.
- 5- عازل أسلاك حراري بحسب الحاجة.
- 6- جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني.

### خطوات تنفيذ التمرين:

#### الرسومات التوضيحية

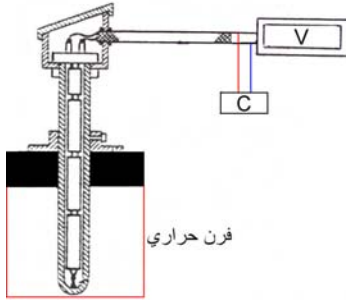

شكل (52)

#### جدول (10)

تسجيل قراءة جهاز القياس وقيمة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة

60	50	40	30	20	10	الزمن/ دقيقة
						القيمة المطلوبة (درجة مئوية)
						قراءة جهاز القياس (فولت)
						درجة الحرارة المقاسة (درجة مئوية)

#### الخطوات والنقاط الحاكمة

- 1- ثبت المزدوج الحراري في المكان المخصص لذلك في الفرن. شكل (52) .
- 2- صل جهاز القياس مع المزدوج الحراري بواسطة كابل - شكل (52) - مع عزلها بواسطة عازل حراري.
- 3- اضبط درجة حرارة الفرن بواسطة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة في الفرن.
- 4- ارفع درجة حرارة الفرن كل (10) دقائق بواسطة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة.
- 5- سجل قراءة جهاز القياس وقيمة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة في الجدول (10).

## اسم التمرين: قياس درجة الحرارة باستخدام الثرموستور. رقم التمرين: ( 5 )

### الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- يبني دارة عملية لقياس درجة الحرارة باستخدام الثرموستور.
- 2- يقيس درجات حرارة بين 0 و 100 درجة مئوية.

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- مصدر فولتية مستمر عدد (3).
- 2- أفوميتر عدد (1).
- 3- مضخم عمليات (741).
- 4- ثرموستور نوع (PT100) عدد (1).
- 5- مقاومة متغيرة عدد (2) 1 كيلو أوم
- 6- مقاومة كربونية عدد (4) (15 كيلو أوم، 100 كيلو أوم، 1 كيلو أوم، 1 أوم) / 0.5 واط.

### خطوات تنفيذ التمرين:

#### الرسومات التوضيحية

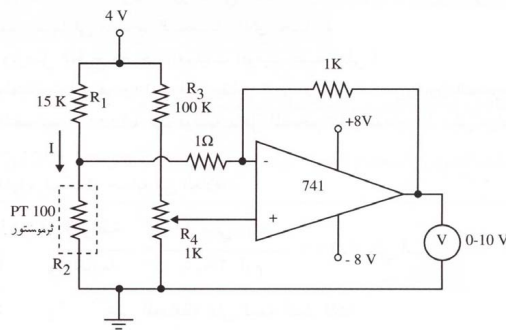

شكل (53)

#### الخطوات والنقاط الحاكمة

- 1- صل الدارة . شكل (53) .
- 2- اضبط مصدر الفولتية المستمر اللازم لتوفير فولتية الانحياز لمضخم العمليات على ( $8 \pm$ ) فولت، وصلهما بالدائرة.
- 3- اضبط فولتية المصدر اللازم لتغذية القنطرة على (4) فولت، وصله بالدائرة.
- 4- ضع مكان الثرموستور - مؤقتاً - مقاومة متغيرة، وأضبط قيمتها على 100 أوم (قيمة مقاومة الثرموستور PT100 عند درجة حرارة صفر مئوي).

- 5- اضبط المقاومة المتغيرة R4 بحيث يشير الأفوميتر الموصول بخرج المضخم إلى الصفر.
- 6- اضبط المقاومة المتغيرة R2 الموصولة في الدارة مؤقتاً بدل الثرموستور على 138.5 أوم ( قيمة مقاومة الثرموستور PT100 عند درجة حرارة 100° مئوية).
- 7- اضبط مصدر الفولتية المستمرة المستخدمة لتغذية دارة القنطرة، بحيث يشير الأفوميتر الموصول بخرج المضخم (10) فولت.
- 8- صل الثرموستور PT100 مكان المقاومة المتغيرة (R2). إلى أن يمكنك قراءة قيم درجة الحرارة بين الـ 0° و 100° درجة مئوية من على تدريج الأفوميتر مباشرة كما يبين الجدول (11) .
- 9- أحسب قيمة مقاومة الثرموستور عند كل درجة حرارة من تلك المبينة في الجدول (11) من العلاقة (اتزان القنطرة) :-

$$R2 = \frac{R1 R4}{R3}$$

وسجل قيم المقاومة في الجدول (11).

- 10- ارسم العلاقة البيانية بين قيمة مقاومة الثرموستور ودرجة الحرارة في مدى درجات الحرارة الواقعة بين (0) و (100) أوم.

### جدول (11)

العلاقة بين قراءة الأفوميتر, ودرجة حرارة الثرموستور وقيمة مقاومة الثرموستور

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	الفولتية (فولت)
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	درجة الحرارة (درجة مئوية)
138.5										100	مقاومة الثرموستور (أوم)

## رقم التمرين: (6)

## اسم التمرين: خدمة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:


- 1- ينظف جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني باستخدام منفاخ الهواء وسائل التنظيف وقطعة قماش ناعمة جافه و صنفرة .
- 2- يفحص جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني ويتحقق من سلامته .
- 3- يفحص سلامة الأسلاك التابعة له .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:


- 1- جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني
- 2- جهاز قياس أفوميتر
- 3- سائل تنظيف
- 4- قطعة قماش ناعمة جافه
- 5- مفك
- 6- صنفرة ناعمة .
- 7- منفاخ هواء .

### خطوات تنفيذ التمرين:

الرسومات التوضيحية	الخطوات والنقاط الحاكمة
--------------------	-------------------------

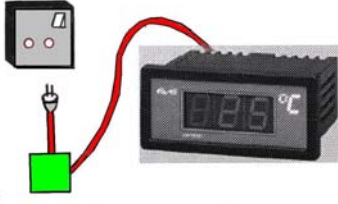

شكل (54)

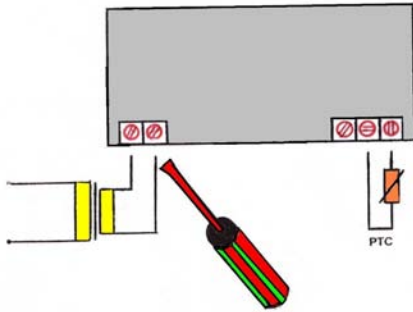

شكل (55)

- 1- افصل مصدر التغذية الكهربائية عن جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني. شكل (54) .
- 2- فك أسلاك التوصيل الموصلة إلى جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني . شكل (55) .
- 3- افحص الأسلاك التابعة لجهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني وتحقق من سلامتها باستخدام جهاز قياس الأفوميتر .
- 4- فك مسامير ومرابط جهاز قياس درجة الحرارة
- 5- نظف - باستخدام سائل التنظيف وقطعة قماش ناعمة جافه وقطعة صنفرة أطراف - جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني وداراته .
- 6- افحص عناصر ودارة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .
- 7- نظف المتحسس .
- 8- شد مسامير ومرابط جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني مع أسلاكه وتحقق من تثبيت الأسلاك .
- 9- شغل جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني.

الجزء الثالث  
تمارين الممارسة  
العملية

## رقم التمرين: (1)

اسم التمرين: استخدام الثيرموستات للتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء .

الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين
- 2- يوصل الدارة الكهربائية للسخان الكهربائي
- 3- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة
- 4- يقيس درجة الحرارة
- 5- يتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء باستخدام الثيرموستات

التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:-


- 1- سخان ماء عدد (1) حجمه 20 لتر. شكل ( 56 ).
- 2- ثيرموستات عدد (1) ذو بصيلة حساسة عمودية.
- 3- عنصر تسخين عدد (1)  $50/230\text{ V}$  هرتز.
- 4- كيبيل ثلاثي 4 متر 2.5 ملم.
- 5- مقياس درجة الحرارة عدد 1 ثنائي المعدن حلزوني.
- 6- مصباح إشارة عدد (1)  $20/230\text{V}$  واط .
- 7- كليبات بلاستيك حسب الحاجة.
- 8- صندوق عدة عدد (1).

الإجراء المطلوب من المتدرب:-

- 1- توصيل الدارة الكهربائية للسخان الكهربائي شكل (56). والذي يحتوي على العناصر عنصر التسخين، والثيرموستات،
- 2- ضبط درجة الحرارة المطلوبة تصاعدياً بالترتيب، وذلك من خلال عنصر التحكم (الثيرموستات) ومراقبة الفترة الزمنية للفصل بالاعتماد على مصباح الإشارة. وكذلك درجة الحرارة المقاسة، من خلال مقياس درجة الحرارة الموجودة على الهيكل الخارجي للسخان، وتدوين النتائج في جدول.

حساب الخطأ المطلق (بين الحرارة المطلوبة ودرجة الحرارة المقاسة) .

الرسم التنفيذي للتمرين :

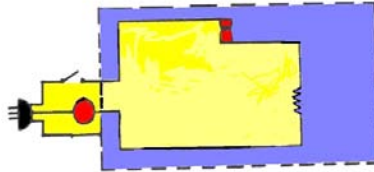

شكل (56)



## اسم التمرين: قياس درجة الحرارة باستخدام الترموميترات الزجاجية. رقم التمرين: ( 2 )

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- يختار الترموميتر بحسب درجة الحرارة المراد قياسها .
- 2- يقيس درجات الحرارة باستخدام الترموميترات الزجاجية.
- 3- يسجل نتائج القياس .


### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- ترموميتر زجاجي زئبقي مؤني عدد (1).
- 2- ترموميتر زجاجي زئبقي فهر نهايتي عدد (1).
- 3- ترموميتر زجاجي زئبقي كلفن عدد (1).
- 4- ماء (5) لتر.
- 5- مصدر حراري عدد (1).
- 6- حوض زجاجي عدد (1) سعة (5) لتر.

### الإجراء المطلوب من المتدرب :

- 1- تصنيف الترموميترات حسب مدى تدرجها.
- 2- اختيار تدرجات الترموميترات والتمييز بين أنظمة القياس التي جرى تدرجها تبعاً لها، وتسميها.
- 3- غمر مستودعات (بصيلات) الترموميترات في حوض يحتوي على ماء موضوع فوق مصدر حراري . شكل (57).
- 4- رفع درجة حرارة الماء بعد إشعال المصدر الحراري تدريجياً , وتسجيل قراءة الترموميترات كل 10 دقائق ولخمس مرات .

### الرسم التنفيذي للتمرين

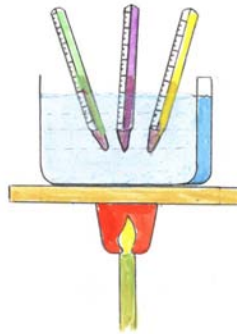

شكل ( 57 )

### اسم التمرين : قياس درجة الحرارة باستخدام ثرموميتر مقاومي رقم التمرين: (3)

#### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين .
- 2- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة .
- 3- يقيس درجة الحرارة .


#### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- ثرموميتر مقاومي
- 2- مقاومة أومية عدد (3)، 1 كيلو أوم، 220×2 أوم.
- 3- مقاومة متغيرة عدد (1)، 500 كيلو أوم خطية.
- 4- جلفانو ميتر عدد (1).
- 5- أسلاك توصيل الطول المناسب، قطر  $1.5\text{mm}^2$ .
- 6- مصدر جهد مستمر 9V.
- 7- لوح معدني ويفضل من الحديد.
- 8- جهاز اوميتر.

#### الإجراء المطلوب من المتدرب :

- 1- توصيل الدارة حسب المخطط شكل(58) .
- 2- توصيل الدرة بالثرموميتر المقاومي .
- 3- توصيل الدارة والثرموميتر المقاومي بمصدر الجهد 9V مستمر .
- 4- تسجيل قراءة المقاومة المتغيرة في جدول .
- 5- رفع درجة حرارة اللوح المعدني بواسطة المصدر الحراري , مع تحريك المقاومة المتغيرة (R3) حتى الحصول على ائزان الجسر.
- 6- تسجيل قراءة المقاومة المتغيرة في جدول ، وتكرار ذلك عدة مرات .
- 7- حساب قيمة الثرموميتر المقاومي في كل مرة .
- 8- تثبيت جهاز قياس الحرارة الإلكتروني لقياس درجة الحرارة بدلاً من الجلفانوميتر وكتابة درجة الحرارة المقاسة بعد كل تغيير في قيمة المقاومة المتغيرة .

الرسم التنفيذي للتمرين :

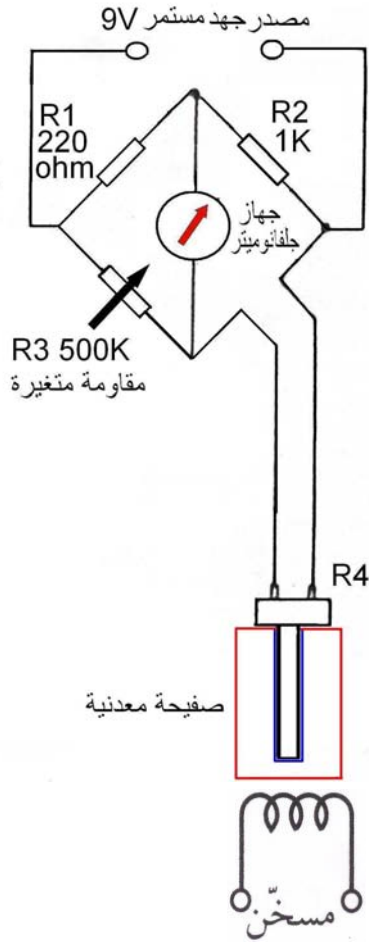

شكل ( 58 )

## اسم التمرين : قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري. رقم التمرين: (4)

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- يحدد التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين .
- 2- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة .
- 3- يقيس ويسجل درجة الحرارة .


### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- مزدوج حراري مغلف عدد (1) نوع J أو K.
- 2- جهاز حساس لقياس الفولتية عدد (1).
- 3- فرن حراري عدد (1).
- 4- أسلاك توصيل بحسب الحاجة.
- 5- عازل أسلاك حراري بحسب الحاجة.

### الإجراء المطلوب من المتدرب :

- 1- تثبيت المزدوج الحراري في المكان المخصص لذلك في الفرن. شكل (59) .
- 2- توصيل جهاز القياس مع المزدوج الحراري بواسطة كابل شكل (59) مع عزلها بواسطة عازل حراري.
- 3- ضبط درجة حرارة الفرن بواسطة مفتاح تجديد القيمة المطلوبة في الفرن.
- 4- رفع درجة حرارة الفرن كل (10) دقائق بواسطة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة.
- 5- تسجيل قراءة جهاز القياس وقيمة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة في جدول.

### الرسم التنفيذي للتمرين :

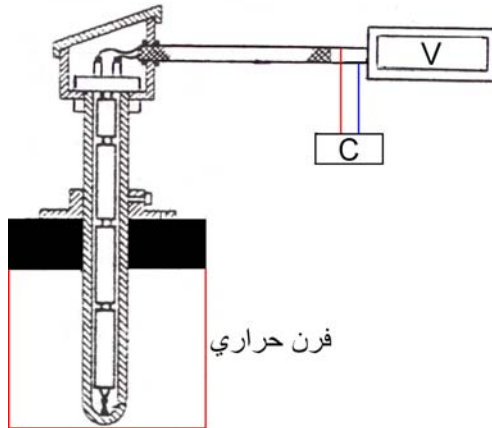

شكل ( 59 )

## رقم التمرين: (5)

اسم التمرين : قياس درجة الحرارة باستخدام الترموستور .

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- يجهز التجهيزات اللازمة لتنفيذ التمرين .
- 2- يبني دارة عملية لقياس درجة الحرارة باستخدام الترموستور .
- 3- يوصل جهاز قياس درجة الحرارة .
- 4- يقيس درجات الحرارة بين 0 و 100 درجة مئوية .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- مصدر فولتية مستمر عدد (3).
- 2- أفوميتر عدد (1).
- 3- مضخم عمليات (741).
- 4- ترموستور نوع (PT100) عدد (1).
- 5- مقاومة متغيرة عدد (2) 1 كيلو أوم
- 6- مقاومة كربونية عدد (4) (15 كيلو أوم، 100 كيلو أوم، 1 كيلو أوم، 1 أوم) / 0.5 واط.

### الإجراء المطلوب من المتدرب :

- 1- توصيل الدارة . شكل (60) .
- 2- ضبط مصدري الفولتية المستمر اللازمين لتوفير فولتية الانحياز لمضخم العمليات على  $(8 \pm)$  فولت، وصلهما بالدائرة.
- 3- ضبط فولتية المصدر اللازم لتغذية القنطرة على (4) فولت، وتوصيله بالدائرة.
- 4- وضع مقاومة متغيرة مكان الترموستور مؤقتاً، وضبط قيمتها على 100 أوم (قيمة مقاومة الترموستور PT100 عند درجة حرارة صفر مئوي).
- 5- ضبط المقاومة المتغيرة R4 بحيث يشير الأفوميتر الموصل بخرج المضخم إلى الصفر.
- 6- ضبط المقاومة المتغيرة R2 الموصولة في الدارة مؤقتاً بدل الترموستور على 138.5 أوم ( قيمة مقاومة الترموستور PT100 عند درجة حرارة 100° مئوية).
- 7- ضبط مصدر الفولتية المستمرة المستخدمة لتغذية دارة القنطرة، بحيث يشير الأفوميتر الموصل بخرج المضخم (10) فولت.

8- توصيل الثرموستور PT100 مكان المقاومة المتغيرة (R2) إلى أن يمكن قراءة قيم درجة الحرارة بين الـ 0° و 100° درجة مئوية من على تدريج الأفوميتر مباشرة كما يبين الجدول (12).

### جدول (12)


العلاقة بين قراءة الأفوميتر, ودرجة حرارة الثرموستور وقيمة مقاومة الثرموستور

الفولتية (فولت)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
درجة الحرارة (درجة مئوية)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
مقاومة الثرموستور (أوم)	100										138.5

9- حساب قيمة مقاومة الثرموستور عند كل درجة حرارة من تلك المبينة في الجدول (12) .  
وتسجيل قيم المقاومة في الجدول (12).

10- رسم العلاقة البيانية بين قيمة مقاومة الثرموستور ودرجة الحرارة في مدى درجات الحرارة الواقعة بين (0) و (100) أوم.

### الرسم التنفيذي للتمرين :

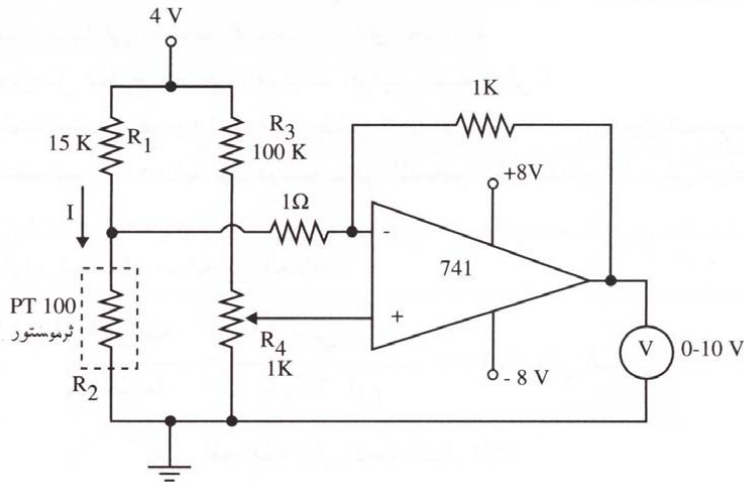

شكل (60)

## رقم التمرين: (6)

اسم التمرين : خدمة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني.

### الأهداف التدريبية – يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- 1- ينظف جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .
- 2- يفحص جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني ويتحقق من سلامته .
- 3- يفحص سلامة الأسلاك التابعة له .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

- 1- جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .
- 2- جهاز قياس أفوميتر .
- 3- سائل تنظيف .
- 4- قطعة قماش ناعمة جافه .
- 5- مفك .
- 6- صنفرة ناعمة .
- 7- منفاخ هواء .

### الإجراء المطلوب من المتدرب :

- 1- تنظيف جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .
- 2- فحص جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني والتحقق من سلامته .
- 3- فحص سلامة الأسلاك التابعة له .

الجزء الرابع  
تقويم الوحدة  
التدريبية



## الاختبار النظري

س1 :- ضع دائرة على الحرف الدال على الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي :-

1- تتكون قوة دافعة كهربائية على طرفي المزدوج الحراري عند تعرضه :

أ- للضغط

ب- للحرارة

ج- للرطوبة

د- للاهتزازات

2 - تقاس القوة الدافعة الكهربائية الناتجة على طرفي المزدوج الحراري بسبب ارتفاع درجة

الحرارة بوحدة :

أ- الأمبير

ب- الفولت

ج- الأوم

د- الملي فولت

3- درجة انصهار الجليد في تدرج كلفن هي :

أ- صفر

ب- 273,2 -

ج- صفر مطلق

د- 273,2

4- أفضل السوائل المستخدمة في أجهزة قياس الحرارة الزئبقية الزجاجية هي :

أ- الكحول

ب- الزئبق

ج- الزئبق مع الثاليوم

د- الجاليوم

5- الوصلة المرجعية في المزدوج الحراري تعني :

أ- الوصلة الباردة

ب- الوصلة الساخنة

 
ج- الوصلة الباردة والوصلة الساخنة

د- لاشيء مما ذكر


س2 : ضع علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( X ) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :-

- أ- درجة تجمد الماء على التدرج الفهرنهايتي هي ( 0 درجة مئوية) . ( )
- ب- يعتمد مبدأ عمل المزدوج الحراري على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارية. ( )
- ج- لا يمكن توصيل المزدوج الحراري على التوالي. ( )
- د- يستخدم الزئبق في أجهزة قياس الحرارة كون تمدده غير منتظم بعكس غيره من السوائل الأخرى. ( )
- هـ- ثرمستور ذو معامل حراري سالب (N.T.C) تزداد مقاومته الكهربائية بزيادة درجة الحرارة. ( )

س3- ضع الأرقام المناسبة في الأقواس مقابل أسماء الأجزاء التي يشير إليها السهم . شكل (61) .



(2)

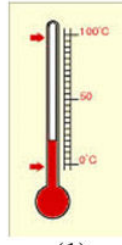

(1)

( ) ثرمستور ذو الشكل القرصي

( ) ثرموميتر ذو التدرج الفهرنهايتي .

( ) وصلة القياس للمزدوج الحراري .

( ) ثرموميتر زجاجي زئبقي .

 
( ) ثرموميتر ثنائي المعدن لولبي .



(4)



(3)



(5)

شكل (61)

## الاختبار العملي

اسم الاختبار : استخدام التيرموستات للتحكم في قياس درجة حرارة سخان ماء

التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة :

- 1- سخان ماء عدد (1) حجمه 20 لتر.
- 2- تيرموستات عدد (1) ذو بصيلة حساسة عمودية.
- 3- عنصر تسخين عدد (1)  $50/230\text{ V}$  هرتز.
- 4- كابل ثلاثي 4 متر 2.5 ملم.
- 5- مقياس درجة الحرارة عدد 1 ثنائي المعدن حلزوني.
- 6- مصباح إشارة عدد (1)  $20/230\text{V}$  واط .
- 7- كليبات بلاستيك حسب الحاجة.
- 8- صندوق عدة عدد (1).

الإجراء المطلوب من المتدرب:


- 1- توصيل الدارة الكهربائية للسخان الكهربائي شكل (62). والذي يحتوي على العناصر: عنصر التسخين، والتيرموستات، ومصباح الإشارة، ومفتاح التشغيل.
- 2- ضبط درجة الحرارة المطلوبة عند الدرجات المبينة في الجدول (13) تصاعدياً بالترتيب، وذلك من خلال عنصر التحكم (التيرموستات) وراقب الفترة الزمنية للفصل بالاعتماد على مصباح الإشارة. وكذلك درجة الحرارة المقاسة، من خلال مقياس درجة الحرارة الموجودة على الهيكل الخارجي للسخان، ودون النتائج في الجدول (13).
- 3- حساب الخطأ المطلق (بين الحرارة المطلوبة والحرارة المقاسة) .

### جدول (13)

قياس درجات الحرارة

70°	60°	50°	40°	30°	20°	درجة الحرارة المطلوبة (منوية)
						الزمن (ثانية)
						درجة الحرارة المقاسة
						فرق درجات الحرارة

الرسم التنفيذي للاختبار

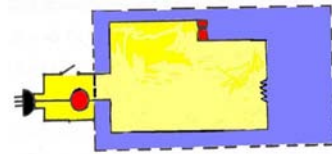

شكل (62)

## اسم الاختبار: قياس درجة الحرارة باستخدام ثرموميتر مقاومي .


### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة :

- 1- ثرموميتر مقاومي
- 2- مقاومة أومية عدد (3)، 1 كيلو أوم، 2×220 أوم.
- 3- مقاومة متغيرة عدد (1)، 500 كيلو أوم خطية.
- 4- جلفانو ميتر عدد (1).
- 5- أسلاك توصيل الطول المناسب، قطر  $1.5\text{mm}^2$ .
- 6- مصدر جهد مستمر 9V.
- 7- صفيحة معدنية ويفضل من الحديد .
- 8- مصدر حراري .
- 9- جهاز أوميتر .

### الإجراء المطلوب من المتدرب:

- 1- اختيار عناصر الدائرة .
- 2- توصيل الدارة بالثرموميتر المقاومي. شكل (63).
- 3- توصيل الدائرة والثرموميتر المقاومي بمصدر الجهد 9V مستمر.
- 4- وضع الثرموميتر المقاومي (R4) في الوسط المراد قياس حرارته.
- 5- تحريك المقاومة المتغيرة (R3) حتى يحصل على اتزان الجسر، ويكون ذلك عندما تكون قراءة الجلفانوميتر صفر.
- 6- تسجيل قراءة المقاومة المتغيرة في جدول .
- 7- رفع درجة حرارة الصفيحة المعدنية بواسطة المصدر الحراري، مع تحريك المقاومة المتغيرة (R3) حتى الحصول على اتزان الجسر.
- 8- تسجيل قراءة المقاومة المتغيرة في جدول وتكرار ذلك مرات عدة.
- 9- حساب قيمة الثرموميتر المقاومي في كل مرة .
- 10- تثبيت جهاز قياس الحرارة الإلكتروني لقياس درجة الحرارة بدلاً من الجلفانوميتر وكتابة درجة الحرارة المقاسة بعد كل تغيير في قيمة المقاومة المتغيرة .

الرسم التنفيذي للاختبار:

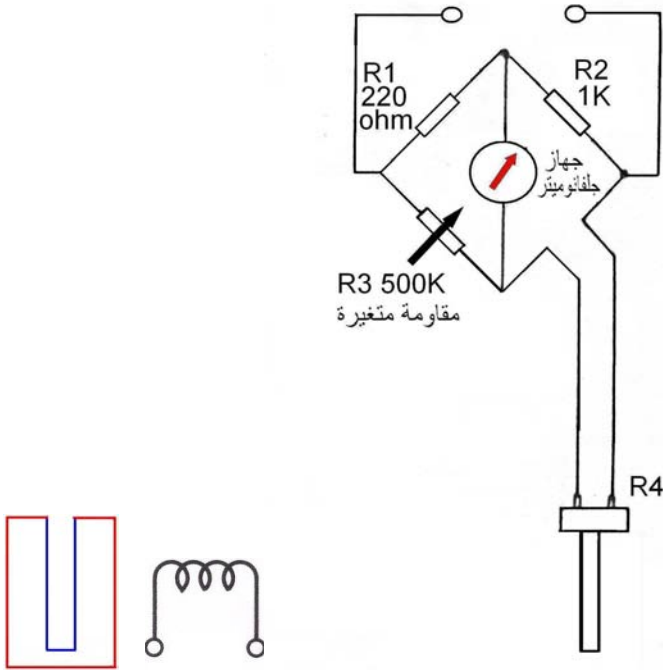

شكل (63)

## اسم الاختبار : قياس درجة الحرارة بواسطة المزدوج الحراري .


### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة :

- 1- مزدوج حراري مغلف عدد (1) نوع ل أو K.
- 2- جهاز حساس لقياس الفولتية عدد (1).
- 3- فرن حراري عدد (1).
- 4- أسلاك توصيل بحسب الحاجة.
- 5- عازل أسلاك حراري بحسب الحاجة.

### الإجراء المطلوب من المتدرب:

- 1- تثبيت المزدوج الحراري في المكان المخصص لذلك في الفرن. شكل (64).
- 2- توصيل جهاز القياس مع المزدوج الحراري بواسطة كابل - كما في الشكل (64) - مع عزلها بواسطة عازل حراري .
- 3- ضبط درجة حرارة الفرن بواسطة مفتاح تجديد القيمة المطلوبة في الفرن.
- 4- رفع درجة حرارة الفرن كل (10) دقائق بواسطة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة.
- 5- تسجيل قراءة جهاز القياس وقيمة مفتاح تحديد القيمة المطلوبة في جدول .

### الرسم التنفيذي للاختبار :

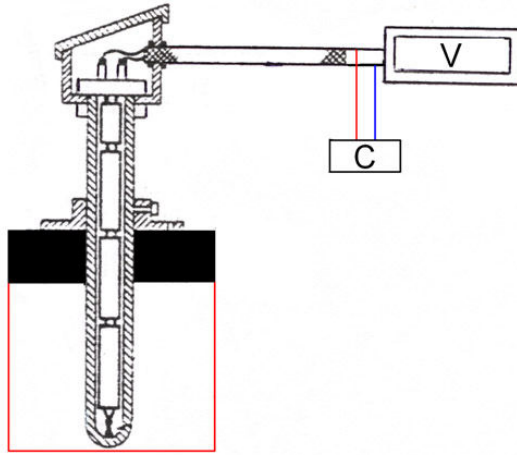

شكل (64)

## اسم الاختبار : قياس درجة الحرارة باستخدام الترموستور.


### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة :

- 1- مصدر فولتية مستمر عدد (3).
- 2- أفوميتر عدد (1).
- 3- مضخم عمليات (741).
- 4- ثرموستور نوع (PT100) عدد (1).
- 5- مقاومة متغيرة عدد (2) 1 كيلو أوم
- 6- مقاومة كربونية عدد (4) (15 كيلو أوم، 100 كيلو أوم، 1 كيلو أوم، 1 أوم) / 0.5 واط.

### الإجراء المطلوب من المتدرب:

- 1- توصيل الدارة . شكل (65).
- 2- ضبط مصدري الفولتية المستمر اللازمين لتوفير فولتية الانحياز لمضخم العمليات على ( $8 \pm$ ) فولت، وتوصيلهما بالدائرة.
- 3- ضبط فولتية المصدر اللازم لتغذية القنطرة على (4) فولت، وتوصيله بالدائرة.
- 4- وضع مكان الترموستور مؤقتاً مقاومة متغيرة، واضبط قيمتها على 100 أوم (قيمة مقاومة الترموستور PT100 عند درجة حرارة صفر مئوي).
- 5- ضبط المقاومة المتغيرة R4 بحيث يشير الأفوميتر الموصل بخرج المضخم إلى الصفر.
- 6- ضبط المقاومة المتغيرة R2 الموصلة في الدارة مؤقتاً بدل الترموستور على 138.5 أوم (قيمة مقاومة الترموستور PT100 عند درجة حرارة 100 درجة مئوية).
- 7- ضبط مصدر الفولتية المستمرة المستخدمة لتغذية دارة القنطرة، بحيث يشير الأفوميتر الموصل بخرج المضخم (10) فولت.
- 8- توصيل الترموستور PT100 مكان المقاومة المتغيرة (R2) و قراءة قيم درجة الحرارة بين الـ  $0^\circ$  و  $100^\circ$  مئوية من على تدرج الأفوميتر مباشرة .
- 9- حساب قيمة مقاومة الترموستور عند كل درجة حرارة وتسجيل قيم المقاومة في جدول .
- 10- رسم العلاقة البيانية بين قيمة مقاومة الترموستور ودرجة الحرارة في مدى درجات الحرارة الواقعة بين ( $0^\circ$ ) و ( $100^\circ$ ) أوم.

الرسم التنفيذي للاختبار :

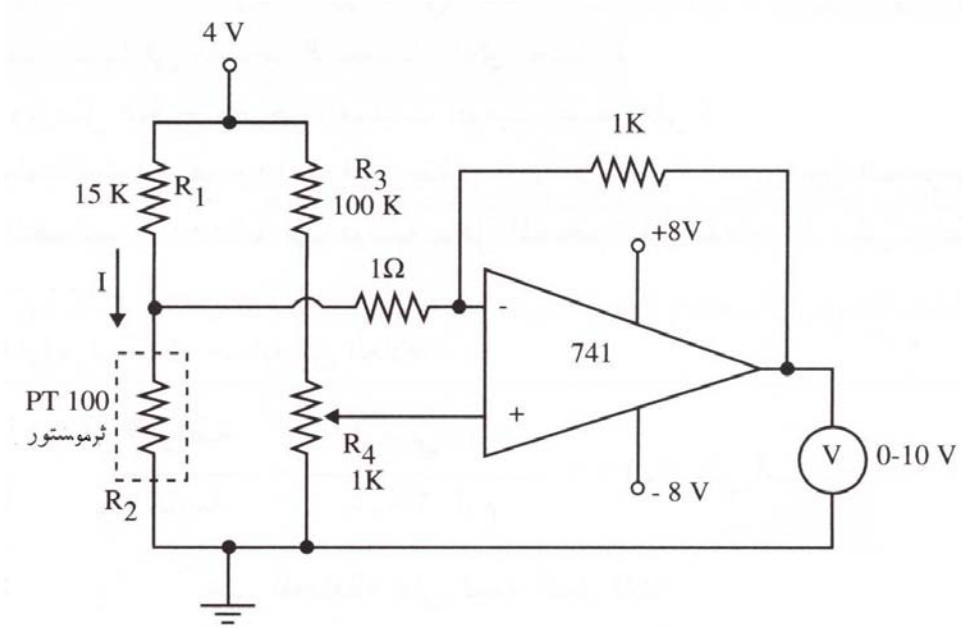

شكل (65)



## اسم الاختبار : خدمة جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .

### التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة :

- 1- جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني
- 2- جهاز قياس أفوميتر
- 3- سائل تنظيف
- 4- قطعة قماش ناعمة جافة
- 5- مفك
- 6- صنفرة ناعمة
- 7- منفاخ هواء

### الإجراء المطلوب من المتدرب:

- 1- تنظيف جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني .
- 2- فحص جهاز قياس درجة الحرارة الإلكتروني والتحقق من سلامته .
- 3- فحص سلامة الأسلاك التابعة له .

## مسرد المصطلحات الفنية

المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
Semiconductors	أشباه الموصلات
Bourdon Tube	أنبوبة بوردن
Kinds of Thermistors	أنواع الثرموستور
Kinds of Thermometers	أنواع المزدوج الحراري
Optical pyrometer	بيروميتر بصري
Thomson Effect	تأثير ثومسن
Seebeck Effect	تأثير سيبك
Peltier Effect	تأثير يلتر
Fahrenheit Scale	التدرج الفهرنهايتي
Centigrade Scale	التدرج المئوي
Absolute Or Kelvin Scale	التدرج المطلق أو تدرج كلفن
Thermistor	الثرموستور
Negative Temperature Coefficient(N.T.C)	ثرموستور ذو معامل حراري سالب
Positive temperature Coefficient (P.T.C)	ثرموستور ذو معامل حراري موجب
Thermometer	الثرموميتر
Thermometer Infrared	ثرموميتر الأشعة تحت الحمراء
Platinum Resistance Thermometer	ثرموميتر المقاومة البلاتينية
Copper Resistance Thermometer	ثرموميتر المقاومة النحاسية
Nickel Resistance Thermometer	ثرموميتر المقاومة النيكلية
Thermal Radiation Thermometers	ثرموميترات الأشعاع الحراري
Expansion Thermometers	ثرموميترات التمدد
Glass Thermometers	الثرموميترات الزجاجية المملوءة بسائل
Resistance Thermometers	الثرموميترات المقاومة
Bimetallic Thermometers	الثرموميترات ثنائية المعدن
Bimetallic U – Shape Thermometers	الثرموميترات ثنائية المعدن التي على شكل U
Bimetallic Spiral Thermometers	الثرموميترات ثنائية المعدن اللولبية
Filled System Thermometers	الثرموميترات ذات النظام المعبأ

المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
Bimetallic Helical Thermometers	الثرموميترت ثنائية المعدن الحلزونية
Heat	الحرارة
Temperature	درجة الحرارة
Mercury	الزئبق
Rod Shaped	الشكل الإسطواني
Washer Shaped	الشكل الحلقي
Bead Shaped	الشكل الخرزى
Disk Shaped	الشكل القرصي
Expansion Thermometers	طرق توصيل المزدوج الحراري
Wheatstone Bridge	قنطرة وتستون
Electric Motive Force	القوة الدافعة الكهربائية
Thermistor Working principle	مبدأ عمل الثرموستور
Resistance – Temperature detector (RTD)	مجس درجة الحرارة
Thermocouple	المزدوج الحراري
Concept of Thermometr	مفهوم الثرموميتر
Concept of heat	مفهوم الحرارة
Concept of mercury	مفهوم الزئبق
Thermally sensitive Resistor	المقاومة الحساسة بالحرارة
Temperature Units	وحدات قياس الحرارة
Cold junction	الوصلة الباردة
Hot junction	الوصلة الساخنة

## قائمة المراجع والمصادر

### أولاً - المراجع العربية :

- 1- مبادئ خواص المادة والحرارة- د. مصطفى كامل , د. عبد المنعم قابيل د. رأفت كامل واصف , د. عادل عباس - الطبعة الأولى - مطبوعات جامعة الرياض - 1395هـ - 1975 م .
- 2- القياسات الحرارية والديناميكية- د. عبد المنعم محمد عوض- دار المعارف بمصر- 1967 .
- 3- الحرارة - د. علي عبد الجليل راضي- الطبعة الأولى - مكتبة النهضة العربية .
- 4- الحرارة بالوحدات الدولية (SI) - د. إبراهيم إبراهيم شريف - الطبعة العاشرة- دار المعارف .
- 5- القياسات والسيطرة - د. محمد نصيف لطيف العبيدي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - هيئة المعاهد الفنية - جمهورية العراق- دار التقني للطباعة والنشر - 1410هـ - 1989 م .
- 6- التدريب العملي - صيانة الأجهزة الدقيقة - م. اسما عيل صبري الصعيدي - م. حسن موسى الخطيب - فؤاد توفيق ابو هلال - وزارة التربية والتعليم - المديرية العامة للمناهج - المملكة الأردنية الهاشمية .
- 7- التدريب العملي - الإلكترونيات الصناعية - م. حيدر عبد المجيد الموفي - م. منذر صالح الكيلاني - د. راتب حمدان العيسى - محمود محمد كنعان - وزارة التربية والتعليم - المديرية العامة للمناهج - المملكة الأردنية الهاشمية .
- 8- علم الصناعة - صيانة الأجهزة الدقيقة- د. محمد عبد الكريم عالية - م. اسما عيل صبري الصعيدي - م. حسن موسى الخطيب- م. محمد صياح العبادي - وزارة التربية والتعليم - المديرية العامة للمناهج - المملكة الأردنية الهاشمية .
- 9- علم الصناعة - الإلكترونيات الصناعية- د. صادق عبدا لله حامد - د. راتب حمدان العيسى - م. صلاح الدين محمد شديد - م. غالب موسى معابرة - وزارة التربية والتعليم - المديرية العامة للمناهج - المملكة الأردنية الهاشمية .
- 10- استخدم أجهزة القياس والتحكم - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - دار السيف للترجمة - 1997 م .

### ثانياً - المراجع الأجنبية :

- 1- *Instrumentation* Frankly w. Kirk , B. S - Nicholas R. Rimboi , B. S . in E.E , AM. -Third Edition - U.S.A - American Technical Publisher , Inc . Chicago , Illinois 60637 - 1975 .
- 2- *Mechanical and Induatrial Measurement s-* Er.Rk.Jain - Third Edition - Delhi - Khanna Publishers - 2.B Nath Market , Nai Sarak - 1979 .
- 3- *Transducers and Instrumentation* - D.V.S.Murty - Prentice - Hall of India Private Limited - new Delhi - 110001 - 1995 .