

جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام



**khamis54**

**GoldStar**

جولد ستار ٢٣ نظام - جميع الاعطال

السلام عليكم

مهندسينا الافاضل

لقد جمعت جميع الاعطال من جميع المنتديات العربية علي الواقع العملي  
في المشاركات

وهي توضح العطل وخطوات الاصلاح والارشادات للوصول للعطل

ولقد تم تصنيف الاعطال حسب نوع الجهاز

اليوم ان شاء الله سيكون

جولد ستار ٢٣ نظام

جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

الماركة المشهوره بالوطن العربي



العطل الاول

GOLDSTAR MODEL NO CF-20B80B

المشكلة: الصورة طبيعية بدون ألوان

لون الشاشة بنفسجي لا يوجد أخضر

الملاحظات:

اللون الأخضر من OSD يظهر رقم المحطة

الفحوصات:

عدم وجود جهد على الأطراف ٣١ ٣٣ ٢٠ أما الطرف ١٢ فجهده مرتفع

في TA8750 متكاملة خرج RGB

تم تغيير كل من TA8750 وكذلك TA8690

والجهود المختلفة كما هي

مشاركة

افصل الاطراف الثلاثة RGB من على الشاشة وجرب الاخضر مكان

الازرق اذا ظهر اللون الازرق يكون العطل اما في بورده الشاشة

ترانزستور دايود مقاومه التغذية قيمتها كبرت او المقاومات المتغيره .

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

والسبب الثانى يكون من الشاشة نفسها هذا احتمال ٠٠٠٠٠ اما اذا لم يظهر اللون الازق عن طريق وضع الاخضر عليه يكون العيب فى مكثف الترشيح

1ميكروفاراد الخارج من ic البال ٠ طالما انت غيرت IC

### الرد

أريد أن أوضح أن الجهاز ليس به ألوان.... وذلك غير فقدان الأخضر والجهاز يكتب Pal دليل على أنه يستشعر نظام اللون وأيضا إشارة اللون تصل إلى متكاملة الخرج Ta8750 ومدخل B-y و R-y عليهما إشارات ولكن جهد الأطراف هو الغير موجود ثم عند قصر المخارج الثلاثة على سوكت الشاشة أو ما تسميه بورده الشاشة تعطي الشاشة أبيض وأسود ولاحظ أن المخارج من Ta8750 بصيغة (g-y) (r-y) (b-y) ثم إشارة Y وبالمناسبة فحصت مداخل إشارة الفيرتكل و الهوريزنتل وتحكم اللون الاضاءة

حقيقة المشكلة أتعبتني وخصوصاً أنني متأكد أن العيب في IC الماتريكس Ta8750 واستبدلتها مرة ثانية

### الرد

وجدت العيب وهو مقاومة R555 والتي قيمتها ٣٠ K على الطرف ١٨ في Ta8750 ويكون عليها جهد ٠,٦ فولت وانخفاضه البسيط قبل ذلك ضللتني وهي على طرف يتحكم في دخول فرق اللونين على الماتريكس في نفس المتكاملة ويكون التحكم من نبضة الافقي.



### العطل الثانى

جهاز تلفزيون GOLDSTAR CT-21D20B استبدلت ايسي باور STRS6707 والزيتر ZD811 و المقاومة R826 الا ان اللمبة الحمراء تومض والجهود الخارجة من الباور ضعيفة و ليست ثابتة واذا نزعنا المقاومة R810 فان الجهود تصبح عادية و اللابن يعمل بكفاءة ولا اضاءة على الشاشة.

### مشاركه

ماذا العطل في دائره الكهرباء

1-ارجوا تركيب R810 مكانها

2-تغير ٣ مكثف في دائره الكهرباء بدون قياس (10+47+220)

3-التأكد من ان الزنر المستبدل ٦,٢ او ٦,٨ لا يقل ولا يزيد

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

- 4-المقاومه المستبدله ١٨ اوم اوات  
5-دائما عند احتراق الزنر يتلف الترانزستور(Q805)=D3852  
6-يفضل تغيير الفوتو كابلر IC801=

### العطل الثالث

## عطل فى تليفزيون جولد ستار 90 قناة ٢٣ نظام كنترول-LG843 03B

والعطل هو ان القنوات التى تعمل على **VHF**

تعمل ايضا على **L.**

وتعمل ايضا على **UHF**

مع وجود قنوات **UHF** بس ضعيفة

قمت بتغيير الثلاثة ترانزستورات اللى بجوار علبة التيونر

**A114** وكذلك قمت بقياس جميع المكونات اللى بجوار التيونر

سليمة ومازال العيب كما هو

عند البحث على القنوات اتوماتيك القنوات بتتكرر على **VL**

وال**VH** وال**UH** وقمت بتغيير التيونر أيضا جديد وكذلك قمت بتغيير

الممرى )

ولكن دون جدوى

مشاركه

يوجد على أطراف

الميكرو

**19&20&21**

كل طرف متوصل بزینر قيسهم

مشاركه

هذا العيب مكرر في هذا الموديل احد الزنرات التاليه به تهريب

**ZD02--ZD03 ZD04**

يتم رفع الطرف والقياس علي اعلي اوم

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الرابع

جولد ستار ٢٣ نظام مظلم تماما  
الاسكرين يؤثر ولكنه غير كافي لاضاءه الشاشة العاديه  
الاضاءه تؤثر خفضا ورفعا وكذلك التباين  
دائرة ال **ABL** ومكوناتها سليمة  
وكذلك بفة الاسكرين على السوكيت  
الشاشة ١٠٠% سليمة  
جهد الاسكرين اقصاه ٢٧٠ فولت (وبوت الاسكرين مرتفع عن اخره)  
ويتأثر خفضا بنزول البوت  
الملحوظه الوحيدده التي لاحظتها فى الفحص الظاهرى عند ازالة الاتربه  
شرح واضح على بلوكة الفوكس والسكرين  
واعتقد انه مربوط الفرس (اللاين )

### عيب لاين



### العطل الخامس

المشكلة فى تلفزيون جولدستار ٢٣ نظام  
وهو شغال تمام بيطفى ستانداى لوحدده واحيانا بيشتغل لوحدده  
واحيانا يعمل طبيعى ميه الميه ويفضل شغال على طول

ويوجد به المتكامله **TA8690AN**

**STRS6707**

**STR6707** طلع العيب منها وتم اصلاح العطل



### العطل السادس

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام زور علبة التيونر مكسور وعامل فيرتكل  
غيرت العلبة وعملت عيب الفرتكل لكنى وجدت الصوره ملخبطة وليس  
لها معالم حاولت مع الترابيات ولانتيجه كسرت البافات وركبت بف ٨٢  
على الاثتين تراب ظهرت صوره قناه واحده على طول التردد ولها الوان  
بدون توقف للباحث ولكنها صورة تردد لقتاه واحده على مساحه من ال  
**UHF** ولا توجد اى اشاره على ال **VHF** وال **12** فولت موجوده  
وتتنقل على البائدات وال ٣٣ فولت موجوده ايضا وعلى هذا غيرت علبة

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

التيونر ولأجديد وغيرت اى سى رقم **TA8690AN** والعيب هو هو  
قست الترانستورات بجوار التيونر والسؤال هو هل الاى سى رقم

**LA7222** ممكن يكون منه السبب

### مشاركه

ذكرت ان زور التيونر مكسور و عيب فرتكل هذا الكلام يدل بان صاحبه  
يستخدم عليه التيونر كثيرا ويعنف مما يدل بان هناك شرح  
او لحام مكسور

المطلوب التاكيد من لحام ارضي التيونر جيدا ولا يوجد شرح في الجانب  
الشمال السفلي للتيونر او شرح في الجانب اليمين ناحيه منتصف التيونر

بالنسبه للمتكامله **LA7222**

ليس لها اي دور حاليا

### الرد

العيب شرح في التراكات النحاس



### العطل السابع

تليفزيون جولد ستار ٢٣ نظام ٢٠ بوصه  
كان لا يستجيب للريموت ولا ازرار التليفزيون ولمبه البيان مضيئه  
والخمسه فولت على السنسور موجوده والفولت على (c) بور اللاين  
حوالى ٦٠ فولت

### العلاج

قمت بتغيير مكثف بجوار ال **str** وقيمه ٢٢٠ ميكرو على ٣٥ فولت  
واشتغل الجهاز تمام

### مشاركه

كان معي نفس العطل قمت بتغيير الميكرو والحمد لله اشتغل الجهاز



### العطل الثامن

جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل

الصورة شبه نيجاتف ولا يوجد تأثير للكونتراست والبرايت  
(con&br) ويوجد نطة **vert** خفيفه بالصورة مع ظهور سواد

جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام  
من أسفل ومن أعلى حوالى ٣ سنتيمتر  
الأصلاح

جاننى التلفزيون من بعد فنى آخر والعميل كان يشكى من النطة فقط ثم  
ظهرت هذة الأعطال وأتفق معه على تغيير الشاسيه  
المهم بعد تعب وقياس ترانزيتور المرئيات وتغير المتكاملة **ta8690**  
ونفس العطل

للأسف أنا لا أعمل بالمختط الا فى هذة الحالات  
تم قياس الفولت على أطراف المتكاملة لوحظ أن الريجلاتور  
**la76809**الخل تمام ولكن الخرج

**6فولت(ic402)** تم تغييره بواحد جديد وأشتغل التلفزيون تمام  
بعد يومين رجع التلفزيون وبه خط **vert** فى منتصف الصورة ولا يوجد  
صوت (نسميه عطل مزدوج)

ينتج عن نقص الفولت ٩ او ١٢ الخارجين من الين لتغذية المتكاملة الأم  
لتقوم بتشغيل كامل وظائفها  
للأسف لم يتحمل الريجلاتور الجديد تم تركيب واحد أستعمال وأشتغل  
التلفزيون



العطل التاسع

تلفزيون جولد ستار ٢٣ نظام  
قاطع كتابة

على الشاشة ويعمل طبيعى وبعد جهد وخبرتى المتواضعة  
وجدت **ZD06&ZD01** بجوار الميمورى بهما شورت



العطل العاشر

تلفزيون جولد ستار ٢٣ نظام  
وهو شغال تمام بيطفى ستانداى لوحده واحيانا بيشتغل لوحده  
واحيانا يعمل طبيعى ميه الميه ويفضل شغال على طول

ويوجد به المتكامله **TA8690AN**

وال **STRS6707**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### مشاركه

اختبر مكثف **4.7** كيماوى خلف مبرد أى سى الكهربا  
راجع لحمات ترانس الشوبر واى سى الكهربا  
لحمات اللاين والريجاليكتور لخرج اللاين  
لحمات ترانس الدرايف والترنزيستور وأطراف الأوسليكتور فى ٨٦٩٠  
ولاتنسى تفريغ المكثف العمومى قبل العمل

### الرد

اوضح اكثر عند حدوث المشكله ينزل الضغط على المكثف التغذية  
ال ١٦٠ فولت من ١١٥ الى ٦٠ فولت يعنى كالك ضغطه على زر الطفى  
من الريموت بتشغله من الريموت بيشتغل بس بيرجع يطفى ويعمل ستاند  
باى

### مشاركه

حدث هذا العيب وأتعبنى جداً وأكتشفت فى النهايه أن السبب تلف فى  
**IC** البور فى تكوينه الداخلى يجعله يتأثر بالتيار فى حالة ارتفاعه أو  
انخفاضه فيؤدى الى ذلك العيب وأضطرت الى تغييرها

### مشاركه

افصل ترانزستورات الاستاند باى واظن انه **q803** او **q804** على ما  
اتذكر وشغل الجهاز لو فصل اضاءة بس والفتيلة شغالة يبقى عيب  
حماية وحتظهر او ذاكرة غير كده يبقى الترانزستورات كان بها عيب

### الرد

لقد قمت بتغير ال **STRS6707** بواحد اصليه واشتغل تمام ومفيش  
مشكله

على الرغم انى كنت مغيرها جديده يبدو انها نوعيه غير جيده



### العطل الحادي عشر

تلفزيون جولدستار ٢٣ نظام لا يوجد لون مع خطوط افقيه تشبه الوان  
الطيف

تم تغير **ta 8690** ولكن المشكله باقيه

### مشاركه

هذه مشكلة فى التزامن اللوني  
ممكن تغير كريستالة اللون الخاصة بنظام بال



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

مشاركة

يتم نزع الدايدود **D503** ولا تركيب غيره  
أفصل طرف ٤٠ من الميكرو شوف الحال أيه

وأختبر **x502\$x501**

الرد

تم تصليح المشكله بفصل رجل ٤٠ من **i-c ta8690**

مشاركة

بعد فصل **pin40** من المتكاملة  
هل الجهاز ينقص ويزيد في الالوان

الرد

نعم يوجد تحكم فى اللون



### العطل الثاني عشر

الجهاز شغال تمام صورة وصوت ولكن بعد فترة تختفى الصورة وتبقى  
الشاشة بيضاء اى عيب فلو الجهاز يستخدم الايسيهاات التالية الكمبيوتر

**lg8434\_03b** و اى سى رقم **ta8690an** و اى سى رقم

**ta8750an** للعلم تم تغيير المكبرات فى سكت الشاشة ولكن بدون  
فائدة وخلال الفحص قمت بلمس طرف الاى سى **ta8750an** فعادت  
الصورة طبيعية قمت بتغيير الاى سى المذكورة ولكن بقى العيب كما هو  
والصورة لاتعود الا بلمس طرف الاى سى مكتوب على الطرف **v\_blk**  
ما راىكم فى هذا العيب يا اهل الخبرة للعلم ال ١٨٠ فولت موجودة ولكن  
يختفى ضغط الالوان الثلاثة ولا يعود الا بلس الطرف المذكور باليد

مشاركة

قم بتجربة **TA 8690 AN** هذا على أعتبار أنك قمت بمراجعة

اللحامات جيداً

والأسكرين باللاين مضبوط وتابع معنا

الرد

غيرت الاى سى وايضا المقاومة الموجودة على نفس الطرف والزينر  
الموجود معها وساقوم بتغيير مكثفات السراميك وعلى ما اعتقد ساغير  
اى سى الفيرتكل لان هذا الطرف مكتوب عليه **v\_BLK** لكن لا اعرف

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

لماذا عند اللمس يفتح ضغط الالوان مع ان هذا الطرف يعود للفيرتكل  
مشاركة

هذا الموديل هذا الجهاز غريب  
ومعروف عنه تأكل المقاومات والمكثفات فى  
هذه الدائره ٧٥٠ من التجربه مره بتغيير المقاومات  
عليه القيمه والمكثفات ناحيه الخارج للآى سى  
ومره عمل شورت بين طرفى آى سى تقريبا ١١، ١٠

### الرد

لقد تم اصلاح الجهاز والعيب كان فى مقاومه قيمتها ١٠ اكيلو موجوده  
مع طرف الاى سى **h\_blk** الجهاز عندما كان يعمل تمام المقاومه  
تكون بارده وعندما تسخن شويه تفصل فتتحول الصوره فلو اى بيضاء  
تماما المقاومه مع طرف الاى سى رقم **ta8750an** للعلم



### العطل الثالث عشر

جولدستار ٢٠ بوصة **kcf-20e 18**

جولدستار ٢٠ بوصة بة الايسيهاات-**STR**

**S6707==TA8690==GS8334-**

**09A==TA8750==**التلفزيون يعمل صوت وصور جيدة ولكن

لايوجد الوان وتم تغير الترانسسستورات الثلاثة الخاصة بالالوان  
**c3229** والشاشه بها الالوان الاحمر والاخضر والازرق والفولتيات  
واصله الي سوكت الشاشه وتم قياس الترانسسستورات التي علي مرحله  
الالوان ارجوكم الافاده في عدم وجود الالوان مع العلم انه في البحث يتم  
التثبيت

### مشاركة

اخى الكريم فى دايود رقمه **D503** افصله وجرب  
شوف النظام هل هو بال ام لا وحاول تشفط رجل ٤٠ من ايسى العمليات  
اى لا توصلها بالشاسية اذا كان النظام متغير من الجهاز ولا يستجيب  
الجهاز للتغيير

### الرد

ظهر العيب من علبة التيونر حيث ان **IF** كان فاصل وتم تغيير العلبة

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

باخري حيث جاءت الالوان والصور جميلة  
لو كان فاصل كانت الصورة تبقى منعشاه ووش فى الصوت

الرد

الصور بعد ضبط الايفات بقت سليمة ولكن الصوت بة وش ضعيف  
وكانت الصور ابيض واسود ولكن بعد تغير العلبة ظهر الالوان وتم ضبط  
الصوت مع الصورة عمل التلفزيون تمام



### العطل الرابع عشر

جهاز جولد ستار موديل **cf14d20b** به عيب **aft** عندما ابحت  
بحت تلقائى يحفظ جميع القنوات وعندما اقوم باطفاه وارجع لتشغيله  
بعد فتره اجد بعض القنوات قد هربت من الجهاز وتحتاج الى حفظ مره  
اخرى وقمت بتغيير الفلاش ميمورى ولا فائده وقمت بتحريف **if**  
الخاص بال**aft** ولا اجد نتيجته

مشاركه

المشكلة فى مكثفات التيونج الموصله على **tu** وايضا الموصله على  
زمر ٣٣ فولت قم بتغيرها بدون قياس  
او تغير التيونر

الرد

غيرت كل ما يخص دايرة الاستقبال والتوليف تيونر والايسى

**la7222**اولا فائده

مشاركه

استبدل مقاومة خرج ١٢ فولت الخارجة من الاين لانها سبب كبير فى  
الترحيل وهو عيب متكرر

مشاركه

اخى يمكنك تركيب ٢ تراب مكان بعض (اي بدلهم مكان بعض) وضبطهم  
قليلا

مشاركه

اخى الغالى يمكنك ايضا استبدال مقاومة تغذية **TU** وقيمتها ٣٣ كيلو

الرد

خرج ال ١٢ فولت منظم برجوليتور ١٢ يعنى مش هتفرق اما بالنسبه

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

لمقاومة **tu** انا هاغيرها

مشاركه

ممکن يكون ترحيل من الميكرو إرفع الميكرو ونظف مكانه جيداً بالبنزين  
أو النتر والشاسية أيضاً

مشاركه

العطل كما قال بعض الاساتذة هو من الترابات يجب فكهم من الدائرة  
وتفريغهم من المكتفات الموجودة بهم ثم وضع بقات بقيمة ٥٦ او ٦٨  
بف وان شاء الله قم باعادة الضبط فى الترابين حتى تحصل على القيمة  
الصحيحة لل**aft**الذى يقف عنده الباحث وعند ذلك جرب

الرد

وصلت للعب وهو فعلا عيب محول التردد البيني لل**aft**



### العطل الخامس عشر

جهاز جولدستار ٢٠ بوصة **23** نظام

هذا الجهاز يقوم بترحيل القنوات باستمرار.. واثناء البحث لا يقوم  
بالوقوف على القنوات وقد قمت بتغيير التيونر ولكن العيب كما هو

مشاركه

تاكد من التراب المتصل بالرجل ٤٧ تراب **aft** فى المتكاملة

**ta8690** يمكنك ضبطة قليلا

يمكنك تبديل ال ٢ تراب مكان بعض وضبطهم قليلا وكسر **pf** الموجود

بداخلة وتركيب مكانه **٦٨ pf**

مشاركه

يتم رفع **IF VCO** كلياً من الجهاز يتم كسر المكثف البف اسفل **IF**

**AFT**

وتركيب بدل منه بـ ٦٨ من اسفل تشغيل الجهاز ويتم الضبط في

مستوي القلب

وهكذا اصبح العمل سهل جدا

يمكنك الاستغناء عن **VCO** وستظل الصورة جيدة .

ويمكنك تركيب **VCO** ان اردت وكسر البف وتركيب ٦٨ له وتجري

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

عملية الضبط مره ثانيه

مشاركه

لى ملحوظه خفيفه وقابلتنى هذه المشكله عدة مرات قم بقياس الفولت على طرف ٨ من **ic 501** وهو خاص **aft in** هو حوالى ٦ فولت وعدم وجود هذا الفولت مقاومه رقم ٢٣ هتكون غيرت قيمتها تمنع الفولت وتعمل على منع الكاتش على القناه

الرد

تم الاصلاح وقد قمت بتغيير الترابين وهو الان يعمل بكفائة



العطل السادس عشر

جولدستار ٢٣ نظام **Cf-21d10y**

ميكرو **Gs8334-09c**

فديو **Ta8690an**

**Ic301 Ta8445k**

مكبر الافقى **D2499**

**Str S6707**

ممورى **c02** ٢٤

العطل:

- 1- اضاءة اكثر من اللازم يتحكم فيها بمفتاح الاسكرين
- 2- ظهور ظلال لونية بجانب الاشخاص والكتابة ثقل بالتقليل الشديد للكونتراست ولا تزول
- 3- بعد عمليات الضبط المختلفة يتم الحفظ ولكن بعد فصل الفيشة من الكهرباء يرجع كما كان ويحتاج للضبط من جديد

مشاركه

قم بتغيير أى سى / الميمورى **24c02**

هذا الجهاز لا يتم شحن الميمورى

من أعطال هذا الـ أى سى فى نفس الموديل

عند تشغيل الجهاز من المفتاح العمومى يعمل الجهاز على الفور

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

وعند الضغط على برس الصوت تجدة يعطيك حالتين . أعلى مستوى .  
وأقل مستوى وأيضاً عند الضغط على برس القنوات يغير فى الاضائة

مشاركه

قم بتنشيط الشاشة لازالة شيفت الكونتراست  
وغير مكثف ١٨٠ فولت احتياطي

الرد

فعلا كان العيب فى المكثف ال ١٠ ميكرو وتم تغيير الميمورى وبقى  
الجهاز ١٠٠%



## العطل السابع عشر

عند البحث اليدوى على القنوات لاتقف القناة ولا يتم تثبيتها

مشاركه

بالنسبه لعملية البحث

يتم رفع ٢ (if)

مكتوب على الشاسيه بجوارهم **vco** والثاني **AFT**

يتم كسر البفه اسفل **IF**

ويتم تركيب **IF-AFT** فقط ويركب اسفله بفه ٦٨

ويتم البحث ومع عملية الضبط ببطى بمكفك بلاستك الي

ان تقف القناة .ثم يتم تركيب **IF-VCO** ويجري كما سبق

الي ان تمسك القناة..

ارجوا عدم اجراء ما سبق في حاله عدم وجود صوت فلها اجراء اخر



## العطل الثامن عشر

تلفزيون جولد ستار ٨٠ قناة **CF14A80y**

التلفزيون معطل وتم استبدال **strs677** واشتغل الجهاز ولكن:

الريموت لايعمل وعند الضغط على الريموت يظهر على الشاشة **AM--**

ماعدا مفتاح **AV**

الاتساع الافقى غير كاف ( ضيق من الاجناب )

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### مشاركه

دائما تتعطل آى سى الميمورى فى هذ الجهاز بعد التأكد من مكثفات العرض البنف على كليكتور باور اللاين ووضع الصوره كيف حالها يوجد خط بالطول يقسم الصوره الريموت بتاعه ٢١٠ جرب آخر وأخبار بريسات الجهاز

### الرد

صورة الجهاز طبيعية والبرسات تعمل بصورة طبيعية بس يوجد نقص فى الاتساع الافقى من جهه اليمين



### العطل التاسع عشر

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام لايستقبل اوامر الريموت مطلقا يعمل بالضغط على البرسات الامامية فقط قمت بعمل الاتي : غيرت السنسور بواحد يعمل . اختبرت الريموت على جهاز آخر سليم نفس المشكله . ال ٥ فولت موجوده على السنسور

### مشاركه

ينحصر العيب بعد ما ذكرت فى IC البروسييسور وهى لن تحتاج تغيير  
-إعادة اللحام على أطرافها ( لوجود عزل نتيجة أكسدة )  
-القطع المحيطة بها .... الترانزيستورات حولها عدد 2  
-وقد مر على العيب أكثر من مرة...

### مشاركه

تاكد ان الرموت المستخدم ٢١٠ اولاً..  
يوجد على احدى اطراف البروسييسور طرف مكتوب عليه (IR) قم بقياس الفولت عليه اذا كان (٥ فولت) قم باعادة اللحام على اطراف الايسى اما اذا كان الفولت (صفر فولت ) اصبح العيب فى الميكروبروسييسور قم بتغيرة.

### مشاركه

ممكن تغير قيمة الكرسالة بحوار ic



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل العشريون

#### الجهاز جواد ستار ٢٣ نظام الشهير

العطل في البدايه ان علبه التيونر كان عليها كام نقطه دراي والصوره كانت بتروح وبتيجي الزبون كان يهز جاك الاريال كانت الصوره تنظبط ومره مع مره كل ارجل العلبه انفصلت من الشاسيه وطبعا الزبون فتح التليفزيون ويلمس سحريه الجهاز جاب خط ابيض في النص العطل في ريجوليتور ال ٩ فولت وال ١٢ فولت فيهم ارجل دراي بعد اللحام الحمد لله الصوره فردت لكن الشاشه جايه سوداء مع خطوط بيضاء لاصوت ولا صوره المهم لاقيت الخطوط الوصله من ايسيه الكنترول الخاصه ب

#### ال BU \_BH\_BL \_TU

وهي كلها في جانب الشاسيه لاقيت الخطوط فيها فصل تم عمل الكباري ولكن دون جدوي مافيش نمش جالي الزبون وقالي ياريت تخليه يشتغل علي الفيديو فقط في الحال عملت شورت بين الارجل ٨\_٥ في متكامله الاوديو والفيديو وجه النمش

وبعد كده لاقيت ان فولت ال ١٢ فولت مش موجود علي علبه التيونر وكذلك جهد ال **AGC** تم عمل كباري منها الي مصدرها وبعد تركيب علبه تيونر غير العلبه اللي كانت فيه الحمد لله القنوات جت رايقه ولكن هناك ضعف نسبي في الشاشه والزبون راضي لكن الجهاز مابفرملش عند القنوات اثناء البرمجه

وعلي فكره انا شيلت الشورت اللي عملته علي الارجل ٥\_٨ من ايسيه الفيديو

والجهاز بينقل بين ال **RF** والفيديو تمام ولكني هاغير ايسيه الفيديو للاحتياط

الافاده في موضوع الفرمله ده

مشاركه

يوجد ترابين (موبيناتين) بجوار اي سى الام واحد لل **AFT** والآخر **VCO** قم بالضبط من تراب ال **AFT** اثناء البحث سوف يفرمل وطبعا هنراجع على خط ال **a f t** طالما كان في خطوط فصله

مشاركه

الجهاز ما بيفرملش وده ممكن نتلافاه من الضغط علي زر **ok** من الريموت ونعمل لها ضبط دقيق وتنحل المشكله



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الحادي والعشرون

تلفزيون جولد ستار ٢٣ نظام قاطع راسي(خط ابيض في النصف) وجد ان المقاومة الفيزويه رقم **r416** وقيمتها نصف اوم واحد وات تالفه وايضا اى سى الراسى تالف ورقمه **ta8445k** تم تغييرهم وقياس جهد ٢٤ فولت بعد المقاومة الفيزويه تمام وبعد تركيب اى سى عمل الجهاز تمام لمده ٥ دقائق وطارت الاى سى تانى وبالقياس مره اخرى بعد رفع الاى سى وتشغل الجهاز وقياس الجهد بعد المقاومة الفيزويه وجد انه ٤٥ فولت تم تغيير المكثفات التى بدائره الراسى ولم ينخفض الجهد علما بان كل جهود الجهاز مزبوطه الا جهد الراسى اللى المفروض يكون ٢٤ فولت للعلم انه عند رفع المقاومة الفيزويه يكون الجهد ٢٤ وعند تركيبها يصبح الجهد **45**

### مشاركه

يحدث احيانا عند تلف هذا ال **lc** تفحم في الطبعة الفبر وينتج عن ذلك خلط بين الجهود فيجب كحت اى اثر للتفحم سواء عند ال **lc** او عند المقاومة ثم بعد ذلك جرب **lc** ومقاومة اخرى كما انصح بتغيير المكثفات حول اللين ودايود ٢٤ فولت

### الرد

تم حلها بتغيير اللين وجدت ان الجهد ٢٤ فولت استقر والجهاز يعمل بحاله جيده

### العطل الثاني و العشرون

لدي تلفزيون جولدستار ٢١ بوصه كل ما بين خمس دقائق اثناء المشاهده يطفى (يفصل) لا يطفى نهائيا بل يطفى وتظل اللمبة الحمراء شغالة حينها اعيد تشغل التلفزيون بالريموت

قمنا بتغيير الزر الامامي الذي في الواجهة التلفزيون

### مشاركه

اذا كان جولد ستار موديل ٢٣ او ٢٤ نظام

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

غير المكثف **c408** وهو عطل مشهور بهذا الموديل  
او يمكنك فصل الدايبود **D408** نهائي من الجهاز ولا تتركه بدل له  
وللعلم المكثف والدايبود بجوار مقاومه حراريه المغذيه لمحول الدريفر

### العطل الثالث و العشرون

جولد ستار ٢٣ نظام ١٤ بوصة ٨٠ قناة **ic ta8690an** عمليات  
**str6707** في دائرة الكهرباء العيب به ان الصورة باهتة جدا ولا تحكم  
في الاسكرين من الاين عند لف مفتاح الاسكرين تبته الصورة اكثر حتى  
لو قفلتة على الاخر لا تظلم ولا يوجد صوت وبقياس الفولت ١٨٠ \_ ٢٤  
\_ ١٦ سليم غيرت مكثف ١٨٠ دون جدوى ووجدت اثار مياة مكان الاين

#### مشاركه

قم بتنظيف الشاسيه من الماء بالأسبري  
وقم بمراجعة عدد ٢ ريجليطور بجوار اللين من جهة اليسار  
وتأكد من لحاماتهم وأيضا سلامتهم وعدم تلفهم

#### مشاركه

راجع خط ال **ABL** وقياس جهد الاضاءة على المتكاملة الام فاذا كان  
مرتفعا فالعيب **ABL** او دائرة الاضاءة واذا كان طبيعيا اى فى حدود ٤  
الى ٥ فالعيب فى اتجاه بوردة الشاشة واللين وال **180**

### العطل الرابع و العشرون

جولد ستار ٢٣ نظام ١٤ بوصة  
يشتغل لمده ٣ دقائق تمام وزى الفل وبعدين يفصل على وضع ستاند باى  
وبتشغيله يشتغل وبعدين يفصل تانى وهكذا  
وهذه ايسيهاات الجهاز

**str 6707**

**gs8334-09c**

**ta8690**

**ta8750a**

جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

لاين ١٥٤-٣٠٨a

ta8445k فيرتكل

مشاركه

وراء تبريد ال STR مكثف ٤,٧ uf غيره

مشاركه

وافصل D408 ان لم يكن العطل من المكثف



العطل الخامس و العشرون

**TV Goldstar 16**

بياناته

**STR 6707**

**TA 8690**

**GS8334-09B**

الجهاز يعمل جيدا صوت و صوره ابيض و اسود  
الجهاز فى وضع نظام سكام و يقبل اى نظام  
ولكن عند الوقوف على اى قناة يكتب على الشاشة نظام

**SCAM AUTO**

ملحوظه

عند البحث الذاتى ميشتغلش AFC

مشاركه

الأول اى سى الميمورى

وان لم يعمل AFC ضبط خفيف فى الاى إف

مشاركه

عندك ترانستور رقم Q507 قم بفصله نهائيا او طرف ٣٣ فى الميكرو

حتى نلغى نظام سيكام نهائيا

وان شاء الله الجهاز يتحول الى بال

مشاركه

ارجوا تغير الداىود D503 بدون قياس لان به تهريب

وهو عيب شائع

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

الرد

لقد تم إصلاح عطل **goldstar** عطل **system** بفصل طرف ٣٣  
في الميكرو  
وبقى ألوان

بس فاضل **AFC** ومحدث يقولى ضبط الاى إف  
لأنى جربت كثير الاى إف ولم يآثر بأى شى



### العطل السادس و العشرون

المساعدة فى نصر جولد استار موديل (**CF-21D10Y**) يعمل ب

**TA8690AN** و **TA8750AN** و **GS8334** و باور الاين

**D2499**

الجهاز يعمل لمدة حوالى ٥ دقائق ويفصل وتظل لمبة الليد مضائة افصلة  
حوالى ربع ساعة واعد تشغيله يعمل ٥ دقائق اخرى وهكذا

مشاركه

تغير مكثف علي طرف محول الدريفر الافقي رقمه علي الشاسيه

**C408**

بدون قياس

اعاده اللحام علي اطراف محول الشوبر حتي ولو كان الشكل الظاهري

سليم

اعاده اللحام علي اطراف الدريفر الافقي

الرد

بالفعل غيرت مكثف **c408** وقيمة ١٠٠ فولت ١٠ ميكرو وراجعت  
على اللحامات المشكوك فيها اشتغل الجهاز لاكثر من ٥ ساعات ولم  
يفصل



### العطل السابع و العشرون

تليفزيون جولد استار شغال **rf** لكن الفيديو اديو مش شغال لا يعطى

الشاشة السوداء يوجد عند التغيير **AV** الشاشة البيضاء كانها على

الوضع **rf**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

غيرت الايسى ٧٢٢٢ المسئول عن وصلة الفيديو اديو وقست الطرف ٩ من الايسى الميكرو كمبيوتر بيغير الفولت من ١,٥ الي ٢ عند فصل الرجل ٩ من الجهاز عندما اوصلها اجد الفولت ٤,٤ ويتغير عند تغيير الباند **av** الي ٤,٥ الايسى **7222** ممكن اعطيلة فولت كام على

المقاومة علشان يغير **av**

مشاركه

طالما تاكدت من سلامة **IC** التحويل

اعلم انه لابد من تغيير الجهد على طرف الميكرو كمبيوتر المذكور وبالتالي يتغير على الطرف ٢ من ال **IC** الذى قمت بتغييره لكى يقوم بعملية تحويل الجهاز من ارسال الى **AV** وعموما للاختبار ولكى تضع الجهاز بالعافيه على وضع **AV** وتلغى وضع **TV** مؤقتا انزع ال **IC** الذى غيرته خالص واعمل شورت بين الطرفين ٨/٧ للصوره ١١/١٠ للصوت الجهد يتغير مع الضغط من صفر الى ٥ فولت



## العطل الثامن و العشرون

الجهاز ضارب باور **str** مع البريدج المهم غيرت البريدج وركبت دايرة باور خارجية الجهاز يشتغل للحظات وبعد كدة يقرب ويجيب خطوط بيضاء تحتها شاشة سمراء لاحظت ان ال ١٢ فولت الي خارجين من دايرة الباور بيذيدوا ل ٥ فولت فبيحصل بروتكشن والجهاز يقفل وال ٥ فولت ال خارجين من الرجيلاتور يموتو والرجيلاتور يسخن علي فكرة ثاني مرة تحصل معايا المشكلة مع نفس الجهاز اركبلة دايرة باور ويعمل المشكلة دي المرة الي قبل كدة عالجتها بانى فصلت الرجيلاتور من الدايرة ودخلت بال ١٢ عليا وخرجت بالخمس ع الدايرة لاعتقادي انها مشكلة بالجهاز لكن تكررها للمرة الثانية اكدي ان في حاجة غايبة عنى في موضوع التركيب فياريت حد يحملي الدايرة او يكون ركبها قبل كدة لنفس الجهاز يدلني لاني احترت **model\_kcf-20e** نصر جولد

ستار ٢٣ نظام

الرد

حليت المشكلة بس مش كاملة رفعت الترانزستور رقم **803** من الجهاز

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

اشتغل تمام بس بطفي من الريموت الجهاز بيعمل ميوت صوت لكن في نمش ضعيف ظاهر في الشاشة معناه انه شغال ارجو المتابعة

الرد

صلحت الدائرة الاصلية للجهاز ورجعت الجهاز لاصلة واشتغل تمام غيرت الزنر وال **str** ومكثفات الباور واشتغل تمام والحمد لله



### العطل التاسع و العشرون

عندى جهاز جولدستار ٢٣ نظام

موديل **CF-16A74Y**

**IC RGB :TA8690AN**

هذا الجهاز عامل وش شديد ومفیش صوت غيرتله جميع كريستالات الصوت

**1. 6.0**

**2. 5.5**

**3. 6.5**

وغيرت **IC RGB** ومفیش فايده

مشاركه

ارفع الكرسالة ال ٦,٠ و ضع مكانها واحده ٥,٥ و اخبرنى بالنتيجة اذا كان الوضع كما هو رجع الكرسالة مكانها و ارفع الكرسالة ال ٦,٥ و ضع مكانها ٥,٥

الرد

تم حل هذه المشكله الرخمه

الصوره كانت كويسه بس خطر فى بالى وانا بفكر ان ممكن الصوره تكون احسن من كده بحاجه بسيطه جدا فقلت اجرب الفاين تيوننج وبالفعل بعد عمل الفاين الصوت اتعدل فقامت بالبحث عن القنوات مره ثانيه فوجد ان البرنامج لا يقف عندما يكون الصوت والصوره نقيه

١٠٠ بال ١٠٠ وبعد تحريك تراب ال **aft**

كل حاجه بقيت تمام



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الثلاثون

جهاز جولدستار ٢٣ نظام

**model no: CF-14E48Y**

في البدايه كان فاصل باور

ووجدت ال **STR6707** أوبن والفيوز والمقاومه **R826** أوبن

وقمت بتغييرهم مع الترانزيستور **Q805** بالرغم من سلامة

الترانزيستور

فقام الجهاز ولكن كانت لمبة السيريا عاليه جاً

وبالبحث إكتشفت أن اللاين يخرج فولتيات عالي وعند فصل طرف ال

٢٤ فولت أجد الجهاز يقوم ثم يهبط سريعاً

وكان الفني السابق مركب روجيلا تور ٢٤ فولت على خرج ال ٢٤ فولت

لإرتفاعه

المهم قمت بتغيير اللاين ومتكاملة الفيرت لوجود شورت بها

المهم المفروض في الوضع الحالي أن يعمل الجهاز طبيعي

ولكنه مازال يقوم ثم يفصل سريعاً

ليد البور يضى ثم يفصل

ال ٣٠٠ فولت موجودين ولكن مخرج الباور يفصل

حتى مع فصل اللاين يبقى الوضع كما هو عليه

### الرد

أعلم أن هذا الجهاز من أسهل الأجهزة

ولكني محتار فيه مش عارف أعمل إيه ثاني

استبدل الفتوكبلر و **SE110** وسيعمل جيداً

حاول تغير ال **str** بقطعة شغالة

### مشاركه

قولت انك غيرت ترانزيستر رقم **Q 805 D 1207** رجع

الترانزيستر القديم في حاله انه سليم لان الموجود بالسوق تالف او ركب

مكانه **C3852** افضل مع مراعاة ال **BCE** لان الرقم هذا يركب

مقلوب وايضا يعمل نفس العيب وتاكد من الزنر **D811** وهو ٦,٨

فولت

ايضا غير المكثف **C826** وقيمته ٢٢٠ ٣٥ فولت بدون قياس لانه

يسبب نفس العيب

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الواحد و الثلاثون

#### جولد ستار ٢٣ نظام

العطل قناة الفيديو تعمل تمام باستثناء اسم اظلام اعلي الشاشة واسفلها المشكلة الحقيقية ان باقى ٨٠ قناة كلهم قناة الفيديو اي يعطون نفس اشارة الفيديو والصوت جيد وكذلك الاظلام عند رفع مصدر اشارة الفيديو لا يوجد صوت ولا صورة (مع الاريال) فقط ستارة زرقاء مع الاظلام السابق وارجو المساعدة مع العلم ان الجهود ٢ و ٩ و ٥ فولت و ١٨٠ كلها تمام وغيرت التيونر

#### مشاركه

**23** نظام مفيهوش خلفية زرقة عموما استبدل المتكاملة المشط

**LA7222** الموجودة بجوار التيونر او اعمل شورط على الرجل ٥,٨

فيها

وبالله التوفيق

مازال العطل موجود واعلمك باتني غيرت الاتى **LA7222**

**TA8750 24C02 Q202(C3198)** وكذلك غيرت الاتى من

شاسية ٢٣ نظام شغال ولكن ليس جيدا جدا **TA8690 GS8334**

بعد ذلك عملت شورت على ١٢/١١ و ٥/٨ ارجل **la7222** اعطاني

صورة مثل القنوات المشفرة

#### مشاركه

اذا ظهرت الصورة فعلا عند عمل قصر على **ic**

رجل ٥-٨ و ١١-١٢ ومهما كانت مشوّهة نكون وضعنا يدنا

على العطل .. تابعني ونفذ ما اقوله بالحرف

ارفع **LA 7222** من الجهاز نهائيا

اعمل قصر بين ١١+١٢ و ٥+٨ ... جرب

راجع على الشاسية احتمال يكون هناك شرح بجوار علبة التيونر

راجع على ترانزستورات المتصلة ب **ic LA7222**



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الثاني و الثلاثون

استفسار بسيط لماذا المكثف **807 c** وقيمه ٢٢٠ ميكرو ٣٥ فولت  
ينفجر كنت اعتقد ان الضغوط الخارجه مش مضبوطه وبعد التاكد وقياس  
الفولت على هذا المكثف بعد تغييره وجدتها ٥٥ فولت مع ان من  
المفروض انها اقل من هذه القيمه

مشاركه

ارتفاع الجهد علي المكثف **807 c** ناتج عن تهريب في **Q803**  
يتم تغييره والتاكد من عدم وجود اي تلامس بالنقط المجاوره

الرد

يوجد فولت اعلى من المفروض من الشوبر على **D807** المفروض  
انه ٨,٩ فولت ولكن عند القياس وجدت الفولت ٧٠ اي ضعف  
المطلوب والضغوط الاخرى هل المتسبب في ارتفاع الفولت ال **STR**  
**S 6707** بالرغم من انها جديده

مشاركه

عيب في الفوتو كابلر ورقمه **IC801** ومكتوب عليه **TLP721**

مشاركه

هذا الجهاز لا يوجد فيه اعطال شاذه لاته من التصميمات الجيده  
عطلك احتمالاه

الفوتو كابلر **TLP721**

**IC se110** ورقمه **IC 803**

**IC STRS-6707**

ورجاء يتم تغييرهم بدون قياس لانه لا ينفج فيهم قياس للتاكد من  
الصلاحية

مشاركه

تم تغيير المكثفات باخرى جديده كما تم تغير ال **STR S6707**  
وركبت مكانها **STR S6706** جديده ومازالت المشكله قائمه في  
ارتفاع الجهود وخاصه الفولت على **D 807** من المفروض انه ٥٠  
فولت ولكنه ٧٠ فولت

تم اصلاح

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

الجهاز بفضل الله ثم انتم اخوانى وكان المتسبب فى ارتفاع الجهود فعلا الفوتو كابلر وتم استبداله بواحد جديد وانحلت المشكله



### العطل الثالث و الثلاثون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام مشكلته؟؟ ظاهر العطل ان الجهاز فاصل باور والمكثف الكبير شاحن ولكن عند فصل مخارج الباور طلع الفولت من الباور سليم وحتى بعد التحميل عليه الفولت ثابت قمت بتوصيل خرج خرج بالتتالي حتى خرج تقريبا ال ١٢ فولت اللي راичه على **ic** روجيليتور ال **la7805**التي تغزى العمليات والذاكره وعند فصل خرج هذه ال **ic** يطلع الباور سليم وعند توصيلها يحدث الخلل

مشاركه

غير ٧٨٠٥ او غير اللاين  
تاكد من الميمورى او الميكرو كنترول

الرد

العطل كان من مكثف الباور اللي قيمته **4.7/50**

رقم المكثف **c824**



### العطل الرابع و الثلاثون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام **80** قناه الي شغال **TA8690** المشكله في خط **ABL** الشاشة بيضاء جدا ومفتاح الاسكرين لا يعمل بشكل طبيعي فعند زياده مفتاح الاسكرين يعمل خط افقي غيرت كل شيء علي خط **ABL** وكل مكثفات الباور و الهوريزنتال وتم تغيير **TA 8690** و **AN8750** واللين وسوكت الشاشة وتم اختبار الشاشة دون جدوي

مشاركه

غير منظم الجهد ٩ فولت ٧٨٠٩ ، وأيضا ٧٨١٢ والتأكد من مقاومات المتصلة بهما جيدا (كلهم جميعا قريبين من الاين )

الرد

تم فعلا التاكد من منظم ٩ و ١٢ فولت وتغيرهم والمكثفات الخاصه بهم

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

دون جدوي

مشاركة

افصل طرف ٤٩ من **ic01** ميكروكمبيوتر وهو خاص - **video mute** اذا ظهرت الصورة يكون العطل في **ic01** وهذه الخاصية موجودة لمنع ظهور الصورة أثناء نقل أو تغيير القنوات والله أعلم وبالله التوفيق

الرد

اعتقد المشكله عندي في خط **ABL** وشده اضاءة الشاشة عند تحريك مفتاح الاسكرين فعند غلق الاسكرين تماما تاتي الصور ضعيفه جدا بالوان خطأ والفولتات علي خط **ABL** غير مضبوطة المفروض ان فيه

٢ فولت علي المقاومة **R424** بعد **D501** و **D401** كما ان فولت ١٨٠ و ٤٠ و ٢٤ يتاثروا بالزياده والنقصان عند تحريك الاسكرين

وتم التأكد موحد ١٨٠ والمكثف ٢٥٠/١٠

مشاركة

افصل الزنر **zd401** وكان تقريبا مخرف بس بعدها الجهاز اشتغل كويس

انت لو متأكد ان العطل في مسار **ABL** فقيس مكوناته فهي قليلة وخصوصا مقاومتين (**r423 75k . r422 91k** بينه وبين ١٢ فولت ) ملحوظة : أعتقد ان ١٢ فولت لا يستطيع ان يمر في مسار **ABL** لان الموحد **D401** في حالة انحياز عكسي

الرد

تم التأكد من توجيهاتكم وتم فصل الموحد **D401** وتم تغير كل

مقاومات خط **Abi** ولا جديد

كما تم فصل الرجل ٤٩ لاس سي الميكرو ولم يتغير شيء حاليا قمت بتغير بعض مكثفات الالوان الصغيرة القيمة بجوار **Ta8690** فتحسن وضع الصورة قليلاصبحت واضحة بعض الشيء ولكنها نيجاتيف وما زال فتح الاسكرين يوديء الي حدوث خط افقي اعتقد ان هذا العطل سببه في دائرة الالوان

مع العلم بانني قمت بتغير **Ta8690** مرتين وكذلك تم

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

تغير **an8750** وايضا **DI501** و **DI511**

### مشاركة

هذه المشكله باجهزة الجولد ستار لتلف الدلى لايين وهو يتصل بطرفى  
٢ و ٣ بالمتكامله ٨٧٥٠

### الرد

تم والحمد لله اصلاح الجهاز ويعمل بصوره ممتازة  
وكان لازم علينا التنويه عن سبب العطل وهو بسيط جدا مكثف

الامرار ٥٦٠ **C** وقيمته ١٠ **m/16v**

من الطرف رقم ٣ للدليلاي لايين **DL511** واصل الي الرجل رقم

**TA8690** **VIDEO IN 31** لللاي سي



### العطل الخامس و الثلاثون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام **80** قناة ١٤ بوصة قاطع الوان يعمل ابيض  
واسود وجد ان النظام متغير الى السيكام غيرت النظام الى بال لا يتغير  
من القائمة (اصل الى القائمة والى النظام واعمل على بال واضغط اوكى  
لا يتغير واذا عملتة اوتو يختار السيكام ) غيرت المومرى ومازال العيب  
موجود لا يتغير النظام

### مشاركة

اليك الحل ولا تسال عن السبب

افصل طرف ٤٠ من اى سى الماذر ستظهر الالوان

الميكرو كمبيوتر يوجد طرف ال **system** افصله

وهو على ما ذكر طرف ٤٢ اتأكد من الدجرام وافصله هيشغل الجهاز

تمام

### الرد

تم فصل الرجل ٤٠ من الايسى الكبيرة وعمل التلفزيون الوان تمام وكتب  
سيكام على الشاشة

### مشاركة

لاحظت فى هذا الجهاز منذ فترة طويلة انه كلما غيرت اللاين له  
تنقطع الالوان وبعد اجراء القياسات تجد كل حاجة سليمة وبرغم ذلك يتم  
تغيير اى سى السيكام و اى سى الاسيليترا لتى بداخلها الالوان ايضا ولكن  
يظل الجهاز بدون الوان والاحظ ان طرف ٤٠ باى سى الاسوليتور لا

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

يوجد عليه فولت وبفصل طرف ٤٠ تظهر الالوان والجهاز يبقى تمام حتى ان بعض الزملاء ياتي لهم الجهاز بدون الوان اقول لهم افصلوا طرف ٤٠ وبالفعل تظهر الالوان المفروض يكون عليها خرج الالوان وهو من ٤ الى ٥ فولت فلم اجد عليها الفولت ففقت بفصل هذا الطرف من الشاسية فوجد الفولت خارج من الايسة والالوان جاءت والتحكم شغال ولكن الانظمة لاتعمل فكان العميل مستعجل فلم ادرس الحالة

### مشاركة

رجل ٤٠ هذة هي رجل **id** رجل التعارف وهي فى حالة البال يجب ان تكون ٥ز ٦ فولت وفى حالة السيكام ٨ فولت وهي رايحة الى الميكرو

### مشاركة

وانت لو فصلت رجل ٤٠ من الميكرو سوف تعطى نفس الغرض

### مشاركة

هو خلل بالنبضة الافقية التى تفتح بوابة اللون واتقدم للاخوة ب **schematic** لتتبع فقد الالوان كما تعلمت بعد التأكد من سلامة الصورة الابيض اسود وال **AFT** اى سلامة الصورة

**1-**التأكد من سلامة تغذية اى سى الالوان

**2-**حرك مفتاح اللون بالزيادة والنقصان ولاحظ هل يتغير على اى سى الالوان لو هناك تغيير اكمل الخطوة القادمة لو لا تغيير تتبع التحكم من الاى سى حتى المايكرو والذاكرة

**3-**قس الفولت على طرف التعارف للالوان لو قيمته قيمة السيكام او صغيرة جدا

اختبر النبضات الافقية من الملاين حتى اى سى الالوان لو سليمة تاكد من سلامة مرشح الجرس للالوان(فاصل الالوان)\*\*افصل طرف التعارف لو ظهرت الالوان

العيب بالنبضة الافقية او الاى سى نفسها  
اما لو جهد التعارف سليم(بال) تاكد من سلامة جهد ودائرة مرشح

## APC;ACC

كذلك سلامة كريستة اللون(المذبذب) وبفات الربط معها(التريمران وجد)

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

هل تصدق ان بوت المذبذب الافقى يسبب قطع الالوان برغم سلامة الصورة

طبعا بسبب خلل النبضة الافقية



### العطل السادس و الثلاثون

على وضع **stand by** وعند أعطائه بالصه من البريس يقوم واثناء

قيامه يغلق مره اخرى

اين العطل خاصه ان منطقه الهورزنت سليمه

#### مشاركه

ان كان ليد البيان بيفضل ومنور عند فصل الجهاز

فى الغالب **C408** وان كان منطفئ قيس خرج دائرة الباور ان كان

غير سليم غير مكثفات الباور

#### الرد

غيرت المكثف بل جميع مكثفات الباور والهوززنت معا

ومازال العطل قائم

ولكن ملحوظه اننى أقوم بقفل الرجل الخاصه **onlof** بالأرضى فى

أيسى الكنترول يقوم الجهاز ويشغل ولكن تكون الصوره غامقه وبعد

ذلك يشغل طبيعى عند فصل الشورت ولكن يعود العيب بعد فتره من

غلق الجهاز

عند أعطائه بالصه من البريس يلقط ويفصل ويتكون اللمبه الحمراء

مضيئه وال ه فولت موجدين على الكنترول

#### مشاركه

اختبرالريجيوالاتور ٩ فولت و ٢ فولت(الجهود الداخلة والخارجة)

ايضا الدايدوات على الرجل ٣ و ٢ و ١ من **str**

الزينرات حول ٢٤ **c02**

#### الرد

بعد المراجع وجد أن كله سليم ومازال العطل قائم



### العطل السابع و الثلاثون

عندى مشكلة الوان فى جهاز جولد ستار

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

**23** نظام يعمل ب **str6707**

ومتكامله المزبذب **ta8690**

الجهاز قاطع الوان تم تغيير كرسالة الالوان و **ta8750** و **ta8690**  
ولكن دون نتيجة فما الحل فى هذا الجهاز؟؟

مشاركه

اختبر الفولت على الطرف ٤٠ من **IC 501** وكذلك الفولت على

الطرف ٩ من **IC 502**

لايوجد جهد او جهد منخفض اختبر او استبدل **IC 01** الطرف ٨  
الخاص بتشبع الألوان

الرد

الجهد فى حدود ٤ فولت

مشاركه

هل الجهاز يعمل على نظام تلقائى ام لا ---اجعل الجهاز يعمل على نظام

تلقائى وان كان يعمل اختبر **X501---X502** اختبر جهد الطرف

١٦ من **IC 501** وهو طرف اشارة **R-Y** اختبر جهد طرف ٢١ من

**IC 502** وهو طرف خاص بخرج الإشارة **R-Y** ثم استبدل **IC**

**502** ان كان يعمل على نظام بال اختبر فولت قاعدة **TR Q501** ان

كان منخفضا اختبر **X501---Q501---Q503** ان كان الفولت

على استبدل **IC 01** الطرف ٧ الخاص بنظام **NTSC** ان كان يعمل

على هذا النظام اختبر جهد قاعدة **TR Q501** ان كان الجهد على

استبدل **X501---Q503---Q501** ان كان الجهد منخفض اختبر

الطرف ٧ فى **IC 01 NTSC**

مشاركه

ارفع الزينر دايود **D503** وقيمه **6.8V** من الشاسية نهائيا

موجب هذا الزينر واصل الي **Q517**

او افصل الرجل رقم ٣٣ في الميكرو وهو عيب متكرر

اذ لم يجدي ذلك

اعمل شورت بين الرجل رقم ١٢ و ١٣ لاي سي **AN8750**

الرد

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

الفولت على الطرف ٤٠ فى **ic 501**

ضعيف جدا حوالى ٠,٤ فولت اما على الطرف ٩ فى **ic502** الفولت  
٤,٦

فهل معنى هذا ان الميكرو كمبيوتر تالفه وما الشئ التالف فيها بالتحديد  
مشاركه

افصل **D501** نهائيا وسيعمل جيدا وهو عيب متكرر

بجوار ٢ رجوليتور تجد الدايدو جنب المخارج **a.v**

الرد

وجدت الدايدو وفصلته ولكن دون جدوى

مشاركه

توجد مقاومه ١ **K** مش فاكر رقمها ولكن هى امام الاى سى مباشر من  
ناحيه الشاشة على الشمال تاكد منها



## العطل الثامن و الثلاثون

جولدستار ٢٣ نظام قاطع اللون مع اعتبار ان الجهاز يقف عند البحث  
على المحطة فهل نكسر البفات ولا اية

الايسهات هي **ta 8690 ta7850**

مشاركه

افصل **D503** اذا الالوان لم تظهر أفصل طرف ٤٠ من **ta8690**

الخاص بالتحكم فى الالوان اذا لم تظهر تأكد فقط من قيمة المقاومة

**R417** حولى ١,٢ أوم المتصلة بالمنظم **LM7812** اذا لم تظهر

الالوان ألحم طرف ٤٠ تاتى ويوجد جمبر غير ملحوم عند

منتصف **IC502** سيكام من جهة العلوى أعمل قصر **SHORT**

للجمبر تلاحظ ظهور الالوان زيادة قوى قلل الالوان عن طريق الريموت

اذا لم تظهر الالوان تفصل طرف **SECAM** من **IC** ميكرو كمبيوتر

وخصوصا اذا ظهر كلمة **SECAM** على الشاشة بدلا من كلمة **PAL**





## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل التاسع و الثلاثون

تليفزيون جولد ستار ٢٣ نظام صورة الجهاز ١٠٠% ولكن الصوت مش موجود (صوت القناة) وبة وشة مع صوت محطة راديو

### مشاركه

يوجد كرسالة ٥,٥ قم بتجربتها وهي ٣ طرف عندك ايسة بيعمل سوتش بين **tv** و **av** ممكن يكون العيب فية ورقمة

### **LA7222 IC201**

وايضا **Q602** وايضا رجل رقم ٤ في ايسة الصوت التأكد من فولتها

### **TDA2006** ١٢ وهو

### الرد

ساختر ما عملتة..

### 1. غيرت **ic ta8690**

2. غيرت **ic la7222** ولغيتهها ووصلت الطرف ١١ب ١٢

والطرف ٥ب ٨

### 3. غيرت **q602**

4. غيرت **ic** البروسييسور من زهقى

5. غيرت الكرسالة

6. غيرت التراب

7. مش عارف اغير اية تانى

### مشاركه

يتم تغيير **Q06 +q07** بدون قياس لي سوال هل عند البحث لا تثبت المحطه اذا كان كذلك افدني سيكون البحث عن العطل في مكان اخر بعيد

### مشاركه

تتبع مرحلة **afc** و خاصة البفة ال **c08**

### الرد

تم تغييرهما (**Q06 & Q07**) والحال على ما هو عليه

والمحطة تثبت تمام ١٠٠%

### مشاركه

لقد ذكرت انه قد تم تغيير الكرسالة ذات الثلاث اطراف من قبل

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

ارجوا ان تذكر لي الاحرف الثلاث المكتوبه من اعلي m٥,٥  
يجب ان تلاحظ وهو خطأ شائع جدا بين الفنيين انه يوجد نوعين من  
الكرستالات نوع للاشاره ونوع للصوت المطلوب للصوت هو **sf**  
ويجب ان تاخذه من شاسيه قديم لانه غير متوفر في السوق



### العطل الاربعون

عندى جهاز جولد ستار ٢٣ نظام مش بيحفظ قنوات اثناء البحث وجربت  
الترابات فى جهاز اخر شغالين تمام  
وغيرت الفلاشه بالرغم من انها سليمه وال ٣١ مطبطين  
مش بيحفظ القنوات اى يخذنها بعد البحث الصحيح ولا البحث لايقف  
اصلا عند القناه المستقبليه  
بيحصل بالظبط انه لما بعمل بحث اتوماتيكي بيحبيب قنوات ومش  
بيحفظها

### مشاركه

هذا العطل لا يتعدى نقص ١٢ فولت  
ضبط أو كسر البفات داخل الأيقات  
أعادة لحامات جيدا

### مشاركه

المشكلة في الاي اف بتاع ال **vco** والتاني بتاع **aft** ولا تتعب نفسك  
لا فولتيات ولا غيره والحل استبدالهم ان كانوا تلفوا او اضبطهم لكن عملية  
الضبط مملة جدا وهي كالاتي  
تفتح القائمة وتدخل للضبط اليدوي وتبحث  
وخلال عملية البحث تضبط بالراحة جدا ال **if** بتاع ال **aft** الى ان يقف  
الجهاز على قناة ويفضل ان تكون على تردد ال **vhf h** وبعد ماتتوقف  
القناة تحاول ببطء تحرير **vco if** الى ان تصل الى افضل صورة  
وبعدها تضبط ببطء شديد وبحرص ال **aft if** وهكذا الى ان تصل الى  
افضل صورة وصوت  
اذا لم يستجب الجهاز الى الضبط اختبر **vco if** هل له تاثير على جودة  
الصورة ام لا ان لم يكن له تاثير فهو تالف يجب استبداله  
وان كان له تاثير يجب استبدال ال **aft if**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

وعموما خذها قاعدة عامة لديك اذا لم يتم العيب بالجهاز  
يعني الجهاز من البيت للصيانة عندك يكون العيب بال **aft if**  
اما اذا تم اللعب باحد ال **if** عموما يبقى الله يعينك وتضبطهم وامرك الى  
الله  
ملحوظات قبل صيانة هذا العيب نادرا ما ينتج العيب عن اختلاف فولتيات  
الجهاز الا اذا كان النقص او الزيادة يزيد عن نسبة ٥%  
وفي بعض الاحيان النادرة ايضا يكون العيب من التيونر نفسه وهناك  
بعض الضغوط على المذبذب لكني لا اتذكرها الان تعينك على تقريب  
الضبط وتتغير قيمتها عن طريق ضبط ال **if**



### العطل الحادي و الاربعون

تليفزيون جولد ستار ٢٣ نظام ٢٠ بوصه  
كان لا يستجيب للريموت ولا ازرار التليفزيون واللمبة البيان مضيئه  
والخمسه فولت على السنوسر موجوده والفولت على ( **c** ) بور اللالين  
حوالى ٦٠ فولت

### العلاج

قمت بتغيير مكثف بجوار ال **str** وقيمه ٢٢٠ ميكرو على ٣٥ فولت  
واشتغل الجهاز تمام



### العطل الثاني و الاربعون

جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل

الصورة شبه نيجاتف ولا يوجد تأثير للكونتراست والبرايت  
( **con&br** ) ويوجد نطة **vert** خفيفه بالصورة مع ظهور سواد من  
أسفل ومن أعلى حوالى ٣ سنتيمتر

### الأصلاح

جائنى التلفزيون من بعد فنى آخر والعميل كان يشكى من النضة فقط ثم  
ظهرت هذه الأعطال وأتفق معه على تغير الشاسيه

المهم بعد تعب وقياس ترانزيتور المرنيات وتغير المتكاملة **ta8690**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

ونفس العطل

للأسف أنا لا أعمل بالمختط الا في هذه الحالات  
تم قياس الفولت على أطراف المتكاملة لوحظ أن الريجلاتور

**la76809** الخل تمام ولكن الخرج

**6 فولت (ic402)** تم تغييره بواحد جديد وأشتغل التلفزيون تمام

بعد يومين رجع التلفزيون وبه خط **vert** في منتصف الصورة ولا يوجد

صوت (نسميه عطل مزدوج)

ينتج عن نقص الفولت ٩ او ١٢ الخارجين من الين لتغذية المتكاملة الأم

لتقوم بتشغيل كامل وظائفها

للأسف لم يتحمل الريجلاتور الجديد تم تركيب واحد أستعمال وأشتغل

التلفزيون



### العطل الثالث و الاربعون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام عند فتح الجهاز يلاحظ سواد من جميع  
الشاشة مع عدم وجود صورة (الشاشة بيضاء فيديو) والاضائة ضعيفة  
جدا

مشاركه

هل يوجد صوت

هل يوجد كتابه

ممكن مؤقتا تغير **ic -la7222**

الرد

الجهاز لا يوجد به صوت ولا تظهر اي بيانات على الشاشة كما ان فلت  
١١٠ الموجود على طرف الاين يقرا ٥٠ فولت ويلاحظ عند رفع المكثف

١٦٠ فولت ان الفولت يقرا **110** على الافوميتر الديجتال

مشاركه

ارجوا تجربه الجهاز علي وضعيه **AV** بواسطه فيديو او رسيفر

برجاء قياس الجهد علي طرفي المكثف ١٦٠ فولت

وليس الاين لان الافو الديجيتل لا يقيس جيدا علي اطراف الاين

مشاركه

الفولت الموجود على المكثف ال ١٦٠ هو ٥٠ فولت وقد زكرت من قبل

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

اننى قمت برفع الاين وفعلا قمت بقياس ال ١١٠ فولت على مكثف ١٦٠ فوجدته ١١٠ فولت

### الرد

تم تغير الاين وكان رقمة ١٥٤-٣٠٩ و **a** وما زال العطل كما هو على فكرة كل فولتيات الجهاز موجودة ولكنها اقل من الفولت المقتن عليه الجهاز فمثلا ١١٠ تكون +٧٠ ١٢ تكون ٨ فولت تقريبا ٥ فولت . كما تم قياس الفولت المغذى للايسهات فوجد مضبوط والان لدى سؤال هل ممكن تلف **Ic** الخاص بوظائف الجهاز مثل الاضاءة والالوان والكونتراست و **agc** والفيديو يكون السبب فى هذا العطل

### مشاركه

غير مكثفات الباور  
لانه اذا كان ٥٠ فولت على المكثف ١٦٠ فولت ستكون الاضاءة غير مكتملة من الاجناب  
هل الاضاءة مكتمله من الاجناب

### الرد

لقد قمت بتغير الثلاث مكثفات الموجودة فى دائرة البور وما زال العطل موجود اما بالنسبة الى سؤالك هل هناك نقص فى الجوانب ؟ نعم هناك نقص من جميع الجوانب تقريبا ٣ سم ولكن لا توجد صورة نهائى والشاشة لا يوجد بها نمش **AGC** ولا تظهر اى كتابة على الشاشة لان الشاشة على شكل فيديو اى ان الشاشة ملساء

### مشاركه

قم بتغيير ال **se110** ومكثف ارتكاز الاين وان شاء الله سوف يزول العطل

**SE110** يحافظ على ثبات الجهد ١١٠ فولت

الجهد اقل من ١١٠ اثناء اقلاع الجهاز استبدل بدون قياس **C3852** من نوع جيد والزرر ٦,٨ فولت وجود الراستر ولا يوجد بينات والشاشة مضيئة خافتة نظرا لانخفاض جهد التغذية عن ١١٠ فولت

### مشاركه

افصل تغذية اللاين وضع لمبة ١٠٠ وات على المكثف ١١٠ وبعد ذلك قم بقياس الفولت فى هذا الوضع اذا كان ٥٠ فهذا يوضح ان العيب فى سكة الستاندباى واذا كان ١١٠ فيكون فى سكة الاين او فى الخارج

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### العطل الرابع و الاربعون

الجهاز جاء الى الورشه فاصل نهائى بعد الكشف تم تغيير مكونات دائره الباور واشتغل الجهاز ووجدت ريجلوتر ال 5 فولت المغذى للبروسيسور تالف تم التغيير وكله تمام وبعد ذلك وجد البحث لا يتوقف فقلت بسيطه ضبط فى ال **IF AFT** وتنتهى المشكله لكن مفيش فايده قلت اغيرهم برده مفيش فايده غيرت المتكامله **TA8690** برده كما هو

تأكد من ال ١٢ فولت

مشاركه

غيرالميكرو كمبيوتر

مشاركه

فعلا الميكرو كمبيوتر قمت بتغيره مرة لعدم تثبيت القنوات فى هذا الجهاز

### العطل الخامس و الاربعون

عندى جولد ستار ٢٣ نظام ٨٠ قناة سمعت به صوت سبارك خفيف وسكت

فتحته وغيرت **str 6707** وتكررت المشكله وهذه المرة رأيت فرقت الشرارة بمنطقة آى سى الفيرتكال ٠٠٠ ولا أطيل عليكم فقد أكل **str ٦** فقد فصلت تغذية اللاين وغيرت المكثفات وتم قياس المقاومات والترنزستور

والموحدات ووضعت **str** جديدة ثم وصلت كهرباء بواسطة السيريا فقامت دائرة الباور للحظة وأضاءت لمبة ستاند باى ثم انطفأ الجميع ففصلت التغذية ووصلتها بعد دقيقة فتكرر الموضوع قلت أغير الزنر ٦،٨ بحثت عندى فوجدت ٦،٢ فوضعتة ووصلت سيريا فوجدت لمبة الـ ٢٠٠ وات عالية جدا معناه أن الجهاز شورت مباشر

مشاركه

غير المكثفات الكيمياءيه

التي يتغاضى عنها الكثير ينظرون لها بالشكل وقيمة الفولت ولكن فى

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

دائرة البور هناك مكثف قبله موقوته لل **STR**

الرد

انا غيرت

**se110+c3852+10/100v+str+zd6.8+220m/5**

**0**

مشاركه

مكثف بشكل المقاومه رقمه **c808** على رجل ٨ من **STR**

جودة **STR**

عند توصيل الكهرباء للجهاز بسمع صوت قيام الباور واللمبة بتنور

والخرج يكون تمام

لكن لحظات ويموت هذا آخر الحالة

مشاركه

تعلم ان باور الجولد ستار ٢٣ نظام جذء ان قبل وبعد التشوير ومرتبطين

ببعضهما بالفوتوكوبلر يربط ال **STR** بترانزستورات التشغيل من بعد

التشوير

ومن هنا تاتي فائدة الباور الخارجى تحدد لك

هل العطل بالباور عموما ام من الافقى

هل العطل فى الجزء الساخن ام البارد من الباور

وتحدد لك حاله الجهاز بعد التشغيل لانها لاتتلف بسهولة نتيجه حمل

عليها ولكنها تصدر صفير نعرف منه ان هناك شىء خطأ

اقول هذا الكلام كثيرا لاننا كم وقعنا فى مثل هذه الامور وتضيع من

الوقت الكثير

الرد

المفاجأة

عملت شورت على المقاومه ٠,٣٣ قلت يمكن اوبن فطارت **str**

قلت مش مهم اغيرها انا احط ترنزستور بتاع باور السامسونج ٦٠ قناة

مكان الترنزستور الداخلى لل **str** دا من غلبى فعلا وضعت الترنزستور

وشغلت الجهاز

اشتغل وخرجت فولتات دائرة الباور فطقات الجهاز ووصلت كل الاحمال

وشغلت كله تمام وكابل الهاء تينشن مفصول من الشاشة لكنى سامع

صوت خروجه كفحيح الأفعى طبعاً والدفلكشن موصل ولاشء مفصول

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

سوى كابل الهاى تينشن

قلت إنتهت المأساة على خير طفيت الجهاز ووصلت الكابل بالشاشة  
وعند التوصيل للسيريا رأيت الشرارة والفرقة عند آى سى الفيرتكال  
وإنطفأ الجهاز وقال لى حط نقطة وإبدأ من أول السطر  
فهل أنتم معى فى توقعى أن الشاشة هى السبب

مشاركه

اولا عليك تنظيف ليد الاين الواصل مع الشاشة جيدا قبل اي شيء  
واستعين بمادة عازلة

ثانيا عليك تغير كلا من **str6707.se110** فوتو كبلا اطقم كامل  
مرة واحدة والتأكد من الزنر الوحيد في دائرة البور انة ٨,٦ فولت وتأكد  
من قياس **c3852**

ثالثا فصل بور الاين اي كان وضع البور وقياس الفولت علي كلكتور  
الترنستور ١٠ فولت من دون تحميل  
بعد التأكد من القياس وصل الترنستور للاين وانزع سوكت الشاشة وقم  
بالتجربة طبعا من السييرة  
لو ان هناك مشكلة من الشاشة سوف تظهر قم بنزع ايس الفركتل عند  
التجربة ايضا



## العطل السادس و الاربعون

الجهاز عند وضعة علي السريا تضئ لد البيان وعند الضغط علي برست  
القنوات تطفي لمبة البيان ولا يقوم الجهاز مع وجود فولت علي مكثف  
البور مع العلم تم تغير اكثر من الاستي ار وتغير المكثفات التابعة لها وتم  
تغير **t1p721** ووضع مكانها **pc817** حيث لا يوجد فولت علي  
الترانستور **c3852a** ولا يوجد ١٢-٥ فولت وعند اضاءة لمبة البيان  
يوجد فولت علي ترانسستور الي ثم يتلاشي ولا يوجد فولت الا  
علي **I803** الي رجل رقم ١ في الاستي ار فما هو الحل

مشاركه

1. هل يوجد فولت على مجمع ترانزيستور الين

2. يتم التأكد من مكثف خلف تبريد **str**

3. 50 فولت ٤,٧ ميكرو



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

4. يوجد ريجلاتو بجوار الين ١٢ فولت يتم وضع عصا الأفو على الدخل قبل التشغيل
  5. إذا وجد فولت يتم التأكد بنفس الخطوات على خرج الريجلاتو
  6. لو غير موجود فولت على الخرج يتم تغيير الريجلاتو
  7. طالما الخرج ال ١٠ فولت ثابت على باور الهوريزنتال قبل وبعد الضغط على البريست للتشغيل
- وبقية الجهود غير موجوده راجع الريجوليتور ال ٥ فولت والترانزستور  
Q803/A968 والزرر

### 8. ZD803/9V

#### الرد

تم تغيير المكثفات التي جوار **str** وظهر العيب الاساسي وهو **tc803** **se110on** تم تغييره وعمل الجهاز ولكن الشاشة جايبة احمر علي الصور وهناك تنميل برغم شغل بوط **agc**



#### العطل السابع و الاربعون

جولد ستار ٢٣ نظام **model-no-cf-16a74y** الجهاز ليس به صوت ولا صورة والشاشة مضيئة ضعيفة واضائتها ملس دون التتميلة والكتابة ظاهرة الخاصة بانظمة التشغيل

#### مشاركه

#### غير **IC LA7222** الخاص باختيار **AV/TV**

قمت بقفل الاطراف ٥ و ٨-١١، ١٠ الجهاز جاب تنميلة ولكن مع البحث لاتوجد قنوات وتم تغييرها باخري وجابت ايضا تنميلة ولكن لا توجد قنوات

#### مشاركه

عدم وجود قنوات اصلا اثناء البحث يرجع الى غياب اي من الجهود ٣٣ فولت او جهد الباندات ال ١٢ فولت تاكد منهما... ثم علبة التيونر نفسها... ثم اخيرا الخط من خرج علبة التيونر **IF** الى ان تصل لل **IC** الكبير عند قطع ال ١٢ فولت الجهاز يقطع صوت وصورة ويعطي شاشة ملساء

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

اي بدون تميلة قمت بتغير **ic401 - kia7812p1** والجهاز  
اشتغل



### العطل الثامن و الاربعون

جولد ستار ١٦ بوصة يعطى على الشاشة **NO DATA**  
لايوجد تنميل والشاشة ناعمة ... والكتابة لها ظلال

يوجد **12** ف التيونر .... ويوجد **TU 3.9 V**

**AGC , AFT** فولتيات بالسالب

مع العلم أنى غيرت متكاملة العمليات والبروسيسور والتيونر  
وكل ماحدث أننى كنت أعيد على اللحامات بحرص شديد والجهاز شغال

وهل لـ **IC** البائدات **LA 7222** تأثير بالعطل

البروسيسور **gs8334-09b**

العمليات **ta 8690 an**

انظمة الوان **ta 8750 an**

الرأسى **ta 8445 k**

البور **strs 6707**

الريموت رقم **no : 105-210a**

### مشاركه

شغل الجهاز على الاديو والفيديو وشوف النتيجة

### الرد

الجهاز لايعمل على وضع **A V** ولايوجد تنميل  
وفى نفس الوقت الريموت يستجيب وتظهر الكتابة على الشاشة

الزر الخاص بـ **A V** لايعمل .... ولا بتغيير الريموت

وغيرت **IC** البائدات **LA 7222** بدون فائدة

### مشاركه

قم بتغيير الأيبروم ( الذاكره )

### الرد

غيرت الأيبروم بنسخة جاهزة عندى ومحتفظ بالمنزوعة .... وأعطت

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

نفس النتيجة ولكن بدون كتابة **no data** والملاحظ أنه عند التحويل على أى قناة غير مبرمجة يسمع صوت على ..... ممكن أن يكون لأذاعة **FM**

### الرد

الفولت على طرف ٥١ الخاص بـ **rf-agc out** بمتكاملة العمليات ٧ فولت

الفولت على طرف ٩ الخاص بـ **tv/av** بمتكاملة الاوامر 7 و ٤ فولت ( الملاحظ ان الريموت لا يحول الى وضع **av** ويستجيب للوظائف الاخرى )

الفولت على طرف **b m** التيونر ٦ و ١١ فولت لا يوجد تنميل والشاشة ناعمة والكتابة بها اهتزاز للعلم نزعت جميع الترانزستورات بالترتيب وعدت عليها وكلها بالقياس سليم - وعدت على اللحامات التى سبق لى ان عدت عليها وكلها سليم - وغيرت التيونر باخر مختبر مرة اخرى

### مشاركه

ارفع ال **ic la 7222** من مكانها وعمل شورت بين طرفين ٥ و ٨ واخر بين طرفين ١١ و ١٢ وسيعمل الجهاز

### الرد

عملت المطلوب وأعطى نفس النتيجة مع وجود طقطقة تسمع للصوت عند البحث

على بعض القنوات يكتب بعرض الشاشة **auto system** ولازال الكبارى موجودة

وجربته اوديو فيديو نفس العيب ..... لا يوجد هداى الله الى ان اقوم بتنظيف اللوحة بالترنر والفرشاه والتنشيف بخرقه نظيفة

ودون عمل اى خطوات اخرى

بتشغيل الجهاز عمل على وضع **AV** بصوت جيد وصورة منعدمة تماما واستجاب الريموت لوضع **av** اما وضع **RF** زاد صوت راديو **FM** وضوحا

قمت بتقسيم دائرة المرئيات بالجهاز الى اجزاء وقمت بنزع الكونات

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

واعادة قياسها بعد ان غيرت آيسيهات الجهاز اكثر من مرة والغريب أن القياسات سليمة بما فيها **AGC** التيونر ولأن المشكلة تمت عندي فكان لابد من وجود حل

وكان اخر موقف بعد تنظيف الشاسيه : شاشة غامقة ناعمة على وضع

### AV

وبها بعض النمش الغير واضح له معالم على وضع القنوات العادية ... لا يوجد تتميل والباحت يتحرك ولا نتيجة وأخيراً كانت النتيجة بعد طول

بحث

### الإصلاح

يوجد شرح خبيث غير ظاهر ممتد موجود أسفل **IC** الصوت!!!....  
رجع التتميل وظهرت القنوات



### العطل التاسع و الاربعون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام الشاشة سوداء بدون **RF** غيرت **IC**  
**8690+ IC 7222** بدون نتيجة كذلك فولت الباندات قاطع و  
راجعت الخطوط جميعها متصلة فما العمل .

### مشاركه

ارفع ال **ic 7222** واقفل ما بين طرفين ٨ و٥ معك لنتابع

### الرد

عملت هذا بدون نتيجة

قياس ال ٩ فولت على **la7809**

راجع جهد ال ٢ ف الخارجين من اللين الى الايسيهات

### مشاركه

إنزع **la7222** تماما وأقفل طرفي ٨ و٥ للصوره و ١ و ١٢ للصوت  
وإختبر الريجاليتور على تبريد جنب اللين ٩ و ١٢ فولت  
وشوف ١٢ فولت على طرف التيونر **mb** ممكن تغذى بهم باند للتجربه  
مع بيان وجود ٣٣ فولت القادمين من اللين لتيار التيوننج زئر جانب  
التيونر

جرب تغير أى سى الميمورى أولاً بعد التأكد من الجهود

### الرد

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

العطل كان من

**ic7222**

+الاوامر قاطع الباندات

**ic8690** قاطع صوت

التيونر



### العطل الخمسون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام كان صورة منغمشة على **U & V** والالوان تظهر فى قنوات الدش على باند **U** فقط رغم النغمشة ولا تظهر الالوان نهائيا على باند **V** شئ غريب جدا غيرت مفتاح قنوات جديد تايون مش صينى الصورة أصبحت نقية ١٠٠% على الباندان **U & V** وظلت مشكلة الالوان على **VHF** لا تظهر رغم نقاء الصورة والجهاز يكتب سيكام وحاولت تغيير النظام من الريموت لا فائدة وأى قناة على اليو **UHF** فيها الوان طبيعية جدا جدا فصلت **D503** لا جديد فى العطل كما هو ألوان طبيعية على **U** ولا ألوان نهائيا على **V** فهل مر هذا العطل على أحدكم وما الاحتمالات

#### مشاركه

على ما أتذكر صادفتنى المشكله  
ولم تنتهى سوى بتغيير البقات الموجوده  
داخل ٢ **if** وأعادة ضبط الفحمت بمنتهى الهدوء

#### مشاركه

مشكلتك ليس فى لون باند بعينه وانما هى مشكلة نظام اللون ثابت على  
سيكام فى حالة ال **V**  
وانت فصلت ال **D503**

حاول بفصل الطرف ٣٣ من الميكرو ايضا  
وان لم يظهر معك نظام البال افحص الترانزستور

**Q511/Q507** واتصالاته بطرف ١٣ من **IC** السيكام **502**

بفصل (تشفيط) طرف **IDENT SECAM** نهائيا من المايكرو

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام الرد

تم اصلاح العطل وكان السبب مبينتان ( AFT & VIF )



### العطل الواحد و الخمسون

جهاز جولد ستار

عامل فيرت ولا يوجد صوت

اي سى الفيرت و المكثفات و المقاومات فى مرحلة الفيرت سليمة  
بالقياس وجد ان تغذية الاى سى الاتية من الاين الى اى سى الفيرت تمام

بعد الفحص وجد ريجوليتور ٧٨٠٩ بجانب الاين بيخرج ٢ فولت و

المفروض انة يخرج ٩ فولت

تتبع خرج الريجوليتو فوجد انة واصل الى اول طرف فى اى سى  
الفيرت هنا حلت المشكلة

بعد تغيير الريجوليتور ٧٨٠٩

عمل الجهاز طبيعى جدا صورة و صوت



### العطل الثاني و الخمسون

الجهاز كاتم صوت

السيستم سليم

عند فصل اشارة الصوت من اى سى السيستم ياتى صوت على

تم تغيير كل من اى سى سيستم

**ta 2722**

كل اى سيهات الجهاز غيرت

مشاركه

يكون الجهاز فى حاله اخراس ( Mute ) عندما لا يوجد ارسال

اختبر الفولت على الطرف (٥) من **IC601**

لا يوجد جهد او جهد منخفض

تأكد من **C805 --D801--FR804** مع ملاحظه ان خط التغذية

+٢٥ فولت من دائره التغذية وليس مصدره من دوائر التغذية الناتجه

من الاين

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

ان كان الفولت ٢٥ موجود -- اختبر الجهد على الطرفين ٤ و ٥ من  
**ic501** وهما طرفى كاشف الصوت

اذا كان الفولت غير صحيح اختبر او استبدل - **C615 - C618**  
**L601- Z601**

ان كان الفولت صحيح اختبر الفولت على الطرفين ٣ و ١ من **ic501**

ان كان الفولت غير صحيح تأكد من **Q602-ic201**

اختبر الفولت على الطرف (٥٠) من **ic501**

اذا كان غير صحيح - اختبر الفولت على الطرف ٣ من **ic01** وهو  
طرف التحكم فى الصوت

ان كان الفولت صحيح اختبر الفولت على الطرف ٣ من **ic 501**

اذا كان غير صحيح استبدل **ic501**

قم بتغير **tr 06** بجانب **ic** السيستم والله الموفق

واعمل قفلة على **c08** وهى بفة

الرد

عملت كل ما قلته

لا فولت على رجل ٥٠ فى اى سى **501**

ولا فولت على رجل ٣ فى اى سى السيستم وللعلم غيرت السيستم و **ta**

**8690**

عند فصل رجل ٣ فى السيستم ياتى صوت على ولا تحكم

مشاركة

قم بتغير **Q06** ستجده بجانب **ic** الميموري

الرد

للاسف لا جديد

لقد قمت بفصل رجل ٣ فى البروسسر

ووصلت مكانها رجل 4

فاصبح يتحكم فى الصوت ولكن عن طريق **contrasr**

فهل هذا اخر الحلول؟

مشاركة

جهاز مقاومة ٢٠ كيلو واقفل بها على اطراف الاى سى تقريبا سيكون ٤

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

و ٥

لو ظهر الصوت اتركها على هذا الوضع وعلى ما اذكر كنت المس  
بطرف اصبعي حول الاى سى حتى اصل لمكان يظهر به الصوت غالبا  
بفة واضع عليها المقاومة والتحليل المنطقي هو حدوث فتح فى احد  
بفات (مكثف سيراميك)الخاصة بالتعادل

الرد

انا غيرت البروسسر

حرر الطرف ٤٩ من **ic 01** الميكرو لانها كاتم الصوت لو شورت مع  
اي رجل تكتم الصوت

مشاركه

الطرف ٣ من نفس ال **IC** تخرج بمقاومه **R40 220/OHM** على  
نفس الخط **R28/1,8K** يجب ان يكون عليها من ١ الى ٥ فولت  
ومعها **R45 1k** نازله على الطرف ٥٠ فى ال **IC501** معها مكثف  
**C611 2,2/m**

خرج الصوت من الرجل ٥٣ من **IC501** عليه ٦ و٤ فولت واخده  
مقاومه **R608 2k** ومكثف **C609 2,2/M** ومنها الى اخراج  
الصوت

الرد

لقد بدلت توصيل خرج الكونترست ووصلته بالصوت وتحكمت بالصوت  
هذا يدل علي احتمالين فقط لا غير تلف البروسييسور  
وانت اكدت انك جربت باخر والاحتمال الثاني ان الجهاز في حاله ميوت  
للصوت

هو اية اللى يخلى الاى سى يعمل ميوت

هاتقول طبعا رجل ٤٩ ال **v mute** فصلتها برده كاتم صوت  
بيقة اية الحل ؟

مشاركه

من أجل أن يخرج تحكم الصوت يجب توافر اشارات ثلاثة هي

1نبضة سينك

2نبضة أفقي

3جهدaft

مشاركه



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

هل فحصت على رجل ١٠ أو ١١ في أي سي الكونترول و تأكدت من وصول جهد **aft** وهل هذا الجهد يتغير حسب وجود محطة من عدمه (يمكن ضبط ماف **aft 10** درجات و إعادتها

### مشاركه

مادام الجهاز يكتب الأرقام **osd** فيعني أن نبضة الأفقي واصله أما نبضة السينك فتظهر من وقوف الباحث من عدمه الجهاز في حالة ميوت ولكن لية

لان الكنترول مش حاسس بالقناة عشان كدة مش فاتح الصوت و تاكيد الكلام دة ان الباحث ما بيوقفش والمبينة بتاع الاف تى مش شغالة وغيرتها وغيرت الاىسى كمان يعنى السؤال الاف تى مش شغالة لية ؟ المبينة الى جنبها شغالة

### مشاركه

أن **1507** يمكن ضبطه وملاحظة النتيجة مباشرة أما الملف **1508** أو **1506** فالمخطط غير واضح لا يكون فعالاً إلا في حالة البحث فهو يقلب وجه الإشارة عند ضبط التردد ٣٨,٩ . . **Mhz** فأنت على الأرجل ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ و **q504** وحتى رجل ١١ في البرويسيسور مع المقاومات والمكثف بينهم فقط وإن كنت أرجح أن ضبط دقيق ومثالي سيحل المشكلة في حالة ما تكون تأكدت من الترانزيستور والمقاومات ولاحظ أن وقوف الباحث من رجل ١١ يتم بشكل خطوي بمعنى أن البرويسيسور يشعر بالتغير الذي يحدث على رجل ١١ . غيرت **q504** ولكن رجل ١١ فى البرويسيسور عليها فولت قليل ولا يتغير مع وجود القناة من عدمة

### مشاركه

حتى لا يضحك علينا العيب يجب التحايل عليه.....إذا لمست بإصبع يدك بين القاعدة والمجمع للترانزيستور ٥٠٤ يجب أن يرتفع جهد **aft** على ١١ وإذا لمست بين القاعدة والباعث لنفس الترانزيستور سوف ينخفض جهد **aft** على ١١ وفي هذه الحالة أعتقد سوف يظهر الصوت ثم يختفي وهذا لن يحدث إلا إذا كانت الطريق سليمة لنبضة التعريف (من فاصل التزامن) والمنتقلة من رجل ٢١ في **ic501**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

(متكاملة اللون) إلى الرجل ١٧ في البروسيوسور مروراً ب **q7** و **q8** ولاحظ التغذية على نفس الخط من محول الإضاءة وهنا يفضل العمل براسم الإشارة اسولوسكوب إن وجد عموماً إذا كان الجهاز يكتب رقم المحطة فهذا يعني أن الإشارة خارجة من محول الإضاءة والزينر **zd401** شغال والقطع الباقية يمكن فحصها. العيب عندك **afc**

مشاركه

اقفل على **c08**

مشاركه

مشاكل الصوت في التلفزيون من واقع الخبرة العملية  
1-دائرة الخرج بملحقاتها من السماعه وحتى جهود التشغيل والتحكم (فحصت)

2-مداخل دائرة الصوت إما من الدخل المباشر **AV** أو من مرحلة كاشف الصوت والتحكم (فحصت)

3-تحكم الصوت من **microprocessor** وحتى قائد الصوت (**DRIVER** . فحص)

4-الإزاحة **SHFT** أي عدم الضبط الدقيق لتردد الأفقي (وتظهر الصورة مزاحة قليلاً)

5-مداخل **microprocessor** وهي على النحو التالي:

----نبضة فاصل التزامن للإشارة المستقبلية (تأكد منها ومن قيمتها ٢١

و ٢٣ في **ic501** و ١٧ في **ic01**)

----نبضة أفقي من خرج الأفقي (ليس من المذبذب )

----جهد **AFT** من مرحلة التردد المتوسط (لم تذكر إن كنت فعلته يدوياً)

----مداخل **microprocessor** من الذاكرة

( **EEPROM** قد لا تنفع جديدة غير مبرمجة) وأحياناً يمكن نسخ برنامج واحدة على أخرى فارغة فتعمل المنسوخة

مشاركه

العيب عندك **afc** تتبع **afc** من اللين الى الايسى الام

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

**aft** العيب

وليس **afc**

يعنى فى مرحلة الباحث

**الرد**

الجهاز مش حاسس بوجود القناة علشان كدة عامل ميوت  
الجهاز اللى كان فية العيب وصلت الصوت بدل الكونتراست وسلمتة

**للزبون**

لكن بلامس اخبرنى احد زملاء ان عنده نفس العيب ومش عارف يعملة  
فقلت لة ان ياتى بة لكى اوصل لة الصوت بدل الكونتراست وفعلا جابة  
فقلت احاول فية الاول

**فقلت c08**

اشتغل الجهاز مية مية

مع انى جربت فى الثانى ماشغلش

لكن نقدر نقول ان العيب كدة اتعمل الحمد للة



### **العطل الثالث والخمسون**

عندى تلفزيون جولد ستار **23** نظام ٨٠ قناة زادت عليه الكهرباء غيرت

**str**

اشغل الجهاز اضائة بدون صوت ولاصورة

علما بان المكثف ٤٧٠ **uf-35** فولت ضارب وكلما غيرتة يضرب تانى

**مشاركه**

معنى ان المكثف اللى انت ذكرته بيضرب

ان الكهربا الخارجة من الباور عاليه

راجع مكثفات دائرة الباور

والترانزيستور والزينر ال ٦,٨ **v**

والفوتو كابلر

**مشاركه**

حدث معى نفس العطل ولكن كان المكثف **C 807** وقيمتة ٢٢٠ ٣٥

فولت كما بالدائرة هو كان يضرب وكان المتسبب الفوتو كابلر

**مشاركه**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

1-مراجعته جميع الدايودات التي بالدائرة وخصوصا **D805**

**,D802 ,D804,ZD803**

2-مراجعة الترانزيستور **Q803** و **Q804** والفوتو كابلر



### العطل الرابع و الخمسون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام **14** بوصلة العيب انة لا يوجد صوت والصورة عبارة عن خطوط تشبة خطوط الافقى فى الابيض والاسود عندما تغير مفتاح الاوسيليتز ويوجد تكبير على ايسى الصوت ولا يعمل بوصلة الاديو والفيديو والفولتيات على الاين تمام وغيرت ايسى التردد المتوسط ومكثف **uf 250v** و عدد ٢ روجيليتز سليم والكرستالة الزرقاء سليمة والصورة عند خلع الارياال نمش ابيض وعند وضعة تعمل خطوط ولا يوجد صوت واللون قالب احمر والسبب ان وقع عليه مياة فى منطقة الاين

#### مشاركه

يتم تنظيف مكان المياه جيدا طبعا المياه جفت ولكن الفبر به مياه يتم رفع الاين والتجفيف اسفله--يتم اعاده اللحام على **ic,s**

#### مشاركه

تتبع خط ال **AFC** من عند اللاين فهى مهمة جدا وللصوت تاكد من مرحلة تعارف الصوت على المايكرو **ID** واعتقد بيكون العيب بالبفة **C05** او **C08** لا اذكر اقفل عليها وحتلاقى معاها ترانزستور غالبا مسرب غيره

#### الرد

قمت بتنظيف الجهاز جيدا ورفعت الاين وانظفت تحتة وغسلة بالنتز ووضعته فى الشمس ونسيت اذكر ان الجهاز لا يكتب على الشاشة بالرغم من الاستجابة من الرموت والبرسات ويعمل منهما جيدا

هذا يدل على عيب ال **AFC**

#### مشاركه

بجوار اي سي منظم ال ١٢ فواظ زينر مسئول عن خط ال **afc** قيمته ٩ فولط مظهر العيب يؤكد انه من الزينر المشار اليه

#### الرد

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

العيب كان فى الزنر ٩ فولت كما توقعتم على خط **afc** من الاين وكان قافل



### العطل الخامس و الخمسون

المشكلة تلفزيون جولد ستار **23** نظام ٨٠ قناة

المشكلة الجهاز جالى فاصل نهائى بالبحث وجدت **ic** الخاص بالبند سوتش بجوار التيونر **la7222** محروق فقامت بتغييره فاشتغل الجهاز ولكن الشاشة بيضاء دون نمشة وبالبحث وجدت ترنسستور صغير رقمة **c3198** فقامت بتغييره فاشتغلت النمشة المشكلة الان الاديو فديو شغال تمام صورة ولكن الصوت متوسط ومخنوق خفيف اما التيونر يبحث يدوى ويثبت القنوات اما البحث الاوتوماتيكي لا يثبت القنوات

ولا يوجد صوت نهائى ولا حتى صوت النمشة حتى بعد التثبيت اليدوى فأرجو الافادة بالرغم من وجود تكبير على ايسى الصوت فى حالة التيونر

مشاركه

الخلل فى مرحلة التردد المتوسط وخنقة الصوت غالبا مكثف فى مرحلة اخراج الصوت او خلل بتغذية اخراج الصوت

مشاركه

قابلى عيب زى ده وكان بالقرب من المايكرو مكثف بفة اما **C8** او **C5** مش فاكراقفل عليها بس قبل منها ترانزستور اتأكد انه سليم

وهى دايرة تعارف الصوت

مشاركه

ربما ال **IC** السوتش اللى غيرتها تالفه من ناحية تحويل الصوت من ال **AV** الى ال **TV** ويمكنك اختبار هذا يدويا بغلق طرفى الصوت به

الرد

غيرت **ic** السويتش تانى ومفيش فايده وعملت غلق لاطراف الصوت فى **ic** وبردة العيب زى ماهو انا شاكك فى **ic** الذاكرة عايز ايبروم ولا المشكلة دى متجيش من الايبروم

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

مشاركة

الجولد ستار ٢٣ لا يوجد له شحن اى ممرى جديد يعمل ممتاز وياريت  
ترجع خروج اشارة الصوت من اسية **TA 8690 AN** ودخلة على  
اسية الاديو فيديو وبعد كدة على كرسالة الصوت اذا كان الصوت جيد

على **AV** غير **TA 8690**

مشاركة

يا اخى التردد المتوسط به عيب اما من الاى سى او تغذيتها او تعارف  
الصوت

اما ظهور التحكم على الشاشة يدل على سلامة المايكرو وانه الجهاز  
مش ميوت

**av** يدخل بعد التردد المتوسط

وليس لها علاقة بالصوت اجمالا اى لو فصلت مراحل الصوت من  
الجهاز برده حيبان التحكم

الرد

انا فعلا قفلت عليهم ولم يعطينى نتيجة

غيرت ال **ic ta8690an** واشتغل الجهاز والحمد لله



العطل السادس والخمسون

الجهاز الجولد ستار ٢٣ نظام

العطل ارتعاش الليد الاحمر وخروج الباور منخفضا والمكثف العمومى  
يشحن

تم الاصلاح بتغيير المكثفان **C825/C826** واصبح الليد ثابت

ولكن الجهاز لايقبل العمل من الريموت ولا البريستات

تم تفريغ طرف الدخلى للريجوليتور ال ٥ فولت خرج الجهد العالى

ووجدت ان جهد الدخلى للريجوليتور مرتفعا حوالى ٢٤ فولت بدلا

من ١٠ فولت

وبالتالى الترانزستور **Q803/A968A** يسخن بشده وهو سليم .وكان

العطل فى المكثف

**C807/220/16** الذى انفجر بمجرد تفريغ طرف الدخلى للريجوليتور

نتيجة ارتفاع الجهد عليه وبتغييره تم اصلاح العطل

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام



### العطل السابع والخمسون

عندي جهاز جولد ستار ٢١ بوصه بيحرق **D1555** بعد التشغيل ٣ دقائق مع انا الفولتية ١٠٠% ما هو السبب

مشاركه

الحماية الخاصة بالحافز تؤدي الى ضرب الاخراج الافقى وهى مقاومة من **b** الحافز الى الارضى او مقاومة مع بف بالتوالى على دريف الحافز متصلة بالكلكتور الخاص بترانستور بالحافز

هذا بعد التأكد من جهد البور جيدا عند فتح الجهاز **s.by** مراجعة سليكون تغذية الاين بدون قياس تركيب ترانستور لاين جيد ليساعدك للوصول للعطل لتفادى الخسارة مثل

**c6347**

جرب لاين جديد ممكن يكون هو السبب فى ضرب الترانزيستور باستمرار

مشاركه

اننى اشك فى مقاومة تغذية الحافز والمكثف الى معاة فقط تأكد

**1** - من أكمال جهد تغذية لمذبذب الافقى **Hvcc** واشك فى مكثف كيميائى الخاص به ١٢ من صحة خرج التردد المذبذب الافقى ١٥٦٢٥

**Hz** بجهاز قياس التردد ان أمكن

الدرايفر محمص او المكثف الخاص بتنعيم تغذيته

مشاركه

اسباب ضرب ال **hot**

**1-** ردىء الصنع

**2-** اليوك (سخونة ثم تلف)

**3-** اللاين (سخونة ثم تلف)

**4-** مكثف الرجوع (فورى)

**5-** ورقة الميكا تحته (فورى)

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

- 6-الباور على(سخونة ثم تلف)
- 7-التردد الافقى غير سليم(سخونة ثم تلف)
- 8-محول الدرايف(سخونة ثم تلف)
- 9-مكثف محول الدرايف(سخونة مع تغير بالاضاءة و حجم الراستر ثم تلف)
- 10-مكثف تنعيم تغذية المذبذب(سخونة مع صفارة وانخفاض الاضاءة ثم تلف)



### العطل الثامن والخمسون

جهاز جولد ستار ٢٣ نظام

خرج البور فيه على جدا مثلا ١١٠ خارجين ١٤٧ فولت مما يجعل ضغط اللين على الشاشة تكاد تنفجر

- 1-فما السبب فى ارتفاع فولت خرج البور مع اننى غير كل مكثفات دائرة البور والفوتو كبلر والـ **str s6707**
- 2-ما ارقام قطع الحماية فى الجولد ستار ٢٣ نظام
- 3-هل الرقم المكتوب على الفوتو كبلر يشترط ان يتم تغييره بنفس الرقم ولا اى فوتو كبلر جديد وبس

4-ما الفولتات التى يجب ان تخرج من دائرة البور كما فة الدائرة **147/فولت** كثير قوى الخرج ١٠ فولت فقط بعد التحميل بدليل ال

**IC803** جهدها ١١٠ **SE110N** ///

معنى الزياده لابد انه خلل فى شىء ما الكوبلر اولا والترانزستور **Q805** وعندك ٣ مكثفات مهمين قوى بالاضافه للـ **STR 6707** تكون من النوع الجيد

اما من ناحية خروج الباور ١١٠/٥٠/٢٤/١٢

ما سبب تلف المتكاملة **str** بعد دقائق من تركيبها رغم اننى غيرت كل دائرة البور تقريبا

وهل يصلح تركيب دائرة بور خارجية انا جربت عمل الجهاز طبيعى بدائرة بور خارجية ولكن لاحظت ان خاصية **(on / off)** لا تعمل لانها



## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

مرتبطه ببور الجهاز الاصلى صح ام خطأ ؟  
ارجو الرد وتأکید المعلومة هل يصلح ويعمل الجهاز بكل امكانياته حتى  
**on /off** ولو نعم كيف لانه عمل مع البور الخارجى دون ان يغلق  
الجهاز تماما فقط اغلق عن القنوات

مشاركه

ال **STR 6707** فى اغلب الاحيان من النوع الردىء فى الاسواق  
منها نوع انا باستخدامه بتكون الكتابه عليها مقطعه يعنى كلمة ال

**STR6707** مكتوبه بنقط غير متصله

وعلى العموم دائرة الباور بتشتغل كويس قوى وال **ON/OFF** كله  
تمام

المهم تاكد من ال هفولت والترانزستور **Q803//A968A** ليس بها  
شورت



## العطل التاسع و الخمسون

تليفزيون جولد ستار ٢٣ نظام **cf-20b 70y**

الجهاز شغال طبيعي ١٠٠% وبعد فترة حوالي ساعة او ساعة ونصف  
تبدا الصورة تسود تدريجيا الي ان تظهر الصورة غامقة جدا  
قمت بتغيير سوكيت الشاشة ومقاومة تغذية الفتيلة الخارجة من اللاين  
وقمت باعادة اللحام علي كل ما هو به شك في الشاسية ولا جدوي وللعلم  
عندما اقوم بملامسة اجزاء الجهاز ناحية الباور او اللاين او التيونر او  
الكنترول يبدا في تفتيح الصورة مرة اخري وجميع ضغوط الجهاز  
مضبوطه وانا اضع الاضاءة والكونتراست علي اعلي درجة وراجعت  
جميع خطوط الشاسية وكلها سليمة وهذا العطل جنني وحيرني لانه  
احيانا يستمر بدون العطل لمدة ثلاث ساعات متواصلة واحيانا ساعة  
واحيانا ساعة ونصف

مشاركه

تاكد من جهد الاسكرين **scren** الاين بيهرب

الرد

لقد راجعت طرف الاسكرين الخارج من اللاين وهو مضبوط ولكني لم اقم  
بقياس بالفولت الخارج منه في حالة حدوث العيب عموما ساراجعة

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

لقد قمت بتغيير اللاين والوضع كما هو

مشاركه

يوجد مكثف أزرق فى سوكيت الشاشة مع طرف الاسكرين إفصلة من  
السوكيت

مشاركه

تاكد من جهد الاسكرين اثناء حدوث العيب

تاكد من جهد الرجليتور **ic401** على رجل خرجه ١٢ فولت اثناء  
حدوث العيب

تاكد من جهد الرجليتور **ic 402** على خرجه ٩ فولت اثناء حدوث  
العيب

تاكد من وجود ٥ فولت على الرجل ٣٤ فى المتكاملة **ta8690** وهى

خاصة **bright**

تاكد من **r424** وملتص معها **r422 r422**

تاكد من الديود **r407 . d501**

مشاركه

تاكد من خرج الفتيله من الأين الى الشاشة ثم تاكد من احتمال  
وجود شرخ او لحام فاصل بالشاسيه

الرد

ولقد قمت بتغيير المقاومة علي خط **Apl 10k**

وفحصت كل المكونات واستمر الجهاز في العمل لمدة ست ساعات  
وبعدها رجع لنفس العيب اليس هناك من طريقة او تعديل لاتخلص من  
هذا العيب

مشاركه

موضوع الاضاءة ينتج عن عدة اشياء  
يمكنك احي الغالى رفع اسكرين الاين اثناء حدوث العيب وتشوف هل فيه  
اضاءة ام لا وماهو مظهر العيب

لان ممكن يكون نبضة **h.out** بتفصل او **h.vcc** المغذى للمذبذب  
الافقى فى المتكاملة الام بيفصل

مشاركه

اولا يا اخي عند حدوث العطل انظر الى الفتيلة هل هي مضيئة ام مطفيه  
على نتاكد من هذا الاحتمال

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

ثانيا اذا كانت مضيئة قم بقياس الجهود على الكاثودات الثلاثة وتأكد وهل هما طبيعي ويكون حوالي ١٣٠ فولت او اكثر قليلا او اقل قليلا

ولا الفولت عالي ١٨٠

في حالة ان يكون الفلت عالي يكون في عيب اشارة الفيديو ولو كان طبيعي تأكد من ال اي سي السوتش بتاعد الايدو والفيديو ورقمها **la 7222** على ما اتقد ويتكون بجانب التيونر وهي اي سي مشط

تأكد من هذا واخبرنا بلنتيجة وان ما زلش هذا العيب اخبرنا هل الصوت يقطع مع الصورة ولا لا

مشاركه

غير مقاومة تغذية فتيلة الشاشة.

عادة هذا العطل بيكون في الفتيلة مثل الكلام السابق لكن يا أخى جرب تغيير منظم الجهد ٩ فولت و ١٢ فولت **Im7812** ` **Im7809** حتى تو كانوا سلام + مقاومات متصلة بهم والله أعلم



### العطل الستون

جولد ستار ٢٣ نظام ٨٠ محطة

العطل

عند تشغيل الجهاز يعمل مباشرة دون عمل وضع الاستعداد ثم عند تغيير المحطات من الجهاز يعطيك مستوى الاضاءة والألوان والتباين وعند رفع الصوت ينتقل من لمسة واحدة من ١ الى ٥٠ مستوى الصوت الصيانة : تغيير أي سي الميموري فقط وهي لا تحتاج الى برنامج مجرد تغييرها تنتهي المشكلة



### العطل الواحد و الستون

جولد ستار ٢٣ نظام ميت غيرت **str6707** فتلفت في الحال وعلى

سيريا صغيره فغيرت جميع القطع بدائرتها

ما عدا الشوبر فتلفت ايضا في الحال غيرت **se110** وغيرت **A968**

فأصبح يعطى ضغط عالي لحظيا عند التشغيل

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

وينقطع غيرت الكرسقالة ٥٠٣ وغيرت **ic** الام وما زال الحال كما هو ملحوظة : اذا تم توصيل الجهاز للتيار مباشرة تتلف ثانياة **str** مع ملاحظة ايضا ان السيريا عالية وتظل عالية حتى بعد انقطاع الضغط العالي

الانتهاء من العطل بتغيير المقاومة **R814** وقيمتها **K١٢**



مجموعه اعطال سريعه

مشاركه

زياده كبيره فى الباور تؤدى الى اتلاف المكونات وممكن اتلاف الشاشه الفوتوكوبلر//// **ic801** ال **str** نفسها



مشاركه

ضعف خرج الباور مما يؤدى الى عدم عمل الجهاز

التاكد من ال **str** والترانزستور **q805**

تغيير **c826/820//c825**

تاكد من دايودات الخرج على الشوبر



مشاركه

عدم وجود خرج للباور اصلا والليد يضاء فى اول التشغيل وينطفىء

المقاومه // **ic803**/// **r827**/// **r820** الفوتو كوبلر ايضا /الزئر

**z811**



مشاركه

شورت فى الدائره مما يؤدى الى انفجار الفيوز وربما المقاومه الحراريه

بريدج التوحيد والمكثف//// **c817** ال // **str6707** ولا تستبعد ال

**ptc**

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام

### مشاركه

الباور تمام والليد مضاء والجهاز لايقبل امر التشغيل من الريموت ولا البريست

تاكد من تغيير الجهد على الطرف ٢٢ من الميكرو كمبيوتر يتغير من ٥ فولت الى صفر بعد الضغط على التشغيل

وان لم يتغير اعمل شورت بين الارضى والطرف ٢٢ واذا عمل الجهاز تمام فالعطل فى سويتشات التشغيل

**q801//q802//q803//q804**

واذا اشتغل وعمل ستاره بيضاء يكون العطل اما فى الاسهل الذاكره او الميكرو كمبيوتر نفسه

واذا لم يشتغل بعد هذا الاجراء ولكن الليد ينفذ تاكد من ال ٩ فولت

المغذيه لل **ic501** والزرر **z803**

واخيرا ال **ic501**

### مشاركه

الجهاز لايعمل على قناة ال **av** او العكس (لايعمل على ال **if** ) ويعمل

على ال **av**

تاكد من سلامة / **ic201/la7222**

تاكد من تغيير الجهد على الطرف ٩ من الميكرو كمبيوتر عند التحويل

### مشاركه

الجهاز قاطع الوان نهائيا وكلمة سيكام تاتى عند تقلييب القنوات رغم تغييرها من الانظمه

افصل الدايدود **d503**

### مشاركه

جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام  
سخونه شديده فى باور الهوريزنتال تودى الى تبطيل الجهاز بعد فتره  
غير المكثف **c408/1/250v**



مشاركه

الصوره جيده ولكن الصوت به وشه نظام صوت لايمكن التغلب عليها  
بتغيير الكريستالات  
العاطل ال **ic501**



مشاركه

خط ابيض وسط الشاشة والصوت موجود  
الفيرتكال // الجهد معدوم // ال **ic** المكثفات حول ال **ic** المقاومه  
**r313 \***



مشاركه

خط ابيض وسط الشاشة والصوت غير موجود ايضا  
تاكد من الجهد ال ٦ فولت // والريجوليتور ٩ فولت



مشاركه

سخونه شديده فى المقاومه **r815** وستاره بيضاء وعليها خطوط  
تغيير الريجوليتور ال ٥ فولت



مشاركه


عند اغلاق الجهاز لايقفل تماما وتظل الاضاء موجوده لكنها منخفضة  
**q803** مفتوح

لاحظ ان الترانزستور **q803** لو به شورت هو السبب فى تلف  
الريجوليتور ٥ فولت

## جميع اعطال جولد ستار ٢٣ نظام



السلام عليكم  
تحياتي للجميع  
تم بحمد الله كتابه جميع اعطال  
جميع اعطال  
جولد ستار ٢٣ نظام  
ان شاء الله نكمل

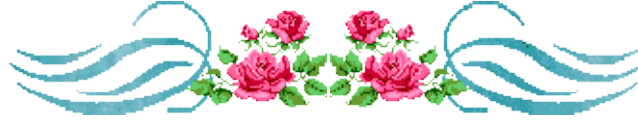

بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٤  
اعداد / khamis54  
منتدى / فادي تي في سات  
يرحب بكم