

## تشخيص الأعطال فى الدوائر الإلكترونية

تتعرض الدوائر الإلكترونية أثناء عملها فى الأجهزة المختلفة إلى العديد من العوامل التى قد تؤثر على أدائها أو تتسبب فى ظهور الأعطال بها من أمثلة هذه العوامل نجد:

### ١- الحرارة

والتي تنشأ أثناء عمل الدوائر الإلكترونية وذلك نتيجة فقد بعض الطاقة الكهربائية فى مكوناتها المختلفة يتسبب ارتفاع درجة حرارة بعض العناصر الإلكترونية) مثل الثنائيات شبه الموصلة والترانزستورات وبعض الدوائر المتكاملة (فى تلف أجزائها الداخلية كذلك يتسبب ارتفاع درجة الحرارة فى فك بعض اللحامات الخاصة بالدوائر المطبوعة مما يؤدي إلى حدوث قطع فى مسارات الإشارات أو فى عدم وصول جهود التغذية بالتيار المستمر إلى أطراف وعناصر الدوائر الإلكترونية وبالتالي تعطلها عن العمل. ولهذا يجب توفير مصدر جيد للتهوية يعمل على تشتيت الحرارة الناشئة أثناء تشغيل الدوائر الإلكترونية وعدم تراكمها مع زمن التشغيل.

### ٢- الإرتفاع والإخفاض المفاجيء فى التيار الكهربى

حيث يؤدي بدوره إلى تغير مفاجيء فى تيار وجهد التغذية مما قد يؤدي تلف بعض مكونات الدوائر الإلكترونية ولهذا يجب الإستعانة بمنظمات التيار الكهربى Stabilizers بهدف حماية الأجهزة علاوة على الإستعانة بوحدات التغذية والتي تحتوى على منظمات الجهد والتيار بهدف ضمان استقرار وثبات نقط تشغيل الدوائر وعناصرها الإلكترونية عند القيم التى صممت عليها.

### ١) المجالات الكهربائية والمغناطيسية:

والتي تنشأ عند وجود الدوائر الإلكترونية بجوار أجهزة أخرى تنبعث منها مجالات كهربية أو مغناطيسية حيث تؤثر هذه المجالات على عمل مكونات الدوائر المختلفة ولهذا يجب حماية الدوائر الإلكترونية بوضعها داخل أوعية معدنية متصلة بالأرضى وبالتالي التخلص من تأثيرات هذه المجالات.

### ٢) تآكل موصلات الدوائر المطبوعة Printed Circuit

وكذلك تآكل أطراف أسلاك توصيل الدوائر وذلك بفعل المؤثرات الجوية والتفاعلات الكيميائية حيث تتآكل هذه الموصلات المعدنية أو تتكون طبقات من الأكسيد على أطرافها وبالتالي تصبح غير موصلة للإشارات فيحدث قطع فى مسارات الإشارة أو عدم وصول تيار التغذية إلى العناصر المختلفة ولهذا يجب طلاء موصلات الدوائر المطبوعة وكذلك أطراف التوصيل بمواد حافظة لحمايتها ضد المؤثرات الجوية.

وكما نرى فإن أسباب الأعطال فى الدوائر الإلكترونية كثيرة ومتعدده من ناحية أخرى توجد هناك عدة طرق يمكن بها حماية أجزاء الدوائر من التلف إلا أن هذه الطرق تكون مكلفة الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية وبالتالي عدم إنتشار أو شيوع استخدامها على نطاق واسع.

من الناحية العملية تحاول الشركات الصناعية تحقيق قدر من الموائمة بين إنتاج دوائر إلكترونية بها سبل الحماية التلقائية لها وبين التكلفة النهائية لمنتجاتها فى الأسواق المنافسة وهذا فى حد ذاته يلقى الضوء على أسباب أعطال الدوائر الإلكترونية يتمثل فى عدم وجود نظم حماية تلقائية Protection لأجزائها المختلفة مثال:

- 1- نظم الحماية ضد زيادة الحمل Overload Protection
- 2- نظم الحماية ضد الصدمات Mechanical Protection
- 3- نظم الحماية ضد سوء الإستخدم Misuse Protection

## مبادئ تشخيص الأعطال فى الدوائر الإلكترونية

تعتمد عملية تشخيص الأعطال فى الدوائر الإلكترونية على عدد من خطوات التفكير المنطقي تتطلب فهم لنظرية وطريقة عمل كل دائرة على حدة إلا أن هناك بعض الأسس الثابتة والتي يمكن الإستعانة بها عند تشخيص الأعطال فى عدد كبير من الدوائر والشكل التالي يوضح تخطيط منطقي لبعض هذه الأسس وكما نرى فإن بعض أعطال الدوائر الإلكترونية تنشأ نتيجة لعدم توصيلها أو تشغيلها بالطريقة الصحيحة . فى هذه الحالة يجب مراجعة بعض التوصيلات فى الدائرة والتأكد من توصيل مصادر التغذية وبالقيمة والقطبية الصحيحة . أما إذا تبين لنا وجود عطلا حقيقيا بالدائرة فعلىنا أن نلقى نظرة فاحصة وشاملة على عناصر الدائرة بهدف اكتشاف أى مظهر من مظاهر التلف الظاهري حيث يساعد هذا كثيرا فى سرعة تتبع الأعطال أما إذا لم نجد أى مظهر من مظاهر التلف الظاهري فى هذه الحالة نبدأ باستخدام أجهزة القياس تشخيص أسباب احتراق أو تلف العناصر الإلكترونية فى الدوائر:

عند اكتشاف بعض العناصر فى الدوائر الإلكترونية يتعين علينا عدم الإكتفاء باستبدال هذه العناصر بأخرى جديدة بل يجب التعرف على الأسباب المحتملة التى قد أدت إلى تلفها وبصفة عامة يمكن تقسيم أسباب تلف العناصر الإلكترونية كما يلى:

**1- أسباب داخلية :**

تتعلق بجودة تصنيع العنصر ذاته وبالتالي قدرته على الإستمرار فى أداء وظائفه لفترة زمنية لا تقل عن عمره النظرى أو الإفتراضى.

**2- أسباب خارجية :**

تتمثل فى مجموعة الدوائر المساعدة والمحيطة بالعنصر والتي تقوم بتحديد قيم الجهد وشكل التيارات الواصلة إلى هذا العنصر وبالتالي تحديد نقطة تشغيله كما وردت فى التصميم النظرى لهذه الدائرة.

وكما نرى فإن من أسس الصيانة والإصلاح بالنسبة للدوائر الإلكترونية هو ضرورة تتبع ومعرفة الأسباب المحتملة لتلف العناصر الإلكترونية.

**1- المقاومة الكربونية Carbon resistance**

عند مرور تيار كبير فى المقاومة الكربونية بحيث يتعدى قيمة القدرة المقننة Rating Power لعملها فإن المقاومة تحترق ويظهر هذا عليها بوضوح. فى هذه الحالة وقبل تغيير المقاومة بأخرى لها نفس القيمة ونفس قيمة القدرة يجب التأكد من عدم وجود قصر Short Circuit بين طرف دخول التيار إلى هذه المقاومة وبين الأرضى ويتم ذلك باستخدام جهاز الأفوميتر بعد ضبطه على وضع الأوم.

**2- مكثفات الربط:- Coupling Capacitor**

عادة يكون تلف مكثفات الربط نتيجة عملها لمدة طويلة وتأثرها بارتفاع درجة الحرارة وفى هذه الحالة يكتفى بتغيير المكثف التالف بأخر له نفس القيمة.

**3- المكثف الكيمائى:- Chemied Capacitor**

تتأثر المكثفات الكيمائية بارتفاع درجة الحرارة وكذلك بارتفاع قيمة الجهد الواصل إليها . فى هذه الحالة يتم تغيير المكثف التالف بأخر له نفس القيمة ونفس قيمة جهد التشغيل والذى نجده مدون على جسم المكثف ثم يتم قياس قيمة الجهد الواصل إليه أثناء التشغيل وذلك باستخدام جهاز الأفوميتر بعد ضبطه على وضع قياس الجهد المستمر DC واختيار مقاس الجهد المناسب.

#### 4- ثنائى شبه الموصل لتوحيد التيار Semi-Conductor Rectification Diode

يحدث تلف ثنائيات شبه الموصل عند مرور تيار كبير بها يتعدى القيمة المقننة لتشغيلها. فى هذه الحالة يتم فك الثنائيات من الدائرة المطبوعة ثم التأكد من عدم وجود قصر بين أصراف خرجها (الموجودة على الدائرة المطبوعة) وبين الأرضى . فإذا تأكدنا من عدم وجود قصر يتم تركيب ثنائيات جديدة لها نفس الأرقام أو أرقام بديلة ثم نقوم بقياس جهد خرج الثنائيات أثناء عملها والتأكد من تطابقه مع القيمة المدونة على الدائرة النظرية.

#### 5- ثنائى زنر Zener Diode

يحدث تلف الزنير عند زيادة الجهد الواصل إليه عن القيمة المسموح بها فى هذه الحالة يتم تغيير الزنير بأخر له نفس الرقم ثم التأكد من أن الجهد الواصل إليه يقع فى حدود القيمة المسموح بها.

#### 6- محول خفض أو رفع التيار :

تتأثر المحولات الكهربائية بارتفاع درجة حرارتها أثناء التشغيل مما يؤدي إلى تلف عازل الملفات بها وبالتالي حدوث قصر بين ملفاتها. من ناحية أخرى عند حدوث ارتفاع مفاجئ فى جهد مصدر التيار الكهربى فإن هذا قد يؤدي إلى إنصهار وبالتالي قطع فى إحدى ملفات الملف الابتدائى الواصل إلى المنبع فى هذه الحالة يتعين:

- \* فصل دخل المحول عن التيار الكهربى .
- \* فصل خرج المحول عن دائرة التوحيد.
- \* قياس قيم مقاومات الملف الابتدائى وكذلك الملفات الثانوية فإذا تبين وجود قصر Short أو قطع Open فى إحدى الملفات يتم تغيير المحول بأخر له نفس الجهد والتيار المقننة وذلك بعد إجراء الخطوات التالية:

- قياس جهد المنبع والتأكد من أن قيمته تقع فى الحدود المسموحة.
- التأكد من عدم تلف ثنائيات (أو قنطرة) التوحيد
- التأكد من عدم تلف مكثف التنعيم الكيمائى
- التأكد من عدم وجود قصر بين طرف خرج الجهد المستمر وبين الأرضى

**-7- الترانزستور :**

يحدث تلف الترانزستور إما بسبب العوامل الداخلية التي ذكرناها من قبل أو نتيجة لاختلال في جهود الإنحياز الواصلة إليه عن طريق المقاومات المتصلة به كذلك نجد أن حدوث قصر في دائرة حمل الترانزستور تؤدي أيضا لتلفة في هذه الحالة يجب فك أطراف الترانزستور وقياس المقاومة بين أطرافه باستخدام جهاز الأفوميتر حيث يجب أن تتطابق هذه القياسات مع قياسات الثنائيات الموضحة في الشكل فإذا تأكدنا من تلف الترانزستور فيجب التأكد أولا من سلامة عناصر دائرة الإنحياز الخاصة بهذا الترانزستور المستبدل له نفس الرقم أو الرقم البديل.

**-8- الدوائر المتكاملة وتسمى بالأسيهات :**

عند ظهور أعراض ظاهرية للتلف على دائرة متكاملة في هذه الحالة يجب فحص الدائرة التي تغذى أو تأخذ إشارة من هذا الأيسى وكذلك عناصر الدائرة التي تنقل الإشارة الى الأيسى والتأكد من عدم وجود قصر أو قطع في هذه الدوائر فإذا تأكدنا من ذلك فإنه من الراجح أن يكون سبب تلفها هو سبب داخليا وعلينا باستبدالها بأخرى لها نفس الرقم المناسبة لتتبع العطل.