


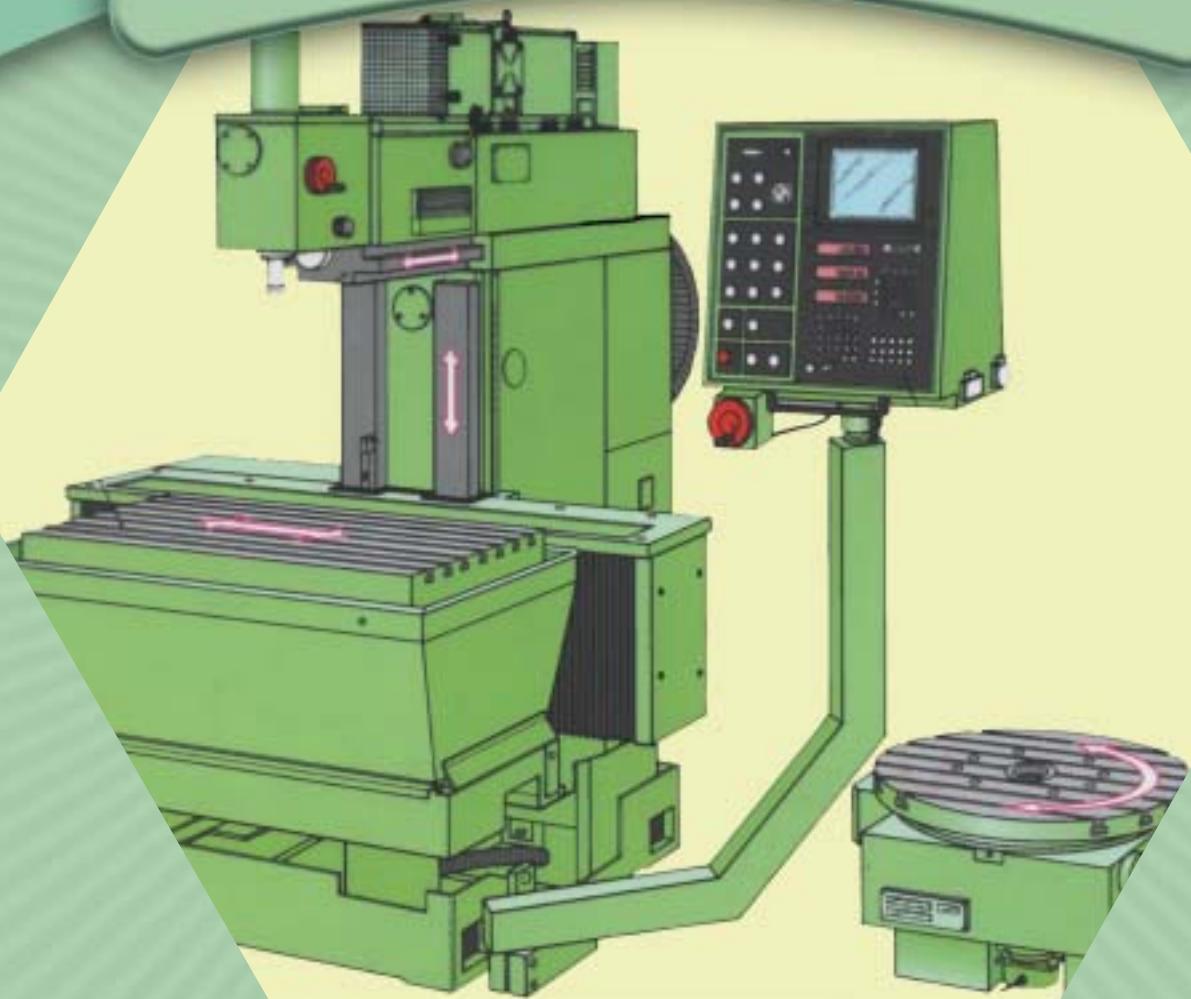

## الفرع الصناعي

# الخراطة والتسوية

للفصل الأول الثانوي - الجزء الأول



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين  
وزارة التربية والتعليم العالي

# المخراطة والتسيوية

## الجزء الأول

### للصف الأول الثانوي

### الصناعي

المؤلفون

عبدالله عبدالحفيظ

يوسف الفسفوس

نزيه الدراويس

جلال السلايمة

م، عصام دويكات «مركز المناهج»



**قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين  
تدریس هذا الكتاب في مدارسها للعام الدراسي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦**

**الإشراف العام**

د. نعيم أبو الحمص

رئيس لجنة المناهج:

د. صلاح ياسين

مدير عام مركز المناهج:

**مركز المناهج**

د. عمر أبو الحمص

إشراف تربوي :

**الدائرة الفنية**

رائد بركات

إشراف إداري:

شروق زيدان

تصميم:

حمدان بحبوح

الإعداد المحوسب للطباعة:

أحمد الخطيب

تحرير لغوي:

سمر محمود عامر

تنضيد:

**الفريق الوطني لإعداد الخطوط العريضة لمنهاج التعليم المهني والتكنولوجي / الفرع الصناعي**

**تخصص: الخراطة والتسوية**

وائل البظ

جلال السلايمة

عبد الله عبد الحفيظ

**الطبعة الأولى التجريبية**

١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م

© جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم العالي / مركز المناهج  
مركز المناهج - حي المصيون - شارع المعاهد - أول شارع على اليمين من جهة مركز المدينة  
ص. ب. ٧١٩ - رام الله - فلسطين

تلفون +٩٧٠-٢-٢٩٦٩٣٧٧ ، فاكس +٩٧٠-٢-٢٩٦٩٣٧٧

الصفحة الالكترونية: www.pcdc.edu.ps - العنوان الالكتروني: pcdc@palnet.com

رأى وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية؛ لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني حتى يأخذ مكانه بين الشعوب. إن بناء منهاج فلسطيني يعد أساساً مهماً لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، وأساساً لترسيخ القيم والديمقراطية، وهو حق إنساني، وأداة تنمية للموارد البشرية المستدامة التي رسختها مبادئ الخطة الخمسية للوزارة.

وتكمّن أهمية منهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتّعلم، التي من خلالها تتحقق أهداف المجتمع؛ لذا تولي الوزارة عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر منهاج؛ لأنّه المصدّر الوسيط للتّعلم، والأداة الأولى بيد المعلم والطالب، إضافة إلى غيره من وسائل التّعلم: الإنترنّت، والحاصلات، والثقافة المحلية، والتّعلم الأسري، وغيرها من الوسائل المساعدة.

أقرت الوزارة هذا العام (٢٠٠٥ / ٢٠٠٦) م تطبيق المرحلة الأولى من خطتها لـ منهاج التعليم التقني والمهني، لكتب الصف الأول الثانوي (١١) بفروعه: الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندي، والاقتصاد المنزلي (التجميل، تصنيع الملابس) وعدده الكتب ٦٤ كتاباً نظري وعملي، وسيتبعها كتب منهاج الصف الثاني الثانوي (١٢) في العام المقبل. وبها تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد أكملت إعداد جميع الكتب المدرسية للتّعلم العام للصفوف (١٢-١)، وتعمل الوزارة حالياً على توسيع البنية التحتية في مجال الشبكات والتّعلم الإلكتروني، وعمل دراسات تقويمية وتحليلية لـ منهاج المراحل الثلاث، في جميع المباحث (أفقياً وعمودياً)؛ لمواصلة التطوير التّربوي، وتحسين نوعية التعليم الفلسطيني.

وتعد الكتب المدرسية وأدلة المعلم التي أنجزت للصفوف الأحد عشر حتى الآن، وعددتها يقارب ٣٥٠ كتاباً، ركيزة أساسية في عملية التعليم والتّعلم، بما تشمل عليه من معارف ومعلومات عُرضت بأسلوب سهل ومنطقي؛ لتوفير خبرات متعددة، تتضمّن مؤشرات واضحة، تتصل بطرائق التّدريس، والوسائل والأنشطة وأساليب التّقويم، وتتلاءم مع مبادئ الخطة الخمسية المذكورة أعلاه.

وتم مراجعة الكتب وتنقيحها وإثراوها سنويًا بمشاركة التّربويين والمعلمين والعلماء الذين يقومون بتدريسيها، وترتى الوزارة الطبعات من الأولى إلى الرابعة طبعات تحريرية قابلة للتعديل والتّطوير؛ كي تتلاءم مع التّغيرات في التّقدم العلمي والتكنولوجي ومهارات الحياة. إن قيمة الكتاب المدرسي الفلسطيني تزداد بقدر ما يبذل فيه من جهود، ومن مشاركة أكبر عدد ممكن من المتخصصين في مجال إعداد الكتب المدرسية، الذين يحدثون تغييراً جوهرياً في التعليم، من خلال العمليات الواسعة من المراجعة، بمنتهجية رسمها مركز المناهج في مجال التّأليف والإخراج في طرف الوطن الذي يعمل على توحيد.

إن وزارة التربية والتعليم العالي لا يسعها إلا أن تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، والدول العربية والصديقة وبخاصة حكومة بلجيكا؛ لدعمها المالي لمشروع المناهج.

كما أن الوزارة لتفخر بالكتابات التّربوية الوطنية، التي شاركت في إنجاز هذا العمل الوطني التاريخي من خلال اللجان التّربوية، التي تقوم بإعداد الكتب المدرسية، وتشكرهم على مشاركتهم بجهودهم المميزة، كل حسب موقعه، وتشمل لجان المناهج الوزارية، ومركز المناهج، والإقرار، والمؤلفين، والمحررين، والمشاركين بورشات العمل، والمصممين، والرسامين، والمرجعين، والطابعين، والمشاركين في إثراء الكتب المدرسية من الميدان أثناء التطبيق.

## وزارة التربية والتعليم العالي

### مركز المناهج

أيلول م ٢٠٠٥

## مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين .. والصلوة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

بتوفيق من الله عز وجل نقدم هذا الكتاب المتواضع للفصل الأول في الرسم الصناعي لأنّا نحن في الصف الحادي عشر الصناعي ، سائلين المولى عز وجل أن يكون عونا لهم في فهم أساسيات هذه المهارة المهمة في المجال الصناعي والتكنولوجي ويضعهم على بداية طريق الصناعة والإنتاج والتقدم التقني ، لينهضوا بهذا البلد الحبيب وينقلوه إلى ركب قطار التقدم التكنولوجي المنطلق في شتى بقاع الأرض .

فقد أدرجنا في الوحدة الأولى من هذا الكتاب أساسيات الرسم الصناعي وأبجدياته ، أما الوحدة الثانية فقد تضمنت بعض العمليات الهندسية المهمة والمشهورة والأساسية ، وقد اخترنا منها ما رأينا مناسباً ومفيداً وتتكرر الحاجة إليه في التطبيقات القادمة في مجال الصناعة والإنتاج . وفي الوحدة الثالثة جريانا على غير المعتاد في الكتب التقليدية وذلك بعد نقاش مطول ونتيجة لبعض الخبرة والراس في تدريس هذه المواضيع ، فقد أفردنا هذه الوحدة لرسم المناظير المتعامدة كي نبني مهارة التخييل والتصور في الأبعاد الثلاثة لدى الطالب قبل أن يدخل في مجال الإسقاط ، فاكتفينا في هذه الوحدة بتعريف الطالب على أهم طرق تمثيل المناظير المتعامدة وأثريناها بالأمثلة المتعددة والمختلفة لتحقيق الهدف من هذه الوحدة . أما الوحدة الرابعة والأخيرة فقد تناولت الإسقاط العمودي ورسم الساقط المتعامدة للمنظور ، كما تناولت تناولت مختلف أنواع الأسطح المتعامدة والمائلة والمنحنية ، وكذلك كتابة الأبعاد ومصطلحاتها ، وقد استخدمنا كل من الأرقام العربية والهندية كييفما اتفق بسبب شيوعيهما . وقد أثرينا هذه الوحدة بكثير من الأمثلة والتمارين ليتسنى للطالب الفرصة الكافية لتأكيد فهمه لتصور المناظير وإيجاد إسقاطاتها بسهولة ويسر .

ونحن إذ نهدي هذا الكتاب لبلدنا الحبيب في هذه الأوقات العصيبة ، لا ندعى أننا قد وضعنا فيه كل المعلومات الخاصة بالرسم الصناعي ، وإنما اكتفينا في معظم المواضيع بالأمور الأساسية والضرورية لتكون بداية تفكير هندي علمي سليم لطلابنا الأعزاء في المستقبل ، ونحن بذلك نترك لمن أراد الاستزادة من بحر هذا العلم الأساسي أن ينهل منه كما يشاء . كما نرجو من زملائنا المدرسين أن لا يخلوا علينا بلاحظاتهم وآرائهم عند تدريسيهم لهذا الكتاب من جميع النواحي ، فيما هذا الكتاب إلا اجتهاد منا نحن البشر ، فإن أصبنا فال توفيق من الله عز وجل وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونعتذر إلى الله عليه .

وختاماً فإننا نسأل العلي القدير أن يغفر لنا زلاتنا فيما قدمناه في هذا الكتاب ويبارك لنا حسناتنا فيه وأن يجعله من العلم الذي يتفع به في حياتنا وبعد مماتنا .

المؤلفون

والله ولي التوفيق

# المحتويات

## الفصل الدراسي الأول

### الوحدة الأولى

تشكيل المعادن

تشكيل المعادن

### الوحدة الثانية

المواد الهندسية

المواد الهندسية

### الوحدة الثالثة

أدوات القياس والضبط

مفاهيم ومفردات لقياس

### الوحدة الرابعة

عمليات التشغيل الأساسية

عمليات التشغيل الأساسية

### الوحدة الخامسة

الوصل والربط

الوصل والربط

### الوحدة السادسة

الآت القطع البسيطة

الآت القطع البسيطة

٢

٣

٩

١٠

٢٤

٢٥

٤٥


٤٦

٦١

٦٢


٧٦

٧٧

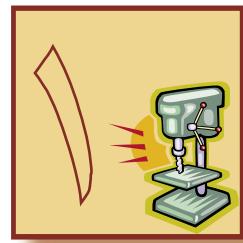

الوحدة

# تشكيل المعادن

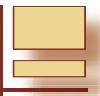

## الاهداف:

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن :

- ١ - تعرف مفهوم المهنة .
- ٢ - تعرف اهمية العمل المهني على اسس علمية .
- ٣ - تعرف التقنيات المختلفة لتشكيل المعادن .
- ٤ - تميز بين عمليات التشكيل بالقطع والتشكيل بدون قطع .
- ٥ - تميز الات وماكينات تشكيل المعادن .
- ٦ - تعرف حقائق مستقبل مهنة الخراطة .

## تشكيل المعادن



الدروس

### تمهيد:

ارتبط مفهوم المهنة في تفكير العامة بالممارسة اليدوية للأعمال وما يرتبط به ذلك من مجهد عضلي وتعب ومعاناة ، إلا أن الواقع غير ذلك تماماً فالمهنة هي كل عمل يقوم به الإنسان سواءً كاناً عقلياً أم عضلياً أم بهما معاً ولكن على أساس وقواعد ثابتة وصحيحة ، فيوصف الطبيب والمدرس والمحامي والباحث والصافي ... إلخ بأنه مهني وأن أدائه مهني إذا كان ناجحاً في عمله ويؤديه وفق القواعد الصحيحة لذلك العمل ، وعليه فقد تم توصيف ذوي القدرات المميزة في الأداء المنضبط بقواعد العمل مهما كان نوعه بالمهنيين أو الخبراء أي الذين يؤدون عملهم دون تكلف وبأقصر الطرق وأقل مجهد لما تراكم لديهم من خبرات وتجارب ولما تميزوا به من معرفة دقيقة بتفاصيل وخفايا وأسرار مهنتهم.

يتضح مما تقدم أن لكل عمل أو مهنة قواعد وأسس و دقائق وتفاصيل لا يتم العمل على نحو سليم إلا بمعرفتها ولما كانت المعرفة البشرية هي نتاج تراكمي ، بمعنى أن معارفنا وخبراتنا هي إمتداد لتجارب و المعارف و خبرات الآباء والأجداد وهي من الكثرة والتنوع بحيث لا بد من عمل جاد ودقيق لتناقلها بين الأجيال ، وذلك من خلال التعليم التخصصي والتدريب المنهجي المدروس ، الأمر الذي يجب إيلاء ذلك إهتماماً وعناية فائقة ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالتعليم المهني الصناعي وذلك للإعتبارات التالية :

- ١- دخول الآلة في العملية الصناعية والإنتاجية صاحبة محاذير ومخاطر ، كان لا بد منها من إعداد الفنانين على نحو يحول بينهم وبين الواقع في الحوادث الصناعية وبالتالي تحجب الإصابات .
- ٢- المنافسة الشديدة في الأسواق التي إقتضت إنتاج سلع أكثر دقة وأقل كلفة وأفضل جودة وليس من سبيل لتحقيق ذلك إلا بواسطة أداء فني كفؤ .
- ٣- إن الإعداد الجيد للفنيين القائمين على العملية الإنتاجية من شأنه الحفاظ على العناصر الأخرى للإنتاج (الآلات ، الخامات ، المرافق ، رأس المال ، البشر ... إلخ ) ، وبالتالي إستمرار العملية الإنتاجية في ظروف مثالية .
- ٤- التطور التكنولوجي الهائل والمتتابع فرض على المتعاملين بالصناعة الخضوع لعملية متتابعة وتعلم مستمر لمواكبة التجديدات والإختراعات وتطور التقنيات المختلفة في كافة مراحل العملية الإنتاجية .
- ٥- تنوع وتفاوت مستويات العاملين في الصناعة (مهندسو ، مساعدو مهندسين ، فنيون ، عمال مهرة

، عمال عاديون . . . إلخ)، اقتضى بالضرورة إعداد برامج دراسية وتدريبية لكل فئة خاصة بها تحتوي المعارف والخبرات والقدرات والمهارات الالازمة للقيام بالمهام المنوطة بها في حالة من التكامل والتوافق مع الفئات الأخرى ، وهذه البرامج هي الوسيلة الأسلم للترقي في العمل .

٦- زيادة العناصر الفنية في الآلات من ميكانيكيات وأدوات معقدة ومنظومات طاقة وتحكم كهربائي وإنكروني ، جعل من عملية الصيانة أمراً بالغ الأهمية والدقة مما يستدعي إعداد كوادر فنية قادرة على إجراء الفحص والصيانة بصورة عملية محكمة وفق أسس وقواعد سليمة بعيداً عن الإرتجالية والتجريب .

## أولاً : أهداف وغايات علم الصناعة



يهدف التعليم الصناعي إلى إعداد فنيين مؤهلين لمتابعة تواصيلهم المهني بنجاح ، بل وتميز في إحدى طريقتين :

١- الإنخراط في العمل الصناعي كفنيين لديهم إستعدادات مميزة في النواحي التالية :

٢- الفهم العملي والفنى للعملية الصناعية والآلة وال العلاقات الإنسانية في موقع العمل وذلك من خلال قدرتهم على قراءة البيانات الفنية والرسومات الهندسية ، وتعودهم الإلتزام بالإنضباط بظروف وأجواء العمل والقوانين الخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بالسلوك العام والخاص في موقع العمل .

٣- الإستعداد للملاحظة والإستقراء والإستنباط المنطقي لسلسل وتابع العمليات مما يسهم في تفكير عملي خلاق وقدرة على رسم إستراتيجيات التنفيذ وتنظيم الخطوات العملية ، يقتضي أن يكون التفكير منهجياً ومنظماً كذلك .

٤- القدرة على الربط بين النظرية والتطبيق ينتج عن إكتساب المعرف من خلال الإستعداد للتعلم الذاتي بسرعة وإتقان .

٥- التميز في التواصل ونقل الأفكار لآخرين ولا سيما الفنية منها ، وذلك من خلال الإستعداد لفهم وإعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية بأسلوب محكم وفق الأسس العالمية .

٦- الحس الآلي والميكانيكي المميز يجعل من خريج المدارس الصناعية أقدر على التعاطي مع الآلات ، والتوازن مع عملية إدارتها السليمة بسرعة هذه القدرات والإستعدادات وسوها ، يجعل من الممكن لخريجي المدارس الصناعية أن يكون لهم حضور مميز في الصناعة المحلية وتنميتها وفهم مقتضياتها ربما في فترة زمنية قصيرة مما يحقق لهم سرعة النمو المعرفي وزيادة الإستعداد والخبرة .

٧- إستكمال الدراسة الجامعية وذلك بكل مستويات الدراسة الجامعية وعلى الأخص الهندسية والتطبيقية منها . وفي ذلك أثبتت التجربة العملية وجود قدرات وإستعدادات مميزة لخريجي المدارس المهنية على خريجي المدارس الأخرى وذلك في الموضوعات العملية والتطبيقية ، وكذلك قدرة مميزة على قراءة الرسوم والتفكير الخلاق بصورة أكثر واقعية . وذلك إنسجاماً مع خبراتهم العملية المكتسبة في المدارس المهنية .

## ثانياً : طرق تشكيل المعادن



منذ ان وجد الإنسان على الأرض كان عليه دوماً السعي لتطوير أدواته في عملية صناعية حديثة نمت مع الوقت بوتائر ما بين الحضارات المختلفة مما نشأ عنه مستويات من المدنية والرفاه تبعاً لمستويات تطور الوسائل ، وقد وجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تطوير ما حوله من الخامات للحصول على أشكال محددة مثل : شكل المعول للزراعة والسيم للصيد والرمح والمدية للدفاع عن النفس ... إلخ. ومن هنا بدأ الإهتمام بالتشكيل ، وقد إستretت المعادن الإهتمام بصفة خاصة لما لها من قدرة على التشكيل بأشكال مختلفة ولما لها من خواص تلائم بعض التطبيقات والإحتياجات الخاصة . ولا حظ الصانع القديم إمكانية الإستفادة من بعض العناصر والظروف المساعدة على عملية تشكيل المعادن كالصهر أو الإحماء في النار وبهذا بدأت للظهور تفنيات وأسس فنية لتشكيل المعادن ، كالحدادة والسباكه وإضافة عناصر معدنية مختلفة إلى بعضها وصولاً إلى تركيبات معدنية سبائكية جديدة حتى سمي عصر من عصور التاريخ الإنساني بالعصر البرونزي.

وعلى العموم فإن تشكيل المعادن يتم بمجموعة من التقنيات المختلفة التي يمكن تصنيفها ضمن نوعين رئيسين من التقنيات :



شكل (١-١) التشكيل بالقطع

١- التشكيل بالقطع (التشغيل) : حيث سيتم التطرق إلى تقنيات التشكيل بالقطع عبر الوحدات القادمة . الشكل (١-١)

٢- التشكيل بدون قطع : أن هذه التقنيات تشتراك في صفة واحدة هي عدم إزالة أجزاء من المعدن أثناء عملية التشكيل على شكل برادة أو نشاره أو رايش أي بدون إنتزاع أي أجزاء من المعدن أثناء عملية التشكيل . ومن الأمثلة على ذلك :

أ- السباكة والصب : حيث يصار إلى صهر المعدن المراد تشكيله ضمن أفران خاصة وإضافة خلائط معدنية بنسبة محددة للحصول على مواصفات فنية دقيقة للمتطلبات . ومن ثم تصب هذه السبائك ضمن قوالب خاصة أعدت مسبقاً لذلك ويترك المعدن المصهور ليبرد ويتصب ليأخذ الشكل المطلوب . كما في الشكل (٢-١).



شكل (٢-١) السباكة والصب

ب- الدرفلة : وبهذه العملية يمكن أن يكون المعدن ساخناً أو بارداً وتتم بإمرار المعدن المراد تشكيله بين إسطوانتين تدوران الواحدة عكس الأخرى ليتم عصر المعدن بينهما داخل مجاري

تم تشكيلها مسبقاً مما ينتج عنه زيادة في طول المعدن على حساب مساحة مقطعه التي تأخذ شكل



شكل (٣-١) الدرفلة

المجاري المحفورة على إسطوانتي الدرفلة . كما في الشكل (٣-١) ومن الأمثلة على تلك المنتجات : حديد التسليح المستخدم في البناء وحديد الإنشاءات كالجسور والزوايا وحديد القواصون . . . إلخ .

ج- **الحدادة والتطريق** : في هذا الأسلوب من التشكيل يتم إحماء المعادن إلى درجات حرارة مرتفعة دون الانصهار . ويتم استخدام مطارق وقوالب تشكيل خاصة أحياناً للحصول على الشكل المطلوب وذلك لكون المعدن وقتئذ طرياً بفعل الحرارة .

د- **البثق** : تتم هذه العملية بواسطة كبس المعدن داخل حيز محصور وإجباره على الخروج عبر فتحة محددة الشكل ، مما يجعله يأخذ شكل تلك الفتحة ويكون الناتج قضباناً طويلة بمقطع محدد ومن الأمثلة على ذلك : نروفيلات الألمنيوم المستخدم في صناعة النوافذ والأبواب . . . إلخ .

ه- **السك** : وفي هذه العملية يحشر المعدن ضمن حيز مغلق ويضغط ليأخذ شكل سلبي لتفاصيل ذلك الحيز . ومن الأمثلة على ذلك : سك القطع النقدي المعدنية .

و- **القص** : يتعرض المعدن لسكيني قص تطبقان عليه مما يتبع عن انفصاله إلى جزئين .

ز- **التخريم أو الإغفال** : يكبس المعدن بين فكي قالب ذكر وأنثى ويتيح عن ذلك فصل قطع من الشكل المطلوب وفتحات بنفس الشكل .

ح- **السحب العميق** : بعد أن يقص المعدن بالشكل المطلوب على شكل صفائح تكبس بواسطة قوالب ذكر وأنثى ، بينما فراغ مساو لسمك المعدن تقريباً وبذلك تجبر هذه الكتل على المرور عبر فتحة القالب لتأخذ شكلاً جديداً مماثلاً لشكل شق القالب الذكري .

ولا يقتصر الأمر على هذه الأمثلة فحسب بل أن هناك عمليات تشكيل أخرى بدون قطع يضيق المجال هنا لبيانها بالتفصيل كسحب الأسلاك والتدوير . . . وغيرهما كثير .

### ثالثاً: الآت وماكنات تشكيل المعادن



لا يمكن بحال حصر الآلات والمآكنات المستخدمة في تشكيل المعادن على وجه التحديد ، وذلك بسبب تنوع وإختلاف عمليات التشكيل وتباطن مستويات الدقة وطبيعة التجديد والتحديث التي تخضع لها عمليات التصنيع مع الزمن ، ويمكننا هنا الإشارة إلى أن عمليات التصنيع الأساسية تمثل فيما يلي :

- ١- عمليات السباكة والصب .
- ٢- عمليات التشكيل بدون قطع .
- ٣- عمليات التشغيل (القطع) .
- ٤- عمليات الوصل والتجميع .
- ٥- معالجة السطوح والتشطيب .

## ٦- المعالجات الحرارية .

### ٧- التشغيل غير التقليدي .

ففي عمليات السباكة يمكن إستخدام الآت مختلفة كالأفران والآت تجهيز الرمال الخاصة بعمليات السباكة وتجهيز القوالب والقلوب ، إضافة إلى الآت الحقن ذات القوالب الدائمة والآت الطرد المركزي ...إلخ. وفي عمليات التشغيل بالقطع تستخدم الآت الخراطة والآت التطريز والمقاشط والآت الثقب والآت التجليخ ...إلخ.

وفي عمليات الوصل والتجميع يمكن أن تستخدم الآت اللحام المختلفة والآت الكبس ...إلخ. وفي عمليات معالجة السطوح يمكن ان تستخدم الآت دقة وآلات تلميع وصقل والآت طلاء وتكسية خاصة. وفي عمليات المعالجة الحرارية يتم إستخدام أفران خاصة والآت فحص وضبط وأجهزة مايكروسكوب ومختبرات...إلخ.

أما الآت المستخدمة في عمليات التصنيع غير التقليدية فهي من التنوع والدقة والحداثة المتقددة ، بحيث



شكل (٤-١) آلة تفريز محسوبة

يصعب الحديث عنها في هذه العجاله ، فهي تعتمد تقنيات إلكترونية وليزر ومجات فوق صوتية وإلكتروكيمائية وبلازم وتشغيل بالتفريغ الكهربائي...إلخ ، والشكل (٤-١) يبين آلة تفريز محسوبة

وخلاصة القول في هذا الصدد أن الآلات وتقنيات التشكيل والتشغيل بالقطع على وجه الخصوص قد أصبحت علمًا متقدماً لا يعتمد على القدرة العضلية والمهارة الأدائية والمعرفة فحسب ، وإنما يعتمد كذلك على الآلات محسوبة وتقنيات فنية ووسائل ضبط محكمة تخضع لمستويات من الدقة الفائقه وصولاً إلى مادون الميكرون(0.001 ملметр).

## مستقبل مهنة الخراطة



مهنة الخراطة إبتداءً يقصد بها العمل في إنتاج قطع معدنية محكمة القياس والدقة و جودة الأسطح والشكل من خلال عمليات التشغيل بالقطع والعمليات غير التقليدية أحياناً ، وقد شكلت هذه المهنة فيما مضى ولازال تشكل حتى الآن ، بل وسوف تشكل في المستقبل أيضاً حجر الزاوية والأساس للصناعات الدقيقة ولتطوير وبناء الآلات، إضافة إلى دورها في عمليات الصيانة.

ولبيان ذلك يمكن عرض الحقائق التالية :

١-تعرف مهنة الخراطة بأنها أم الآلات حيث إن إدامة عمل الآت الإنتاج المختلفة لا يتم إلا بها وذلك من خلال :

- أ- تصنيع القوالب التي تعمل بها تلك الآت الإنتاجية بالدقة المطلوبة .
- ب- الصيانة وتوفير قطع الغيار للآت المختلفة .

ج- إمكانيات التطوير والتحديث يجب أن تتم من خلال عمليات التشغيل بالقطع . ولا سيما في مراحل الإنتاج الأولى للآلات الحديثة .

❷ تعتبر مهنة الخراطة الأكثر إستفادة من ثورة التحكم والضبط الإلكتروني والعمل بالحاسوب من بين المهن التقليدية الأخرى حتى أصبحت ورشة الخراطة الحديثة محوسبة بالكامل تقريباً مما رفع من مستويات الدقة إلى حدود قياسية .

❸ حتى عهد قريب كانت تعرف هذه المهنة بأنها فن الخراطة ، وهذا يعني أنها تتطلب مستويات خاصة من المهارة الأدائية والإستعداد الفني للمتعاملين بها ، ولكن الأمر قد تعدى ذلك الآن حتى أصبحت علماً يتطلب الإمام بكثير من المعارف والعلوم مثل . علم المواد وعلم القياس وعلم الحاسوب وعلم نظريات وأسس عمل الآلات المختلفة وهذا بدوره يجعل المتعاملين بهذه المهنة أكثر إنفتاحاً ووعياً للمفاهيم الفنية المختلفة ضمن تفكير متكملاً قادر على الإبداع والفهم للمخططات الهندسية والجدائل الفنية الأخرى .

من هنا يتضح أن هذه المهنة تتسم بالنمو والتطور المتتسارع مع الوقت ، بل وتتسم بالعلاقة التفاعلية مع باقي فروع الإنتاج والعمل الهندسي على وجه العموم ، وأن حدود العمل الذي يمكن أن يشغلها آخذة في الإتساع بتزايد التطبيقات الهندسية ، ولعل نظرة إلى الآلات التشغيل والخراطة القديمة قبل خمس عقود ومقارنتها بالآلات الحديثة المستخدمة في الخراطة والتشغيل بالقطع المستخدمة في المشاغل الفنية حالياً ، تظهر حجم القفزة التي مرت بها ولا تزال تعايشها هذه المهنة اليوم وربما سينبئ المستقبل عن المزيد .

## أسئلة الوحدة



؟ ١- وضح مفهوم المهنة .


؟ ٢- اذكر اربعة اسباب تحت على الاهتمام بالتعليم المهني الصناعي .

؟ ٣- اذكر اربع صفات تميز الفني خريج التعليم الصناعي عن المهني العادي .

؟ ٤- وضح المقصود بعملية الدرفلة .

؟ ٥- قارن بين عملية البثق والسلك .

؟ ٦- وضح كيف تسهم مهنة الخراطة في خدمة المهن الأخرى .

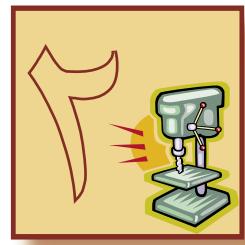

## الوحدة


# المواد الهندسية



## الأهداف:

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن :

- ١ - تعرف مفهوم المواد الهندسية وتصنيفاتها .
- ٢ - تعرف مفهوم الخواص الطبيعية (الفيزيائية) .
- ٣ - تعرف مفهوم الخواص الكيميائية .
- ٤ - تعرف كيفية استخلاص الحديد وتنقيته .
- ٥ - تعرف الصلب أسبائك وتمييز أنواعه واستخداماتها .
- ٦ - تعرف المعادن غير الحديدية .
- ٧ - تعرف المواد الملبدة .

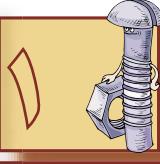

## المواد الهندسية

الدرس

### تمهيد:

الهدف من دراسة المواد الهندسية هو التعرف على خواصها المختلفة سواء الفيزيائية منها أو الميكانيكية وذلك وصولاً إلى إمكانية التحديد بدقة لمدى مطابقة المنتجات الصناعية لشروط الفنية المرجو تحقيقها منها وذلك قبل البدء في عملية التصنيع وللمفاضلة بين البديلات المتاحة من المواد.

والمواد الهندسية قد تكون طبيعية أو مصنعة أو مركبة أو معالجة بطرق فنية خاصة لتحسين خواصها. وهي تمثل التحدي الأكبر للمصممين والمتخصصين مما جعل منها موضوعاً في غاية الأهمية لمراكز البحث والتطوير والشركات الإنتاجية الكبرى حول العالم وبالأخص لدى مراكز أبحاث الفضاء ومراكز البحوث العسكرية ، حتى أن هذه المجهودات قد تمكن من تطوير مواد ثورية ذات مواصفات فائقة لبعض التطبيقات الهندسية.

### أنواع المواد الهندسية



يمكن تصنيف المواد الهندسية إلى ما يلي :

#### أولاً: مواد معدنية (Metallic Materials) وتنقسم إلى:



١- معادن حديدية (Steel) مثل الحديد المطاوع ، والفولاذ (Steel) وحديد الزهر (Cast Iron).



٢- معادن غير حديدية (Nonferrous Metals) وتنقسم إلى :



- ١- معادن ثقيلة : مثل النحاس والنikel .
- ٢- معادن خفيفة : مثل الألمنيوم والمغنيسيوم .
- ٣- معادن طرية : مثل الرصاص والقصدير .

#### ثانياً: مواد غير معدنية:



١- مواد أرضية مثل : الرخام والإسمنت والجبس والزجاج والإسبست . . . إلخ .



٢- مواد عضوية طبيعية مثل : الخشب ، الجلد ، المطاط الطبيعي ، الإسفنج الطبيعي والفلين .



#### ثالثاً: مواد مصنعة (مخلقة):

مثل اللدائن بمختلف أنواعها كالبلاستيك والسيликون والألياف الصناعية ... إلخ .

## رابعاً: مواد الطاقة:



مثل الوقود والزيوت والمفرقعات والمواد التووية.

## خواص المواد الهندسية



إن إستعمال المواد الهندسية في التطبيقات الصناعية المختلفة يتوقف على مدى وجود الخواص المتعلقة بذلك التطبيق وقد تكون بعض الخواص مرغوباً فيها إلى حد بعيد في تطبيق ما ، في حين أنها تمثل عيباً واضحاً في تطبيق آخر.

وفيما يلي عرض للتقسيمات المختلفة لخواص المواد :

### ١- الخواص الطبيعية (الفيزيائية):



تمثل هذه الخواص في الحالة (صلبة ، سائلة ، غازية) والكتافة والمسامية ونسبة الرطوبة واللون وطبيعة التركيب البنيوي (بلوري، عشوائي) التوصيل الحراري والكهربائي ، ومعامل التمدد ودرجة الانصهار والتباخر والحرارة الكامنة لذلك ، ودرجة الإشتعال وبيان مدى مقاومة النيران والمغناطيسية...إلخ.

### ٢- الخواص الكيميائية :



مثل التركيب الكيميائي ومقاومة الأحماض والقلويات وكذلك سرعة التأكسد بفعل الرطوبة والهواء الجوي ، وطبيعة أكسيد المادة البنائية ومدى تاثر المادة بالمواد الأخرى كالazionities العضوية وطبيعة نشاطها الكهروكيميائي ... إلخ.

### ٣- الخواص الميكانيكية:



بمعنى مدى تأثر المواد بالأحمال والقوى المختلفة وما قد تبديه من مقاومة أو إستجابة وخضوع للتشكيل أو مدى المرونة والإستعداد للرجوع لسابق شكلها وأبعادها بعد زوال تلك الأحمال والقوى فقد لوحظ على سبيل المثال إختلافاً في تأثر المواد الهندسية إعتماداً على طبيعة القوة أو الحمل ، إذ تبدي تحملًا ومقاومة عالية للإجهادات الضغط وضعفاً ظاهراً لأحمال الشد والصدم كما في حديد السكك والزجاج والرخام ولهذا جمعت تحت تصنيف واحد ضمن المواد الهشة . وكذلك بدئ أن طبيعة الحمل من حيث سرعة التحميل ديناميكي أو إستاتيكي أو متعدد تؤثر بحسب متفاوتة على المواد المختلفة ، الأمر الذي إقتضى دراسة المواد الهندسية المختلفة فنياً وإبراز خواصها المختلفة ضمن جداول فنية وعلاقات بيانية هندسية دقيقة ليتسنى للمصممين والمهندسين تحديد الأنسب منها للتطبيقات المختلفة والعمل على تطوير هذه الخواص بمختلف الوسائل الفنية المتاحة والعمل أحياناً على إيجاد مواد هندسية جديدة ذات مواصفات أفضل من خلال عمل السبائك والمعالجات الحرارية واستخدام المواد المركبة والمواد الملبدة باستخدام تكنولوجيا المساحيق

## العادن الحديدية Ferrous Metals



الحديد هو أحد الفلزات الصلبة ، لونه فضي وهو يمتاز بخاصية مغناطيسية وقابلية للتشكيل سواءً بالسحب أو الطرق ويعتبر من المعادن الثقيلة إذ تبلغ كثافته 7.875 غم / سم<sup>3</sup> وأما درجة إنصهاره فتبلغ (1540م) تقريرًا وله موصولة جيدة للحرارة والكهرباء وإن كانت أقل من موصولة النحاس والألمنيوم .

والحديد يصداً بسرعة إذا تعرض للهواء الرطب مكوناً أكسيد الحديد المائي ( $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ) ويتحد الحديد من الكربون مكوناً مجموعة من المركبات التي تتفاوت خواصها الميكانيكية تبعاً لنسبة الكربون فمثلاً الحديد المحتوي نسبة 2.5%-4.5% يسمى حديد الزهر أو السكب وهو هش سهل الكسر إذا تعرض للصدمات الفجائية أو الشد في حين أنه يتحمل إجهادات وقوى الضغط إلى حد كبير ، والحديد المحتوي نسبة من الكربون أقل من 1.5% يسمى الفولاذ بانواعه المختلفة . ولعله من الواضح أن الحديد يعد المعدن الأكثر إستعمالاً في الحياة العملية ولا سيما في الأعمال الإنسانية وبناء الآلات ووسائل المواصلات المختلفة.

والحديد الصناعي في الغالب عبارة عن سبائك تحتوي إلى جانب الحديد كمكون أساسى عناصر أخرى فلزية كالنيكل والكروم أو لافلزية كالسيليكون والفسفور والكريبيت ولكن بنسب ضئيلة. وذلك لتحسين الخواص الميكانيكية وقابلية التشغيل لهذه السبائك المعروفة بسبائك الفولاذ وكذلك لتحسين مقاومة هذه السبائك للصدأ وزيادة قابليتها للمعالجة الحرارية.

### استخلاص الحديد وتنقيته



يتم إستخلاص الحديد من خاماته المختلفة (Iron Ore) الموجودة في الطبيعة مثل : خامات أكسيد الحديد المغناطيسي (ماغنتايت) وخامات الحديد الأحمر (هيمايت) وأكسيد الحديد المائي (ليمونايت) وكربونات الحديد (السبار) ويتم تجهيز هذه الخامات بمجموعة من العمليات الأساسية كالتكسير والفرز والتصنيف والتحميص والغسل والتركيز والتلبيد ...إلخ.

ثم تشحن في الفرن العالي ويضاف لها كل من فحم الكوك والحجر الجيري ، الأول كوقود وعامل إختزال والثاني كمساعد صهر . وتم عملية الإستخلاص والتكنية من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية الباعثة للحرارة والمختلفة مما ينشأ عن تركيز الحديد على شكل مصهور يتكون من الحديد المشبع بالكربون وهو ما يسمى بحديد الغفل (Fe3C) إضافة إلى عناصر ذائبة أخرى بنساب قليلة.

وللحصول على الأنواع المختلفة من الحديد الصناعي يتم معالجة الحديد الناتج من الفرن العالي (حديد الغفل ) بواسطة افران خاصة مثل فرن الدست أو المحولات المختلفة كمحول بسمر ومحول مارتن ومحول توماس ، او الأفران الكهربائية او العاكسة للحصول على حديد الزهر والحديد المطاوع والصلب (الفولاذ) وفيما يلي عرض موجز بخواص وإستعمالات هذه المنتجات الحديدية :

### أولاً: حديد الزهر



ويسمى أيضًا حديد السكب (Cast Iron) وهو يحتوي على الكربون بنسبة عالية تصل إلى 3-4% إضافة إلى

نسبة قليلة من السليكون والفسفور والمنغنيز وهو هش يتم كسره بسهولة إذا تعرض للصدمات وضعيف أمام أحمال الشد في حين أنه يبدي مقاومة واضحة إزاء احمال الضغط ، وزنه النوعي 7.2 ولدى النظر إلى مناطق كسره تبدو جزئياته كبيرة ولا معة وبلورية ذات ملمس خشن ولونه رمادي ضارب إلى السمرة ولدى طرقه يسمع له صوت غليظ غير رنان.

### أبرز مزاياه:

- ١- رخيص الثمن .
- ٢- إنخفاض درجة إنصهاره (١١٥٠ - ١٢٠٠) مئوي .
- ٣- سهولة القطع على الآلات التشغيل المختلفة .
- ٤- السiolة العالية مما يتبع عنه سهولة الصب .
- ٥- مقاومة الإحتكاك لوجود الكربون مما يساعد على الإنزلاق .

### وأهم إستعمالاته:

- ١- صناعة إسطوانات وسكتات محركات السيارات .
- ٢- صناعة الأنابيب الكبيرة .
- ٣- صناعة أجسام المحركات التربينة والمضخات .
- ٤- صناعة المحابس والصمامات الكبيرة في المنشآت البترولية ومصافي النفط .
- ٥- بعض التجهيزات المنزلية كالمدافيء ومجاطس الإستحمام .
- ٦- بناء أجسام الماكينات وقواعدها .

## ثانياً: الحديد المطاوع (Wrought Iron)

يمثل الحديد المطاوع أنقى أنواع الحديد ولا تزيد نسبة الشوائب به سواءً الكربونية أو العناصر الأخرى عن 0.5% ويتم إستخلاصه بواسطة أفران خاصة تعرف بالفرن العاكس (Pudding Furnace) وتطرق نواتج هذا الفرن بعد إخراجها بمطارق آلية خاصة لتخليصها من الشوائب ثم تتم درفلتها إلى الأشكال والأبعاد المطلوبة.

### أبرز خواص الحديد المطاوع:

- ١- الوزن النوعي (٨,٨٧) .
- ٢- طري وذو قابلية عالية للسحب والتشكيل .
- ٣- درجة إنصهاره (١٥٣٩ - ١٥٠٠) مئوي .
- ٤- قابليته الفائقة للطرق ولا سيما على الساخن سواءً للتشكيل أو حتى للحام بالطرق .

- ٥- يتآكسد إذا تعرض للهواء الجوي ساخناً مكوناً أكسيد أسود عند الإحماء إلى درجة الإحمرار ويخترق إذا رفعت حرارته إلى اللون الأبيض في وجود الهواء الجوي .
- ٦- مقاوم للعوامل الجوية في درجة حرارة الغرفة .

**استعمالاته:**

- ١- صناعة السلال والمقابض وبعض الأدوات الزراعية .
- ٢- الصناعات الكهربائية ولاسيما الصفائح المستخدمة في قلوب المحركات والمحولات الكهربائية .

### ثالثاً: الصلب (الفولاذ) (Steel)



الفولاذ أو الصلب هو سبيكة من الحديد والكربون تتراوح نسبة الكربون فيها بين (0.035%-2%) ويكون فيها الكربون متعدداً بالكامل مع الحديد كيميائياً على شكل كربيد الحديد وهو ما يعرف باسم سمتيت ( $\text{Fe}_3\text{C}$ ) ، والصلب يمكن صبها في قوالب السباكة المعروفة ويمكن تشكيله وطريقه سواءً على البارد أو الساخن كما يمكن قطعه وتشغيله على الآلات التشغيل المعروفة بسهولة أيضاً.

وعند إضافة معادن أخرى بحسب محددة لهذه السبيكة كالتنجستن والنikel والكروم تتحسن بعض خواصه وقابليته للتشغيل والتشكيل ويعرف عندها بالصلب السبائك ، ومن أبرز أنواع وإستعمالات الصلب الكربوني هي الصلب منخفض الكربون ، الصلب متوسط الكربون والصلب عالي الكربون.

#### أ- الصلب منخفض الكربون (Low Carbon Steel)



ويتم الحصول على الصلب منخفض الكربون بواسطة محولات (بسمر أو توماس) أو بطريقة مارتن وهو قابل للسحب والطرق ويمكن تشكيله على الساخن والبارد إلى الشكل المطلوب كالقضبان والصفائح أو المقاطع (بروفيلات) مثل مقطع L, U, I والفاصلون وهذا النوع من الصلب أفضل من الحديد المطاوع في كثير من التطبيقات لذا فقد حل محله . وهذا النوع من الصلب لا يتأثر بعمليات المعالجة الحرارية التقليدية من الإحماء والتبريد الفجائي ولكن يمكن تصديره سطحياً بواسطة تقنيات خاصة.

ويستعمل الصلب منخفض الكربون لعمل الأسلاك والصفائح الرقيقة والأنباب وكذلك للأعمال الإنسانية كالجسور والأبراج لما يتمتع به من سهولة التشكيل والتشغيل واللحام.

#### ب- الصلب متوسط الكربون (Medium Carbon Steel)



يتم الحصول على هذا النوع من الفولاذ بنفس المحولات التي يمكن الحصول منها على الفولاذ أو الصلب منخفض الكربون غير أن نسبة إحتواء هذا الصلب على الكربون قد تصل إلى 0.8% في حين ان نسبة المنخفض من الكربون لا تتعدي 0.3% ويمكن التمييز بينهما بالنظر إذ يبدو لون قشرة الصلب متوسط الكربون فاتح قليلاً . وإذا سخن هذا الصلب إلى درجة الإحمرار ثم أطفئه فجأة في الماء أو الزيت فإن صلادته تزداد بشكل ملحوظ ومقدار هذه الزيادة يعتمد على نسبة الكربون التي يحتويها الفولاذ وعلى سرعة التبريد.

ولهذ النوع من الفولاذ مقاومة أعلى للشد ومتانة أكبر ولكن قابلية للسحب والطرق والتشكيل تكون أقل من الفولاذ منخفض الكربون .

#### وأبرز إستعمالاته:

صناعة المحاور والأنباب وصناعة الأسلاك والعدد والأدوات كالمطارق والسنابك والأزاميل ولاسيما المستعملة في التجارة.

### ج- الصلب عالي الكربون (High Carbon Steel)



وقد كان يعرف هذا النوع من الصلب باسم صلب العدة وذلك لقابلية المعالجة الحرارية من خلال الإحماء والتبريد الفجائي السريع ، ولإحتوائه على الكربون بنسبة عالية قد تصل إلى 1.5% جعل من الضروري إجراء عمليات المراجعة الحرارية له بعد التقسيمة وذلك للتقليل من الضعف الناتج في مقاومته للصدمات . وعندما قد يبدي مقاومة نسبية للصدمات ولكنها قد ينكسر إذا ما تعرض للإنحناء وبشكل مفاجئ ، ويستعمل هذا النوع من الفولاذ في صناعة القوالب والأدوات كالفؤوس وعدد الحفر وصناعة الأدوات الحادة والمبارد اليدوية وريش الثقب وسكاكين خراطة الخشب وأجهزة القياس . وقد كان يستخدم سابقاً لصناعة أقلام الخراطة للمعادن إلى أن حل صلب السرعات العالية (H.S.S) مكانه.

## المعادن غير الحديدية



إلى جانب الحديد والصلب ثمة معادن غير حديدية أخرى بالغة الأهمية في التطبيقات الصناعية وذلك لخواصها التي تميز بها على المعادن الحديدية والتي ستنعرف عليها بإيجاز ، ومن هذه المعادن : النحاس والألمنيوم .

### أولاً: النحاس (Copper)



عرف الإنسان النحاس منذ فجر التاريخ من خلال خاماته الموجودة في الطبيعة التي تمثل في أكسيد النحاس وكبريتاته المعروفة باسم بيريت النحاس (Copper pyrite).

#### خواصه الطبيعية:

- ١- معدنه لامع لونه أحمر نقي بينما سبائكه تميل إلى الصفرة .
- ٢- وزنه النوعي (٩٢,٨) لذا يعد من المعادن الثقيلة .
- ٣- درجة انصهاره (١٠٨٣) مئوي ودرجة غليانه (٢٣٦٠) مئوي .
- ٤- الموصلية العالية للتيار الكهربائي والحرارة .

#### الخواص الميكانيكية وقابلية التشكيل:

- ١- قابلية الطرق والسحب وإمكانية الدرفلة إلى صفائح رقيقة (عالي اللدونة) .
- ٢- صلادته تبلغ نصف صلادة الحديد تقريباً .

٣- تزداد صلادته بعد الدرفلة ويمكن أن يعود إلى ما كان عليه من الليونة إذا تم تسخينه إلى (٣٢٠) مئوي وتبريده.

٤- يصعب صبه لكونه يمتص الغازات مما يتبع عنه تكون فقاعات في المصبوّبات.

٥- تعتمد متانة المنتجات النحاسية على طريقة تصنيعها فتبلغ مقاومة الشد للمصبوّبات (١٥-١٧) كغم / م<sup>٢</sup> بينما تبلغ للمنتجات المدرفلة (٢١-٣٢) كغم / م<sup>٢</sup>.

### خواصه الكيميائية:

١- لا يتآكسد في الهواء الجاف بينما يتآكسد في الهواء الطلق مكوناً أكسيد النحاس الأحمر وكربونات النحاس الخضراء.

٢- لا يتفاعل مع القلوبيات ولا الحوامض المخففة ولكنه يتفاعل بسهولة مع حامض الكبريتيك المركز والساخن.

### استعمالات النحاس:

١- الصناعات الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة (بسبب موصليته العالية للكهرباء).

٢- صناعة المبدلات الحرارية وأجهزة التبريد والتడفئة (بسبب موصليته العالية للحرارة).

٣- صناعة السبائك كالبرونز والنحاس الأصفر والأعمال الفنية.

٤- يستخدم في صناعة القوالب ولا سيما في الآلات التشغيل بالتفريغ الكهربائي (EDM).

## الألمانيوم (Aluminum)



يعتبر خام الألمنيوم الأكثر انتشاراً في القشرة الأرضية وذلك إما على شكل أكاسيد أو سيليكات ولا يمكن وجوده خرًأ وذلك لنشاطه الكيميائي وسرعة تآكسده وأبرز خماماته يعرف باسم البوكسايت، ولعل من أسباب ارتفاع أسعار الألمنيوم على الرغم من كثرة توفر خامه في الطبيعة هي الكلفة العالية لاستخلاصه إذ أن ذلك يتم بالتلخليل الكهربائي وبوسائل مكلفة إلى حد كبير.

### خواص الألمنيوم الطبيعية:

١- لونه فضي لامع.

٢- وزنه النوعي (٢,٧) لذلك يعد من المعادن الخفيفة (كثافته = ١/٣ كثافة الحديد تقريباً).

٣- درجة انصهاره (٦٦٠) مئوي.

٤- موصل جيد للحرارة والكهرباء.

### خواصه الميكانيكية وقابليته للتشكيل:

١- الألمنيوم ذو قابلية عالية للطرق والسحب والدرفلة وهو قابل للحام.

- ٢- تراوح مقاومة الشد للألمينيوم (١٥-٩) كغم / مم<sup>٢</sup> حسب طريقة تشكيله .
- ٣- إمكانية تحسين الخواص إلى حد كبير بواسطة إضافات سبائكية من معادن أخرى كالنحاس والمنغنيز والخارصين أو مواد غير معدنية كالسليكون .

### الخواص الكيمائية:

الألمينيوم سريع التأكسد في الهواء إذ يتكون على سطحه طبقة صلبة من الأكسيد تسمى (الألومين) وتكون شديدة الالتصاق بالمعدن ومتمسكة إلى حد أنها تحول دون وصول الأكسجين إلى الطبقات الداخلية من المعدن مما يجعل من هذه الطبقة من الأكسيد بمثابة الدهان الواقي من التأكسد وبهذا يحقق هذا المعدن لنفسه حماية ذاتية.

### استعمالات الألمنيوم:

- ١- الصناعات الكهربائية وشبكات نقل الطاقة (لماذا) .
- ٢- الأواني المنزلية ، والتعليق وحفظ المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة (لماذا) .
- ٣- الصناعات الجوية وبناء الطائرات وصناعة المحركات والصناعات العسكرية .
- ٤- صناعة الأثاث المنزلي والنواذن والأبواب .
- ٥- صناعة قوالب صب وحقن البلاستيك .

### السبائك (Alloys)

تمتاز بعض المعادن مع بعضها بشكل كلي على هيئة محليل (تذاب) لدى صهرها وتبقى على نفس الحالة من التذاب حتى بعد تجمد محلولها السائل مكونةً ما يسمى بال محليل الصلبة أو السبائك ، و تستعمل هذه السبائك على نطاق واسع في الصناعة لما لها من خواص ميكانيكية و فنية تتفوق على خواص المعادن النقاء ، ويمكن التحكم وضبط خواص الكثير من السبائك من خلال :

- ١- التركيب الكيميائي (النسب والإضافات) .
- ٢- البناء الداخلي البلوري (المعالجة الحرارية) وستتعرف على بعض السبائك الأكثر أهمية لمهنة الخراطة وذلك كمثال وليس على سبيل الحصر .

### أولاً: سبائك الصلب (Steel Alloys)

الصلب السبائك هو صلب كربوني يحتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية : النيكل ، الكروم ، الفانديوم ، المليبيديوم ، الكوبالت ، التنجستن ، المنغنيز ، السليكون ، ويسمى باسم العنصر المضاف إليه فمثلاً يقال صلب كرومي أو نيكل كرومي أو سيليكوني ... الخ.

ويقسم الصلب السبائك حسب استعمالاته إلى ثلاث مجموعات :

- ١- الصلب السبائك الإنسائي : في بناء الآلات والمنشآت .

- ٢- صلب العدة السبائك : في أدوات القطع وشبلونات القياس .
- ٣- صلب السبائك الخاصة : في الصلب مقاوم للصدأ والصلب المغناطيسي والصلب مقاوم للتأكل .

### أهم أنواع الصلب السبائك :

- ١- الصلب النيكلبي :**  
ويقسم إلى منخفض وعالي النيكل ويستعمل في صناعة السيارات والطائرات لقدرته العالية على مقاومة الصدمات والاهتزازات ومقاومة التآكل وهو غير مغناطيسي ومعامل تمدده قليل لذا يستعمل في صناعة أدوات القياس .
- ٢- الصلب الكروماني :**  
من مميزاته أنه شديد الصلادة ويقاوم التآكل والبرى لذا يستعمل في صناعة كرات كراسي التحميل (البيل) وصناعة الآت طحن وتكسير الحجارة والمطارق .
- ٣- الصلب النيكل الكروماني :**  
قد يحتوي هذا الصلب على عناصر أخرى بحسب قليلة كالمنغنيز والسلیکون ومن مميزاته أنه شديد الصلادة ومقاوم للصدأ ويستعمل في صناعة الشاحنات الضخمة والروافع وذلك لقدرته الفائقة على تحمل الإجهاد والاهتزازات .
- ٤- الصلب السليكوني :**  
يحتوي هذا الصلب السليكون بنسبة ٨٪ - ٢٪ ويستعمل في صناعة الزمبركات .
- ٥- الصلب المنغنيزي :**  
يحتوي هذا الصلب المنغنيز بنسب عالية (١١-٤١٪) وهو غير مغناطيسي ومعامل تمدده كبير وهو صلد جداً ولذا فهو يستعمل في صناعة فكوك الكسارات وأسنان الجرافات وفي عجلات القوارارات .
- ٦- صلب السرعات العالية (High Speed Steel) :**

يستعمل هذا الصلب في صناعة عدد القطع التي تتعرض لسرعات عالية ينشأ عنها حرارة مرتفعة تصل حتى (٦٠٠) مئوي مثل ريش الثقب ووصلات المناشير وسكاكين الخراطة والتفريز التي يجب أن تحافظ بصلادتها رغم ارتفاع درجة الحرارة . وهو يتكون من الصلب أساساً مضافاً إليه التنجستن والفانديوم والكروم وبما الكوبالت أحياناً وذلك بهدف الحفاظ على المتانة والصلادة وزيادة مقاومة البرى على حدود القطع مع زيادة الحرارة . وذلك بالنسبة التالية :

كربيون	٦٪	،	٧٪	-	٠٪	،	٠٪	،	١٧٪	-	٠٪	،	١٤٪
كروم	٤٪	،	٤٥٪	-	٠٪	،	٠٪	،	٣٪	-	٠٪	،	٣٪

فاناديوم ١-٥٪

كوبالت ٤٪

٧- الصلب غير قابل للصدأ (Stainless Steel): هذا النوع من الصلب يحتوي كلاً من النيكل والكروم بنسب عالية ٩٪ نيكيل ، ١٨٪ كروم ولو جود النيكل بهذه النسبة تجده متيناً إذا ما قورن بالصلب الكربوني العادي وبسبب احتوائه هذه النسبة العالية من الكروم يتكون على سطحه غشاءً متيناً من أكسيد الكروم الصلب يحول دون تكون صدأ الحديد المعروف مما يبقى على المظهر الفضي اللامع للمعدن .

## ثانياً: سبائك النحاس (Copper Alloys)



أبرز سبائك النحاس هي البرونز والنحاس الأصفر التي تميز على النحاس في بعض الخواص والتي ستعرض لها بإيجاز لكل منها :

### أ- البرونز (Bronze)

ويسمى كالصلب السبائك باسم العنصر المضاف ويشمل :

#### ١- البرونز القصدير (Cu-Sn):

يتكون بإضافة القصدير إلى النحاس بنسبة قد تصل حتى ٢٢٪ إضافة إلى عناصر سبائكية أخرى بنسق قليلة كالرصاص والخارصين والفسفور وأبرز خواصه :

- ١- القابلية العالية للتشكيل .
- ٢- مقاومة عالية للتآكل .
- ٣- انخفاض معامل الاحتكاك .
- ٤- زيادة الصلادة مقارنة بالنحاس .

ولخواصه السابقة فهو يستعمل في صناعة الصمامات (المحابس) وكراسي التحميل (البوكسات) وتركيبات أنابيب المياه والغاز والصناعات الكيماوية .

#### ٢- البرونز الألمنيومي (Cu-Al):

يحتوي هذا النوع من البرونز على الألمنيوم بنسبة (4-11%) إضافة إلى عناصر تسبك أخرى ويتميز بسهولة صبه وقلة تأثيره بالكيماويات وإمكانية درفلته إلى شرائح أو قضبان أو أسلاك ويستعمل كذلك في صناعة المسκوكات النقدية .

#### ٣- البرونز السليكوني (Cu-Si):

يحتوي على السليكون بنسبة 3-64٪ وخصائصه تتتفوق على خواص البرونز القصدير لذا تجده قد حل مكانه في بعض التطبيقات الهندسية .

#### ٤- البرونز البيريليومي (Cu-Be):

يحتوي على 2٪ بيريليوم أبرز خواصه :

- ١- الصلادة والمتانة العاليتين .

- ٢- إمكانية التقسيمة بالمعالجة الحرارية (٨٠٠-٨٢٠) مئوي حيث يتم التبريد السريع والمراجعة عند درجة حرارة (٣٥٠-٣٠٠) مئوي.

### بـ النحاس الأصفر (Brass)

يتكون النحاس الأصفر من سبيكة النحاس مع الزنك (Cu-Zn) وتتراوح نسبة الزنك فيه بين 10%-40% وعلى الرغم من أن هذه السبيكة أرخص ثمناً من النحاس النقى إلا أنها تتفوق عليه في بعض الخواص ولا سيما الميكانيكية منها وكذلك تميّز على النحاس النقى بقابليتها العالية للصب والتشغيل ويمكن معالجتها حرارياً بالتخمير (600-700) مئوي وكذلك مقاومة التأثيرات الجوية والكيمائية ولتحسين بعض الخواص يمكن أن يضاف إلى النحاس الأصفر العديد من العناصر كالألミニوم والقصدير والنيكل والسليلكون ... الخ.

وأبرز أنواع النحاس الأصفر :

١- التوباك يحتوي على (١٠٪) زنك.

٢- المونتز يحتوي على (٣٠٪) زنك.

### جـ سبائك الألミニوم (Aluminum Alloys)

تتكون سبائك الألミニوم من الألミニوم كأساس لها وبعض العناصر المضافة الأخرى لتحسين الخواص مثل السليلكون والنحاس والمغنيسيوم والخارصين والمنغنيز. وهي أكثر متانة ومقاومة للتآكل والصدامات من الألミニوم النقى ولذا تجدها واسعة الاستعمال في الصناعات المختلفة. وسبائك الألミニوم كثيرة وتصنف وفق اعتبارات مختلفة ، ولكننا هنا سنكتفي بعرض أهمها :

#### ١- سبائك الألミニوم-نحاس (Al-Zn) :

وتحتوي على (٤-٥٪) نحاس وهي خواص ميكانيكية عالية وقابلة للمعالجة الحرارية ولذا تصنع منها. المكابس ورؤوس الأسطوانة في محركات الاحتراق الداخلي والأجزاء الأخرى عالية التحميل في الآت.

#### ٢- سبائك الألミニوم -مغنيسيوم (Al-Mg) :

وتحتوي على (٤-٥٪) مغنيسيوم وهي ذات مقاومة عالية للصدامات والتآكسد.

#### ٣- سبائك الألミニوم-خارصين (Al-Zn) :

تدعى بسبائك (السيلومين-خارصين) وتحتوي على ٦-٩٪ خارصين تمتاز بصلادتها العالية ومتانتها المتميزة ولا سيما بعد معالجتها حرارياً.

٤- سبائك (الدورلومين Duralumin) : تعد أشهر سبائك الألミニوم على الإطلاق وذلك لاستعمالها على نطاق واسع في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية والصناعات العسكرية والسيارات ولا سيما سيارات السباق وتحتوي هذه السبيكة إلى جانب احتوائهما على النحاس بنسبة ٥٪-٣٪ على نسب من المغنيسيوم والمنغنيز. وتمتاز بأنها تتصلد بالتعقيم أي أنها تصبح صلدة جداً إذا ما تركت في الهواء الجوي لمدة أسبوع ولذا يجب إجراء عملية تلدين لها إذا

ما أريد تشغيلها بـالآت القطع وتم عملية التلدين بالتسخين حتى ٣٦٠ مئوي والتبريد البطيء في الهواء الجوي .

## المواد الملبدة (Sintered Materials)



لما كانت عملية التسابك بين المواد والمعادن المختلفة محكمة بالخواص الطبيعية لتلك المواد ومدى قابليتها للتذاب مع بعضها وتكون ما يعرف بالمحاليل الصلبة ، كان لا بد من التفكير بطرق وتقنيات جديدة للحصول على مواد بمواصفات وخواص محددة مثل الصلادة الفائقة وتحمل درجات الحرارة العالية المصاحبة لعمليات التشغيل بالسرعات العالية . فنشأ ما يعرف بتكنولوجيا المساحيق ، حيث يتم طحن وسحق المعادن والمواد المختلفة على شكل دقائق صغيرة جداً ثم تمزج جيداً إلى حد التجانس في التوزيع ضمن خليط موحد ، ويتم شحن قوالب كبس خاصة بالمخلوط وتضغط حتى  $100 \text{ كغم}/\text{م}^2$  حتى تصل إلى ما نسبته 99% من كثافتها النظرية يلي ذلك مرحلة تعرف باسم التلبييد حيث توسع القطع الناتجة من عملية الكبس في أفران خاصة ذات جو خامل غير مؤكسد لمدة 1-3 ساعات إلى درجة حرارة تساوي تقريرياً ثلثي درجة انصهار المكون الأساسي للخلط مما يزيد في مساحة التلامس بين الجزيئات ويساعد على إعادة التبلور وقد تكون بعض المحاليل الصلبة والمركبات الكيماوية الأخرى .

ويمكن أن تتم عملية الكبس والتلبييد في نفس الوقت باستخدام قوالب كبس ساخنة أو ما يعرف بالكبس على الساخن مما ينتج عنه إنفاص الضغط المطلوب بنسبة 5-10% وكذلك إمكانية الحصول على أجزاء ذات أشكال معقدة وقياسات أكثر دقة.

وفي الغالب تكون المساحيق على شكل كرييدات مثل كرييد التنجستن ، كرييد الموليبدينوم وكرييد التيتانيوم . وبشكل عام فإن هذه المواد الملبدة تكون فائقة الصلادة ، تتحمل درجة حرارة تشغيل عالية ولكنها هشة للغاية ولا تتحمل الصدمات الفجائية ولذا تجد أن أقلام القطع تزود بأطراف على شكل لقم كرييدية كحدود قطع مسبقة التشكيل يمكنها درجة حرارة تصل إلى (1000) مئوي دون أن تتأثر صلادتها بشيء . ويصار إلى تثبيتها إلى حوامل خاصة إما لحاماً بواسطة النحاس الأحمر أو ربطها بواسطة تركيبات ميكانيكية خاصة .

## اللدائن (Plastics)



اللدائن مواد مصنعة من مواد طبيعية عضوية (هيروكربونية) كالبترول والفحم ومخلفات المزرعة السلييلوزية أو حتى منتجات الألبان وقد تكون خاماتها غير عضوية كالسيليكونات . وتعتمد عملية تصنيعها على معالجة الخامات كيميائياً لتكون وحدات بنائها الأساسية المعروفة باسم المونوميرات وهي جزيئات كيميائية مركبة من ذرات عديدة مرتبطة بشكل خططي طويل ، ولدي تجمع عدد من المونومرات مع بعضها في تركيبات أكثر تعقيداً يتكون لدينا ما يسمى بالبولимер وهو يعني عديد الجزيئات .

وتكون البولимерات على شكل تجمعات شبكيّة تأخذ أحد الأشكال التالية :

- ١- شبكات خطية غير ملتحمة وهو ما يعرف باسم اللدائن الحرارية (أي التي تلين بالحرارة Thermo-plastic).

٢- شبكات ملتحمة ضيقة الفتحات وهو ما يعرف باللدائن التي تتصلد بالحرارة ولا يمكن إعادة تلينها **Thermo-Set**.

٣- الشبكات الملتحمة واسعة الفتحات وهو ما يعرق باسم اللدائن المرنة **Elastomers** وتشترك اللدائن في جملة من الصفات الفنية والخواص جعلتها تجد استخدامات واسعة في الصناعة ومن ذلك:

١- انخفاض الكثافة نسبياً (خفة الوزن).

٢- مقاومة الماء.

٣- مقاومة الطفيليات الحشرية وتأثير المناخ.

٤- المقاومة العالية للتأثيرات الكيمائية سواء الحامضية أو القاعدية.

٥- سهولة التصنيع وانخفاض كلفته.

وعلى الرغم من إمكانية إعادة تصنيع بعض اللدائن ولا سيما الحرارية منها إلا أنها تشكل أحياناً أخرى ملوثات طبيعية وذلك لصعوبة تحللها طبيعياً.

## أسئلة الوحدة

١- املأ الفراغ في كل من الجمل التالية:

أ- يتم تصنيف الاسمنت والزجاج على أنها من مواد هندسية — بينما يصنف الجلد والإسفنج على أنها مواد هندسية — .

ب- من الخواص الفيزيائية للمواد: — و — و — و — و —

ج- إذا تعرض الحديد للهواء الرطب فانه — مكوناً —

د- يتم استخلاص الحديد وتنقيته من خلال سلسلة من — يتبع عنها حديد مشبع بالكربون يسمى — ويتم معالجته بواسطة أفران خاصة مثل — أو محولات كهربائي مثل — .

ه- تصل نسبة الكربون في حديد الصلب إلى — أما في الحديد المطاوع فإنها — وفي حديد الصلب الفولاذي فإنها تكون بين — .

و- يتم زيادة صلادة الصلب متوسط الكربون بتسخينه إلى درجة الاحمرار ثم إطفاءه فجأة وتعتمد زيادة الصلادة على — وعلى — .

ي- كان الصلب عالي الكربون يعرف بصلب — إلى أن حل محله صلب — .


ز- من اهم المعادن غير الحديدية في التطبيقات الصناعية — و — .

ح- يتم تصنيع المواد الملبدة باستخدام تكنولوجيا — يتبعها مرحلة — .

ج- يتم تصنيع اللدائن من — وتكون البولمرات على شكل — .

- ٢- وضح معنى الخصائص الميكانيكية .
- ٣- يتم إضافة بعض العناصر لتحسين الخواص الميكانيكية للحديد اذكر ثلاثة عناصر فلزية و ثلاثة عناصر لا فلزية .
- ٤- اذكر ثلاث من خامات الحديد الموجودة في الطبيعة .
- ٥- اذكر أربعة من ابرز مزايا الحديد المطاطع .
- ٦- اذكر خمسة من أهم استعمالات حديد الزهر .
- ٧- عدد أنواع الصلب الكربوني وثلاثة استعمالات لكل منها .
- ٨- عدد اربعة الخواص الميكانيكية للنحاس واذكر أربعة من استعمالات النحاس .
- ٩- عدد أربعة من الخواص الكيميائية للألومنيوم واذكر أربعة استعمالات للألومنيوم .
- ١٠- ووضح المقصود بالسبائك
- ١١- اذكر ثلاثة من سبائك الصلب واهم ميزات كل نوع واستعمالاته .
- ١٢- اذكر ثلاثة من سبائك النحاس واهم ميزات كل نوع واستعمالاته .
- ١٣- اذكر ثلاثة من سبائك الألومنيوم واهم ميزات كل نوع واستعمالاته .
- ١٤- اذكر أهم خصائص واستعمالات المواد المبلمرة .
- ١٥- اذكر أشكال البولميرات

# أدوات القياس والضبط

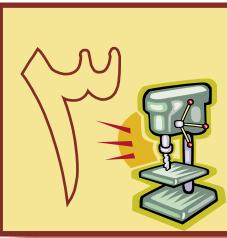

الوحدة




## الأهداف:

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرًا على :

- ١- تعرف على مفاهيم محددة في عمليات القياس كالدقة والمعايرة وأنظمة القياس المختلفة .
- ٢- تحدد الأداة الأمثل للقياس وكيفية استعمالها .
- ٣- تعرف على الأساليب الأصح لحفظ وتداول أدوات القياس .
- ٤- تعرف أدوات وأجهزة الفحص والمعايرة واستخداماتها .
- ٥- تعرف أدوات وأجهزة القياس القابلة للتبديل واستخداماتها .
- ٦- تميز أنواع قدمات القياس ذات الورنية ونظام تدريجها .
- ٧- تميز أنواع ميكرومترات القياس ونظام تدريجها .

## مفاهيم ومفردات للقياس

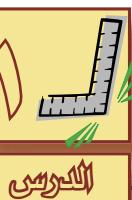

اللّدُوْنَ

تكتسب عمليات القياس والضبط أهمية فائقة في مهنة الخراطة والتسوية وذلك لـما لها من بالـغ الأثر في قبول أو رفض المنتجات المشغلة على أساس مدى المطابقة وبالدقة المحددة للمطلوب .  
وسوف نتعرف في هذه الوحدة على عمليات القياس والمعايير وعلى الأدوات المستخدمة لذلك وكذلك على طرق التعامل مع هذه الأدوات بما يضمن ديمومة صلاحيتها للقياس بالدقة المطلوبة .

### أولاً: مفاهيم ومفردات للقياس:



- ١- القياس : هو تحديد كمية فизيائية كالطول أو الزمن أو الكتلة أو درجة الحرارة أو الزاوية بواسطة جهاز خاص .
- ٢- المعايرة : هي التحقق من وقوع مقدار كمي لصفة فизيائية ما ضمن حدود مفترضين أو تجاوز ذلك المقدار الكمي لأحدها (زيادةً أو نقصاً) .
- ٣- المقارنة : هي عملية فحص أو اختبار مدى مطابقة أبعاد وشكل المنتج مع طبعات وقوالب القياس الخاصة بذلك .
- ٤- الدقة : مدى التطابق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للكمية الفизيائية كالبعد مثلاً .
- ٥- مقدار الخطأ : هو مقدار الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المفترضة .
- ٦- أجهزة القياس : هي المعدات والأدوات التي تستخدم للقراءة المباشرة أو غير المباشرة للكمية المقاسة بوحدات القياس المعروفة ضمن أنظمة القياس العالمية .
- ٧- أجهزة المعايرة : هي أدوات ومعدات قياس عالمية الدقة مضبوطة لكي تخترع عليها دقة أجهزة القياس للوقوف على مدى صلاحيتها وللقيام بضبطها .

### ثانياً: أنظمة القياس:



لكي يكون للقياس معنى لابد أن يكون ثمة إجماع على قيمة واحدة محددة لوحداته فلا يتصور أن تكون وحدة ما كالเมตร مثلاً تختلف قيمتها بين بلد وأخر ولا يتصور أن تكون هناك تجارة أو صناعة ناجحة دون توحيد أو إجماع على وحدات وقيم ومفاهيم القياس المختلفة . الأمر الذي دفع بهيئات ومؤسسات دولية للعمل على إخراج نظام دولي موحد للقياس عرف باسم النظام الدولي [SI International System] بعد أن كان العالم في بدايات القرن الماضي مقسماً بين النظام المترى الفرنسي والنظام الإنجليزي .

وفي النظام الدولي الموحد (SI) تم اعتماد الكميات والوحدات التالية :

الوحدة	الكمية	الرقم
متر	١ - الطول	١
الكيلوغرام	٢ - الكتلة	٢
الثانية	٣ - الزمن	٣
الأمبير	٤ - شدة التيار	٤
الكلفن	٥ - درجة الحرارة	٥
الكانديل	٦ - شدة الضوء	٦
المول	٧ - كمية المادة	٧

وسوف تقتصر دراستنا على قياس الكميات المتعلقة بالأبعاد والزوايا في هذه الوحدة

### ثالثاً: تصنيف أدوات القياس:



يمكن أن تصنف أدوات القياس إلى :

١ - أدوات القياس المباشر (مساطر القياس).

٢ - أدوات قياس ناقلة (الفراجير).

٣ - أدوات وأجهزة الفحص والمعايرة (أدوات القيمة الثابتة).

٤ - أدوات وأجهزة القياس القابلة للتبديل.

### ١- أدوات القياس المباشر:



أدوات القياس المباشر هي أدوات قياس خططي تتسم بسهولة استخدامها ولكنها ذات مستوى دقة منخفض يبلغ نحو نصف مليمتر تقربياً ومن أبرز الأمثلة عليها المساطر الفولاذية وأشرطة القياس.

وربما كانت المساطر الفولاذية المرنة المتوفرة بأطوال مختلفة ١٢٠، ٦٠، ٣٠ سم هي الأكثر انتشاراً في ورشات الخراطة من هذا النوع من الأدوات، والتي قد تكون مدرجة إما مترية أو بالإنجليزية أو بهما معاً حيث تصنع من فولاذ العدد غير القابل للصدأ لضمان فعاليتها في الاستخدام ضمن ظروف العمل.

### ٢- أدوات القياس الناقلة:



تستخدم أدوات القياس الناقلة عند تعدد إمكانية القياس المباشر للأقطار الداخلية المتدرجة مثلًّا وتكون عادةً على شكل فراجير قابلة للضبط بدقة يختلف شكل ساقيها تبعاً لوضعية القياس المطلوب تنفيذه على الشغالة ، ثم تقاد المسافة بين طرفي الساقين على مسطرة القياس أو ورنية القياس حسب مستوى الدقة المطلوب ومن الأدوات الناقلة الأكثر انتشاراً :


- ١ - فرجار القياس الداخلي (وتنفرج نهايـة ساقـيـه للخارج) .
- ٢ - فرجار القياس الخارجي (وتـنـفـرـجـ نـهـاـيـةـ سـاقـيـهـ لـلـدـاخـلـ) .
- ٣ - المـقـسـمـ : وـطـرـفـيـ سـاقـيـهـ مـدـبـبـانـ وـفيـ وـضـعـ مـسـتـقـيمـ .



شكل (٤) المقسم



شكل (٣) فرجار القياس الخارجي

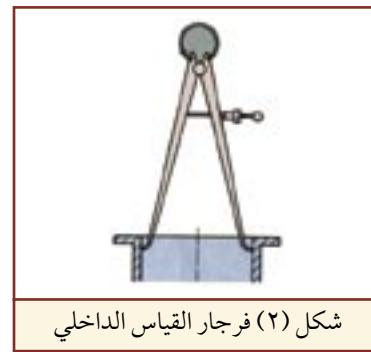

شكل (٢) فرجار القياس الداخلي

- ٤ - الفرجار المزدوج : وهو مزود بتدرج زاوي في جهة الرأس يمكن من قراءة المسافة بين طرفي ساقـيـهـ . وقد سمـيـ بالـمـزـدـوـجـ لـإـمـكـانـيـةـ قـلـبـ أحـدـ سـاقـيـهـ لـيـعـلـمـ كـأـدـاـةـ قـيـاسـ دـاخـلـيـ أوـ خـارـجـيـ .




شكل (٥) المقسم

### ٣- أدوات وأجهزة الفحص والمعايير:




وتتصف هذه الأدوات بأنـها ذات قـيمـ ثـابـتـةـ فيـ الأـعـمـ ، وهيـ لاـ تعـطـيـ قـرـاءـاتـ قـيـمةـ وإنـماـ تـسـتـخـدـمـ لـتـحـدـيدـ التـطـابـقـ معـ الـبـعـدـ الـمـطـلـوبـ أوـ الشـكـلـ الـمـطـلـوبـ وبـالـتـالـيـ قـبـولـ أوـ رـفـضـ الـمـتـجـبـ بـطـرـيـقـةـ فـحـصـ دـقـيقـةـ وـسـرـيـعـةـ . ومنـ الـأـمـثلـةـ عـلـيـهـاـ :

- ١ - الضـبـعـاتـ (شـبـلـونـاتـ الـقـيـاسـ)ـ مـثـلـ :ـ شـبـلـونـاتـ الـأـقـواـسـ وـشـبـلـونـاتـ الـأـسـنـانـ .
- ٢ - قـوـالـبـ الـقـيـاسـ وـمـقـايـيسـ السـمـكـ التـحـسـسـيـةـ .
- ٣ - المسـاطـرـ الشـعـرـيـةـ لـفـحـصـ اـسـتوـاءـ الـأـسـطـحـ .
- ٤ - المـعـايـيرـ الـحـدـيـةـ الـثـابـتـةـ وـالـقـابـلـةـ لـلـضـبـطـ وـالـتـيـ يـمـكـنـ بـوـاسـطـتـهـ فـحـصـ الـأـقـطـارـ الـدـاخـلـيـةـ وـالـخـارـجـيـةـ وـحـتـىـ السـلـبـاتـ بـطـرـيـقـةـ (NoG0, G0)ـ بـدـقـةـ مـتـنـاهـيـةـ وـبـسـرـعـةـ .

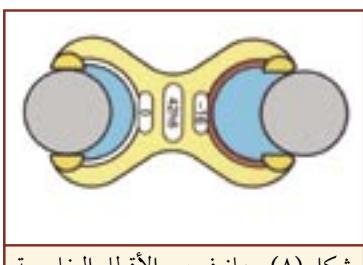

شكل (٨) جهاز فحص الأقطار الخارجية

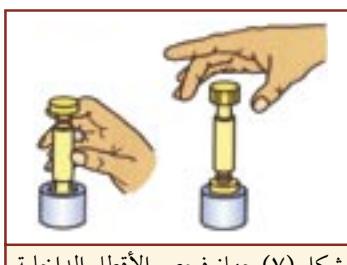

شكل (٧) جهاز فحص الأقطار الداخلية



شكل (٦) جهاز فحص الأقطار الخارجية



شكل (١٠) جهاز فحص الأقطار الخارجية



شكل (٩) جهاز فحص الأقطار الخارجية

#### ٤- أدوات وأجهزة الفحص القابلة للتبديل:



تعتبر هذه الأدوات الأكثر انتشاراً في ورش الخراطة والتسموية وبباقي الورش الميكانيكية لما تمتاز به من دقة عالية في القياس وسهولة في الاستخدام وقد ظهر حديثاً منها أجهزة أكثر تطوراً تم إضافة ميزات رقمية لها أو ساعات ذات مؤشر وأبرز أنواعها :

١ - قدمات القياس ذات الورنية المختلفة .

٢ - ميكروميترات القياس المختلفة .

وسوف نعرض في هذه الوحدة للأجهزة التقليدية فقط ولن نتحدث عن الأجهزة الرقمية .

#### ١- قدمات القياس ذات الورنية (VERNIER CALIPER):




تصنع القدمة ذات الورنية من الصلب الذي لا يصدأ وهي عبارة عن مسطرة مقسمة الى ملليمترات من جهة والبوصات من جهة أخرى ، ينتهي طرفها بفك ثابت يعتمد معها تماماً .

تنزلق الورنية التي تنتهي بالفك المتحرك والتي تحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات على المسطرة وذلك لتحديد القياس بدقة . يطلق عليه (الورنية) Vernier نسبة إلى اسم الرجل الذي اخترعها .

يختلف دقة القياس من قدمة لأخرى (١٠, ٠٥, ٠٢, ٠٠٥ ملليمتر) باختلاف تقسيم الورنية المنزلقة . كما سيوضح فيما بعد لكل نظام على حدة .

تعتبر القدمة ذات الورنية من أكثر أدوات القياس انتشاراً في الورشات لميزاتها المتعددة لصغر حجمها وقياساتها العامة ، لذلك فقد سميت بالقدمة ذات ورنية الشاملة .

ت تكون القدمة ذات الورنية الموضحة بالشكل (١١) من الأجزاء الآتية:

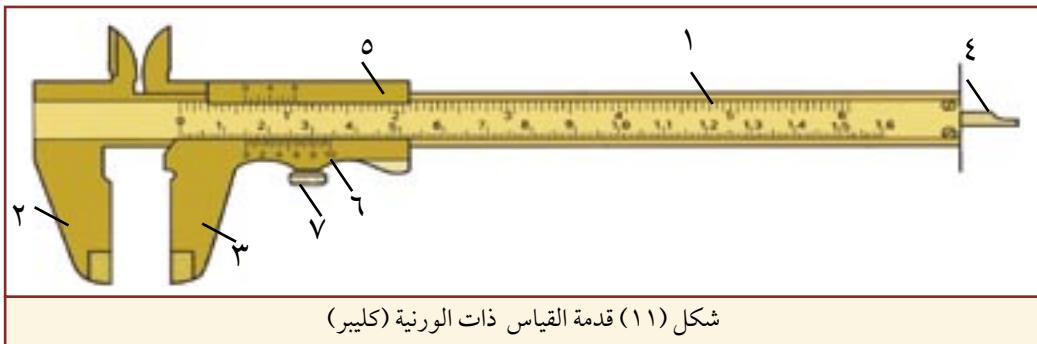

- ١- المسطرة : يوجد بها التقسيم الرئيسي بالملليمترات والبوصات .
- ٢- الفك الثابت : بنهائية المسطرة ويستخدم مع الفك المتحرك لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية .
- ٣- الفك المتحرك : بنهائية الورنية المنزلقة ويستخدم مع الفك الثابت لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية .
- ٤- ساق قياس الأعمق : مثبت بالورنية المنزلقة ويتحرك معها ويستخدم لقياس الإرتفاعات وأطوال الثقوب (الأعمق) .
- ٥- الورنية المنزلقة : تنزلق على المسطرة وتحمل التقسيم المساعد بالملليمترات والبوصات .
- ٦- التقسيم المساعد : الغرض منه هو تكبير الأجزاء الصغيرة من الملليمتر أو الأجزاء الصغيرة للبوصة سهولة قراءتها .
- ٧- مسمار التثبيت : لثبيت الورنية المنزلقة على القياس المطلوب عند الحاجة لذلك .

#### مميزات القدمة ذات الورنية:




توجد عدة أشكال للقدمة ذات الورنية التي يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف الجزء المطلوب قياسه ، وبصفة عامة تميز القدمة ذات الورنية بالصفات التالية :

- ١- تصنع من الصلب الذي لا يصدأ .
- ٢- ذو حجم مناسب .
- ٣- سهلة الاستخدام .
- ٤- استخدامها للقياسات العامة كما هو موضح بالشكل
- أ- قياس الأبعاد والأقطار الخارجية ب- قياس الأبعاد والأقطار الداخلية . ج- قياس الأعمق .
- ٥- إمكانية ثبيتها على القياس المطلوب .
- ٦- تجمع بين النظام المترى بالملليمترات والإنجليزى بالبوصات وأجزائها ، وتصل الدقة بكل منهما إلى ٠٠١ ملليمتر ، ٠٠٢ بوصة .

٧- تدرج أطوال القدمة لإمكان استخدامها لقياس المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة لتصل إلى ١٥٠٠ مليمتر أي ١,٥ متر ، والتي تميز بنفس الدقة السابق ذكرها.



### نظريّة الورنية (VERNIER THEORY)

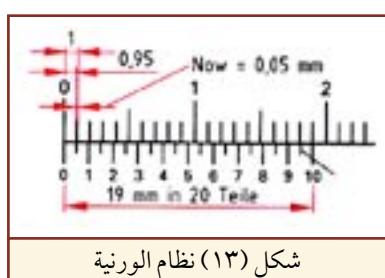


لا يمكن تصميم أداة واحدة يقسم عليها السنتيمتر الواحد إلى ١٠٠ جزء ليساوي الجزء الواحد منه ٠,٠١ مليمتر وإذا فرض تم ذلك فلا يمكن قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة.

لذلك فقد صممت دور الصناعة ورنية تحمل تدريجًا بمثابة تقسيم مساعد للتقسيم الأساسي وهي عبارة عن تكبير للأجزاء الصغيرة لأقسام القياس الأساسي.

تنزلق الورنية على المسطرة .. لذلك سميت بالورنية المتنزلقة يتم التقسيم الأساسي بالمسطرة لإمكان قراءة الأجزاء الصغيرة من المليمتر ليصل دقة قراءة القدمة إلى ٠,٠٥ أو ٠,٠٢ أو ٠,٠١ مليمتر بالقياس المترى (وإلى ٠,٠٠١ بوصة ..).

### نظام تدريج الورنية المتنزلقة ٠.١ مليمتر:

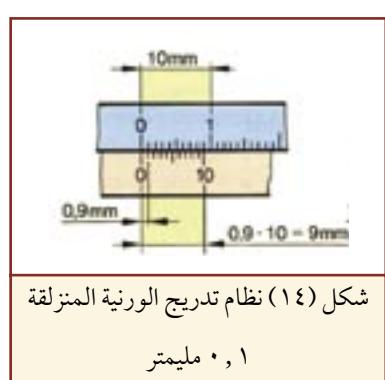

الشكل (٤) يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الرئيسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية.


أخذت مسافة من مسطرة مقدارها ٩ مليمتر ، وقسمت إلى ١٠ أقسام متساوية على لورنية المتنزلقة ، بحيث ينطبق صغر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية . ويتهي التدرج التاسع بالمسطرة بمحاذة التدرج العاشر بالتقسيم المساعد على الورنية .

بذلك يكون القسم الواحد على الورنية  $= \frac{9}{10} \text{ مم} = ٠,٩ \text{ مليمتر}.$

وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة القسم الواحد بالتقسيم المساعد على الورنية  $= 1 - 0,9 = 0,1$  مليمتر.

وهي دقة قياس الورنية المترلقة أو دقة القدمة ذات الورنية ، وهكذا . وببناءً على طريقة تقسيم الورنية السابق ذكرها ، فإنه يمكن تدريج الورنية المترلقة دقة  $0,05$  مليمتر ،  $0,02$  مليمتر .

### القدمة ذات الورنية دقة $0.05$ مليمتر (VERNIER CALIPER $0.05$ MM)

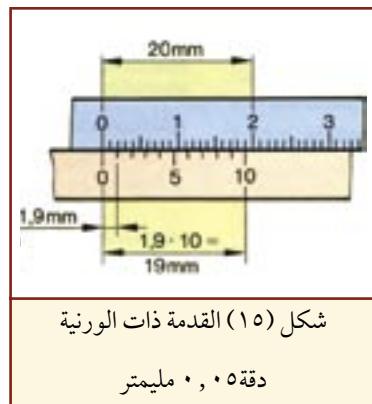

تشابه القدمة ذات الورنية دقة  $0,05$  مليمتر مع القدمة ذات الورنية  $0,1$  مليمتر ، ويختلفا في دقة القياس .

شكل () يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة  $1/20$  مليمتر أو  $0,05$  مليمتر أثناء انطباق صفر المسطرة مع صفر الورنية .

أخذت مسافة قدرها  $39$  مليمتر من المسطرة وقسمت إلى  $20$  قسم (أقسام متساوية ) بالورنية المترلقة ، بحيث يبتدئ صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي لأنخر تدريج بمحاذاة التاسع والثلاثون من المسطرة .

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية  $= 93$  مليمتر  $\div 20 = 4,65$  مليمتر . مليمتر الذي يقابلة قسمين من أقسام المسطرة قيمتها  $= 2$  مليمتر .

وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسمين من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المترلقة .

$$(0,02) = 2 =$$

$$= (0,02/93) - (0,02/93) = 0,02 \text{ مليمتر} . \text{ أي } 0,05 \text{ مليمتر} .$$

### القدمة ذات الورنية دقة $0.02$ مليمتر:



ت تكون القدمة ذات الورنية دقة  $0,02$  مليمتر من نفس أجزاء القدمة ذات الورنية دقة  $1,0,05,0$  مليمتر باختلاف تدريج الورنية المترلقة لإمكان قياسات أدق .

يوجد شكلان للقدمة ذات الورنية دقة  $0,02$  مليمتر شائع الاستخدام وهما كالتالي :



شكل (١٦) القدمة ذات الورنية دقة  $0.02$

 **الشكل الأول** : هو الشكل الأساسي (القدمة جامعة الأغراض ) المخصصة لليقياسات العامة الآتية :


- أ- قياس الأبعاد والأقطار الخارجية .
- ب- قياس الأبعاد والأقطار الداخلية .
- ج- قياس الأعماق .

 **الشكل الثاني** : القدمة ذات محدد الضبط الدقيق المخصصة لليقياسات الآتية :

- أ- قياس الأبعاد والأقطار الخارجية .
- ب- قياس الأبعاد والأقطار الداخلية .

الغرض من وجود محدد الضبط الدقيق في القدمة دقة  $0.02$  ، مليمتر .. هو سهولة التحكم في حركة الورنية المتزلقة عند القياس الدقيق .

القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة  $0.02$  مليمتر:

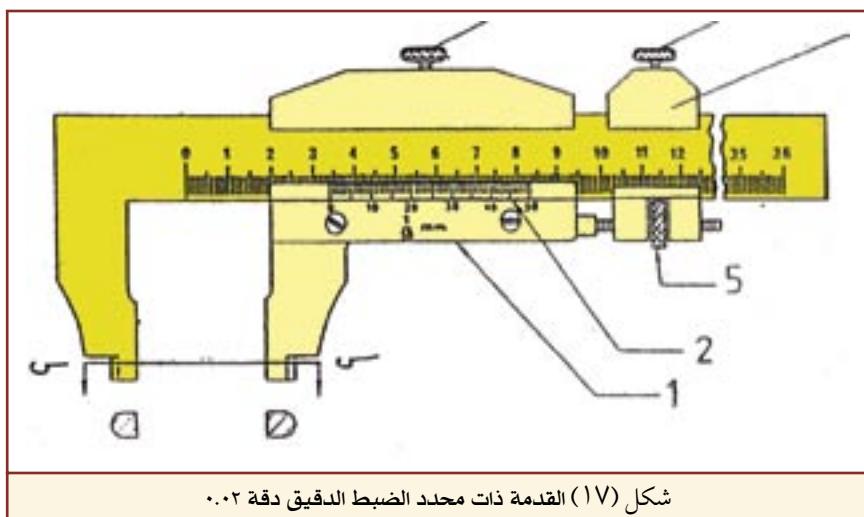

شكل (١٧) القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة  $0.02$

تكون القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة  $0.02$  ، مليمتر شكل () من نفس أجزاء القدمة  $1, 0, 0, 0.5$  مليمتر بتغيير تقسيم الورنية المتزلقة لإمكان قياسات أدق بالإضافة إلى بعض الأجزاء الأخرى وهي الآتي :

- ١- الورنية المتزلقة .
- ٢- التقسيم المساعد بالورنية .

٣- مسمار تثبيت الورنية المتزلقة .

٤- محدد الضبط الدقيق .

٥- عجلة التحكم في حركة محدد الضبط الدقيق .

٦- مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق .

٧- (س س) قطاع بالفكين الثابت والمتحرك يستخدمان لليقياس الداخلي .

نظام تدريج الورنية المتزلقة دقة  $0.02$  مليمتر:



يوضح الشكل () رسم تخطيطي للقدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المتزلقة .

أخذت مسافة قدرها  $4$  مليمتر من المسطرة وقسمت إلى  $50$  قسم (أقسام متساوية) على الورنية المتزلقة بحيث يبتديء صفر الورنية بمحاذاة التدريج  $49$  من المسطرة .

بذلك يكون كل قسم مدرجاً من الورنية المترلقة =  $94 \text{ مم} \div 50 = 1.94 \text{ مم}$  جزء =  $(0.05 / 0.94) \text{ مم}$ .  
 هذا يعني أن الفرق بين القسم الواحد من القياس الواحد من القياس الأساسي بالمسطرة وقيمة القسم الواحد من التقسيم المساعد بالورنية .




شكل (١٨) نظام تدريج الورنية المترلقة دقة 0.02

$1 \text{ مم} - (0.05 / 0.94) \text{ مم} = 0.995 \text{ مم}$  .  
 وهي دقة قياس المترلقة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية .

### القدمه وجه الساعة



تشابه القدمه وجه الساعة مع القدمه ذات الورنية ولكن باختلاف الساعه البيانية والمؤشران اللذان يشيران إلى القياس بدلاً من تدريج المسطرة وتقسيم الورنية .

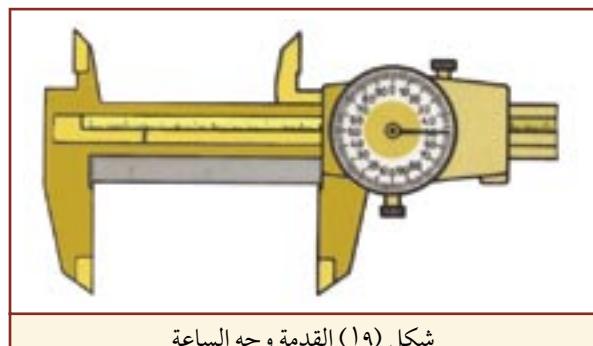

شكل (١٩) القدمه وجه الساعة

تعتبر مسطرة القدمه بمثابة جريدة مسننة يتحرك عليها ترس صغير يعطي حركته لمجموعة تروس أخرى ليتحرك المؤشران حركة دائيرية ليشيرا إلى قراءة القياس .  
 للغرض من تصميم هذا النوع من القدمات هو سهولة قراءة القياسات المختلفة على الساعه من خلال المؤشرين .. لذلك يفضلها الفنيون وخاصة ضعاف النظر .

- تستخدم القدمه وجه الساعة لقياسات العامة الآتية : -

○ ١- قياس الأبعاد والأقطار الخارجية .

○ ٢- قياس الأبعاد والأقطار الداخلية .

○ ٣- قياس الأعمق . (كما هو متبع بالقدمه ذات الورنية) .

ت تكون القدمه وجه الساعة شكل من الأجزاء الآتية : -

○ ١- المسطرة : مثبت عليها جريدة مسننة ويوجد بها تقسيم بالستيمترات فقط لكونها مصممة لقياس بالنظام المترى .

○ ٢- الفك الثابت : يوجد بنهاية المسطرة ويتعادم معها تماماً .

○ ٣- الفك المتحرك : مثبت بالمترلقة ويتعادم مع المسطرة تماماً ويتوازن مع الفك الثابت ويحمل الساعه البيانية .

○ ٤- حد القياس الثابت : متعادم مع الجزء العلوي من المسطرة وهو على استقامه الفك الثابت .

○ ٥- حد القياس المتحرك : متعادم مع الجزء العلوي من المسطرة وهو على استقامه الفك المتحرك .

○ ٦- ساق قياس الأعمق : مثبت بالساعه المثبتة بالمترلقة بحيث ينتهي بنهاية المسطرة .

○ ٧- المترلقة : تحمل الساعه البيانية وتنزلق على المسطرة من خلال ترس صغير .

○ ٨- الساعه البيانية : مثبتة على المترلقة ، مقسمة تقسيم دائري على ١٠ مليمترات وكل مليمتر مقسم على

- ١٠ - أجزاء . (يساوي الجزء الواحد ١ ، ٠ مليمتر) .
- ٩ - المؤشر الصغير : يشير إلى قراءة المستويات .
- ١٠ - المؤشر الكبير : يشير إلى قراءة المليمترات وأجزائها .
- ١١ - مسامر ثبيت : لثبيت المترقبة .
- ١٢ - عجلة صغيرة : تستخدم لحركة المترقبة .
- ١٣ - مسامر ضبط : يستخدم لمطابقة صفر القرص المدرج على المؤشرين تماماً بعد انطباق الفك الثابت مع الفك المتحرك وذلك عند مراجعة القيمة من حين آخر .

**نظيرية القياس بالقدماء وجه الساعة دقة 0.05 مليمتر:**



تلخص حركة القياس بالقدماء وجه الساعة من خلال دوران الترس الصغير المثبت بالمترقبة على الجريدة المسننة المثبتة على المسطرة الذي يعطي حركته لمجموعة تروس لتحكم في دقة حركة المؤشرين اللذين يحددان قيمة القياس .

بنيت فكرة تدريج ساعة القيمة وحركة دوران المؤشرين على نظرية الساعة الميكانيكية ، حيث يشير المؤشر الصغير إلى قراءة المستويات كما يشير المؤشر الكبير إلى قراءة المليمترات وأجزائها .

قسمت الساعة البيانية للقدماء (تقسيم دائري) إلى ١٠ أقسام متساوية (قيمة القسم الواحد = ١ مليمتر) ، وقسم المليمتر إلى عشرة أجزاء متساوية (قيمة الجزء الواحد = ٠،٠٥ مليمتر) ، كما يوجد تقسيم بشكل نقط ينصف الجزء الواحد ليساوي ٠،٠٥ مليمتر .. وهي دقة قراءة القيمة وجه الساعة .

#### القدمات ذات الأشكال الخاصة



توجد عدة أنواع من القدمات وهي كالتالي :-



شكل (٢٠) القدمات ذات الأشكال الخاصة

- ١ - القدمات ذات الورنية بأشكالها المتعددة .
- ٢ - قدماء قياس الأعمق بأشكالها المتعددة .
- ٣ - قدماء قياس الخواص .
- ٤ - قدماء قياس أسنان التروس .
- ٥ - قدماء قياس الإرتفاعات .

#### الميكرومترات



تحتختلف قطع التشغيل المصنوعة باختلاف أداة القياس المستخدمة والدقة المطلوبة أو حسب أهمية هذا الجزء وطريقة تركيبه وتعامله مع باقي الأجزاء ، لذلك صممت القدمات ذات الورنية المتعددة الأشكال والطوال لقياس المشغولات المختلفة التي تصل دقتها إلى ١ ، ٠ أو ٠،٠٥ ، ٠،٠٢ أو ٠،٠٠٥ مليمتر ، لكن هناك أجزاء ميكانيكية تحتاج

أجزاء ميكانيكية تحتاج عند تجميعها إلى دقة أكثر أثناء التشغيل ، الأمر الذي يتطلب عليه ضرورة استخدام أدوات قياس أكثر دقة مثل الميكرومترات التي تفوق الخدمات بصفة عامة بدرجة كبيرة من حيث دقة القياس الذي يبلغ ٠،٠١ مليمتر ويصل إلى ٠،٠٠١ مليمتر ، بالإضافة إلى سهولة قراءة أجزاء من المائة من المليمتر أو جزء من الألف من المليمتر .

توجد أنواع أساسية من الميكرومترات التي تختلف أشكالها باختلاف نوع القياس المطلوب من أجلها وهي :

- ١- ميكرومتر القياس الخارجي .
- ٢- ميكرومتر القياس الداخلي .
- ٣- ميكرومتر قياس الأعماق .
- ٤- ميكرومتر قياس سن القلاووظ .

كما توجد ميكرومترات أخرى للقياس الخاصة مثل ميكرومتر قياس سكاكين الفرايز والتروس وميكرومتر قياس سmek المواسير و ميكرومتر قياس أعماق الخواصير ..... وغيرها .

الميكرومترات من أدوات القياس الدقيقة .. تتأثر من انتقال الحرارة من خلال يد الفني الذي يستخدمها .. لذلك صممت الميكرومترات بوجود قطعتين من البكاليلت على جانبي الإطار كما أضيف بعض الميكرومترات على اسطوانة القياس الخارجية أجزاء اسطوانية من البكاليلت لعدم انتقال الحرارة إليه بالإضافة انه يوصى باستخدامه وتخزينه عند درجة حرارة قدرها ٢٠ درجة مئوية وعند استخدامه لفترة طويلة يجب تثبيته على حامله الخاص لتلافي التمدد الطولي .

### **ميكرومتر القياس الخارجي**



يستخدم ميكرومتر القياس الخارجي في قياس الأبعاد والأقطار الخارجية لقطع التشغيل والأجزاء ذات الأسطح المشطبة الدقيقة .

يتكون ميكرومتر القياس الخارجي شكل من الأجزاء التالية :

- ١- الإطار : هو الهيكل الرئيسي الذي يحمل جميع أجزاء الميكرومتر وهو على حرف لا . يصنع الإطار من الصلب أو من سبيكة تتكون من النيكل والزنك والنحاس الأحمر وهي سبيكة غير قابلة للصدأ . عادة يثبت عند موضع حامله عازلة كالبكايلت (بكلنا جانبي الإطار ) لمنع تسرب حرارة اليدين إليه أثناء استخدامه .
- ٢- اسطوانة القياس الداخلية : مثبتة بالإطار وتحمل التقسيم الرئيسي بالمليمترات وأنصاف المليمترات .
- ٣- التقسيم الرئيسي : هو تقسيم طولي باسطوانة القياس الداخلية بجميع أنواع الميكرومترات بطول ٢٥ مليمتر فقط مهما كان نطاق قياسه ، عليه لقسم بالمليمترات من الجهة العليا وأنصاف المليمترات من الجهة السفلية .
- ٤- إسطوانة القياس الخارجية : عبارة عن جلبة اسطوانية أو غلاف اسطواني بقلاووظ داخلي خطوطه ٥،٠ مليمتر وهي نفس خطوة قلاووظ عمود القياس . يوجد ببدايتها مخروط مقسم إلى ٥٠ قسم (أقسام متساوية ) حيث



شكل (٢١) ميكرومتر القياس الخارجي

يقابل التقسيم الرئيسي الأفقي الذي يحدد قيمة القياس بدقة .  
أثناء دوران اسطوانة القياس الخارجية (الغلاف الاسطواني ) تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة بعمود القياس في اتجاه قاعدة الارتكاز أو عكسها حسب اتجاه الدوران .

٥- عمود القياس : هو العمود المتحرك الذي يحصر الجزء المراد قياسه بينه وبين قاعدة الارتكاز المقابلة له . يوجد بنهاية عمود القياس قلاووظ خارجي خطوطه ٥ ، ٠ مليمتر (الجزء الداخلي الموضح بالقطاع) معشق مع القلاووظ الداخلي لاسطوانة القياس الخارجية . عند دوران إسطوانة القياس الخارجية في اتجاه عقارب الساعة . . . يتحرك عمود القياس حرفة مستقيمة في اتجاه قاعدة الارتكاز لينحصر الجزء المراد قياسه بين عمود القياس وقاعدة الارتكاز .

٦- قاعدة الارتكاز : مثبتة بالإطار ، ينحصر الجزء المراد قياسه بينها وبين عمود القياس .  
٧- فرملة حلقة : تستخدم بمثابة صمولة لثبيت عمود القياس عند الحاجة إلى ذلك وتحل الفرملة لكي يستخدم الميكرومتر لقياس آخر .

٨- مسمار التحسس : مثبت بنهاية اسطوانة القياس الخارجية والغرض منه هو تحديد قوة الضغط أثناء القياس . ضمن دقة وحساسية الميكرومتر وتأكيداً لصحة دقة القياس .

٩- حلقة ضبط الخلوص : حلقة ضبط الخلوص مثبتة على نهاية قلاووظ اسطوانة القياس الداخلية الغرض منها هو ضبط الخلوص بين عمود القياس واسطوانة القياس الداخلية وأيضاً لضبط اسطوانة القياس الخارجية على الصفر وذلك في حالة وجود أي خلوص أثناء اختبار الميكرومتر من حين آخر . للحفاظ على دقة وحساسية الميكromترات المختلفة يوضع عند تصنيعها كسام من معدن صلد على السطح الجانبي لعمود القياس وأيضاً على السطح الجانبي لقاعدة الارتكاز وذلك للحفاظ عليهما من التآكل نتيجة لكثره إحتكاكهما بالمشغولات المعدنية المختلفة أثناء القياس .

يوصى باختبار الميكرومترا من حين آخر بواسطة قوالب القياس ذات الأسطح المتوازية لضبطها أو للتأكد من دقتها .

### نطاق قياس الميكرومتر




ميكرومترا النظام المترى بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها . طول مشوار عمود القياس بكل منها هو ٢٥ مليمتر ، والغرض من تصنيعه بهذه الصورة وعدم زيادة طول مشوار عمود القياس هو المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر .

أما مدى نطاق قياس الميكرومتر شكل فإنه يزيد بمقدار ٢٥ مليمتر كالآتي :  
ميكرومتر خارجي صفر : ٢٥ مليمتر .

// ٢٥ // //  
// ٧٥ : ٥٠ // //  
// ١٠٠ : ٧٥ // //  
// ١٢٥ : ١٠٠ // //

// ١٢٥ : ١٥٠ //  
 // ١٧٥ : ١٥٠ //  
 // ٢٠٠ : ١٧٥ //

### نظريّة الميكرومتر

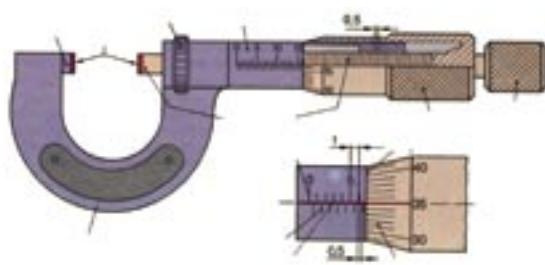

شكل (٢٢) نظريّة الميكرومتر

بنيت نظريّة الميكرومتر على فكرة محدّد الضبط الدقيق بالقديمة ذات الورنية . . ومحدّد الضبط الدقيق عبارة عن مسّمار قلاّووظ وصامولة الغرض منعما هو التحكّم الدقيق في حركة الورنية .

إذا الحركة الأساسية التي بنيت عليها نظريّة تصميم الميكرومتر شكل هي التحكّم في حركة دوران مسّمار قلاّووظ بصامولة مثبت بها قاعدة على شكل حرف U ، فإذا

كانت خطوة سن قلاّووظ المسّمار والصامولة ١ ملليمتر فإنّه عند دوران المسّمار دورة كاملة يتّجّ عن تحرك المسّمار إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها ١ ملليمتر .

أي تحويل الحركة الدائيرية إلى حركة مستقيمة وهي القاعدة الأساسية لحركة الميكرومتر . خطوة سن القلاّووظ المعتادة والشائعة بالميكرومتر هي ٥،٠ مم . . والغرض من صغر الخطوة هو الحركة الدقيقة للميكرومتر . يوجد بمخروط اسطوانة القياس تدريج مقسم إلى ٥٠ قسم (أقسام متساوية) الغرض منه هو تكبير الأجزاء الصغيرة . . مما يرفع دقة القراءة ، تضاف هذه الأجزاء إلى قيمة القياس الأصلي بالتقسيم الرئيسي الموضحة باسطوانة القياس الداخلية . للحصول على قراءات دقيقة .

تطورت هذه الفكرة لتصل الدقة بالميكرومتر المتر إلى ١،٠٠٠١ ملليمتر والميكرومتر الإنجليزي إلى ٠،٠٠٠١ بوصة .

### نظام تدريج الميكرومتر دقة ٠.٠١ ملليمتر



عادة يكون قلاّووظ عمود القياس خطوطه ٥،٠ ملليمتر وهي نفس خطوة القلاّووظ الداخلي لاسطوانة القياس ، وهذا يعني أنه إذا أديرت اسطوانة القياس الخارجية دورة كاملة يتحرّك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف وذلك حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها ٥،٠ ملليمتر .

الميكرومتر المقسم مخروط اسطوانة القياس به إلى ٥٠ قسم . . يكون خطوة قلاّووظ عمود قياسه ٥،٠ ملليمتر .

تقسيم مخروط اسطوانة القياس إلى ٥٠ قسم يعني أن خطوة القلاّووظ عمود القياس = ٥،٠ مم . يوجد باسطوانة القياس الداخلية تقسيم رئيسي على خط طولي مقداره ٢٥ ملليمتر وهو نطاق قياس الميكرومتر . التقسيم العلوي . . يشير إلى المليمترات الكاملة . التقسيم السفلي . . يشير إلى أنصاف المليمترات .

أي الدورة الكاملة لاسطوانة القياس = خطوة قلاّووظ عمود القياس = قسم واحد من التقسيم الرئيسي الأسفل

باستروانة القياس الداخلية = ٥ ، ٠ مليمتر .

إذا أديرت الاسطوانة الخارجية لتبتعد عن خط التقسيم الرئيسي باستروانة القياس الداخلية بمقدار جزء واحد فقط . تكون قيمة الجزء بمخروط اسطوانة القياس = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط اسطوانة القياس  $X$  خطوة قلاب وظ عمود القياس =  $(1/1)X = (0.05)X$  أو ١ ، ٠ مليمتر . وهي دقة قياس الميكرومتر .

**ميكرومتر القياس الخارجي ذو الورنية دقة 0.001 مليمتر**



يستخدم ميكرومتر القياس الخارجي ذو الورنية لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية لقطع التشغيل والأجزاء الهامة التي يتطلب لها قياسات دقيقة .

يتكون شكل بنفس أجزاء الميكرومتر الخارجي دقة ١ ، ٠ مليمتر بإضافة الورنية التي تتشابه مع ورنية القدمة المتنزلقة . دقة قياس الميكرومتر ١ ، ٠ مليمتر ليصبح دقة قياس الميكرومتر ٠ ، ٠٠١ مليمتر .

### الميكرومتر الداخلي



يستخدم الميكرومتر الداخلي لقياس المشغولات والأجزاء الدقيقة ، يوجد ثلاثة أشكال للميكرومترات الداخلية وهي كالتالي :

- ١- الميكرومتر الداخلي ذو الفكين .
- ٢- الميكرومتر الداخلي المجهز بقط امتداد .
- ٣- الميكرومتر الداخلي ذو الثلاثة أذرع .

### الميكرومتر الداخلي ذو الفكين



يتتشابه الميكرومتر الداخلي ذو الفكين مع الميكرومتر الخارجي باختلاف الفكين بدلاً من الإطار على شكل قوس دقة قياسه ١ ، ٠ مليمتر . أضيف عليه تقسيم مساعد لتصل دقة قياسه إلى ٠ ، ٠٠١ مليمتر . يتكون الميكرومتر الدالي ذو الفكين شكل من الأجزاء التالية :

- ١- الهيكل الأساسي .
- ٢- الفك الثابت .
- ٣- الفك المتحرك .
- ٤- القراءة الأساسية المباشرة .
- ٥- التقسيم المساعد .
- ٦- مسمار تحسين .
- ٧- فرملة حلقة .



شكل (٢٣) الميكرومتر الداخلي ذو الفكين

يبلغ طول مشوار الفك المتحرك ٢٥ مليمتر أما مدى القياس فيكون كالتالي :

٥٧ : ٥٧ مليمتر .

٧٥ : ١٠٠ مليمتر .

- ١٠٠ : ١٢٥ مليمتر.
- ١٢٥ : ١٥٠ مليمتر.
- ١٥٠ : ١٧٥ مليمتر.
- ١٧٥ : ٢٠٠ مليمتر.

### الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد



شكل (٢٤) الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد

يتشبه الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد مع الميكرومتر الخارجي في التقسيم الرئيسي باسطوانة القياس الداخلية وتدرج مخروط اسطوانة القياس الخارجية .

يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد لقياس الأقطار الداخلية الكبيرة كما يستخدم بهد ربط وثبت ذراع التمدد لقياس الأقطار الداخلية العميقة .

#### ملاحظة

صمم السطحان الجانبيان لأعمدة قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد على شكل قوس ليكون تلامي كل منها على نقطة وذلك للحصول على قياسات دقيقة .

يتكون الميكرومتر الداخلي المجهز امتداد شكل من الأجزاء التالية:

- ١ - اسطوانة القياس الداخلية .
- ٢ - اسطوانة القياس الخارجية .
- ٣ - حلقة اسطوانية للتحسس .
- ٤ - مسمار ثبيت .
- ٥ - قطع امتداد .

### نطاق قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد

يبدأ نطاق الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد من ٥٣ : ٥٠ مليمتر وبعدها يتتشابه مع نطاق قياس الميكرومتر الخارجي حيث طول مشوار عمود القياس ٢٥ مليمتر ليزيد مجال قياسه بمقدار ٢٥ مليمتر كالآتي :

- ٣٥ : ٥٠ مليمتر
- ٥٠ : ٧٥ مليمتر
- ٧٥ : ١٠٠ مليمتر
- ١٠٠ : ١٢٥ مليمتر
- ١٢٥ : ١٥٠ مليمتر

وهكذا بزيادة قدرها ٢٥ مليمتر إلى أن يصل نطاق قياسه إلى ٥٠٠ مليمتر

### طرق القياس باستخدام الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد

- ١ - يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد للقياس المباشر شكل وذلك بحمله بكلتا يدي الفني

بواسطة السطحين الجانبيين لأعمدة قياس الميكرومتر داخل السطح الداخلي لقطعة التشغيل وبزيادة طول الميكرومتر شيئاً فشيئاً عن حركة عمود القياس بحركة على شكل قوس باحتراس حتى يتلامس السطحان الجانبيان لأعمدة قياس الميكرومتر بشكل عمودي شكل لوصول إلى القياس المطلوب وبدقة .

### الميكرومتر الداخلي ذو الثلاثة أذرع



يسمي أيضاً بالميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز . ويعتبر من أفضل أنواع الميكرومترات الداخلية وذلك لوجود ثلاث نقط ارتكاز يتلامسون مع السطح الداخلي لقطر المشغولة المراد قياسها ليعطى قياسات ذات جودة ودقة عالية .

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز شكل من الأجزاء الآتية :

- ١- الهيكل .
- ٢- نقط ارتكاز .
- ٣- اسطوانة القياس الداخلية .
- ٤- اسطوانة القياس الخارجية .
- ٥- الورنية .. (التدريج المساعد) .
- ٦- حلقة اسطوانية للتحسس .



شكل (٢٥)الميكرومتر الداخلي ذو الثلاثة أذرع

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز في قياس الأقطار الداخلية ٦: ٣٠٠ مليمتر كما يستخدم قياس أقطار المجاري الداخلية .

يتتشابه الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط

ارتكاز مع الميكرومتر الخارجي في التقسيم الرئيسي باسطوانة القياس الداخلية وتدریج مخروط اسطوانة القياس الخارجية .

ذوذ الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز بورنية (تقسيم مساعد) ليصل دقة قياسه إلى ٠٠١ ، ٠ مليمتر .

### نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الثلاثة أذرع



يختلف نطاق قياس الميكرومترات الداخلية ذات الثلاثة ذات الأذرع عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية وذلك لاختلاف الحركة بينهما ، فقد صمم نطاق قياسهما بأقل مدى ممكן وذلك على جودة الحركة الميكانيكية للميكرومترات بالإضافة إلى الحصول على قياسات أدق .

### ميكرومتر قياس الأعمق



تستخدم قدمة الأعمق في قياس أعمق الثقوب والإرتفاعات ، علينا بأن دقة قياسهما ٥٠ ، ٢٠ أو ٥٠ مليمتر كما يستخدم ميكرومتر الأعمق في قياس أعمق الثقوب والإرتفاعات للمشغولات الهامة والأكثر دقة .. حيث

دقة قياسه إلى ١٠٠ مليمتر.

يتشبه ميكروميتر الأعماق مع الميكروميتر الخارجي في نظرية القياس أي في خطوة قلاب وظ عمود القياس وهي ٥ مليمتر والتقطيم الرئيسي باسطوانة القياس الداخلية وتدرج مخروط اسطوانة القياس الخارجية ولكن يختلف في القراءة العكسية للتقطيم الرئيسي حيث صمم التدرج بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية والداخلية.

يتكون ميكروميتر قياس الأعماق شكل من الأجزاء الآتية:



شكل (٢٦) ميكروميتر قياس الأعماق

- ١ - عمود القياس.
- ٢ - ذراعا ارتكاز. يعتمدان مع عمود القياس بزاوية ٩٠.
- ٣ - التقطيم الرئيسي بشكل عكسي.
- ٤ - اسطوانة القياس الخارجية.
- ٥ - مسمار تحسين.
- ٦ - فرملة حلقة . لثبت اسطوانة القياس الخارجية على القراءة المطلوبة.

- ٧ - قطع امتداد.

### نطاق قياس ميكروميتر الأعماق



مجال قياس ميكروميتر الأعماق وهو صفر ٥ مليمتر حيث طول مشوار عمود القياس ٢٥ مليمتر . زود بمجموعة قطع امتداد لزيادة مجال قياسه لإمكان استخدامه لقياس المشغولات المختلفة التي تزيد أطوالها عن ٢٥ مليمتر ليصل نطاق قياسه إلى ٣٠٠ مليمتر .

### إرشادات عند استخدام الميكروميترات



لارتفاع ثمن الميكروميترات وللحافظة على دقتها وحساسيتها . يجب إتباع الإرشادات الآتية :

- ١ - عند التشغيل على الماكينات بصفة عامة . . يجب وضع الميكروميترات منعزلة باقي العدد ويجب أن توضع فوق قاعدة لينة.
- ٢ - يجب مراعاة أن الميكروميترات تمدد بالحرارة لذلك يجب استخدامها من خلال الجانبين البكاليلت لعدم تأثيرها بحرارة اليد.
- ٣ - يجب استخدام مسمار التحسس لتلامس فكي الميكروميتر على الجزء المراد قياسه وعدم استخدام اسطوانة القياس بمحاولة ربطها على المشغولة . فهذا يؤثر على دقة القياس بالإضافة إلى تلف الميكروميتر .
- ٤ - يجب ترك مسافة صغيرة بين فكي الميكروميتر أثناء التخزين وعدم تخزينها وفكها متلاصقان حتى لا

يترجع عن ذلك تأكل في سطحهما بمضي الوقت.

- ٥- يجب اختبار الميكرومترات وضبطها من حين لآخر بواسطة قوالب القياس.

### طرق قياس الزوايا



تنقسم الزوايا إلى نوعين:

- ١- ثابتة.

- ٢- متحركة.

#### ١- الزوايا الثابتة



تصنع الزوايا الثابتة من الصلب الثابت الصلادة وتقسى وتجلخ الزوايا.

الزوايا الثابتة تنقسم إلى نوعين:

- ١- الزاوية القائمة ( $90^{\circ}$ ).

- ٢- زاوية معينة حادة ومنفرجة.

##### أولاً: الزاوية القائمة



- ١- زاوية مسطحة.

- ٢- زاوية مصد.

- ٣- زاوية مصد متضالب.

- ٤- زاوية شعرية. عند القياس بزاوية ثابتة يجب أن تسد هذه الزوايا على قطعة العمل بحيث يقف كلا الضلعين عمودياً على سطح الشغالة.



شكل (٢٧) زاوية قائمة

##### ثانياً: الزاوية المتحركة



تصنع من الصلب متوسط الصلادة وتتكون من جزأين أو أكثر. صممت الزوايا المتحركة بعدة أشكال والغرض من ذلك قياس زوايا المشغولات المختلفة ومنها:

- أ- الزاوية القابلة للضغط
- ب- المنقلة البسيطة
- ج- المنقلة الشاملة


##### الزاوية القابلة للضغط (منثنية بسيطة)



##### المنقلة البسيطة



وهي على شكل نصف دائرة مقسمة إلى  $180^{\circ}$  وتستخدم للتخطيط والاختبار ومراجعة زوايا المشغولات غير الدقيقة بحيث توضع المسطرة الثابتة على قطعة تشغيل وتحرك المسطرة المتحركة لتطابق مع المنقلة وبذلك يتم

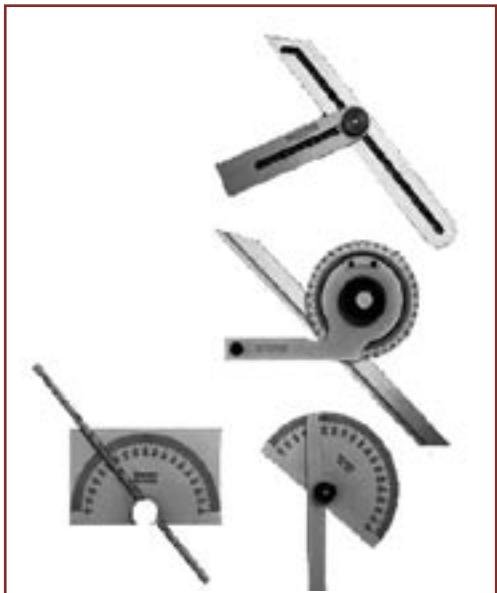

شكل (٢٨) منقلة بسيطة

### الزاوية ذات الورنية (الشاملة)



هي أداة دقيقة تستخدم للتحقيق ولرسم جميع أنواع الزوايا مهما كان شكل وحجم المشغولة وتسمى زاوية كوسنيل.

مكونات الزوايا ذات الورنية :

### نظام تدريج الزاوية ذات الورنية



عند قراءة قياس الزاوية يقرأ أولاً الدرجة الثابتة على الورنية الرئيسية وذلك ابتداءً من الصفر ثم يقرأ بعدها في نفس الجهة بالتتابع عدد الدقائق بحيث ينطبق مع أي خط من التدرج الرئيسي .

### إرشادات عند استخدام أدوات القياس



لارتفاع ثمن أدوات القياس وللحفاظ عليها عند استخدامها للحصول على دقة عالية لليقاس . يجب إتباع الإرشادات الآتية :


- ١ - عند التشغيل على الماكينات بصفة عام . يجب وضع أدوات القياس منعزلة عن باقي العدد ويفضل أن تكون فوق قاعدة لينة .
- ٢ - يجب تنظيف قطعة التشغيل من الرايش وإزالة الزيت أو الشحم إذا كان متعلقاً بها قبل البدء في عمليات القياس .
- ٣ - عدم قياس قطعة التشغيل وهي قي درجة حرارة مرتفعة . . (فهذا يؤثر على دقة القياس) .
- ٤ - يجب تلامس فكي أدوات القياس المستخدمة على قطعة التشغيل بضغط معتدل وعدم الضغط عليهم بقوة .

- ٥- عدم استخدام أدوات القياس بالعنف أو الضغط عليها وعدم تعرضها للصدمات أو استخدامها للربط أو إلقائها على الأرض فهذا بسبب تلفها.
- ٦- بعد الانتهاء من العمل يجب تخزين أدوات القياس بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها وسط العدد.

## أسئلة الوحدة



- ١- عرف ما يلي :
- المعايرة ، المقارنة ، الدقة ، مقدار الخطأ .
- ٢- أذكر وحدات قياس كل من الكميات التالية :
- الكتلة ، الطول ، درجة الحرارة ، كمية المادة .
- ٣- وضح المقصود بأدوات القياس المباشر .
- ٤- وضح مع الرسم استخدام الفرجار المزدوج وميزته .
- ٥- اذكر صنف كل من أدوات القياس التالية :
- الضبعات (شبلونات القياس) ، الميكرومتر ، الفرجار المزدوج ، المسطرة الفولاذية المرنة .
- ٦- على الشكل المجاور للقدماء ذات الورنية . أذكر الجزء المشار إليها .
- ٧- اذكر خمسة ميزات للقدماء ذات الورنية .
- ٨- قارن بين القدماء ذات الورنية المترلقة والورنية وجه الساعة من حيث :
- وسيلة قراءة القياس ، طريقة تقسيم القياس ، الاستخدام ، الدقة .
- ٩- قارن بين القدماء والميكرومتر من حيث :
- الدقة ، الاستخدام ، التأثر بالعوامل المجاورة .
- ١٠- على الشكل المجاور للميكرومتر اذكر اسم ووظيفة كل من الأجزاء المشار إليها .
- ١١- اذكر أنواع الميكرومتر الداخلي وميزات واستخدام كل نوع .
- ١٢- اذكر أنواع واستخدامات الزوايا المتحركة .

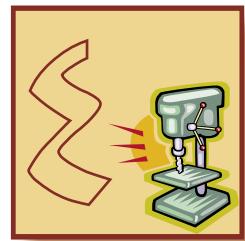

الوحدة

# عمليات التشغيل الأساسية




## الأهداف:

سيتم في هذه الوحدة تناول عمليات التشغيل الأساسية من نشر ، وبرد ، وجلح ، وثقب ليصبح الطالب قادرًا على أن :

- يميز أنواع الملازم ومساعدات الربط واستخداماتها .
- يحدد زوايا الحد القاطع للأزميل .
- يميز أنواع نصلات المنشار ومواصفاتها واستخداماتها .
- يميز أنواع المبارد ومواصفاتها واستخداماتها .
- يميز مفاهيم سرعة القطع ، التغذية . عمق القطع وזמן التشغيل .

## عمليات التشغيل الأساسية

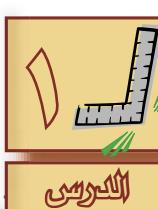


### مقدمة

عادة ما تتم تهيئة قطعة العمل بأشكال وابعاد مناسبة حتى تصبح مناسبة لوضعها على الآلة واجراء عملية التشغيل المطلوبة ، وكذلك قد تتطلب اجراء عمليات اخرى بعد التشغيل لتصبح مناسبة للإستخدام . كما ان هناك بعض القطع التي يتم تشغيلها بالكامل يدويا .

### أولاً: مكان العمل



مكان العمل هو المساحة المحددة من المشغل المتواجد فيه طالب واحد (أو مجموعة من العمال) للقيام بعمل محدد ومزود بالات وعدد وأدوات ومواد ضرورية لهذا العمل .

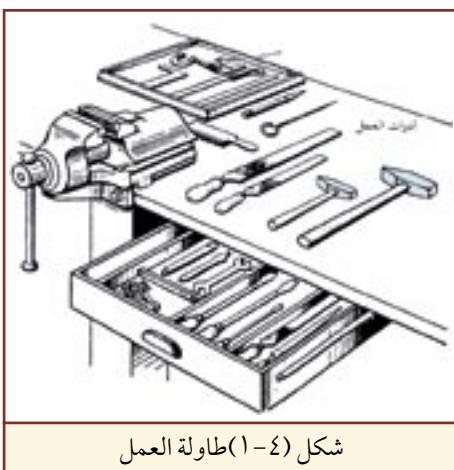

شكل (٤-١) طاولة العمل

### طاولة العمل:




وهي عبارة عن لوح خشبي سميك يثبت على قوائم خشبية أو معدنية بحيث يحتفظ بمستواه ويتم تزويده الطاولة بملزمة (أو عدة ملزام) وأدراج ، حيث يتم وضع العدد والأدوات التي تستعمل على يمين الملزمة فيما توضع أدوات القياس على الجهة اليسرى من الملزمة ، وتحفظ العدد اليدوية التي تم تنظيفها في الأدراج وقد تزود الطاولة بحاجز أمامي واقي أو مصدر إضاءة كما يبين الشكل (٤-١) .

### المللزم:



تستخدم الملزام في ربط المشغولات التي يتم عليها بعض عمليات التشغيل أو التركيب والتجهيز أو التجميع ، ويصنع جسم الملزمة من الحديد الكربوني فيما تصنع الفكوك الثابتة والمتحركة من حديد السكب .

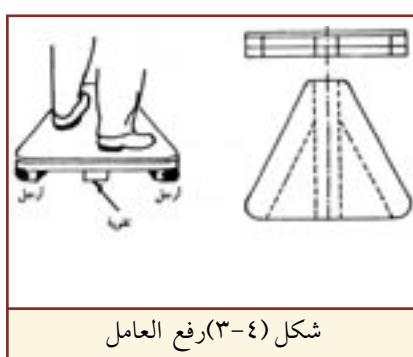

شكل (٤-٣) رفع العامل



شكل (٤-٢) الوضع الصحيح للملزمة

يتم تثبيت الملزمه على طاولة العمل بحيث يكون فك الملزمه أسفل مرفق ذراع العامل بحوالي ٨-٥ سم كما هو مبين في الشكل (٤-٢) . وبذلك يتم ضبط ارتفاع الملزمه تبعاً لطول الفني ، ويمكن تعويض الفرق في طول الفني أو ارتفاع الملزمه من خلال وضع قطعة خشبية أسفل الملزمه كما في الشكل (٣-٤) للبني طويل القامة أو بوضع قطعة خشبية يقف عليها العامل قصير القامة كما في الشكل (٣-٤) . وهنالك أنواع مختلفة من الملزام :

**أ- الملزام المتوازيه :** وتقسم إلى نوعين رئيسيين هما الملزام الثابتة والملزام الدواره . وتصنع الفكوك المتحركة والثابتة وكذلك الجزء الدوار من حديد السكب ، أما المحور الملولب (البرغي) وبقية أجزاء الملزمه فتصنع من الفولاذ الكربوني .

وتتوفر هذه الملزام بالمقاسات التالية :

من حيث عرض الفك (٦٠ ، ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠) ملم .

من حيث المسافة القصوى بين الفكوك (٥٤ ، ٦٥ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٤٠ ، ١٨٠) ملم .

**ب- ملازم الطاولة :** ومنها الثابتة والدواره وتمتاز ببساطة التركيب والصلادة العالية ، ولكن اهم سلبياتها تدني جودة العمل عليها .

وتتوفر بالمقاسات التالية :

من حيث عرض الفك (١٣٠ ، ١٥٠ ، ١٧٠) ملم .

من حيث المسافة القصوى بين الفكوك (٠٩ ، ١٣٠ ، ١٥٠ ، ١٨٠) ملم .

### مساعدات الربط:



تستعمل في حالات القطع غير المستوية والتي لا يمكن ربطها على الملزام بشكل مباشر ، وكذلك للمحافظة على جودة سطوح قطع العمل المراد ربطها ، وأنواعها عديدة منها :

**أ- فكوك تركب على الملزام :** وتصنع من المعادن الطيرية مثل الرصاص والألمونيوم أو من الجلد أو الجلد المضغوط للمحافظة على جودة سطوح قطع العمل .

**ب- المرابط الطوقية :** و تستخد لربط قطع العمل الزاوية والاسطوانية ، وتصنع من المعدن أو الخشب .

**ج- الفكوك المخصصة لثبت الأجزاء الاسطوانية .**

### ثانياً: الأزميله




هي عملية قطع باستخدام أداة ذات طرف حاد لإزالة طبقة سميكة أو جزء غير مرغوب فيه من معدن المشغولة تسمى الأزميل .

و تستخد عملية الأزملة أو القطع بالأزميل على المشغولات التي يتعدد عليها القطع باستخدام المقاشط أو الفرايز وفي فتح مجاري الخوابير وقنوات التزييت وقطع الخامات

تقصر عملية القطع بالأزميل على العمليات التي لا تتطلب دقة عالية كعمليات الإزالة والتهذيب والقطع ، حيث تكون دقة الأسطح الناتجة منخفضة .

### عملية الأزملة:

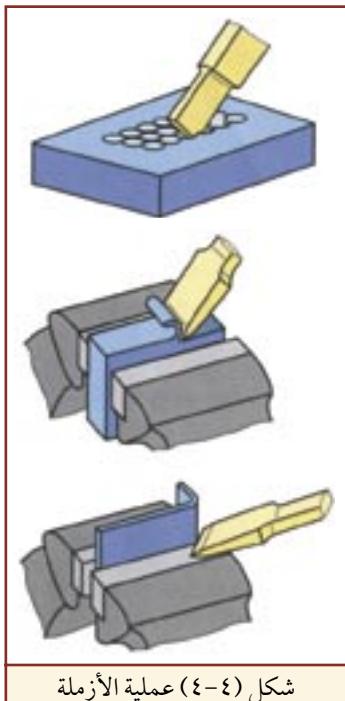

شكل (٤-٤) عملية الأزملة


يمكن إجراء عملية القطع بالأزميل بثبيت المشغولة جيداً بالملزمة ، كما يمكن إجراؤها مباشرة على الأجزاء ذات الأحجام الكبيرة .

ويراعى أن تنحرف الأزميل على سطح المشغولة انحرافاً مناسباً كما في الشكل (٤-٥) . ويتم تسلیط قوة عليها بوساطة مطرقة يدوية مناسبة مما يؤدي إلى إزالة جزء منظم من المعدن .

### زوايا الحد القاطع للأزميل:



تمثل الأزميل (chisel) أبسط أنواع عدد التشغيل ، وتصنع على أشكال مختلفة واستخدامات مختلفة وتصنع من الصلب الكربوني (كربون - ٧٪ ، ٦٥٪ ، ٦٠٪) وتعامل حرارياً لتصليد الجزء القاطع ثم يجري تجليخها للحصول على زوايا الحد القاطع كما في الشكل ، حيث تكون قيم هذه الزوايا في الأعمال العامة كما يلي :

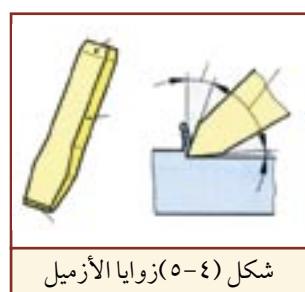

شكل (٤-٥) زوايا الأزميل


١- زاوية الخلوص  $\alpha = 10$  درجة

٢- زاوية السن  $\beta = 60$  درجة

٣- زاوية الجرف  $\gamma = 20$  درجة .

٤- ويوضح الشكل (٤-٦) رسمياً لأهم أنواع الأزميل حيث يظهر بوضوح أن زاوية السن لمعظم أنواع الأزميل هي ٦٠ درجة وذلك عند قطع المعادن الحديدية .

٥- ويتوقف حجم وسمك الأزميل على شكل حد القطع المراد تشغيله ونوع المشغولة وقد يصل سمك طرف الأزميل إلى حوالي ١٥ ملم عند قطع معادن غير حديدية مثل الألミニوم والزنك والرصاص .

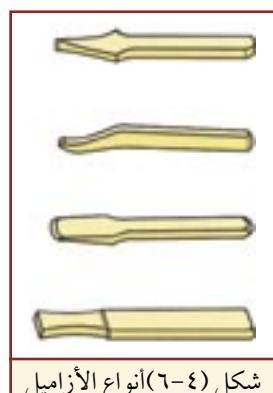


شكل (٤-٦) أنواع الأزميل

### ثالثاً: نشر المعادن



النشر هو عملية تشغيل بالقطع للمعدن يتم فيها إزالة شظايا باستخدام آداب تحتوي حدود قاطعة متتابعة (أسنان نصل المنشار) .

تستخدم عملية النشر لقطع الأعمدة والقضبان ولقطع المواسير والأنباب وكذلك لتشكيل المجاري والشقوق والأطراف الخارجية . وتم عملية النشر باستخدام المناشير اليدوية أو الآلية ، الشكلين (٤-٨) (٤-٨ ب)

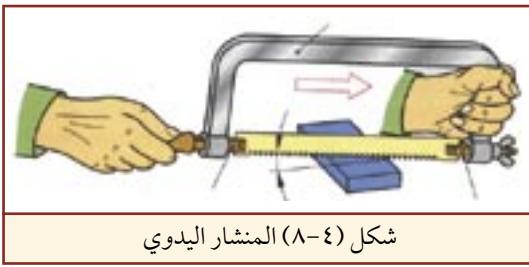

شكل (٨-٤) المنشار اليدوي



شكل (٧-٤) المنشار الآلي

## نصلة المنشار



وتصنع من الفولاذ الكربوني أو فولاذ السرعات العالية يضاف إليه المولبidiوم أو التنجستن ، وعادة يتم تقسيمة النصلة بالكامل أو تقسيمة الأسنان فقط وذلك لزيادة مقاومتها للإجهاد وإطالة عمرها .

### أنواع النصلات:



وتتوفر نصلات المناشير بأشكال مختلفة تبعاً لاستخدامها ومنها :

**١- نصلات الصفيحة :** وهي صفيحة مستقيمة مرنة تستخدم في المناشير اليدوية او المناشير الآلية الترددية ويتم تسنيتها باشكال مختلفة كما يلي :

● **أ- النصل مفرد التسنين :** وتكون الأسنان على جهة واحدة ويصنع بطول محددة : ٥٢ سم ، ٥٧ سم ، ٣٠ سم ، وبسمك يتراوح من (٦٥ ، ٨٥-٠ ، ٠ ملم). وعرض (١٣-١٦) ملم.

● **ب- النصل مزدوج التسنين :** وتكون الأسنان على الجهتين ويصنع بطول ٢٥ سم ، ٣٥ سم ، وعرض ٥ سم وبسمك ٧٥ ملم.


● **ج- النصل ذات التسنين المتتصاعد :** ويتبدأ بسن قطع ناعم ثم متوسط فخشين .

**٢- النصلة الشرطيّة :** وهي عبارة عن نصلة مرنة ، طويلة ، مستنة على اتجاه واحد يتم لحامها على شكل حلقة وتستخدم في المنشار الآلي الشرطي .

الشكل (٩-٤)

**٣- النصلة القرصية :** وهي عبارة عن قرص غير مرن ، محاطه مسنن ويستخدم في منشار الصينية (ذو القرص). وقد تكون الأسنان جزء من القرص أو لقم خاصة تضاف إلى القرص . الشكل (١٠-٤)

شكل (١٠-٤) النصلة القرصية

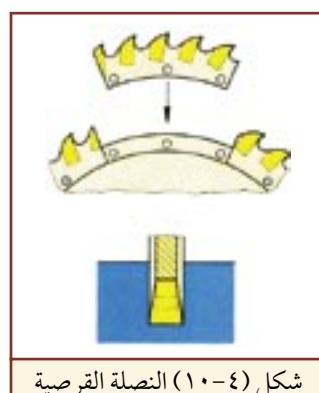

## زوايا أسنان النصلة:



تصنع أسنان المنشار بزوايا حادة، كما يظهر في الشكل (١١-٤)، وتعرف هذه الزوايا كما يلي:

- زاوية الخلوص وتتراوح من (٣٣-٣٠) درجة.

- زاوية السن وتتراوح من (٥٥-٥٠) درجة.

- زاوية الجرف وتتراوح من (٧-٥) درجة.

ويذكر أن مجموع هذه الزوايا يساوي ٩٠ درجة.

وتسمى المسافة بين سنين متتاليتين بالخطوة، ويرمز لها بالرمز (خ) وتقاس بالملم.


شكل (١١-٤) زوايا أسنان النصلة

ويتم اختيار الزوايا طبقاً لنوع مادة قطعة العمل وسمكها وصلادتها.

## تفليج أسنان النصلة:



يتم تصنيع النصلات بحيث تكون الأسنان مائلة إلى الجوانب قليلاً (تفليج) مما يتبع عنه فتح مجراه أكثر سماكاً من النصلة وذلك لتوفير خلوص جانبي بين النصلة وقطعة العمل يمنع انحصار النصلة داخل القطعة ويقلل من الاحتكاك. كما في الشكل (١٢-٤) ويكون التفليج بإحدى الطرق التالية:

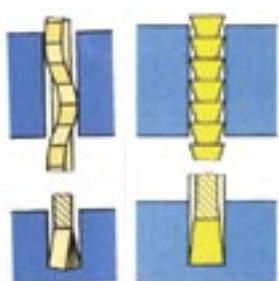

شكل (١٢-٤) تفليج أسنان النصلة

أ- تفليج مخالف: وتم بامالة الأسنان بالتناوب إلى اليمين واليسار ويستخدم في النصل الخشن.

ب- تفليج مموج: وتم بامالة الأسنان بشكل متوج نحو اليمين واليسار ويستخدم في النصل الناعم.

ج- أسنان مشكله بحد قطع عريض: وتم من خلال تشكيل الأسنان بحيث تكون حدود القطع فيها أكبر قليلاً من سمك النصلة من الجانبين.

## المنشار اليدوي:



تتوفر أنواع متعددة من المناشير اليدوية وتصنف طبقاً لشكل المقبض ولطول وشكل الهيكل المعدني. أجزاء المنشار اليدوي: ويكون كما في الشكل (١٣-٤) من الأجزاء التالية:

١- صاملة الشد (عصفورة الشد).


٢- الهيكل ويصنع من الفولاذ.

٣- المقبض ويصنع من الخشب أو البلاستيك.

٤- الرأس الثابت.

٥- النصل.

٦- الرأس المتحرك.

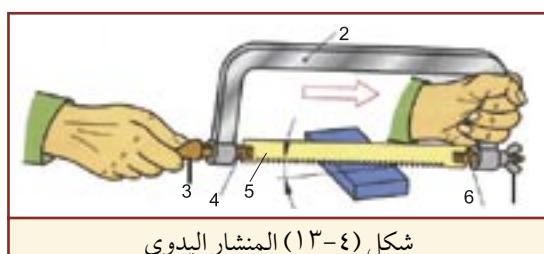

شكل (١٣-٤) المنشار اليدوي



لإنجاز عملية النشر يجب المرور بالخطوات التالية:

- ١- تركيب النصلة المناسبة وضبطها بحيث يتطابق ميل الأسنان مع اتجاه القطع وشدتها الشد المناسب.
- ٢- ربط قطعة العمل على الملزمة او بواسطة مساعدات الربط.
- ٣- حركة المنشار: تعتمد على القوة العضلية للعامل مع مراعاة لوضع المنشار بمستوى اقل كما في الشكل (٤-١٢) مع الضغط على المنشارثناء تحريكه في اتجاه القطع (مشوار القطع) وازالة الضغط في مشوار الرجوع مع عدم اخراج النصلة من القطعة.

البرادة:




البرادة: هي عملية تشغيل بالقطع تتم بإزالة أجزاء من سطح قطعة العمل على شكل شظايا رقيقة (رايش) وذلك بواسطة أسنان قاطعة على شكل صفوف منتظم موجودة على سطح أداة تسمى المبرد. تستخدم عملية البرادة للحصول على أسطح مستوية أو متوازية أو أسطح منحرفة وفي إزالة الأطراف الحادة للقطع، كما تستخدم لتشغيل الشقوق والمجاري ويتراوح سمك الشظايا المزالة من ٠٠١ ، ٢٥ ، ٥٠ ملم وتصل في حالات خاصة إلى ١٠٠ تبعاً لخشونة الأسنان.

مواصفات المبارد وتصنيفها:



- ١- الطرف
- ٢- الجسم
- ٣- سوار معدني
- ٤- الذيل
- ٥- المقبض


يبين الشكل (٤-٤) العناصر الأساسية للمبرد وأجزاؤه:

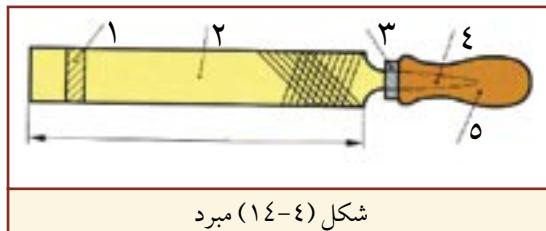

كما وتحدد مواصفات المبارد المختلفة بما يلي :

- ١- طول المبرد: ويعرف بطول الجزء القاطع من طرف المبرد إلى العقب ويتراوح الطول بين (٤-١) ٢١ سم وبالنظام المترى بين (٣٥-١٠) سم .
- ٢- شكل المقطع: تصنع المبارد بمقاطع متعددة الأشكال لكي تفي بالغرض والشكل (٤-١٥) يوضح الأشكال المختلفة لمقطع المبرد .
- ٣- الأسنان: وتصنع بطرق متنوعة بحيث تكون زوايا الحد القاطع: زاوية الجرف ، وزاوية السن ، وزاوية الخلوص وزاوية القطع كما في الشكل (٤-١٦) وتحتفل قيم هذه الزوايا في المبارد من نوع إلى آخر تبعاً لصلابة وخصوصيات المواد المراد تشغيلها ونوعها أو خشونتها المبرد . أما الأنواع فهي :



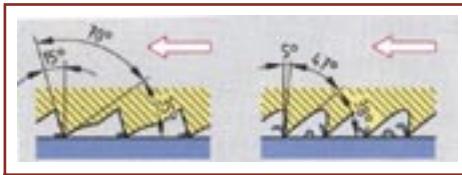

شكل (٤-١٦) زوايا سن المبرد

أ- مبارد مفردة القطع (التحزيز): وتكون زاوية الجرف ٦٠ ، وزاوية السن ٤٨ ، وزاوية الخلوص ٣٦ وزاوية القطع ١٠٦ . وتكون الحزوز على شكل خطوط أو أقواس متتابعة على طول الجزء الفعال من المبرد ومائلة بزاوية عن محوره . و تستعمل هذه المبارد لبرادة المعادن الطيرية (الزنك ، الألمنيوم ، النحاس) .


ب- مبارد مزدوجة القطع (مزدوجة التحزيز): وتكون زواياه كما في المبارد مفردة التحزيز ، و تستعمل لبرادة الفولاذ و حديد السكب و المواد الصلبة و تصنع من حzin اساسي ويكون بزاوية ٥٠ و ثانوي بزاوية ٧٠ .

ج- مبارد ذات الأسنان المبشرورة: و تستخدم لبرادة المواد الطيرية مثل البلاستيك والخشب والمطاط والجلد كما في الشكل (٤-٩٢) :

د- المبارد ذات الأسنان المفرزة: وتكون زاوية الجرف (١٠-٥) وزاوية السن (٦٠-٦٥) وزاوية الخلوص (٣٥-٢٠) و تستعمل بفعالية أكثر للمواد التي تستخدم لها المبارد مفردة التحزيز حيث يصار إلى تحزيزها بالات التفريز بزاوية ميل ثانوية لتسهيل عملية تغلغلها في سطح المعدن:

هـ-المبارد ذات الأسنان المنحنية : و تستعمل لبرادة المعادن الطيرية وكذلك لبرادة اللدائن البلاستيكية .

و- المبارد المخرقة: وتكون زاوية الجرف ٥ وزاوية السن ٥٥ وزاوية الخلوص ٤٠ وزاوية القطع كما في الشكل (٤-١٧) الذي يبين الأشكال المختلفة لأسنان المبرد و تمتاز بسهولة التغلغل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية :

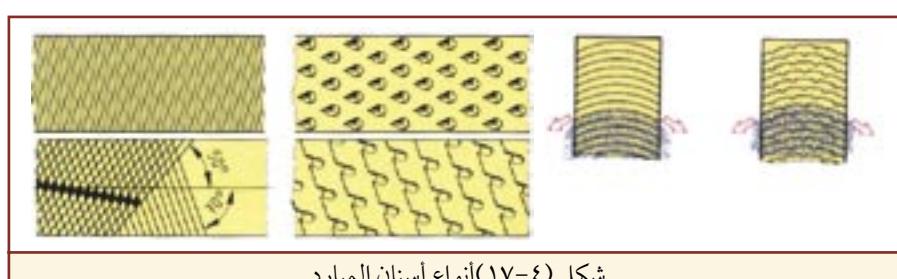

شكل (٤-١٧) أنواع أسنان المبارد

٤- عدد الأسنان في وحدة الطول: حيث تحدد درجة او نعومة او خشونة المبرد بناءاً على عدد الأسنان لكل بوصة وعلى الطول الكلي للمبرد، أو بناءاً على الخطوة وهي المسافة بين السن والذى يليه مقاسه بالملم .

٥- الإستخدامات الخاصة ، وتقسم إلى :

أ- مبارد لبرادة السبائك الطيرية: و تصنع مزدوجة التحزيز ويكون الجزء الأول بزاوية ٤٥ و الثاني بزاوية ٦٠ لقطع سبائك الألمنيوم .

ب- مبارد لبرادة المواد غير المعدنية: و تمتاز بحزوز عميق مقارنةً بالمبارد العاديّة .

ج- مبارد المواد الصلدة: وتستخدم لبرادة المواد الصلدة مثل سكاكين الخراطة والقوالب وكذلك الزجاج والسيراميك وتصنع من الماس وتكون للخراطة الناعمة والخشنة حسب حبيبات الماس .  
د- المبارد الإبرية : وتستخدم للأعمال الدقيقة مثل أعمال الزخرفة والصياغة وهي مبارد صغيرة ويترافق طولها من ١٦٠-٨٠ ملم واستانها متصالبة الحزووز وتصنع عادة من فولاذ العدة والشكل (٤-١٨) يبين الأنواع المختلفة لمبارد الاستخدامات الخاصة .

### عملية البرادة:



تعتمد عملية البرادة الصحيحة على العوامل التالية :

١- الوقوف السليم : حيث يجب ان يكون جسم العامل مستقيماً والزاوية بين مرفق اليد اليمنى وساعدها هي ٩٠ كما يجب ان يكون الزاوية بين محور الملزمة والخط الوacial بين الكتفين ، اما بالنسبة للأرجل فيجب ان تقدم الرجل اليسرى على اليمنى وتكون المسافة بين الكعبين ٣٠٠-٢٠٠ ملم وذلك لكي يستند جسم العامل على الرجل اليمنى عند زاوية القطع وعلى الرجل اليسرى عند الضغط على المبرد .

٢- طريقة مسك المبرد : حيث تعتمد على طول المبرد وشكل البرادة المطلوبة ، ونوعها كما يلي :

أ- مسك المبرد عند البرادة الخشنة : يمسك المبرد باليد اليمنى بحيث تستند نهاية المقبض على تجويف راحة اليد ، ويكون الإبهام من الأعلى وتلف الأصابع على المقبض من الأسفل وتوضع راحة اليد اليسرى على بعد ٣٠-٢٠ ملم من طرف المبرد من الأعلى .

ب- مسك المبرد عند البرادة القائمة : تممسك اليد اليمنى المقبض ويكون الإبهام او السبابه من الأعلى اما اليد اليسرى فيكون مكانها حسب الضغط المطلوب إما من الأمام او من الخلف او من الوسط .

٣- حركة المبرد : للحصول على برادة جيدة ، يتم الضغط على المبرد باليد اليسرى في بداية الشوط ودفع المبرد الى الأمام باليد اليمنى بشكل افقي ، وخلال شوط القطع يقل ضغط اليد اليسرى ويزداد ضغط اليد اليمنى ، ويتمثل شوط الرجوع بسحب المبرد على سطح قطعة العمل دون ضغط ، وفي البرادة الخشنة يستعان بثقل الجسم لزيادة الضغط على المبرد كما في الشكل (٤-٤) .

### برد السطوح:



تحتفل عمليات البرد باختلاف السطح المراد ببرده وتم فيها حركة المبرد بالطريقة التي تضمن الحصول على شكل السطح المطلوب خال من الحزووز .

١- برد السطوح المستوية :

وتم باحدى الطرق التالية :

- البرد المتتصالب : ويكون البرد في اتجاهين متوازيين حيث تكون حركة المبرد وهو مائل بزاوية ٣٠-٤٠ مره إلى اليسار ومره إلى اليمين وتستخدم عند برد السطوح الكبيرة نسبيا .
- البرد العرضي : وتستخدم في البرد الخشن وينصح بامالة المبرد بزاوية ١٥ درجة عن السطح .
- البرد الطولي : وتستخدم في البرد الناعم وينصح بامالة المبرد بزاوية ١٥ درجة عن السطح .

## ٢- برد السطوح المحدبة :

وتتم بإمالة المبرد بشكل طولي حيث تبدأ حركة المبرد في اتجاه السهم الأقصى ثم بالاتجاه القوسى ، واما بشكل عرضي .

## ٣- برد السطوح المقعرة :

وتكون حركة المبرد حركة مركبة (حركة طولية وحركة دورانية) .

٤- برد السطوح الاسطوانية : وتكون حركة المبرد حركة دورانية ويفضل ربط قطعة العمل الصغرى بملزمة يدوية .

٥- برد السحب : ويستخدم للبرد الناعم وينصح برش مسحوق الطباشير بين قواطع المبرد كما .

## ضبط السطوح:



تم هذه العملية لفحص استوائية سطح قطعة العمل بعد البراده حيث تستخدم المسطرة الشعيرية وذلك بوضعها في اماكن مختلفة على طول خط قطعة العمل وملاحظة تعامد المسطرة مع سطح قطعة العمل وملاحظة الشق الضوئي . وقد تستخدم الزاوية القائمة ذات الحواف المستقيمة .

## صيانة المبارد وتخزينها:



عادة ما تعلق شظايا وراثيش بين فراغات حزوز القطع في المبرد بعد إجراء عملية البرادة مما يعطي سطوه غير جيدة عند استخدامها مرة اخرى وتنعدم قدرة المبرد على القطع ما لم يتم تنظيفها وازالة الرايش والشظايا وتنتم عملية التنظيف باحدى الطرق التالية :

- ١- استخدام فرشاة السلك : وهي أدأه تستخدم لتنظيف المبارد بعد برادة قطع ذات صلادة عادية او عالية ، ويتم التنظيف بسحب الفرشة من جهة الحز العلوي كي تتحاشى ثلم المبرد .
- ٢- استخدام المحاليل : في حالة برادة سطوح مطلية بالدهان او البلاستيك تتم عملية التنظيف باستخدام محليل الماء والصابون او الماء والصودا ، والказ والتربتين .
- ٣- استخدام سلك معدني (صفيحة معدني) : ويستخدم لإزالة الشظايا المتغلغلة بين الاسنان ، ويصنع من معدن لين كالالمينيوم ولا يصنع من الفولاذ(لماذا؟؟؟؟).

## تخزين المبارد:


بعد الانتهاء من عملية البرد وتنظيف المبرد يتم تخزينه بشكل امن وسليم وذلك إما على حاملات المبارد كما في الشكل (٤-١٥٠) أو على رف خاص كما في الشكل (٤-٥٠ ب) وذلك تفاديا لاحتكاك المبارد مع بعضها البعض أو بطولة العمل أو أي أجسام صلدة .

## الثقب:

الثقب هو عملية تشكيل فجوات اسطوانية منتظمة داخل قطع العمل تتم بواسطة أداة قطع ذات حدين تتحرك حركة دورانية وتسمى ريشة الثقب ، ويبيّن الشكل (٤-١٥) عملية إجراء ثقب .

وتستخرج عملية الثقب لعمل ثقوب نافذة وغير نافذ وتستخدم هذه الثقوب كمجاري لتمرير السوائل والحمل الأعمدة والمحاور وأحياناً لتخفييف وزن المشغولات أو لعمليات الربط. وتم عمادة الثقب يدوياً أو آلياً بمثاقب ثابتة ومتقلبة.

### ريشة الثقب:

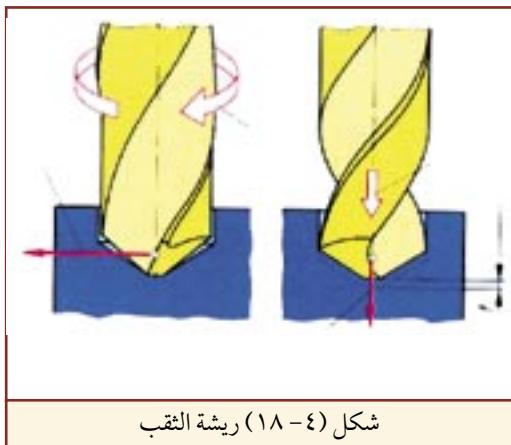

شكل (٤-١٨) ريشة الثقب

تتميز ريشة المثاقب بقنواتها اللولبية والتي تسهل خروج الرأيش المزال من القطعة، كما تتميز بزاوية ثقب الريشة وهي الزاوية المحصورة بين حدي القطع الرئيسيين في المقدمة كما في الشكل (٤-٢٠)، وتحدد قيمة هذه الزاوية حسب المادة المراد ثقبها على النحو التالي :

- ١- المعادن الخفيفة والمطاط القاسي ٥٠ .
- ٢- الفولاذ والزهر الرمادي والبرونز ١١٨ .
- ٣- الألومنيوم والنحاس ١٤٠ .

وتصنف ريش الثقب طبقاً لمعدنها أو شكلها أو استعمالها إضافة إلى نوع المعدن المراد ثقبه حسب الآتي :

- ١- حسب المعدن المصنوعة منه: حيث تصنع ريش الثقب من المعادن التالية: الفولاذ الكربوني العالي، فولاذ السرعات العالية، الكربيد.
- ٢- حسب الشكل: و الشكل (٤-٢١) يوضح الأشكال المختلفة لريش الثقب.
- ٣- حسب الاستعمال: و الشكل (٤-٢٢) يوضح أنواع الريش حسب استعمالها.

### ربط قطعة العمل:



من الضروري ربط قطعة العمل ربطاً محكماً بدرجة تكفي مقاومة جذب الثافب لها والعمل على تدويرها، إذ أن ذلك يسبب مصدراً كبيراً للخطر.

ويتم التثبيت بإحدى الطرق التالية :

- ١- التثبيت بقبضة اليد: و تستخدم لثقوب صغيرة في قطع يمكن السيطرة عليها باليد دون خطورة.
- ٢- التثبيت بواسطة ظرف المخرطة.
- ٣- التثبيت بواسطة المرابط اليدوية: و تستخدم لربط القطع قليلة السمك والصغيرة نسبياً.
- ٤- التثبيت بواسطة كتلة حرف "V": و تستخدم لربط القطع الإسطوانية.
- ٥- التثبيت المباشر على الآلة: و تستخدم لربط قطع كبيرة باستخدام برااغي الربط.
- ٦- التثبيت بواسطة ملزمة الآلة: و تستخدم لتثبيت قطع العمل الصغيرة و منتظمة الشكل.

### آلات الثقب:



توجد أنواع مختلفة من آلات الثقب منها:

- ١- المثاقب اليدوية : والتي يمكن حملها باليد ، حيث يتم تدوير الريشة إما باستخدام اليد أو بواسطة محرك كهربائي أو الهواء ، و الشكل (٤-٢٣) يبين أنواع المثاقب .
- ٢- المثاقب الآلية : ويتم تدوير الريشة من مصدر كهربائي ، وهناك المثاقب العمودية والمثاقب الأفقية ، والتي سيتم بحثها في الوحدة القادمة .
- ٣- آلات التفريز وآلات الخراطة : حيث يمكن إجراء عملية الثقب بهذه الآلات ولكي تتم عملية الثقب بالشكل السليم والفعال لا بد أن توفر في الريشة الشروط التالية :
  - أ- الصلادة : بحيث تفوق صلادة المادة المراد ثقبها .
  - ب- وجود وجہ للحد القاطع يناسب علیه الرايش ويميل عن محور الدوران بزاوية مناسبة تسمى زاوية الجرف ٧ .
  - ج- وجود سطح في أسفل الحد القاطع يميل عند السطح المراد قطعه بزاوية تسمى زاوية الخلوص لمنع الاحتكاك .

#### عملية الثقب:



تم عملية الثقب من خلال حركة دورانية تمثل في دوران الريشة حول محورها وتسمى حركة القطع ، وحركة أمامية تتضمن دخول الريشة في قطعة العمل وتسمى التغذية ، وتعتمد عملية القطع على التغذية وسرعة القطع .

#### ١- سرعة القطع :

و يمكن حساب سرعة القطع على النحو التالي :

$$\text{سرعة القطع (س.ق)} = \frac{\text{ق} \times \pi \times \text{ن}}{1000}$$

حيث :

ق : قطر الريشة . (مم)

ن : سرعة دوران الريشة (دورة / دقيقة) .

و تتوقف سرعة القطع بآلات الثقب على نوع معدن قطعة العمل و معدن أداة القطع (الريشة) .

#### ٢- التغذية :


و تمثل مقدار تغلغل الريشة في قطعة العمل لكل دورة و تفاصي بالملمتر / دورة .

#### ٣- عمق القطع :

و يعرف عمق القطع بالمسافة الكلية التي تتغلغلها الريشة في قطعة العمل ، و يفاصي بالملمتر .

#### ٤- زمن التشغيل :

و هو الزمن الذي يستغرق أثناء عملية الثقب لانتاج الثقب بالقطعة وبالعمق المطلوب ، ويمكن ايجاد زمن تشغيل عملية الثقب كما يلي : زمن القطع = العمق × سرعة الدوران × التغذية

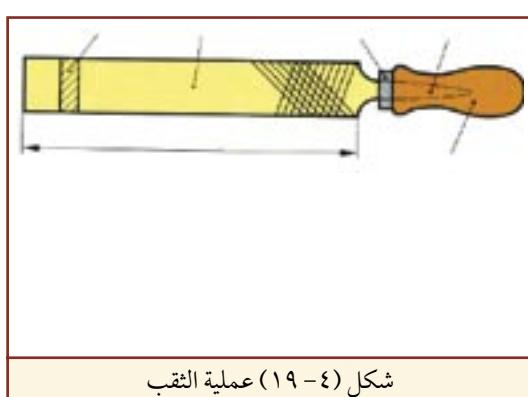

شكل (٤-١٩) عملية الثقب

وإجراء ثقوب ذات قطرات كبيرة يتم استخدام ريش ذات قطرات متدرجة من الصغر إلى الأكبر.

### التسنين اليدوي (اللولبه) :



تعرف عملية اللولبة بأنها عملية لقطع الأسنان على السطح الداخلي لجسم اسطواني (لولبه داخلي) لإنجاز الصواميل أو قطع الأسنان على السطح الخارجي لجسم اسطواني (لولبه خارجية) لإنجاز البراغي . وعادة ما تأخذ هذه الأسنان أشكالاً مختلفة فمنها المثلث ومنها المربع ومنها شبه المنحرف وقد يتم قطع هذه الأسنان آلياً باستخدام آلات التشغيل باستثناء المثلث الذي يتم إنتاجه يدوياً باستخدام أدوات اللولبة .

يعتبر السن المثلث أكثر الأشكال استخداماً ويستعمل لإغراض الربط . وعبر عن المسافة بين نقطتين متناظرتين على سين متاليين بالخطوة إما عمق السن فهو بعد بين قاع السن ورأسه والشكل (٢٤-٥) يبين عملية التسنين .

### السن المثلث:



وهناك نظامان للسن المثلث :

١- نظام السن المثلث المترى : وهو السن الذي تكون جميع مقاساته بالمليمترات وزاوية السن فيه ٦٠ وتقاس فيه الخطوه بالمليمتر وكتب رمز السن باستخدام الحرف M كما يلي (M<sup>٣x٤</sup>) وتعني أن السن متري قطره الخارجي ٤ ملم وخطوه ٣ ملم .

٢- نظام السن المثلث الانشي (ويت وورث) : وهو يشبه السن المترى ولكن جميع مقاساته بالبوصة ويكتب على النحو الآتي (١٢x١٢) ويعني أن قطر السن الخارجي نصف أنش وعدد أسنانه ١٢ سن في البوصه السن المترى والانشي .

وتقاس خطوط الأسنان المختلفة بواسطة معيار اللولبه (مشط الأسنان) والذي يتكون من مجموعه من الصفائح المعدنية .

### أدوات اللولبه اليدوية:



تم عمليه اللولبه اليدوية باستخدام أدوات خاصة تحددها نوع اللولبه المطلوبة :

#### ١- أدوات اللولبه الداخلية:



تم عمليه اللولبه الداخلية باستخدام ذكر اللولبه (ذكر القلا وظ) والذي يصنع من فولاذ العدة الكربوني أو من فولاذ السرعات العالية ، وله زاوية جرف صغيره للولبه المعادن الصلدة وزاوية جرف كبيرة للمعادن الخفيفة الطرية وبسطح أداة اللولبه أربعة مجاري للولبة المعادن الصلدة وثلاثة مجاري للولبة المعادن الطيرية كما هو مبين . وتجد ذكور اللولبة على شكل أطقم كل طقم يتكون من ثلاثة ذكور (ثلاثة أبواب كما في الشكل (٢٥-٥) حيث تتم العملية على ثلاثة مراحل :

١- الباب الأول : والذي يكون مسلوب سلبة طويلة تسهل عملية دخول الذكر في الثقب المراد تسنينه ويستخدم في المرحلة الأولى من التسنين ويزيل هذا الباب ٥٥٪ من كمية الخامه المراد قطعها ويميز هذا الباب

## عن الأبواب الأخرى بحلقة واحدة على جذعة

٢- الباب الثاني : ويكون مسلوب سلبة أقل من الأول ويزيد فيه عمق القطع فيزيلاً ٢٠٪ من الخامسة ويميز هذا الباب بحلقتين .

٣- الباب الثالث : الذي يزيل ما تبقى من عمق السن في المرحلة الثالثة والتي تسمى مرحلة الإنجاز . ويميز هذا الباب بثلاثة حلقات .

## ٢- أدوات اللولبة الخارجية:



يستخدم لإجراء اللولبة الخارجية أدوات تسمى بلقم التسنين الخارجي أو التختاية حيث تصنع من صلب العدة وتكون هذه اللقمة إما مشقوقة وذلك للشد على التختاية بعد كل مشوار قطع إذا لزم الأمر ، أو بدون شق (ثابتة) تستعمل لمشوار واحد فقط عند التسنين ويبيّن الشكل (اللقم المشقوقة والثابتة) .

وهناك لقم تسنين خارجي مشقوقة إلى نصفين عند مستوى يمر بالمحور ، وتكون هذه اللقم مربحة الشكل وتسمح بضبطها حسب قطر اللولب المطلوب ويتم تثبيت قطعتي اللقمة داخل إطار يحكمها في وضع ثابت بالنسبة لمحور الجسم المراد لولبته ويتم ضبط المسافة بينهما من خلال برغي الضبط كما هو مبين في الشكل (١) .

## الكشط اليدوي:



هو عملية تهذيب وتنعيم للسطح المعدنية باستخدام أداة قطع تسمى المكاشط اليدوية ، إذ تشكل السطوح عند تطبيقها تلامساً كاملاً يمنع ويحول دون تسرب السوائل والغازات منها .  
لإجراء عملية الكشط يجب إتباع الخطوات التالية :

١- التجبير : وهي عملية تتم لتحديد المناطق البارزة على سطح قطعة العمل والمراد كشطها باستخدام أدوات ومواد خاصة ، هي :

أ - بلاطة التجبير "التسوية" : وهي عبارة عن بلاطة تصنع من حديد الزهر الرمادي أو الجرافيت الأسود وبدرجة استوائية عالية ، وتستخدم هذه البلاطة لتجبير القطع التي تقل مساحتها عن مساحة الطاولة وبلاطة التسوية .

ب - قوالب وجسور التجبير : هي قوالب وجسور تستخدم لإجراء عملية التجبير لقطع الكبيرة ، ويبيّن الشكل (١) أنواعاً منها .

ج - مواد التجبير : تستخدم لتجبير مواد مختلفة منها مكون من أكسيد الرصاص الأحمر والزيت ، ويمكن استخدام السنаж الأسود مع الزيت ومواد أخرى .

٢- عملية التجبير : تتم عملية التجبير بطلاء سطح قطعة العمل وحکها بسطح بلاطة التسوية مع ضغط خفيف ، إذ تمثل النقاط البيضاء المناطق المرتفعة في سطح قطعة العمل والتي يجب كشطها بواسطة المكاشطة اليدوية . وقد تتم العملية بطلاء سطح بلاطة التسوية وتكون النقاط البارزة في قطعة العمل مطلية .

تم بواسطة أدوات الكشط المبيّنة في الشكل (٥-٢٦) والتي تصنع من الصلب الكربوني (صلب العدة) وتشخذ مبدئياً وتقسّى الأجزاء القاطعة ، ثم تشحذ جيداً على حجر الزيت ، وتستخدم لقطع السطوح المعدنية بإزالة شظايا

صغيرة نتجت عن عمليات تشغيل سابقة وبهدف زيادة نعومة واستوائية السطوح المعدنية ، ويتم ذلك من خلال عمليتي الكشط .

المنبسط والكشط المستدير على النحو الآتي :


- أ- عملية الكشط المنبسط : وتنتمي بتابع صدمات الكشط المستوى الابتدائي "الخشن" . ونلاحظ أن الصدمات تبدأ من أحد جوانب قطعة العمل وبشكل صفوف متتابعة من الداخل على الخارج وبزاوية ٤٥° عن اتجاه حزوز التشغيل .
- ب- عملية الكشط المستدير "القوسي" : يختلف تسلسل الأشواط في الكشط المستدير تبعاً لحركة الكشط ساحبةً كانت أم ضاغطة .



## أسئلة الوحدة

- ؟ ١- وضع المقصود بطاولة العمل .
- ؟ ٢- كيف يتم ضبط ارتفاع الملزمة تبعاً لطول الفني .
- ؟ ٣- اذكر ثلاثة من مساعدات الربط واستخداماتها
- ؟ ٤- متى يتم استخدام عملية الازملا اليدوية
- ؟ ٥- ارسم رسمًا لنصله منشار موضحاً عليه زوايا أسنان النصلة و الخطوة
- ؟ ٦- قارن بين نصلة المنشار الشريطية ونصلة المنشار القرصية من حيث :  
الشكل ، المرونة ، التسنين ، والاستخدام
- ؟ ٧- وضع المقصود بتفليج أسنان نصلة المنشار و الغاية ووضع طرق التفليج  
على الشكل المجاور حدد أجزاء المنشار اليدوي .
- ؟ ٨- وضع المقصود بعملية البرادة واستخدامها
- ؟ ٩- قارن بين المبارد مزدوجة التحزيز والمبارد ذات الأسنان المفرزة من حيث :  
زوايا الحد القاطع ، ميل الأسنان عن المحور والاستخدام .
- ؟ ١٠- قارن بين المبارد الابيرية و مبارد المواد الصلدة من حيث :  
مادة التصنيع والاستخدام ،
- ؟ ١١- اذكر العوامل التي تعتمد عليها صحة عملية البرادة
- ؟ ١٢- قارن بين عملية البارد المتقابل للسطح المستوية وبرد السطوح المحدبة من حيث : وضع المبرد وحركة المبرد .
- ؟ ١٣- وضع المقصود بعملية ضبط السطوح
- ؟ ١٤- وضع طرق (ثلاث طرق) تنظيف المبارد

- ١٥ - وضح المقصود بعملية الثقب واستخداماتها
- ١٦ - عدد الأنواع المختلفة لآلات الثقب
- ١٧ - عدد الصفات الواجب توافرها في ريشة الثقب لكي تتم العملية بطريقة صحيحة
- ١٨ - وضح المقصود بعملية التسنين البدوي واستخداماتها .
- ١٩ - على الشكل المجاور حدد عناصر اسنان البرغி
- ٢٠ - قارن بين ذكور طقم التسنين الداخلي من حيث :  
الشكل ، الاستخدام ، طريقة التمييز .
- ٢١ - وضح المقصود بعملية الكشط واستخداماتها .
- ٢٢ - وضح خطوات عملية الكشط .

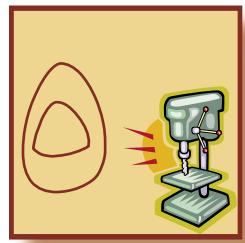

## الوحدة

# الوصل والربط



### الأهداف:

سيتم في هذا الوحدة تناول طرق الربط والوصل المختلفة بحيث يصبح الطالب قادرًا على :

- يتعرف أنواع البراغي واستخدامها في التوصيل .
- يتعرف تصنيف الخوابير واستخداماتها .
- يتعرف ميزات الربط بالبرشمة .
- يعدد طرق اللحام بالمقاومة الكهربائية .
- يحدد عوامل جودة اللحام بالاوكسي استيلين .
- يتعرف طريقة اللحام بالقوس الكهربائي .
- يميز أنواع وأشكال وصلات اللحام .

## الوصل والربط



عادة ما يتكون المنتج من عدد من القطع يتم ربطها أو وصلها معاً، وتحتختلف طريقة الوصل أو الربط حسب الحاجة، فبعض القطع يلزم أن تتصل معاً لتشكل قطعة واحدة، وبعضها يلزم ربطها بطريقة تعطيها حرية حركة. وقد يلزم أن تكون عملية الربط دائمة أو مؤقتة ويمكن فكها لإجراء بعض عمليات الصيانة أو استبدال قطعه. وبشكل عام فإن طرق الربط والوصل تصنف كما يلي :

- ١ - **الوصل الميكانيكي** : وقد يكون مؤقت أو دائم ويضم طريقة الوصل بالبراغي والصواميل ، المسامير ، التباشير (البرشمة ) ، الخوابير وأعمدة الوصل .
- ٢ - **الربط** وعادة ما يكون دائماً ويشمل اللحام واستخدام المواد اللاصقة . وسيتم في هذه الوحدة التعرف على طرق التوصيل والربط المختلفة .

### أولاً: الوصل بالبراغي والصواميل:



تعرفت في الوحدة السابقة كيفية لولبة البراغي والصواميل يدوياً ، وستتعرف في الوحدات اللاحقة كيفية اللولبة باستخدام الآلات ، أما في هذه الوحدة فستتعرف على كيفية استخدام اللوالب (البراغي والصواميل) في عمليات توصيل المشغولات . حيث تعتبر هذه الطريقة من أهم طرق التوصيل وأكثرها انتشاراً وتميز بكونها قابلة للفك وإعادة التوصيل والممانعة الفائقة للتوصيل . علماً بأن هناك استخدامات أخرى للبراغي غير التوصيل مثل :

● ١ - نقل الحركة والقدرة مثل الرافعه .

● ٢ - المعايرة والضبط مثل الراسم والميكروميتر .

● ٣ - الضغط والثبيت مثل لوالب المرابط والملزمة .


قد يتم التوصيل باستخدام قطعتين (براغي وصامولة) للثقوب النافذة وقد يكون باستخدام برغي فقط للثقوب غير النافذة على أن يكون الثقب ملولب ليقوم مكان الصامولة .

### البراغي:



تحتختلف البراغي في أحجامها واستخدامها إلا أن جميعها عبارة عن أسطوانة عليها بروز حلزونية (السن) ، تمتلك المفاهيم الأساسية المبنية في الشكل (١-٥) .

● ١ - **القطر الخارجي (ق)** وهو قطر الأسطوانة المشكلة من رؤوس الأسنان للبراغي .

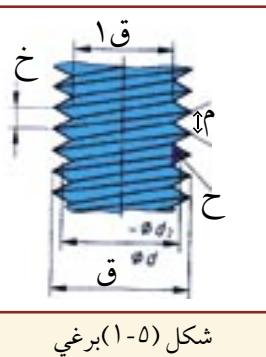

- ٢- القطر الداخلي (ق) وهو قطر الأسطوانة المشكّلة من قاع سن البرغي .
  - ٣- الخطوة (خ) وهي المسافة بين نقطتين متناظرتين على سنين متتاليتين (قاعين أو قمتين متتاليتين) . والخطوة تحدّد مدى خشونة أو نعومة السن .
  - ٤- عمق السن (ع) وهو المسافة بين قمة السن وقاعدته (الفرق بين نصف القطر الخارجي ونصف القطر الداخلي) .
  - ٥- زاوية الحلزونية(ح) أو زاوية الخطوة وتمثل الزاوية التي يتضاعف فيها الخط الحلزوني .
  - ٦- زاوية السن (م) وهي الزاوية المحصورة بين جانبي السن القطري .
- وتختلف أشكال الأسنان حسب استخدام البرغي حيث يكون سن البرغي المستخدمة للوصل على شكل مثلث ويمكن تصنيف الأسنان حسب مقدار الخطوة كالتالي :
- ١- سن خشن (UNC) ويستعمل بشكل عام عندما تكون هناك حاجة مستمرة للفك وإعادة التركيب ولا ينصح باستعماله عندما يكون هناك اهتزازات . ويستخدم للمعادن غير الحديدية .
  - ٢- سن ناعم : ويستخدم بشكل خاص في الأماكن التي تعاني من اهتزازات ويستخدم للمعادن الحديدية .
  - ٣- سن أكثر نعومة : ويستخدم في التطبيقات الدقيقة وفي الموضع المتوقع أن تتعرض لاهتزازات وصدمات ويصنع من سبائك الحديد .
  - ٤- سن ذو نعومة خاصة: ويتم تصنيعه حسب الحاجة .



**الصواميل:**

قد تم عملية التوصيل باستخدام البراغي من خلال ثقب نافذ وهذا يتطلب وجود قطعة أخرى ملولبة من الداخل تتشكل مع البرغي




أداة الربط وهي الصامولة وتعتبر الصامولة المسدة أكثر الأنواع استعمالاً والشكل (٥-٢) يبيّن الأنواع المختلفة للصواميل .

#### أنواع لوالب الربط (البراغي):



وتقسم إلى عدة أنواع حسب استخدامها :


- ١- مسمار لولب (برغي) عادي: ويكون له رأس عادة ما يكون مسدس و يستخدم لوصل جزئين بثقب نافذ لأحدّها و ثقب غير نافذ للثاني مع قلوظة (تسنين) الثقب الثاني ، ويجب أن يكون عمق الثقب المسنن (غير النافذ) أكبر من قطر البرغي وأقل من طول الجزء المسنن من البرغي كما في الشكل (٥-٣-ب) .
- ٢- مسمار لولب (برغي) نافذ: ويكون له رأس عادة ما يكون مسدس ، ويستخدم لوصل جزأين من المعادن من

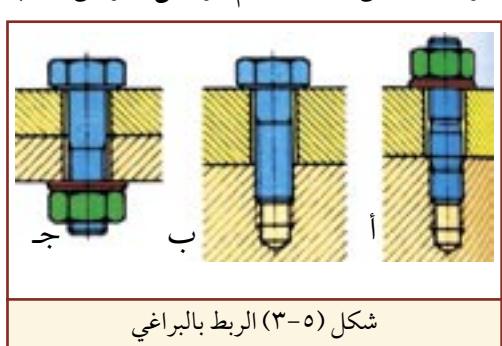

خلال ثقب نافذ في كلا الجزأين ويقفل بصامولة وقد يكون قطر الثقب أكبر من قطر المسمار بما يسمى الخلوص أما إذا تطلب الأمر تثبيت الجزأين مربوطين قبالة بعضهما وعدم حدوث إزاحة جانبية والتغلب على قوى القص العرضية فإنه لا يستحب وجود هذا الخلوص والشكل (٥-٣ ج) يوضح طرق الربط بالبرغي النافذ.

٣- المسمار الملوّب (stud : الجاويط) : ويكون المسمار مسنن من الطرفين ، طرف يتم تثبيته في ثقب مسنن في أحد الجزأين المراد ربطهما (جسم الآلة) والطرف الآخر يقفل بالصامولة بعد نفاذة من الجزء الثاني المراد ربطه ، ولتلafi تلف السن في جسم الآلة يتم تكرار الفك والربط من خلال الصامولة ويفظهر الشكل (٥-٤) عملية ربط باستخدام الجاويط .

٤- مسامير الضبط والضغط (الأصابع الملوّبة) : وتستعمل لمنع الحركة النسبية بين الأجزاء في الآلة ومنع دوران جزء بالنسبة للأخر كما في المحامل (البيل) وكذلك تستخدم لسد فتحات الزيت ، وتكون بدون رأس ويتم شدتها بواسطة مفتاح ألن وقد تكون مثقوبة ويستخدم لشدتها مفك والشكل (٤-٥) يبين أنواع من مسامير الضبط .

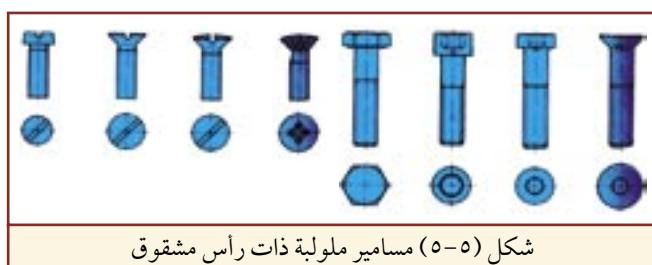


٥- المسامير الملوّبة ذات الرأس المشقوق : ويكون رأسها بشق واحد أو شقين متضالبين ويستخدم لربطها المفك العادي أو المفك المصلب وتكون المسامير ذات الرأس المصلب أقوى ، كما إن هذه المسامير قد تكون مستقيمة حتى النهاية أو أن يكون لها جذع غير مسنن والشكل (٥-٥) يوضح هذه المسامير بأنواعها .

٦- مسامير الألواح المعدنية : وتستخدم لوصل وثبت اللوح الصاج ، وهي ذاتية القطع إذ يقوم البرغي بتسين الثقب مما يعني عن استخدام ذكور اللولبة وتكون وصلاتها متينة لا تتأثر بالارتجاجات ، وتكونرؤوسها ذات شق واحد أو شقين متضالبين .

٧- براغي التثبيت الأرضية : وتستخدم لثبيت الأجزاء الكبيرة والمakinat بالأرضية وتكون هذه البراغي مسننة من طرف والطرف الآخر على شكل شوكة أو حرف L يتم ثبيتها في الخرسانة .

## وسائل تأمين الربط بالبراغي:

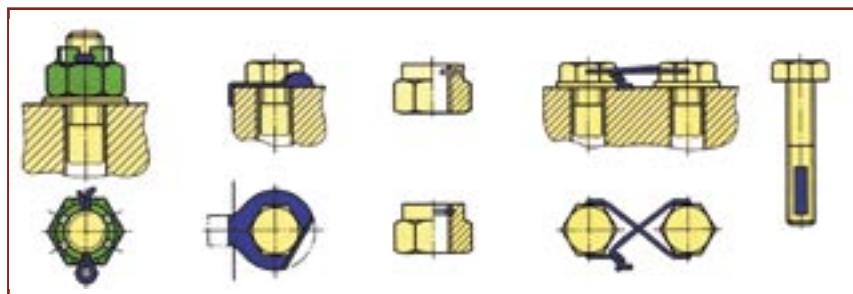


شكل (٦-٥) وسائل تأمين الربط بالبراغي

تم عملية الربط باستخدام البراغي بسبب الاحتكاك بين أسنان البراغي والصامولة أو الثقب وتكون ذاتية الإحكام إلا أنها كثيراً ما تتعرض لـ إجهادات واهتزازات متكررة تؤدي إلى خلخلة هذه البراغي وبالتالي انحلالها. ولضمان استمرارية عملية الربط وتأمينها تستعمل عدة طرق لذلك منها:

- حلقات التأمين المرننة (رونرل زنبرك).
- حلقات تأمين صفائحية (رونرللة).
- أسلاك يتم بها ربط أكثر من برجي معاً.
- استخدام صامولتين. والشكل (٦-٥) يبين الطرق والأدوات المختلفة لتأمين عملية الربط.

## مفاتيح الربط:

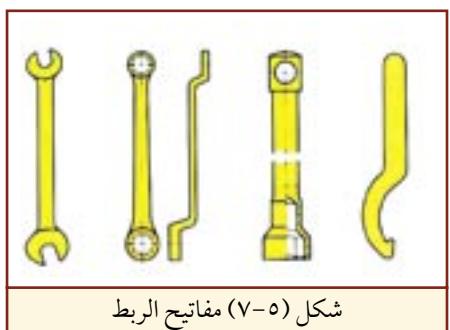


شكل (٧-٥) مفاتيح الربط

تستخدم مفاتيح الربط بمقاسات ملائمة لإتمام عملية شد البراغي ويجب أن يكون طول الذراع مناسب إذ أن طول الذراع يؤدي إلى زيادة العزم مما يؤدي إلى زيادة الإجهاد على البراغي أو الصامولة وبالتالي إلى تلفهما وكذلك فإن اتساع فتحة المفتاح أكثر من حجم البراغي أو الصامولة يؤدي إلى تشوّه الرأس وقد يؤدي إلى حوادث نتيجة انفلات المفتاح والشكل (٧-٥) يبيّن الأشكال المختلفة لمفاتيح الربط.


## ثانياً: الوصل بالخوايير:



تستخدم الخوايير لنقل العزم وبالتالي منع حركة المحور الدوار بالنسبة للقطع الميكانيكية مثل التروس والبكرات والحدبات وغيرها. وكذلك فإنها تمنع انزلاق القطع الدوارة على محور الدوران وتتنوع الخوايير بناء على العزم المراد نقله ونوع الحمل ويتم فتح موقع الخابور في المحور باستخدام الفريزة، وأحياناً يتم تثبيت الخابور بوساطة يرغبي غارق الرأس من خلال الصره. كما مستعرف في الوحدات القادمة والشكل (٨-٥) يوضح طريقة الوصل بالخوايير. وعادة ما تصنع الخوايير من فولاد خاص وتقسم إلى:

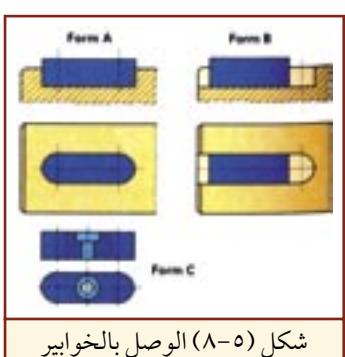

شكل (٨-٥) الوصل بالخوايير

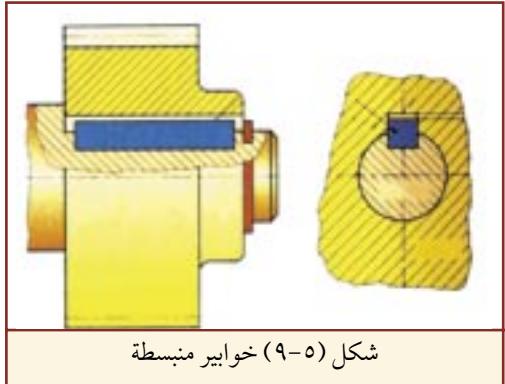


شكل (٩-٥) خوابير منبسطة

١- **الخوابير المنبسطة** : ويكون مقطعها إما مربع أو مستطيل كما في الشكل (٩-٥) ، ويعتبر المربع أكثرها استعمالا حيث يجب أن يكون العرض مساويا ٢٥ ، قطر المحور الدوار ويتم تثبيت الخابور بحيث يكون نصف سمكه غارقا في المحور والنصف الآخر في القطعة الميكانيكية(الترس). أما الخابور المبسط مستطيل المقطع فيستخدم عندما يكون الصره قليل السماكة

فيكون معظم الخابور غارقا في المحور الدوار ويكون عمق المجرى في الصره قليل جدا . وتستخدم في السرعات العالية والسرعات المنتظمة .


٢- **الخوابير المستدقة (Tapered)** : وتم نقل الحركة باستخدامها من خلال قوة الاحتكاك التي تنشأ نتيجة حشر الخابور بين المحور الدوار والصره وقد يكون السطح السفلي للخابور المستدق منبسط (مسطح ) ويتم شق مجرى في المحور الدوار ، أو أن يكون سطحه السفلي مقعر ولا داعي لفتح المجرى حيث ينطبق السطح المقعر على سطح المحور الدوار . ولا تصلح الخوابير المستدقة لنقل سرعات عالية أو سرعات منتظمة وقد يكون الخابور المستدق مزود برأس لتسهيل استخراجه عند الحاجة بحشر أداة خلف الرأس ومن ثم دفعه أو سحبه

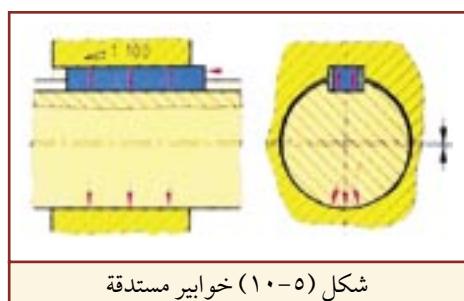

شكل (١٠-٥) خوابير مستدقة

إلى الخارج والشكل (١٠-٥) يبين أنواع مختلفة من الخوابير المستدقة .

٣- **خوابير الاستخدامات الخاصة** : وهي أنواع مختلفة يستخدم كل منها بشكل خاص ومنها:

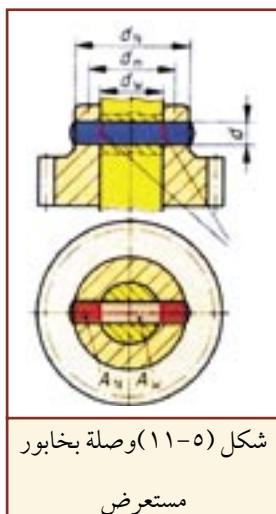

شكل (١١-٥) وصلة بخابور  
مستعرض

- **الخابور المستعرض** : ويستخدم لأجزاء الآلات ذات الشكل القضيبى ويتم تثبيته بشكل عمودي على المحور والشكل (١١-٥) يبين وصلة بخابور مستعرض .


- **خوابير التماس** : وتستخدم لنقل العزوم العالية وفي حالة الأحمال المتعددة (الصدامات ) ويكون الخابور من قطعتين ويتم استخدام زوجين من الخوابير (أربع قطع) تكون الزاوية بين كل زوجين ١٢٠ .

- **الخابور الطولي** : ويستخدم في مجموعات نقل الحركة التي يتحكم فيها تحريك الترس أو الأقراص بشكل محوري ، ويتحدد طول الخابور بمقدار الإزاحة المحورية المطلوبة ويجب أن يتم تثبيت هذا النوع من الخوابير في المحور الدوار بالبرغي . كما أن هناك أنواع أخرى تستخدم لنقل العزوم العالية والأحمال الصدامات والمترددة .

### ثالثاً: الوصل بالأعمدة :



وتتميز هذه الطريقة بأن الوصل بين المحور الدوار والقطعة الميكانيكية (الترس ، القرص) يتم دون وجود قطعة وصل . ويستخدم لنقل العزوم والأحمال العالية حيث لا يتم إضعاف المحور نتيجة شق موقع الخابور أو أن الخابور يصبح من نفس جسم المحور ومنها :

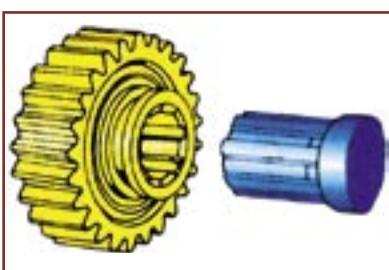


شكل (١٢-٥) الأعمدة المفروزة

- ١ - الأعمدة المفروزة : حيث يتم تفريز سطح المحور الدوار بشكل

طولي كما في الشكل (١٢-٥) وبالتالي تشكيل عدد من الخوابير تكون من نفس جسم العمود و بالمقابل تفريز السطح الداخلي للقطع الدوارة والصره .

- ٢ - الوصلات ذات الأسنان المثلثة : الشكل (١٣-٥) يبين الوصلات

ذات الأسنان المفروزة حيث يتم فيها تسنين سطح المحور الدوار وتستخدم عند الحاجة إلى عدد كبير من الأسنان لثبتت الأجزاء بأوضاع متعددة مختلفة بالنسبة لبعضها البعض . وتم عملية التسنين والتفریز للأعمدة بأسلوب التقسيم أو عدة تفريز اسطوانية بينما يتم تشكيل القطعة المقابلة بالتلخيق .

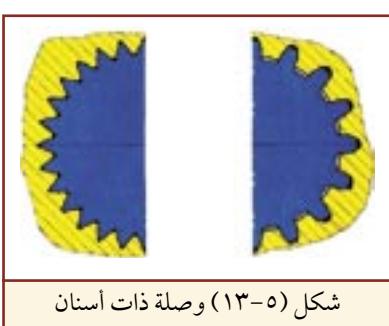

شكل (١٣-٥) وصلة ذات أسنان

### رابعاً: الوصل بالتيel:




تعتبر وصلات المسامير الإصبعية (التيel) من الوصلات المؤقتة . وتصنف بحسب الغرض منها وتصنف إلى :

- ١ - التiel التوافقية : وتستخدم لتحديد أجزاء الوصلة بالنسبة لبعضها البعض بدقة مما يسهل من عملية تجميعها ويعين أزاحتها في الاتجاه المستعرض .

- ٢ - تiel التثبيت : وتعتبر وسيلة التثبيت الوحيدة لبعض الوصلات ، وتستخدم لنقل القوى الصغيرة ، كما تستخدم كوسيلة تأمين تمنع انحلال الأجزاء الموصولة معا .

- ٣ - تiel القص : وتستخدم لمنع زيادة الإجهادات في الآلات حيث يتم تركيبها مثلا بين مجموعة الإداره وعمود التشغيل لتنكسر بالقص عند زيادة الإجهاد الواقع على أجزاء الوصلة مما يؤدي إلى فكهها ويتم وضع تيلة جديدة بعد الصيانة وإزالة السبب .

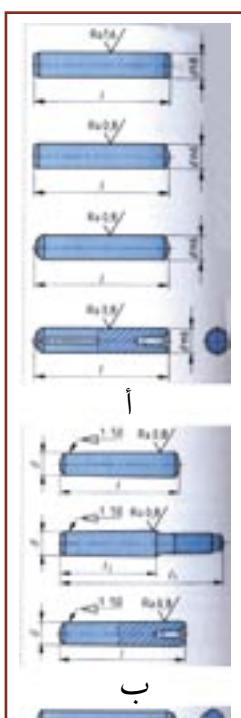

شكل (١٥-٥) الوصل

باتييل

والشكل (١٤-٥) يبين الأغراض المختلفة لاستخدام التiel .

ويمكن أن تصنف التiel حسب شكلها فمنها :

- ١ - التiel الاسطوانية كما في الشكل (١٤-٥ أ) .

- ٢ - التiel المستدقه كما في الشكل (١٤-٥ ب) .

- ٣ - التiel المشقوقة كما في الشكل (١٤-٥ ج) .

## خامساً: الوصل بالبرشام (التباشيم):




تعتبر عملية البرشمة إحدى طرق الربط الدائمة وتستعمل لوصل الألواح غير القابلة للفك، وتمتاز بمتانتها وتحملها للاهتزازات ولذلك تستخدم في السفن والطائرات والجسور كما أنها تمتاز بمنعها للتسرّب في أوعية الغازات والسوائل، ويمكن فك وصلة البرشام ولكن بإتلاف مسامار البرشام دون تعريض القطع الموصولة للتلف.

### مسامير البرشام:



وتصنع من الحديد وأحياناً من سبائك النحاس، البراس أو الألمنيوم. ويكون مسامار البرشام في شكله النهائي من رأس الارتكاز وساق المسamar ورأس الأطباق والذي يتتشكل من النهاية البارزة للمسamar بعد إتمام العملية. ويمتاز مسامار البرشام بشكل الرأس ومنها:

- ١- الرأس المدور (نصف كروي) : ويستعمل للصفائح الرقيقة والسميكه عندما يتطلب قوة عالية.

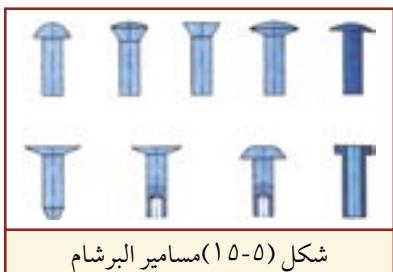

- ٢- الرأس المخروطي : ويستخدم كما الرأس نصف الكروي ولكنه أقل استخدام.
- ٣- الرأس الغاطس : ويستخدم عندما يراد إخفاء الرأس لمنع معارضته للأجزاء الأخرى.

- ٤- وهناك أنواع خاصة تمتاز بشكل المسamar وليس بشكل الرأس فقط

مثل المسamar المجوف المستخدم في الطائرات والمسamar ذو الرأسين المستخدم في صناعة الجلد والشكل (١٥-٥) يبين الأشكال المختلفة لمسامير البرشام.

### عملية البرشمة:



قد تتم عملية البرشمة بالتشغيل على البارد وذلك لمسامير ذات قطرها عن ١٠ ملم، أو بالتشغيل على الساخن وذلك لمسامير ذات الأقطار ١٠ ملم فأكثر، ولتتم عملية البرشمة لا بد مما يلي:

- ١- طريقة الربط ، وهناك عدة طرق للربط :

أ- البرشمة التراكبية: وهي أبسط عمليات الربط وتم بوضع أحدى القطعتين المراد ربطهما فوق الأخرى كما في الشكل (١٦-٥) على أن الحافة التراكبية لا تقل عن ضعف قطر المسamar وذلك لوقاية حرف القطعة من التلف. ومع أن هذه الطريقة أكثر الطرق استخداما إلا أنه قد تؤدي إلى انحناء أطراف القطع ولذلك يستحسن حني طرف أحد الألواح قبل إجراء العملية.

ب- البرشمة التناكية المفردة: حيث توضع القطع المراد ربطها إحداها مقابل الأخرى في نفس المستوى، ثم توضع قطعة ثالثة فوق خط الوصل وتم برشمتها مع كلا القطعتين كما في الشكل (١٧-٥) على أن لا يقل سمكها عن سمك إحدى القطعتين.

ج- البرشمة التناكية المزدوجة: وهي بنفس طريقة البرشمة التناكية المفردة إلا أنه توضع قطعة إضافية من الأعلى وقطعة إضافية من الأسفل.

## ٢- عدد وتوزيع المسامير :

عدد و توزيع المسامير تعتمد على عدة عوامل منها طريقة الربط ومقدار وشكل القوى المؤثرة وقطر المسamar وكذلك طريقة الاستخدام بعد الوصل . . . وغيرها .


وأما المسافة بين طرف اللوح المراد ربطه ومحور البرشام (خط المسامير) يجب أن لا يقل عن ضعف قطر المسamar كما أشير سابقاً وأما المسافة بين مساميرين متتاليين (خطوة البرشمة) يجب أن لا تقل عن ثلاثة أضعاف قطر المسamar حتى لا تتدخل الرؤوس مع بعضها البعض ، وأما أقصى مسافة بين المسامير بحيث لا تسمح بتموج الألواح ، ويكون توزيع المسامير كما يلي :

- تكون المسامير في صف واحد .
- تكون المسامير في صفين متقابلين .
- تكون المسامير في خطين متخالفين .
- وقد تكون في ثلاثة صفوف أو أكثر .

## ٣- الثقب :

توقف قوة وصلة البرشام على تناسب قطر الثقب مع قطر مسامار البرشام إذ أن الثقب الضيق لا يسمح بنفاذ المسamar بينما الثقب الواسع لا يسمح بتشكيل الرأس المناسب وتصبح البرشمة سريعة الخلع . وعليه يجب أن يكون قطر الثقب أكبر من قطر مسامار البرشام بمقدار خلوص معين . وتم عملية الثقب بعد تعين وتعليم أماكن المسامير إما يدوياً بواسطة قطعة مدببة الرأس أو بواسطة المثقب الكهربائي باستخدام ريشة مناسبة .

### طرق المسamar وتشكيل الرأس:

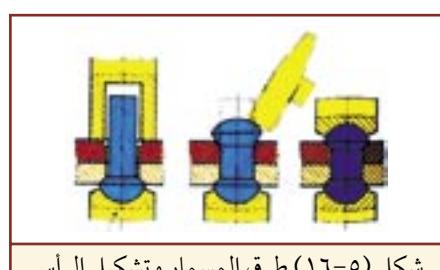

شكل (١٦-٥) طرق المسamar وتشكيل الرأس

بعد التأكد من وضع المسamar بالثقب بالوضع الصحيح يتم إسناده برأس المسamar وضغط الألواح ومن ثم الطرق على الطرف . الآخر للمسamar لتشكيل رأس الإطباق وتم عملية الطرق إما يدوياً بمطرقة أو آلياً . ويمكن استخدام بعض الأدوات التي تقوم بعملية سحب المسamar وبالتالي ضغط الألواح ومن ثم الطرق على طرف المسamar .

ولضمان كون عملية البرشمة قد تمت بالشكل الصحيح يجب ملاحظة

ما يلي :


- أن مسامار البرشمة قد ملء الفراغ تماماً .
- أن الأجزاء المربوطة خالية من أي فراغ .

- التأكد من عدم تحرك مسامار البرشام أو الألواح عند الطرق . والشكل (١٦-٥) يوضح كيفية عملية البرشمة .

### البرشمة العميماء (البرشمة من طرف واحد):



وتم عندما لا يتيسر الوصول إلى موضع البرشمة إلا من ناحية واحدة فقط مثل المواسير والأجزاء المجوفة

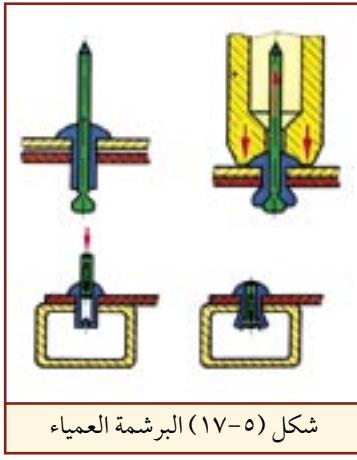

شكل (١٧-٥) البرشمة العميماء

المغلقة الشكل (٣٠-٥) وتتبين أنواع المسامير المخصصة لهذا الغرض والمتداولة تجاريًا مشكلة غالباً على هيئة برشام شوكة وهي تتكون من مسمار برشام أساسي ومن الشوكة وهي ذات رأس مخروطي أو كروي ، وبواسطة كلبة خاصة يتم سحب رأس الشوكة في نهاية عمود البرشام المجوف البارزة مما يتربّط عليه توسيع هذه النهاية على هيئة رأس إطباق ويوجد حز على الشوكة يساعد كموضع كسر مقصود . والشكل (١٧-٥) يبيّن البرشمة العميماء .

### سادساً: الوصل باللحام:



يعتبر اللحام طريقة من طرق وصل المواد المختلفة ، وتم عملية اللحام للمعادن المختلفة بواسطة طرق عديدة ، حيث يتم في كل منها صهر الأطراف المشتركة للقطع المراد وصلها وامتزاجهما معًا لتشكيل منطقة ربط عادة ما تكون أقوى من المادة الأصلية وقد تكون المادة المصهورة مادة ثالثة .  
وتم عملية الصهر بتأثير الحرارة التي يمكن توليدتها إما عن طريق الطاقة الكهربائية أو الطاقة الكيميائية وقد يستخدم الضغط أيضًا .

تعتبر عملية اللحام من أقدم طرق الوصل المعروفة إلا أنها حديثاً شهدت تطوراً هائلاً ، وأصبح هناك العديد من طرق اللحام ولكل منها ميزاتها وعيوبها ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تحدد اختيار الطريقة الأنسب للحام مثل متانة وصلة اللحام وسهولة اللحام وأداء الوصلة في الاستخدام ومقاومة الإجهاد .

### طرق اللحام:



يمكن تصنيف عمليات اللحام كما يلي :

- أ- اللحام بالسبائك اللاحديدية مثل لحام القصدير والنحاس .
  - ب- اللحام بالضغط
  - ج- اللحام بالانصهار
- وستتناول كلاً من هذه الطرق باختصار .

#### ١- لحام القصدير والنحاس (لحام المونة):



يعتبر اللحام بالنحاس أو القصدير أحد طرق اللصق وليس من طرق اللحام لأن قطعتي المعدن الأساس لا يتم انصهارهما بل تسخينهما فقط وتم عملية اللصق بواسطة معدن آخر في نقطة انصهار أقل من معدن الأساس وقد تكون هذه المعادن سبيكة من النحاس أو أن تكون سبيكة من الرصاص والقصدير ، أو من النحاس الأصفر (نحاس وزنك) .

#### ٢- طرق اللحام بالضغط:




تم عملية اللحام بعد تعريض الأجزاء المراد لحامها إلى حرارة تسخينها بحيث تصبح طرية ، ثم يتم التأثير عليها

بضغط عالي مما ينتج عنه اتصال المناطق الطيرية معاً وتصنف هذه الطرق بناءً على طريقة التسخين ومنها:

### أ- لحام المقاومة الكهربائية:

ويتم اللحام بهذه الطريقة بتسخين المعدن من خلال امداد تيار كهربائي عالي الشدة، حيث أن مقاومة المعادن لسريان التيار تؤدي إلى تعجن المعدن وبضغط عالي على المعادن تتم عملية اللحام، ومن أنواعه:

#### ١- لحام النقطة:

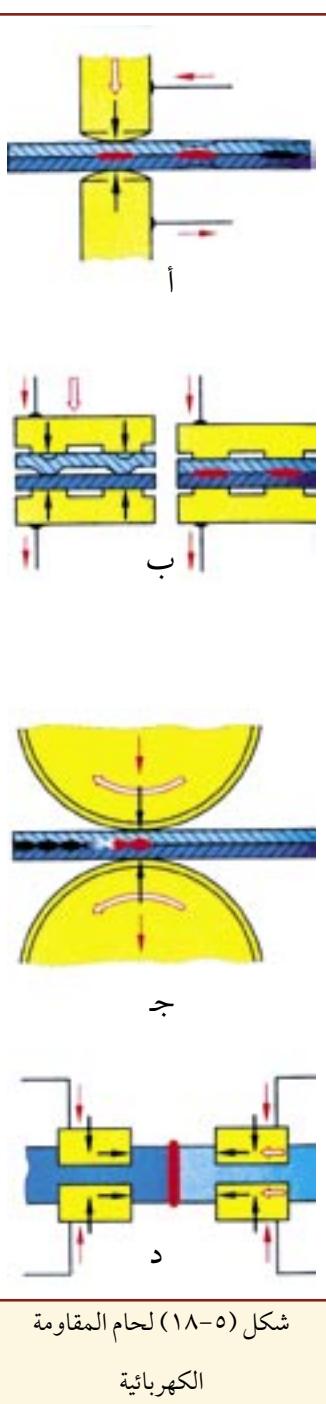

حيث يتم وضع الألواح بشكل تراكيبي يتم ضغطها بقوة بين قضيبين معدنيين (الكترودات) بينما يتم امداد تيار كهربائي عالي كما في الشكل (١٨-٥). وميزات هذه الطريقة أنها تتم بسرعة عالية مما يجعل كمية التشوّهات قليلة ولذلك فإنها لا تتأثر بالغارمات الجوية مثل الأكسجين والنيتروجين وتستخدم في لحام المنشآت وأجسام الطائرات والأجهزة الكهربائية.

#### ٢- لحام البروز (النتوء):

وفي هذه العملية يتم تصميم بروزات على أحدى القطع المراد لحامها ثم يتم ضغط القطعتين وامداد تيار كهربائي عالي يؤدي إلى ذوبان التوء الذي يشكل وصلة اللحام كما في الشكل (١٨-٥ ب)

#### ٣- لحام الدرزة:

وهي بنفس مبدأ لحام النقطة إلا أنه يتم استخدام عجلين بدل القضيبين ويتم امداد القطعتين المراد لحامهما معاً من بين العجلين حيث يتم وصل وقطع التيار كهربائي عالي مما يؤدي إلى عملية اللحام، ويتميز هذا النوع بأنه يمكن التسرب ويستخدم في لحام التنكات والعلب والشكل (١٨-٥ ج) يوضح لحام الدرزة


#### ٤- لحام الوصلة:

ويتم ضغط أطراف القطع المراد لحامها (وصلة تناكية) وينتاج مرور تيار عالي الشدة في الفراغ بين القطعتين ومقاومة عالية فيتولد قوس كهربائي أو ومض يعمل على رفع الحرارة وإذابة المعادن الذي يلتحم نتيجة الضغط والشكل (١٨-٥ د) يوضح لحام الوصلة.

### ب- اللحام بالغاز والضغط:

حيث يستخدم لهب الأكسجين والأسيلين كمصدر حرارة حيث تسخن منطقة اللحام بطريقة متجانسة ثم يتبع ذلك عملية ضغط وتستخدم هذه الطريقة في لحام القصبان الحديدية ومواسير الصلب في الموقع.

## ج- للحام بالاحتكاك:

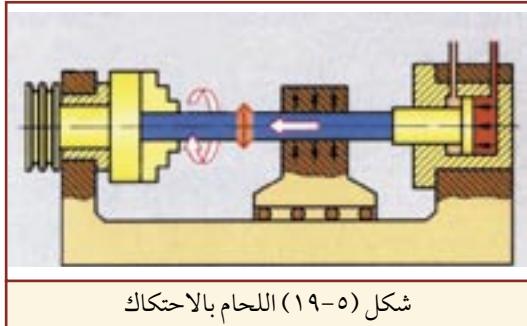

شكل (١٩-٥) اللحام بالاحتكاك

في هذه الطريقة يتم تدوير أحد القطعتين المراد لحامهما وتضغط القطعة الأخرى مما يؤدي إلى تولد احتكاك يولد كمية حرارة كافية لوصول حافتي المعدن إلى حالة اللدونة ثم يتم ضغطهما بقوة أكبر لإتمام عملية اللحام وهذه الطريقة ينتج عنها سطح لحام نظيف . وتمتاز هذه الطريقة بكونها مناسبة للإنتاج الكمي ودقيقة الأبعاد ، كما أن الخواص لا تتغير في منطقة اللحام لأن الحرارة غير كافية لتغيير الخواص. الشكل (١٩-٥) .

## د- اللحام بالحرارة:



ويتم تسخين القطعتين ومن ثم الطرق عليها لإحداث عملية اللحام . وهي من أقدم الطرق

### ٣- طرق اللحام بالانصهار:




يستخدم لحام الانصهار عادةً لوصل المعادن المتشابهة بصهرها بالحرارة عند موضع الوصل مما يؤدي إلى امتزاج مصهور القطعتين لتشكيل وصلة اللحام ، وقد تستخدم مادة مساعدة . وتصنف هذه الطرق بناءً على مصدر الحرارة اللازمة لعملية اللحام ومنها :

## ا- اللحام بالأكسجين أستيلين:



يتم الحصول على الحرارة اللازمة في هذا اللحام عن طريق اللهب الناتج عن احتراق غاز الأستيلين بواسطة الأكسجين وتحتاج العملية إلى معدات خاصة لتجهيز اللهب والحرارة .

### ١- معدات لحام الأكسجين أستيلين الشكل (٢٠-٥) :

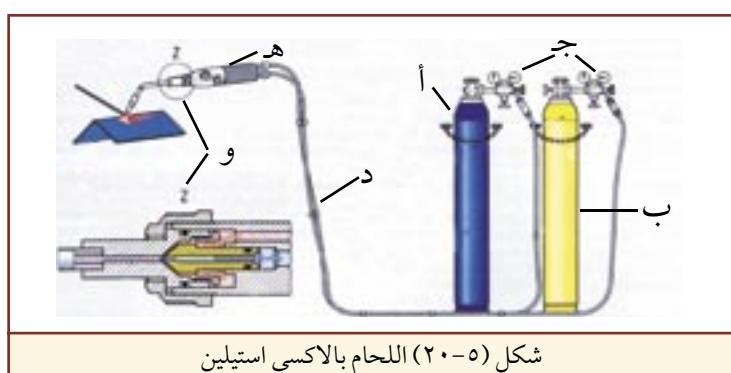

شكل (٢٠-٥) اللحام بالأكسجين أستيلين

أ- اسطوانة الأكسجين : وتصنع من الصلب الفولاذي غير الملحوم لكي تتحمل الصدمات والضغط العالي وتميز باللون الأخضر والأزرق والأسود .

ب- اسطوانة الأستيلين : لا تختلف عن اسطوانة الأكسجين إلا أنها تميز باللون الأصفر ، وتنتمي تعبئتها للأستيلين مذاباً في الأسيتون .

ج- منظمات الغاز : وتعمل على تنظيم خروج الغاز من الاسطوانة إلى جو العمل .


د- الخراطيم : تصنع من المطاط وتصنع لها أطراف ثبيت .

هـ- مشعل اللحام : ويتم فيه خلط غازي الأكسجين والأستيلين بالكمية المطلوبة ثم تصريف الخليط

إلى منطقة اللحام حيث يتم إشعاله.

د- رأس اللحام (الفونية): ولها دور كبير في تحديد جودة اللحام لأن من خلالها تستطيع تحديد كمية الحرارة التي تناسب سمك المعدن ولها عدة قياسات.

## ٢- عوامل جودة لحام الأكسى أستيلين:

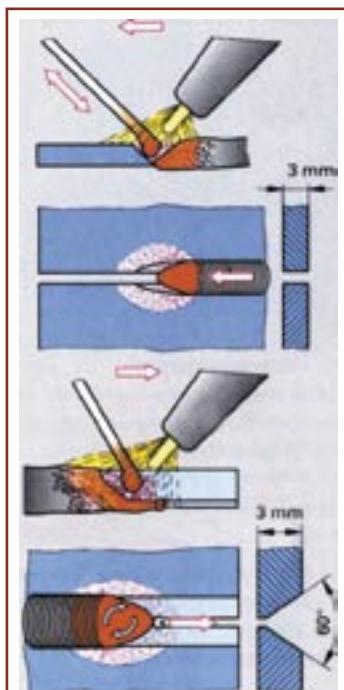

شكل (٢٢-٥) عوامل جودة لحام الأكسى أستيلين

تعتمد جودة الوصلات الملحومة بالأكسى أستيلين على عوامل عدة أهمها:


- **كمية الحرارة:** يجب أن تكون الحرارة المناسبة للحصول على انصهار جيد في بؤرة اللحام وتحدد كمية اللحام بسمك المعدن وشكل الوصلة.

- **المسافة بين رأس مخروط اللهب وقطعة العمل:** وتعتمد المسافة على مقاييس رأس اللحام وسمك القطعة وحجمها، حيث أن المسافة الكبيرة تؤدي إلى انتشار الحرارة إلى غير مكان اللحام بينما المسافة القصيرة جداً تؤدي إلى ارتفاع حرارة المشعل وتناثر المعدن المنصهر.

- **سرعة الانتقال (حركة المشعل):** وهي سرعة حركة المشعل فوق قطعة العمل، إذ أن السرعة العالية تؤدي إلى نقص التعبئة مما ينتج درزات ضعيفة وقليلة مع تمويجات، أما السرعة البطيئة فيتيح عنها زيادة التعبئة و يؤدي ذلك إلى درزات عريضة وقد يحدث ثقوب عن لحام القطع الرخيبة.

- **زاوية المشعل وسلك اللحام:** وهي تؤدي إلى تركيز الحرارة على قطعة العمل وسلك اللحام الشكل (٢١-٥).

## ٣- لحام القوس الكهربائي:

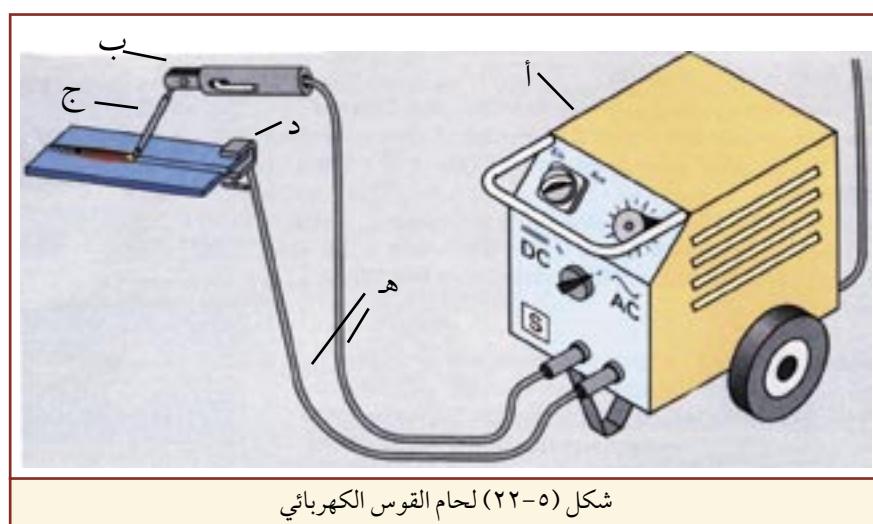

شكل (٢٢-٥) لحام القوس الكهربائي

ويتم الحصول على الحرارة اللازمة في هذا اللحام نتيجة لتوليد قوس كهربائي ينتج عن عبور التيار لفراغ في الدائرة الكهربائية، وتصل حرارة هذا القوس إلى حوالي ٥٠٠ درجة مئوية. كما أن التحكم بتوجيه هذا القوس وتركيزه على بقعة محددة يؤدي إلى إذابة المعدن في منطقة الوصلة وبحريك


القوس على طول الوصلة يمتزج المعدن المصهور ثم يتجمد ليكون وصلة اللحام.

## ١ - معدات لحام القوس الكهربائي :

- الشكل (٢٢-٥) يوضح الأجزاء التي تشكل الدائرة الكهربائية المغلقة للحام القوس الكهربائي وتشمل :
- ماكينة اللحام : وتعتبر مصدر الطاقة التي تزود الدائرة بالتيار اللازم وقد يكون هذا التيار إما تيار مستمر (D.C) أو تيار متعدد (A.C) وقد صممت ماكينات اللحام بأنواع وأحجام وقدرات مختلفة ومن خلال التحكم بالتيار والفولتية لماكينات اللحام يمكن تحديد كمية الحرارة الناتجة والشكل (٤٢-٥) يبين صورة ماكينة لحام .
  - ماسك الالكترود : ويصنع من سبيكة معدنية جيدة التوصيل للتيار وتستخدم لتشييد سلك اللحام .
  - الالكترود (سلك اللحام) : وهي أسلاك تستعمل للتعبئة إثناء اللحام وغلفه بمادة تشبه البودرة تحتوي على مواد كيميائية تحسن خواص اللحام ولها مواصفات خاصة .
  - الماسك الأرضي : وهو عبارة عن خطاف أو ملقط من النحاس يتم وصله بطاولة العمل الخاصة لإكمال الدائرة الكهربائية
  - الأسلاك (الكافلات) : وهي عبارة عن كوابيل مرنّة موصلة للتيار الكهربائي
  - طاولة اللحام : وتصنع من الفولاذ لتوصيل التيار الكهربائي

## ٢ - عوامل جودة اللحام بالقوس الكهربائي :

- القوس الكهربائي : ويتم إشعاله بملامسة طرف الالكترود مع سطح القطعة ثم سحبه إلى مسافة تساوي قطر الالكترود تقريباً لإبقاء القوس مشتعلًا بقوة إذ أن إبعاده يضعف القوس . وتشبه حركة إشعال القوس حركة إشعال عود الكبريت .
- استقرار القوس : حتى يمكن إنتاج لحامات ناعمة وجيدة يجب أن يبقى القوس مستقراً ومتزناً وثابتًا ويعتمد ذلك على الدائرة التي تغذي التيار ونوعية الالكترود وكذلك الأداء الجيد بتحريك الالكترود حركة تقدمية مستمرة ومنتظمة في اتجاه سير اللحام .

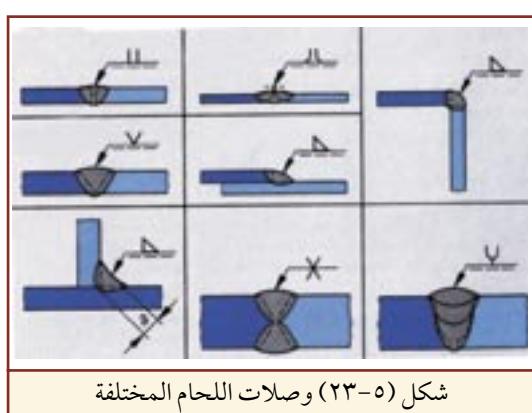


ج- زوايا اللحام : وهي زاوية ميل الالكترود عن المحور الرأسي (زاوية التقدم) وكذلك زاوية العمل المبنية في الشكل تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في جودة اللحام بحيث يتم تكوين وتحديد حجم وشكل درزات اللحام بالإضافة إلى ترسيب مادة اللحام في المكان المناسب . والشكل (٤٧-٥) يبين وضع زاوية الميل مع اختلاف شكل ووضع الوصلة . إذ أن زوايا الميل غير الصحيحة قد تؤدي إلى حدوث قطع سفلي أو حدوث درزات واسعة أو احتراق ضعيف لمعدن اللحام في المعدن الأساس .

- د- إعادة إشعال القوس : عند إعادة إشعال القوس لمواصلة اللحام يجب أن يتم إشعال القوس عند النهاية الأمامية الباردة (بركة الانصهار) بمقدار ٢ سم ثم يحرك رجوعاً فوق بركة الانصهار ثم إلى الأمام ثانية لمواصلة اللحام .

هـ- وصلات اللحام : والشكل (٢٣-٥) يبين الأنواع المختلفة لوصلات اللحام .




- ١- على الرسم المجاور للبرغي حدد عناصر البرغي .
- ٢- وضح بالرسم الفرق بين زاوية الحلزون (زاوية الخطوة) وزاوية السن .
- ٣- قارن بالرسم بين البرغي النافذ والبرغي الجاويط من حيث: الشكل وطريقة الربط .
- ٤- وضح كيفية استخدام الالواح المعدنية .
- ٥- وضح الية استخدام مفاتيح الربط .
- ٦- وضح ميزات طريقة الربط بالخوابير .
- ٧- قارن بين الخوابير المنبسطة والخوابير المستدقمة من حيث: الشكل ، طريقة الربط و نقل السرعات .
- ٨- وضح اهمية الربط بالخابور الطولي .
- ٩- وضح ميزات طريقة الوصول بالأعمدة واذكر طريقتين منها .
- ١٠- اذكر ثلاثة أصناف من المسامير الإصبعية (التيل) بحسب الغرض منها .
- ١١- اذكر أصناف المسامير الإصبعية (التيل) من حيث الشكل مع الرسم .
- ١٢- وضح ميزات طريقة الربط بالتباشيم .
- ١٣- وضح بالرسم وصلة تراكبية بالتباشيم مع توزيع المسامير في صفين متقابلين .
- ١٤- وضح بالرسم وصلة تناكية مزدوجة بالتباشيم مع توزيع المسامير في صف واحد .
- ١٥- وضح المقصود بالبرشمة العميماء .
- ١٦- وضح المقصود بلحام المونة .
- ١٧- قارن بين لحام النقطة ولحام الدرزة من حيث:
- ١٨- امرار التيار، وسيلة امرار التيار والضغط ، الميزات.
- ١٩- وضح بالرسم معدات لحام الاوكسي استيلين.
- ٢٠- اذكر أربع عوامل تؤثر في لحام الاوكسي استيلين ودور كل منها.
- ٢١- وضح آلية اللحام بالقوس الكهربائي.
- ٢٢- اذكر أربع عوامل تؤثر في لحام القوس الكهربائي ودور كل منها.
- ٢٣- وضح بالرسم ثلاث أنواع من وصلات اللحام.

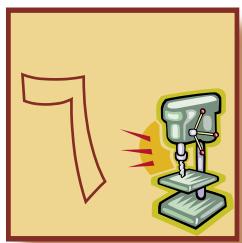

## الوحدة

# الآلات القطع البسيطة

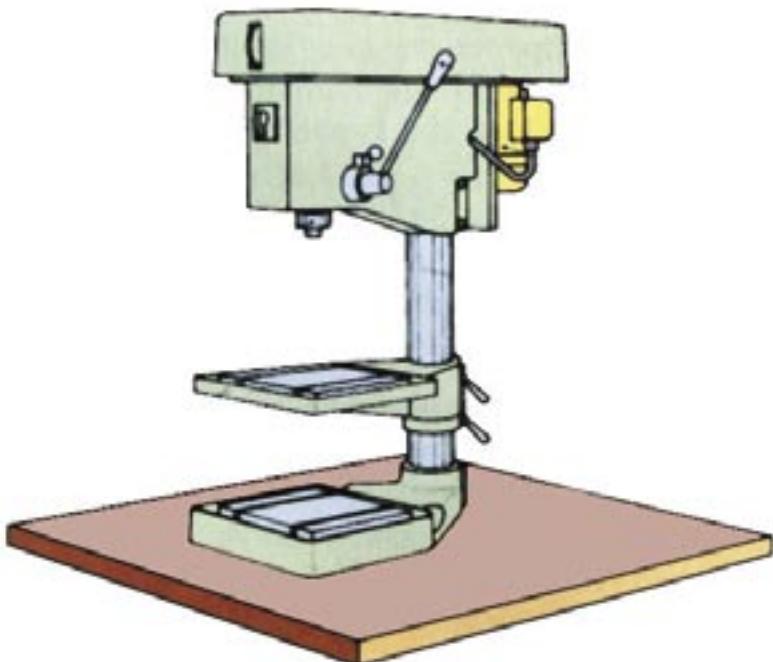

### الأهداف:

سيتم في هذا الوحدة تناول طرق الربط والوصل المختلفة بحيث يصبح الطالب قادرًا على :

- ١ - تميز آلات القطع البسيطة .
- ٢ - تميز أنواع المناشير الآلية واستخداماتها .
- ٣ - تعرف آلات الجلخ واستخدامها .
- ٤ - تعرف أنواع أحجار الجلخ وأشكالها ومواد تصنيعها .
- ٥ - تميز أنواع آلات الثقب .

## الآلات القاطع البسيطة

الدرس

يستخدم في كثير من الورش والمصانع آلات قطع بسيطة مثل المناشير الآلية والمثاقب الآلية وآلات الجلخ فقد تعرفت في الوحدات السابقة على استخدام أدوات قطع يتم استخدامها يدوياً تعمد على الجهد العضلي في حركتها، لكن آلات القاطع البسيطة التي ستتعرف عليها في هذه الوحدة تأخذ حركتها من مotor كهربائي وبالتالي يتم تقليل زمن التشغيل وزيادة الإنتاج.

### أولاً: المناشير الآلية:

تستخدم المناشير الآلية لتسهيل عمليات النشر وزيادة الإنتاج حيث تدار هذه الآلات بوساطة مотор كهربائي وهناك ثلاثة أنواع من المناشير الآلية هي :

#### ١- المنشار الآلي التردددي:

عبارة عن منشار قوسي مدار بمجموعة إدارة مرفقية وتعتبر هذه المناشير أكثر أنواع المناشير استخداماً في المصانع والورش الانتاجية وذلك لأنها مأمونة التشغيل لبساطة تصميمها ولكن من عيوبها ضرورة وجود شوط فارغ عقب كل شوط عمل وبالتالي يؤدي إلى زيادة زمن التشغيل.

#### ٢- مبدأ عمل المنشار الآلي التردددي:

يعتمد مبدأ عمل المنشار الآلي التردددي على تحويل الحركة الدورانية الناتجة عن دوران القرص المرفق المتصل بالمحرك الكهربائي إلى حركة مستقيمة ترددية لصلة المنشار، و تعمل هذه المناشير حسب تصميمها إما ساحبة أو دافعة فعند القطع بالدفع ، يرتفع نصل المنشار عن المشغولة أثناء شوط الرجوع وذلك من خلال حدبة لا مركزية ، و تنظم قوة القطع المؤثرة إلى أسفل بواسطة ثقل قابل للإزاحة أو هيدروليكيا و يبين الشكل أجزاء المنشار الآلي التردددي (٦-١)

#### ٣- نصلات المنشار التردددي:

يعتمد اختيار النصلات المستعملة لهذه المناشير على



شكل (٦-١) المنشار الآلي التردددي

نوع المعدن المراد نشره وعلى حجم الإطار إذ أن أطوال النصلات تكون ١٢، ١٤، ١٦ بوصة أما من حيث نوع المعدن فتستعمل النصلات خطوة أنسانها متقاربة لنشر الصلب و لنشر مواسير النحاس الأصفر والأحمر و نشر المعادن الرقيقة ، و تستخدم النصلات ذات الخطوة المتبااعدة لنشر الألمنيوم و اللدائن البلاستيكية مثل الأكلن و التفلن . أما خطوة أسنان المناشير الآلية فتكون من ٨، ١٠، ١٤، ١٨ سن في البوصة .

#### ١ - ضبط و تثبيت المشغولات :



شكل (٢-٦) ضبط و تثبيت المشغولات

يتم ربط المشغولة على المنشار بواسطة ملزمة الربط و يتم تحديد طول القطعة بإستخدام المسطرة أو بإستخدام معيار ضبط المسافة كما هو مبين في الشكل (٢-٦)

#### ٢- المناشير الشريطية :

سميت كذلك نسبة لنصلة المنشار و هي عبارة عن حلقة شريطية مرنة كما هو موضح . يوجد على أحد طرفيها الأسنان القاطعة و ميزة هذا النوع من المناشير هو سرعة قطع المعادن وذلك لأن نصلة المنشار تدور بشكل مستمر و بالتالي فإن زمن التشغيل يكون كامل ، و كبر حجم أقطار المعادن التي تصل إلى ٢٠٠ مم .

تنقسم المناشير الشريطية إلى نوعين رئيسيين هما :

#### ١ - المشار الآلي الشرطي الأفقي :

حركة القطع في هذا المنشار خطية مستمرة حيث تدور حول طارتين إحداهما تكون القائدة و الأخرى المنقادة .

##### - النصلات :

يصل طول النصلة في هذا النوع إلى حوالي ٥، ٣ متر و عرض ١٩ ملم و عدد الاسنان تكون فيها ١٨، ١٢، ١٤، ١٠، ٦ سن لكل بوصة .

##### - ضبط سرعة القطع و التغذية :

لهذا النوع من المناشير أربع سرعات قطع مختلفة تكون ١٧، ٣٠، ٥٠، ٨٣ متر في الدقيقة و يتم تغيير سرعة القطع و ضبطها بتغيير أوضاع السيور الناقلة على البكرات حيث تعتمد سرعة القطع على نوع مادة القطعة المراد نشرها و سماكتها و صلادتها إضافة إلى استخدام سائل التبريد .

##### - حركة التغذية :

تم حركة التغذية لنصل المنشار بواسطة تجهيزه خفض هيدروليكيه .

#### ٢- المنشار الآلي الشرطي الرأسي :

يبيّن الشكل (٣-٦) أجزاء المنشار الشرطي الرأسي تستخدم هذه المناشير لنشر الواح الصاج و المواسير و القطع المبسطة و قطع الاشكال الداخلية .

شكل (٣-٦) المنشار الآلي الشرطي الرأسي

### - حركة القطع والتغذية:

تنتج حركة القطع نتيجة لدوران نصل المنشار والتي هي خطية رأسية مستمرة، حيث تدور النصلة حول طارتين إحداهما القائدة والأخرى الممنuada و يتم تغيير سرعة القطع و ضبطها حسب نوع المعدن و حجم قطعة العمل ، أما حركة التغذية فتتم يدويا بتقديم قطعة العمل بإتجاه نصل المنشار .

### ٣- منشار الصينية :

تمتاز هذه المنشاير بالكفاءة العالية و تستخدم لقطع المشغولات السميكة ذات المقاطع الأسطوانية و المربعة و المستطيلة ، كما تستخدم لقص المشغولات بزوايا مختلفة و عمل الشقوق و المجارى .

### - حركة القطع والتغذية:

تنتج حركة القطع نتيجة لدوران صينية النشر حيث يدار هذا القرص بواسطة محرك كهربائي عبر مجموعة تروس ، أما حركة التغذية فتتم يدويا بتحريك قطعة العمل بإتجاه صينية النشر .

### - النصلات :

تصنع أنصال مناشير الصينية من أقراص مسننة من فولاذ السرعات العالية أو أقراص يتم تعبيئها بلقم كربيدية أو تركيب قطاعات مسننة عليها .

### ثانياً: آلات الجلخ:




تعتبر آلات الجلخ من الآلات الهامة في الورش ، إذ تستخدم في عمليات شحذ و تجليخ العدد و التجليخ الاسطواني الداخلي والخارجي و التليخ التشكيلي و تجليخ اللواليب و الفصل بالتجليخ و تجليخ المصبويبات في أقسام تهذيبها ، ويمكن تقسيم آلات الجلخ إلى ثابتة و متنقلة :

### ١- آلات الجلخ الثابتة:



و تكون هذه الآلات إما مثبتة على طاولة العمل أو يكون لها قاعدة معدنية مثبتة في أرضية المشغل ، و تزود هذه الآلات بزوج من أقراص التجليخ المستوية و تدار هذه الأقراص بواسطة محرك كهربائي و تستخدم هذه الآلات في شحذ أدوات القطع و تشكيل بعض قطع العمل البسيطة ، ويجب أن يكون مسند المشغولة أقرب ما يمكن من

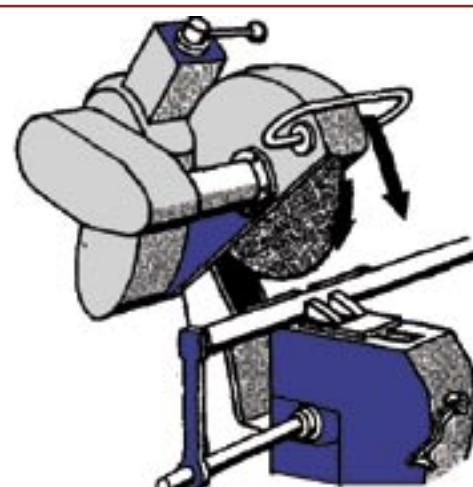

شكل (٦-٤)آلات جلخ ثابتة


حجر التجليخ لتحاشي إنقلاب المشغولة و إنحصارها بين الحجر و المسند مما يؤدي الى إنكسار قرص التجليخ و تعطل قطعة العمل ، وبين الشكل (٦-٤) آلات الجلخ الثانية . كما و تستخدم آلات الجلخ في عمليات قص قطع العمل المصلدة و غير المصلدة من أنواع الفولاذ و الزهر و الألمنيوم و يبين الشكل (٦-٩) آلة الفصل بالتجليخ .

### آلات الجلخ المتنقلة:



و هي الآلات التي يمكن نقلها و استخدامها باليد الطريقة خارج المشغل ، و تستخدم هذه الآلات لشحذ التؤات الناشئة عن الصب أو الكبس و تنعيم خطوط اللحام و تهذيب حواف قطع العمل الحادة ، و إذا لم يستطع المرء إيصال القطع الى قرص الشحذ لكبر حجمها أو لتعقد شكلها فيستعمل عندئذ أدوات شحذ قابلة للنقل ، يحرك قرص شحذ هذه الأدوات من محرك بواسطة محور قابل للإنحناء و يمكن الوصول بقرص التجليخ الى مكان الجلخ و يبين الشكل (٦-١٠) آلة جلخ متنقلة .

كما تستخدم بعد تزويدها بأقراص خاصة لفصل المشغولات و في إزالة الصدأ بعد تزويدها بفرش من أسلاك فولاذية و يبين الشكل (٦-١١) آلة شحذ متنقلة .

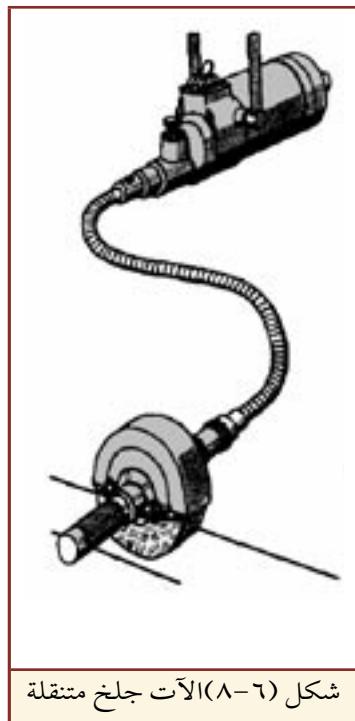

شكل (٦-٨) آلات جلخ متنقلة

### أجزاء آلات الجلخ:

- ١ - قرص التجليخ : و يشكل أداة القطع في عمليات التجليخ .
- ٢ - المحرك و هو مصدر الحركة و هو عبارة عن مotor كهربائي .
- ٣ - مسند الجلخ : يستعمل لإسناد قطع العمل أثناء عملية الجلخ و يجب أن يكون على بعد مناسب من حجر الجلخ .
- ٤ - وافي القرص : يقي القرص من الصدمات و يحمي من الحوادث التي يمكن أن يتسبب بها قرص التجليخ و يجب أن يعطي الوافي  $\frac{3}{4}$  سطح القرص .

### - أحجار التجليخ:

أحجار التجليخ هي أدوات قطع متعددة الحدود و تتالف حبيبات المادة الكاشطة و مادة الربط القابضة و تتكون قواطع التجليخ من حواف الحبيبات الكثيرة غير منتظمة الشكل الموجودة في المادة الكاشطة .



شكل (٦-٩) آلات جلخ متنقلة متعددة الأغراض

### ١ - المواد التي تصنع منها أقراص التجليخ:

تقسام المواد التي تصنع منها أقراص التجليخ الى مواد طبيعية و أخرى صناعية :

- مواد الشحذ الطبيعية : و منها الكوارتز و السنفرو و الكوروندم الطبيعي لكن هذه المادة تحتوي على شوائب يصعب التخلص منها و نسبة المادة القاطعة فيها غير ثابتة لذا إستعمالها في الوقت الحاضر قليل .

- مواد الشحذ الصناعية: و تصنع من الكوروندم المكرر و كربيد السيلكون ، و تمتاز عن أقراص الجلخ الطبيعية بقوّة تجانس تركيبها .

## ٢- أشكال أقراص التجليخ :

تطلب أعمال الشحذ المختلفة أقراص مختلفة الأشكال و يبيّن الشكل (٦-١٢) أشكال أحجار التجليخ الشائعة الاستعمال :

١- قرص التجليخ المستقيم : يستخدم في شحذ السطوح الاسطوانية و المستوى الخارجية و شحذ أدوات القطع مثل سكاكين الخراطة و ريش المثقب والأزاميل إضافة إلى عمليات التجليخ البسيطة لتشكيل قطع العمل .

٢- قرص التجليخ الطبقي : يستخدم لشحذ حدود سكاكين القطع للفرایز .

٣- قرص التجليخ الاسطوانى المجوف : يستخدم في عمليات التجليخ الجبهي المستوى و عمليات الشحذ النهائية لسكاكين المخارط و المكافحة .

٤- قرص تجليخ مخروطي مجوف : يستخدم لشحذ زوايا الخلوص في حدود سكاكين التفريز و عمليات التجليخ الجبهي المستوى للقطع قليلة العرض .

٥- قرص التجليخ القطاعي : وهو قرص معدني مثبت عليه لقم التجليخ و يستخدم في عمليات التجليخ الجبهي المستوى للسطح الكبيرة .

٦- أقراص التجليخ الداخلية : وهي على أشكال متعددة و تستخدم في عمليات التجليخ الداخلي الاسطوانى ، المخروطي و التشكيلي .



شكل (٦-١٠) أشكال أقراص الجلخ

## ٣- إختيار أحجار التجليخ :

يتم اختيار حجر الجلخ بناء على صلادة و شكل المشغولة و درجة الجودة السطحية المطلوبة و حجم الجذادة المراد إزالتها ، وبشكل عام تستخدم أحجار تجليخ لينة للمواد الصلدة و أحجار تجليخ صلدة للمواد اللينة و تعتمد صلادة حجر الجلخ على متانة تماسك الحبيبات مع المادة الرابطة و ليس على صلادة حبيبات المادة الكاشطة .

## ٤- موازنة أحجار التجليخ :

يقصد بموازنة أحجار التجليخ الحصول على دوران منتظم و هادئ لقرص التجليخ في أثناء عملية التشغيل من خلال جعل القوة الطاردة المركزية للقرص متعادلة ، حيث أن الاتزان في دوران قرص التجليخ يتبع عنه إهتزازات ، الأمر الذي يلحق أضراراً بالجلخ نفسها و بالعامل الذي يقوم بعملية الجلخ على الآلة ، لذلك تعتبر موازنة أحجار

الجلخ ضرورية لتحقيق دورانها بهدوء و إنجاز سطوح التجليخ بشكل آمن و سليم ، ويستخدم لتحقيق الاتزان لأحجار التجليخ أدوات و تجهيزات خاصة .

### ثالثاً: المثاقب الآلية:



يعد الثقب من العمليات المهمة في تشغيل المعادن ، وتستخدم آلات الثقب لتشغيل الثقوب أو التجاويف الأسطوانية ، و تقسم آلات الثقب الى نوعين رئисيين :

#### ١- آلات الثقب المتنقلة:



شكل (١١-٦) آلات ثقب متنقلة

تتميز هذه المثاقب بسهولة حملها و نقلها و تشغيلها يدويا في مكان العمل المطلوب دون الحاجة الى نقل الشغالة ، إلا أن استخدامها يقتصر على تشغيل الثقوب الصغيرة (في حدود ١٣ مم) و التي لا يهتم فيها بدقة معينة .

تدار هذه المثاقب إما عن طريق الهواء المضغوط أو بواسطة محرك كهربائي و هي الأكثر استعمالا و يبين الشكل ( ) أجزاء المثاقب الكهربائي المتنقل . و تتم حركة التغذية في هذه المثاقب باليد في اتجاه محور أداة الثقب .

#### ٢- آلات الثقب الثابتة:



و هي المثاقب التي تكون ثابته داخل و رشة العمل ، و تتوافر بأنواع متعددة و بقدرات مختلفة و من أهم أنواعها :

##### أ- مثاقب الطاولة:



شكل (١٢-٦) مثاقب طاولة

و يثبت هذا النوع على طاولة العمل ، و تدار هذه المثاقب بواسطة محرك كهربائي مثبت عليه طارة مدرجة ، تتصل هذه الطارة بالطارة المثبتة على عمود الثقب بواسطة سير ناقل ، و تكون هذه الطارات ذات درجات متعددة للحصول على سرعات مختلفة بنقل السير على مختلف درجات الطارتين ، أما حركة التغذية فتتم


باليد عن طريق ذراع بتحريكه الى أسفل أو الى أعلى ، و يثبت ظرف لربط العدة في الطرف السفلي لعمود الثقب ، و تثبت الشغالة بواسطة ملزمة مناسبة تثبت على قاعدة المثاقب ، يستخدم هذا النوع من المثاقب لإنجاز الثقوب حتى ١٣ مم في قطع العمل الصغيرة نسبيا و يبين الشكل ( ) مثاقب الطاولة .

##### ب- المثاقب القائمة:

و هي أكثر الأنواع شيوعا و استخداما في ورش العمل و يوجد منها نوعان :

- ١- المثاقب القائمة التي تدار بواسطة السيور الناقلة : وهي لا تختلف عن مثاقب الطاولة إلا في كون جذعها

الاسطوانى طویل و يثبت في قاعدة المثاقب المثبته على الارض ، ثم يحمل الجزء قاعدة إضافية يمكن ضبط ارتفاعها لشبيه الشغالة فوقها هذا بالإضافة الى ارتفاع قدرة المحرك الكهربائي المستخدم لإنجاز ثقوب أكبر لقطع عمل ذات حجم أكبر ، ويبيّن الشكل ( ) مثاقب قائم يدار بواسطة سيور .

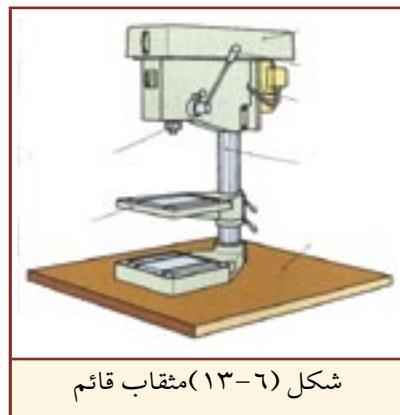

٢ - المثاقب القائمة التي تدار بواسطة الترس : تشابه المثاقب السابقة في تصميمها باستثناء أنها لا تدار بواسطة سيور وتزداد فيها قدرة المحرك ، ويضم رأس المثاقب صندوق سرعات خاص وبذلك يمكن تحقيق مدى واسع من السرعات ، وتم حركة التغذية إما يدويا عن طريق الذراع أو آلياً بواسطة ترس التغذية و يبيّن الشكل ( ) مثاقب قائم يدار عن طريق ترس .

#### ج - المثاقب ذو المحاور المتعددة:

و هي تشبه النوع السابق في مبدأ عملها إلا أنها تختلف عنها في كون محركها الكهربائي ذو قدرة عالية ، حيث يدير محوراً رئيسياً يقوم بدوره بادارة عدة أعمدة لأدوات ثقب مرنة التحرك يمكن ضبط أو ضاعها بالنسبة لبعضها البعض و بالتالي يمكن تنفيذ عدة ثقوب في آن واحد بضبط أعمدة الادارة المتعددة في الموضع المرغوب حسب موقع الثقب المراد تشغيلها في الشغالة وأبعادها و بالتالي يتم توفير وقت التشغيل واحكام تطابق موقع الثقب في الانتاج الكبير لأشغال متطابقة و يبيّن الشكل ( ) مثاقب متعدد المحاور .





شكل (٦-١٢) الآلات ثقب ثابتة

تصف هذه المثقب بامكانياتها الكبيرة في تحريك موقع أداة الثقب في الأبعاد الثلاثة و هي تصلح بصفة خاصة للأشغال الكبيرة و التي يصعب حملها أو نقلها أو تحريكها ، وكذلك عندما تتعدد الثقوب المطلوب تشغيلها في الشغالة ، ويكون المثقب من قاعدة كبيرة مثبت عليها قائم اسطواني الذي يحمل الدف و ينزلق على الدف ذهابا و ايابا العربة و التي تحمل صندوق تغيير السرعات ، و تأخذ حركة القطع من محرك كهربائي بأعلاها و تنقلها عبر صندوق السرعات و صندوق التحكم في التغذية الآوتوماتيكية الى طرف تثبيت المثقب ، ويمكن للدف أن يتحرك الى أعلى و الى أسفل على العمود القائم بواسطة عارمود لولب يتحرك بمحرك كهربائي و الدف يمكنه التحرك حركة زاوية حول القائم و يبين الشكل ( ) أجزاء مثقب الدف، و هناك آلات ثقب عديدة أخرى يضيق بنا المجال هنا للحديث عنها بالتفصيل مثل المثقب العمودي عالي الدقة و المثاب الأفقي و المثقب المصطفة و غيرها من المثقب .

### أسئلة الوحدة



- ١- وضح بالرسم مبدأ عمل المنشار الآلي التردددي
- ٢- قارن بين المنشار الآلي التردددي والمنشار الشريطي من حيث : نوع النصلة المستخدمة ، زمن القطع .
- ٣- وضح كيفية ضبط سرعة القطع والتغذية لمنشار الي شريطي افقي .
- ٤- اذكر ميزات منشار الصينية .
- ٥- اذكر خمسة استخدامات لآلات الجلخ .
- ٦- اذكر أجزاء آلة الجلخ و عمل كل جزء .
- ٧- اذكر أربعة أشكال لأحجار الجلخ واستخداماتها .
- ٨- وضح المقصود بموازنة أحجار التجليخ وأهميتها .
- ٩- قارن بين مثقب الطاولة والمثقب القائم المدار بالتروس من حيث : الشكل ، ضبط السرعات ، حركة التغذية ، تثبيت الشغالة .
- ١٠- اذكر ميزات المثقب ذو المحاور المتعددة .

