

# مبادئ عمليات تشكيل المعادن

تأليف

المهندس حارث الجبوري

harithaljobory@gmail.com

## المحتويات

٨	الفصل الأول تشكيل المعادن .....
٩	١-١ تصنيع منتجات الفولاذ .....
١١	٢-١ خطوات إنتاج الفولاذ .....
١٤	٣-١ درفلة الألواح والصفائح (PLATE AND SHEET ROLLING) : .....
١٥	٤-١ تشكيل المعادن .....
١٥	١-٤-١ الخصائص العامة لعمليات تشكيل المعادن : .....
١٦	٥-١ عمليات التشكيل البارد COLD WORKS .....
١٦	١-٥-١ المميزات (مقارنة بالتشكيل على الساخن) : .....
١٦	٢-٥-١ العيوب: .....
١٧	٣-٥-١ خصائص المواد التي تشكل على البارد : .....
١٨	٦-١ عمليات التشكيل الساخن HOT FORMING .....
١٩	٧-١ التشكيل الدافئ WARM WORKING .....
٢٠	٨-١ العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن .....
٢١	الفصل الثاني مبادئ عمليات التشكيل .....
	١-٢ الجريان اللدن (PLASTIC FLOW) و الخضوع (YIELDING) ومفهوم الخضوع (YIELD CRITERIA) والجهود الرئيسية (PRINCIPAL STRESSES) : .....
٢٢	٢-٢ منحنى الجهد الانفعال العام .....

- ٢٨ ..... ١-٢-٢ العلاقة بين الانفعال الهندسي والانفعال الحقيقي :
- ٢٨ ..... ٢-٢-٢ العلاقة بين الجهد الهندسي والجهد الحقيقي :
- ٢٩ ..... ٣-٢ الجهد السطحي (PLANE STRESS) والانفعال السطحي (PLANE STRAIN) :
- ٢٩ ..... ١-٣-٢ الجهد السطحي: (خصائص) :
- ٣٠ ..... ٢-٣-٢ الانفعال السطحي: (خصائص) :
- ٣١ ..... ٤-٢ التشوه المنتظم والشغل الزائد REDUNDANT :
- ٣٢ ..... ١-٤-٢ التشوه المنتظم HOMOGENEOUS DEFORMATION :
- ٣٢ ..... ٢-٤-٢ الشغل الزائد :
- ٣٤ ..... الفصل الثالث الدرفلة :
- ٣٥ ..... ١-٣ الدرفلة ROLLING :
- ٣٥ ..... ٢-٣ الخصائص العامة للدرفلة :
- ٣٦ ..... ٣-٣ مبادئ عملية الدرفلة :
- ٣٧ ..... ٤-٣ عمليات الدرفلة العامة :
- ٣٨ ..... ٥-٣ انواع معامل الدرفلة :
- ٤١ ..... ٦-٣ الدرفلة التشكيلية SHAPE ROLLING :
- ٤٤ ..... ٧-٣ حساب القوة اللازمة للدرفلة :
- ٤٧ ..... ٨-٣ عزم الدرفلة والطاقة :- :

٥١	..... الفصل الرابع الطرق
٥٢	..... ١-٤ الطرق:-
٥٣	..... ٢-٤ عدد المكابس PRESS TOOLS :-
٥٤	..... ٣-٤ الخصائص العامة للطرق:-
٥٤	..... ٤-٤ طرق القالب المفتوح:-
٥٦	..... ١-٤-٤ خصائص الطرق للقالب المفتوح:-
٥٦	..... ٥-٤ طرق القالب المغلق IMPRESSION
٥٩	..... ١-٥-٤ خصائص الطرق المغلق:-
٦٠	..... ٦-٤ طرق القوالب المغلقة عديمة الزوائد FLASH LESS
٦١	..... ٧-٤ ملاحظات عن تصميم القالب:-
٦٢	..... ٨-٤ فوائد استعمال التزييت:-
٦٢	..... ٩-٤ الطرق المضغوط :-
٦٣	..... ١٠-٤ الطرق المقلوب UPSET
٦٥	..... ١١-٤ احتكاك هيل HILL FRICTION :-
٦٦	..... ١٢-٤ معادلات الطرق
٧٢	..... الفصل الخامس البثق
٧٣	..... ١-٥ البثق EXTRUSION :-

- ٧٥ ..... ٢-٥ متغيرات العملية: -
- ٧٦ ..... ٣-٥ البثق الأمامي ( المباشر DIRECT ):-
- ٧٦ ..... ٤-٥ البثق الخلفي ( غير مباشر INDIRECT ):-
- ٧٦ ..... ٥-٥ البثق الصدمي ( IMPACT ):-
- ٧٧ ..... ٦-٥ بثق الأشكال المجوفة HOLLOW SHAPES :-
- ٧٩ ..... ٧-٥ ملاحظات عن تصميم القالب:-
- ٨٠ ..... ٨-٥ تحليل القوى في عمليات البثق:-
- ٨٣ ..... ٩-٥ البثق في القالب المخروطي TAPERED DIE :-
- ٨٦ ..... الفصل السادس السحب
- ٨٧ ..... ١-٦ عملية السحب DRAWING PROCESS :-
- ٨٨ ..... ٢-٦ متغيرات العملية:-
- ٨٩ ..... ٣-٦ السحب متعدد المراحل MULTI-PASS DRAWING :-
- ٩٠ ..... ٤-٦ طرق سحب الأنابيب TUBE DRAWING :-
- ٩٢ ..... ٥-٦ الخطوات العامة لعملية سحب الأسلاك:-
- ٩٤ ..... ٦-٦ خصائص سحب السلك:-
- ٩٦ ..... ٧-٦ الانفعال في عملية السحب STRAIN IN DRAWING PROCESS :-
- ٩٨ ..... ١-٧-٦ تحليل جهد السحب:-

- ١٠٤..... الفصل السابع تشكيل الصفائح المعدنية
- ١٠٥..... ١-٧ القص SHEARING :-
- ١٠٦..... ١-١-٧ مراحل عملية القص :-
- ١٠٧..... ٢-١-٧ تأثير الخلوص CLEARANCE :-
- ١٠٩..... ٣-١-٧ قوة المشكل :
- ١١١..... ٤-١-٧ التجزئة PARTING :-
- ١١٢..... ٥-١-٧ التثقيب والتجويف PIERCING & BLANKING :-
- ١١٣..... ٦-١-٧ التجويف الدقيق FINE BLANKING :-
- ١١٤..... ٧-١-٧ التحديد TRIMMING :-
- ١١٧..... ٢-٧ الحني BENDING :-
- ١٢٠..... ١-٢-٧ الارتداد الخلفي أو الرجوعية SPRING BACK :-
- ١٢١..... ٢-٢-٧ اقل نصف قطر للتشكيل :-
- ١٢٢..... ٣-٢-٧ عمليات الحني الشائعة :-
- ١٢٦..... ٤-٢-٧ حساب قوة الحني
- ١٣٠..... ٣-٧ السحب العميق DEEP DRAWING :-
- ١٣٣..... ١-٣-٧ العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية السحب العميق ( للصفائح الدائرية) :-
- ١٣٤..... ٢-٣-٧ ملاحظات عامة :

٣-٣-٧ خصائص المادة المناسبة لعملية السحب العميق:- ١٣٥.....

٤-٣-٧ السحب العميق بدون لوحة مسك:- ١٣٥.....

٥-٣-٧ إعادة السحب REDRAWING :- ١٣٦.....

٦-٣-٧ ضبط السمك IRONING ..... ١٣٧.....


المصادر : ١٣٩.....

## الفصل الأول تشكيل المعادن



## ١-١ تصنيع منتجات الفولاذ

يعتبر الفولاذ عمود الصناعة والحضارة الحالية لذلك فان معرفة كيفية تصنيع الفولاذ وتهيئته ليصبح جاهزاً لعمليات التشكيل النهائية ( موضوع هذا الكتاب ) جزء مهم من فهم عمليات التشكيل. وقد تم تناول الفولاذ خاصة و ذلك لأهميته في الصناعة و لتشابه عمليات تصنيعه مع عمليات إنتاج وتصنيع باقي المعادن.

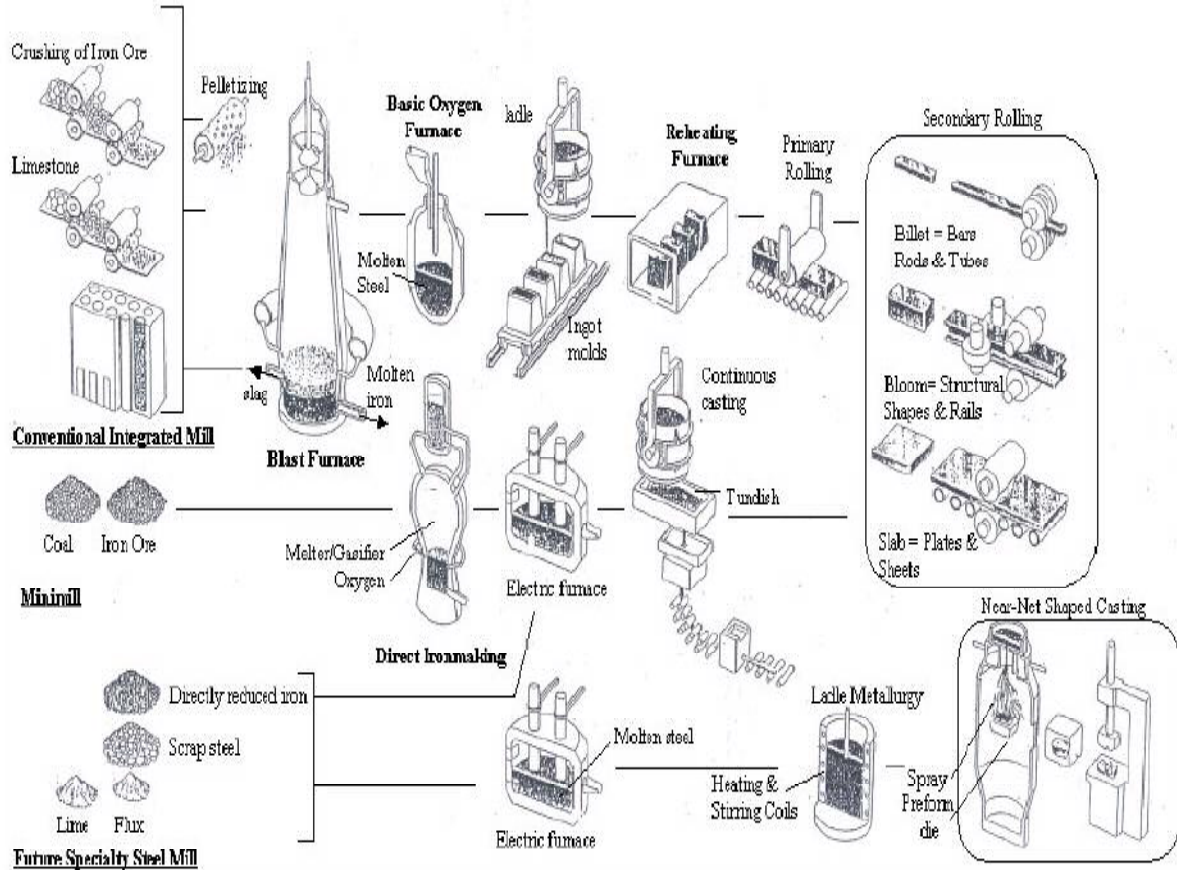

شكل (١-١) مخطط توضيحي لخطوات إنتاج الفولاذ من خاماته

 
يُنتج الفولاذ بأشكال وأنواع مختلفة وفقاً لنوع المعمل الذي ينتجه ، و هناك ثلاث أنواع رئيسية من المعامل هي :

١- المعمل المتكامل (Integrated Mill) : عمليات المعمل المتكامل تتضمن عمليتين :


١- بداية ونهاية (Front-end) : و تتضمن :

أ - تحضير الفحم ، خام الحديد وحجر الكلس ومن ثم شحنها الى فرن النفخ (Blast furnace) حيث يتم اختزال خام الحديد ( للتخلص من الأوكسجين ) ويسخن الحديد لدرجة الانصهار حيث ينفصل الخبث (Slag). وهناك الان مصانع حديثة يتم فيها استخلاص الحديد من الخامات بدون الحاجة الى عمليات الصهر. ويتم إنتاج الحديد كذلك بالاختزال المباشر لتقليل المخاطر البيئية، وذلك بالحد من استخدام فحم الكوك ، فظهرت أساليب بديلة لمعالجة الحديد، أحدها هو اختزال الحديد مباشرةً باستخدام الغاز الطبيعي. تختزل خامة الحديد إلى مادة تشبه المسحوق تسمى الحديد الأسفنجي، التي تستخدم في صناعة الصلب. تتكون العملية من تفاعلين رئيسيين:

. أولاً: أكسدة الغاز الطبيعي بمساعدة عامل محفز وحرارة.



 .ثانياً: هذه الغازات تدفع إلى فرن مشحون بخامة الحديد، عند درجة حرارة بين ٨٠٠-٩٠٠ درجة مئوية، لينتج الحديد الإسفنجي.



تزال السيليكا بإضافة خبث كالحجر الجيري في خطوة تالية.

ومع نهاية ثمانينات القرن العشرين، وصل إنتاج حديد الاختزال المباشر إلى حوالي ٥٠ مليون طن اسنة. تمتاز هذه الطريقة في إنتاج الحديد بأنها:

١. لا تحتاج إلى فحم الكوك غالي الثمن والغير متوافر.
٢. تكلفة إنشائها أقل بكثير من تكلفة إنشاء الفرن اللافح.
٣. تقنيته بسيطة ويسهل استخدامها.
٤. الحديد الناتج من هذه العملية خال من الكربون بينما الحديد الغفل الناتج عن الفرن اللافح يحتوي تقريبا على ٤ % كربون.

ب- تتم عمليات تنقية الحديد (Refining) لتحويله إلى فولاذ (Steel).

## ٢- العمليات النهائية :

تشير إلى عمليات السباكة وإعادة التسخين والدرفلة لتحويل الفولاذ من منصهر إلى منتجات بأشكال قابلة للنقل والتجهيز مثل الاسطوانات (Rods) والأنابيب (Tubes) وتراكيب البناء (Structural beams) والألواح (Plates) والصفائح (Sheets).

## ٢- المسابك الصغيرة Minmill:


في المصانع الصغيرة يستخدم الفولاذ التالف (الخردة) لإعادة تصنيعه إلى فولاذ جديد أو يصنع بإضافته إلى منصهر الحديد القادم من أفران الاستخلاص. ومن أمثلة هذه المصانع مصانع الإنتاج المستمر التي تعتبر استثمار صغير ومربح مقارنة بأفران النفاخ حيث يعتمد فيها إنتاج الفولاذ على خام الحديد والفحم (Coal) (بدلاً من فحم الكوك) كمواد أولية. ويتم حالياً إنتاج الحديد فيها بصورة مستمرة.

## ٣ - مسابك الفولاذ الخاص (Specially steel mill) :

معامل الصلب الخاصة تعتمد أيضاً على الخردة ، لكنها على خلاف المعامل الصغيرة تميل لإنتاج الفولاذ ذو المواصفات الواطئة للأسواق المحلية فيما تنتج الفولاذ السبائكي عالي الجودة حسب طلب الزبائن. و تقوم معامل الفولاذ الخاص الحديثة بإضفاء الجودة العالية لمنتجاتها عن طريق عملية تنقية إضافية للفولاذ ومعاملة منصهر الفولاذ السبائكي في محطات سباكة خاصة ومن ثم تحويلها إلى أشكالها النهائية.


## ٢-١ خطوات إنتاج الفولاذ

١. يتم صب منصهر الفولاذ الخارج من الأفران في بودقة ومن ثم يسكب في قوالب المصبوبة على شكل مصبوبات (Ingot). للقالب زوايا جانبية كبيرة لتسهيل إخراج المصبوبة.

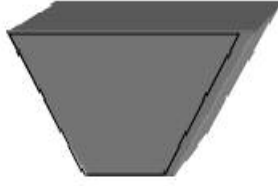

شكل (٢-١) شكل مبسط لشكل المصبوبة

تمتاز المصبوبة ( الشكل (٣-١)) بضعف خواصها الميكانيكية بسبب تركيبها البلوري الناتج من انجماد المسبوكة ، لذلك يتم امرار المصبوبة بمراحل اخرى لتحسين خواصها الميكانيكية وتسهيل عملية مناقلتها.

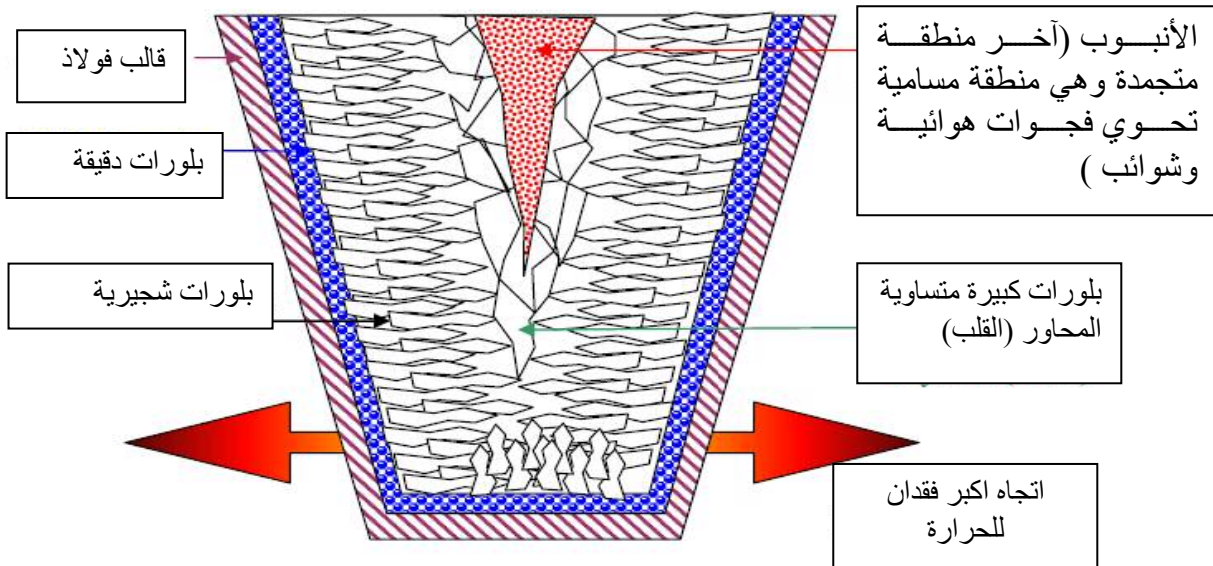

شكل (٣-١) يظهر الشكل التركيب البلوري لمسبوكة من خام الحديد في حالتها الجامدة.


٢. يتم نقل مصبوبة الفولاذ (Ingot) الى افران اخرى وصبها من جديد لتصبح جاهزة لاغراض الدرفلة. تكون أبعاد المصبوبة عادة  $٦.٥ \times ٦.٥ \times ١.٧٥$  متر ويصل وزنها الى ٨٠٠٠ كلغم ( ٨ طن). كما في الشكل (٤-١).



شكل (٤-١) مصبوبة جاهزة لعملية الدرفلة.

٣. يتم تسخين الفولاذ لدرجة ١٢٠٠م ° حيث يصبح مطيلي جدا ومناسبا لعملية الدرفلة (Rolling). وتتم درفلة المصبوبة للحصول على مقاطع بأبعاد مختلفة وهذه العملية تجري في معمل التسنين (Cogging Mill) ومعمل التسطيح (Slabbing Mill).

٤. معمل التسنين عبارة عن درفيلين ( اسطوانتين ) مع دعامة عالية يصل قطر الدرفيل فيها إلى 500 mm. شكل (٥-١).

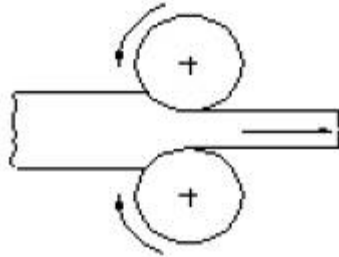

شكل (٥-١) يوضح عمل معمل التسنين.


يتم في معمل التسنين تقليل مقطع المصبوبة ليصبح بشكل مربع متجانس طول ضلعه ١٧٥ ملم مع طول للمصبوبة يصل ١٥ متر ، وحينها تسمى المصبوبة (Bloom). شكل (٦-١).



شكل (٦-١) المصبوبة بعد معمل التسنين

يتم ضغط المصبوبة ذهاباً وإياباً بعكس اتجاه دوران الدرفيل خلال كل شوط لغاية الحصول على مقطع مربع ١٧٥ ملم في نهاية الشوط الأخير. وللحصول على المقطع المنتظم يتم تدوير المصبوبة ٩٠ درجة خلال أشواط الدرفلة. تستغرق هذه المرحلة لدرفلة المصبوبة والحصول على الـ (Bloom) حوالي دقيقتين.

٥. يتم إنتاج المقاطع القياسية (Standard sections) هي (Rods) و (Bars) من الـ (Billet). الـ (Billet) هو عبارة عن (Bloom) يتم تقطيعه إلى خمسة أقسام متساوية الطول ومن ثم يتم إعادة درفلته إلى مقاطع اصغر لتسهيل عملية نقله. الـ (Billet) تدرفل في معامل اصغر تتكون من عدة درافيل ثنائية او من عدد أكثر حسب التصميم. الشكل (٧-١).

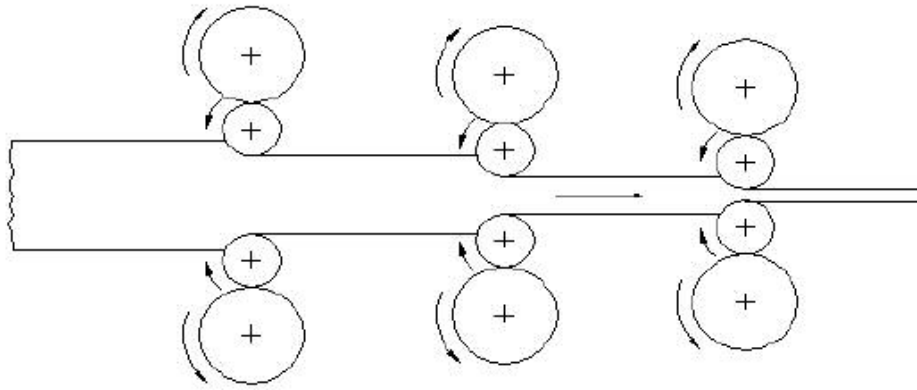

شكل (٧-١) عملية إنتاج الـ (Billet).

٦. تسخن الـ (Billet) مرة أخرى لدرجة حرارة مناسبة ويتم إدخالها إلى خط درفلة مستمر للحصول في آخر مرحلة على الحجم النهائي المطلوب.

٧. تؤدي الاستطالة عند كل مرحلة إلى زيادة سرعة القطعة تدريجياً والدرفيل عند كل حامل يدور أسرع من سابقه إلى ان تصل السرعة النهائية إلى ما يقرب من ٢٠ ميل في الساعة.

### ٣-١ درفلة الألواح والصفائح (Plate and Sheet Rolling) :

١. تعمل معامل التسطيح (Slabbing) على مبدأ مشابه لعمل معامل التسنين ، في هذه المعامل تحتوي الدرافيل على جزء منبسط كبير حيث يتم تشكيل ألواح الفولاذ بواسطة التقليل المتتابع للمصبوبة.

٢. تتم إعادة درفلة الـ (Slab) الناتج من معمل التسطيح الى ألواح (Plate) وصفائح (Sheets) من الفولاذ.
٣. للحصول على الألواح (Plates) يسخن الـ (Slab) وتتم درفلته بحامل ثنائي أو رباعي متغير الاتجاه.
٤. تتغلق الدرافيل باتجاه بعضها تدريجيا مع كل شوط ذهابا وإيابا مسببة تقليل تدريجي للحصول على السمك المطلوب للوح.
٥. اللوح في النهاية يقطع الى العرض والطول المطلوبين.
٦. يعاد تسخين الـ (Slab) أثناء عملية الدرفلة الى درجة حرارة الدرفلة ١٢٠٠م° ويمرر خلال سلسلة من الحوامل الثنائية ، يعمل كل حامل على تقليل سمك الـ (Slab) بنسبة معينة.
٧. عند تصنيع الصفائح (Sheets) فان الصفيحة الخارجة من المرحلة الأخيرة تلف على بكرات كبيرة.
٨. يتم تحديد العرض المطلوب في المرحلة الأخيرة بواسطة مقص دوار يقطع الـ (Strip) للعرض المطلوب قبل لفه.
٩. ينتج الـ (Strip) الضيق باستعمال شفرات قطع متعددة.
١٠. يكون السطح النهائي لجميع أنواع الفولاذ المدرفل على الساخن اسود اللون بسبب تكون قشرة من الاوكسيد الأسود على السطح.

## ١-٤ تشكيل المعادن

### ١-٤-١ الخصائص العامة لعمليات تشكيل المعادن :

- الاستفادة من قابلية المعدن على الجريان بصورة لدنة في الحالة الصلبة.
- تشكيل المعدن الى الشكل المطلوب دون ازالة كميات منه.
- المعدن المفقود هو اقل ما يمكن او معدوم.
- تحتاج إلى قوى كبيرة وطاقة عالية.

- المكائن والعدد المستخدمة في التشكيل تكون مرتفعة الكلفة لذلك يجب أن يكون حجم الإنتاج كبير لتكون العملية اقتصادية.

من طرق تصنيف عمليات التشكيل ، التصنيف وفقا لدرجة حرارة المعدن المشكل. وبذلك تصنف كالاتي:

### ١-٥ عمليات التشكيل البارد Cold Works

- تجري هذه العمليات عادة في درجة حرارة الغرفة.
- قد تستخدم درجات الحرارة العالية عرضيا لتحسين المطيلية.
- تكون عمليات إعادة التصنيع غير نافعة.

#### ١-٥-١ المميزات (مقارنة بالتشكيل على الساخن) :

- لا يحتاج إلى تسخين ( او اقل مقدار ممكن).
- إنهاء سطحي جيد للمنتج.
- يمكن الحصول على دقة أبعاد جيدة تغني عن الحاجة لعمليات إضافية.
- تحسين مقاومة الشد ومقاومة الكلال ومقاومة البليان (الاصلاد الاجهادي يحسن مقاومة الخضوع).


#### ١-٥-٢ العيوب:

- يحتاج قوى عالية ( مقاومة الخضوع للمادة المشكلة تكون أعلى ، المطيلية اقل ، الاصلاد الاجهادي يحدث بسبب التشوه اللدن ) لذلك تحتاج عمليات التشكيل على البارد معدات أثقل وأعلى قدرة لذلك تستخدم للإنتاج الكمي.
- سطوح المعدن يجب أن تكون نظيفة وخالية من الاكاسيد حيث ان وجود الاكاسيد أو الصدأ يسبب بليان وعطب القوالب والذرافيل.
- من المحتمل ان تتخلف جهود داخلية (Residual stresses) في المعدن.



### ١-٥-٣ خصائص المواد التي تشكل على البارد :

- يفضل أن يكون المعدن ذو مقاومة خضوع واطئة ومطيلية عالية ( بينما تتم عمليات القطع (Shearing) بصورة أفضل للمواد القصفة (Brittle).
- تفضل المواد ذات معامل المرونة العالي مع مقاومة خضوع واطئة مما يقلل من الرجوعية (Spring back).
- يجب أن يزال الصدأ من السطح بواسطة حمام حامضي (Pickling) ( يغطس في الحامض ومن ثم يتم غسله).
- للحصول على أبعاد جيدة للمعدن يجب ان يكون ذو سمك متجانس و سطح صقيل لذلك فان الصفائح المعدنية أحيانا تحتاج إلى عملية تشكيل بسيطة على البارد قبل دخولها إلى عملية التشكيل الرئيسية.
- يمكن تفادي ظاهرة نقطة الخضوع ( وهي شائعة في فولاذ واطئ الكاربون ) بواسطة شوط من الدرفلة على البارد.
- اذا كانت عملية التشكيل تتضمن معدل تشويه كبير فان مطيلية المعدن يمكن زيادتها قبل العملية بواسطة معاملة حرارية تسمى التخمير (Annealing) حيث تكون عمليات التخمير وسطية أثناء مراحل التشكيل لزيادة المطيلية (Ductility).

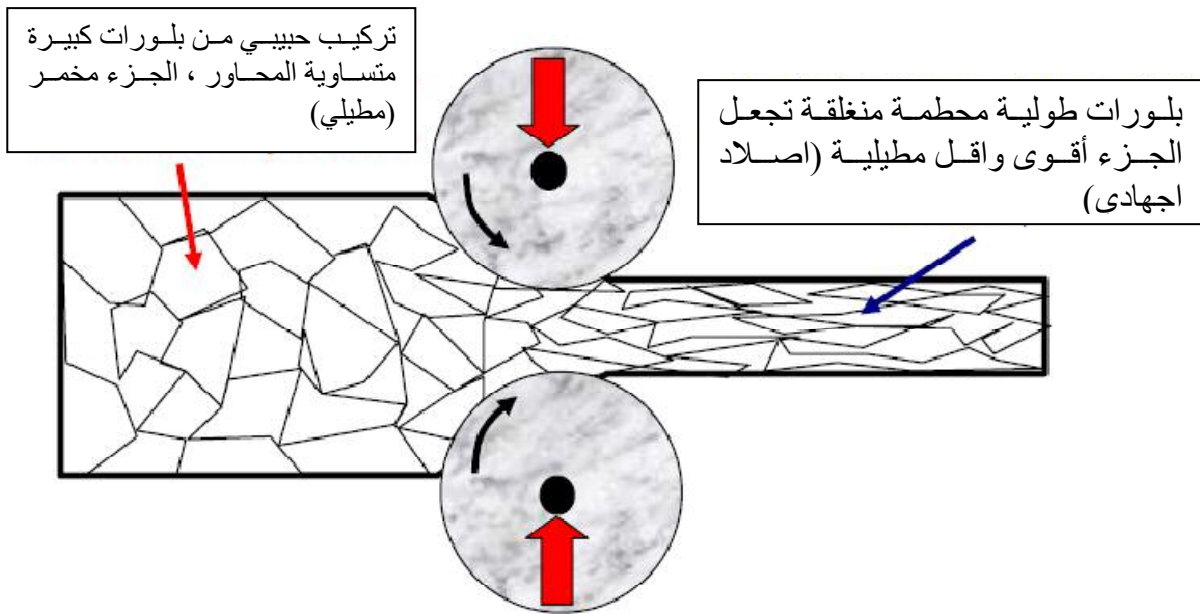

شكل (١-٨) تأثير عملية الدرفلة الباردة على سلوك البلورات

## ٦-١ عمليات التشكيل الساخن Hot Forming

• تكون درجة الحرارة في هذه العمليات عادة أعلى بمقدار ( ٠,٦ ) من درجة حرارة انصهار المعدن المشكل. إذا كانت درجة حرارة التشكيل عالية جدا فانها ستسبب نمو حبيبات خشنة كبيرة (تسبب ضعف مقاومة الفولاذ. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة كثيرا سيتم تشويه الحبيبات مما يسبب حدوث اصلاذ اجهادي يُصعب عملية التشكيل.

درجة الحرارة هي أعلى من درجة حرارة التبلور ( Recrystallization Temperature ) لذلك فان التبلور يحصل بصورة مستمرة خلال التشكيل. وهكذا فان درجة الحرارة تعتمد على المادة المشكلة. تستبدل البلورة المشوهة نتيجة التشكيل ببلورات وليدة (بطور التشكل) ذات حجم اصغر. إذن التشكيل الساخن لا يعني بالضرورة استعمال درجة حرارة عالية ، فبعض المواد تكون درجة حرارة تبلورها هي ذاتها درجة حرارة الغرفة مثل الرصاص والقصدير. نستنتج من ذلك ان مفهوم التشكيل البارد الصحيح هو التشكيل في درجة حرارة اقل من درجة حرارة التبلور.


• التشوه اللدن فوق درجة حرارة التبلور لا يسبب اصلاذ اجهادي وبالتالي لا تحدث زيادة في مقاومة الخضوع وبذلك يصبح مخطط الجهد\_الانفعال الحقيقي (True stress-strain curve) أفقي مستمر (Flat) فوق قيمة مقاومة الخضوع وهكذا فانه يمكن إجراء تغييرات جذرية وكبيرة في شكل المعدن بدون حدوث فشل أو تسليط قوى عالية جدا.

• تحسن درجة الحرارة العالية عملية الانتشار للعناصر لذلك فان التشوه اللدن يساعد في التغلب على عيوب.

• يمكن الاستفادة من التشوه اللدن في عملية التشكيل الساخن للحصول على تركيب من حبيبات كروية الشكل ناعمة عشوائية الاتجاه تحدث زيادة في المقاومة والمطيلية والمتانة Toughness.

• باستعمال التشويه اللدن الساخن تتعرض الجسيمات الشائبة في المعدن للتخطيم حيث تنتشر لتكون الياف طولية تجعل المعدن أقوى وتقلل حدوث التشققات.

- بالنسبة للفولاذ يجري التشكيل الساخن في طور الاوستنايت F.C.C (وهو اكثر مطيلية مقارنة بالفرايت B.C.C المتواجد في درجات حرارة اقل).
- الدقة في الأبعاد متدنية بسبب التمدد الحراري وبسبب عدم حدوث تبريد متجانس (المقاطع الرقيقة والسطوح المتماسة مع القالب تبرد أسرع من القلب) ، يمكن تحسين التبريد المتجانس بتسخين العدد والقوالب الا ان ذلك يقلل من عمر خدمتها.
- بسبب التبريد غير المتجانس بقاء اجهادات في المعدن.

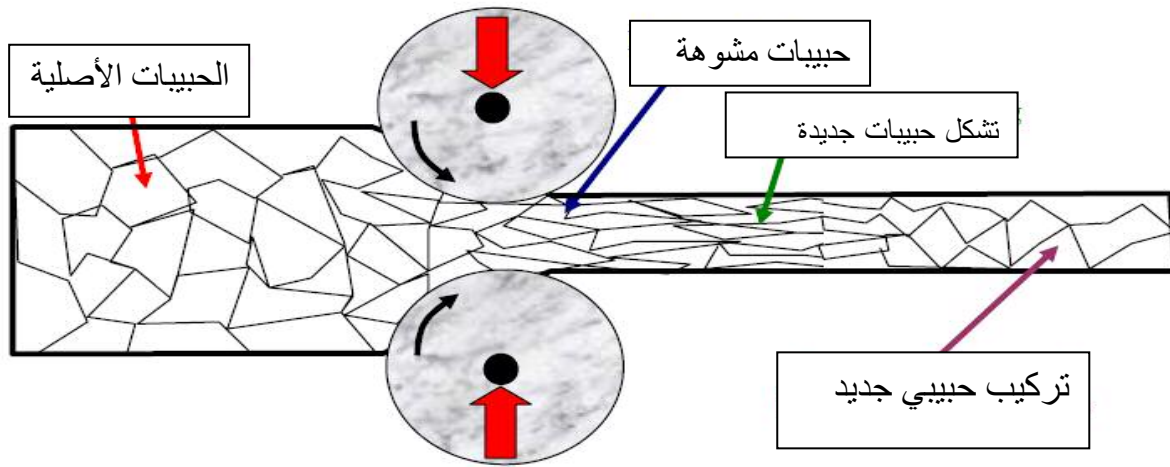

شكل (٩-١) تأثير عملية الدرفلة الساخنة على شكل البلورات

## ٧-١ التشكيل الدافئ Warm working

- عادة يتم بين ( ٠,٣ - ٠,٦ ) من درجة حرارة الانصهار.
- عملية متوسطة بين التشكيل الساخن والبارد (من حيث المزايا والعيوب).
- لا يحدث تغير في التركيب المعدني حيث لا يتعرض سطح المعدن للأكسدة والظروف الأخرى عند العمل في درجات الحرارة العالية.
- من الممكن الحصول على ألياف مستمرة تزيد من مقاومة الجزء.
- هذه العملية غير شائعة نسبياً ( في مجال التطوير).
- تستعمل بصورة رئيسية للأجزاء الكبيرة والفولاذ الكربوني الحاوي على نسبة كاربون أعلى من ٠,٣٥ % او الفولاذ عالي المحتوى السبائكي.

٨-١ العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

- الدرفلة Rolling
- الطرق Forging
- البثق Extrusion
- السحب Drawing
- عمليات تشكيل الصفائح المعدنية Metal Sheet forming وهي عمليات ساخنة وباردة وباستعمال نفس التقنيات والمكائن.

## الفصل الثاني مبادئ عمليات التشكيل

## ١-٢ الجريان اللدن (Plastic Flow) و الخضوع (Yielding) ومفهوم الخضوع (yield criteria) والجهود الرئيسية (Principal Stresses).

لدينا ستة نقاط رئيسية يجب معرفتها لادراك كيفية حدوث عملية التشكيل :

١. لحدوث الجريان اللدن للمعدن يجب أن يجهد بعد نقطة الخضوع (Yield point).
٢. تتضمن عمليات تشكيل المعادن (Metal forming) تحليلات جهود معقدة لمركبات محورين او ثلاث محاور للحصول على جهد مباشر  $\sigma$  (Direct stress) وجهد قص  $\tau$  (Shear stress).
٣. نحتاج لبعض صيغ التعريف لنظرية الخضوع (Yield theory) التي تمكننا من فهم وتحديد الأنواع المختلفة من حالات الجهد.
٤. سنقوم بمقارنة الجهود الحقيقية المعقدة المسلطة على جزء ما مع بيانات جهد الخضوع (Yield stress) المأخوذة من اختبار فحص الشد Tensile test.
٥. سيكون مفهوم الخضوع مبنيا على الجهود الرئيسية Principal stresses.
٦. الجهود الرئيسية : هي محصلة مركبات القوى المسلطة على سطوح محددة (السطوح الرئيسية Principal planes) والتي تكون عليها جهود القص مساوية للصفر.


لتوضيح معنى الخضوع لا بد من معرفة تصرف المعادن عند تسليط الجهود عليها :

## ٢-٢ منحنى الجهد الانفعال العام

يمر الجزء عند تسليط جهد شد أو ضغط بمرحلتين مميزتين:

١. مرحلة الاجهاد المرن Elastic stress : عند تحرير الجزء من الجهود في أية نقطة في هذا المدى يعود الجز إلى شكله الهندسي الاصلي وأبعاده الأولية.
٢. مرحلة الاجهاد اللدن Plastic stress : فيه يتعرض الجزء إلى تشوه دائم نتيجة الجهود المسلطة والمتزايدة لحين الوصول إلى إجهاد الشد الأقصى

Ultimate Tensile stress و حينها يبدأ المعدن بالفشل وينكسر بعد ذلك ، شكل (١-٢).

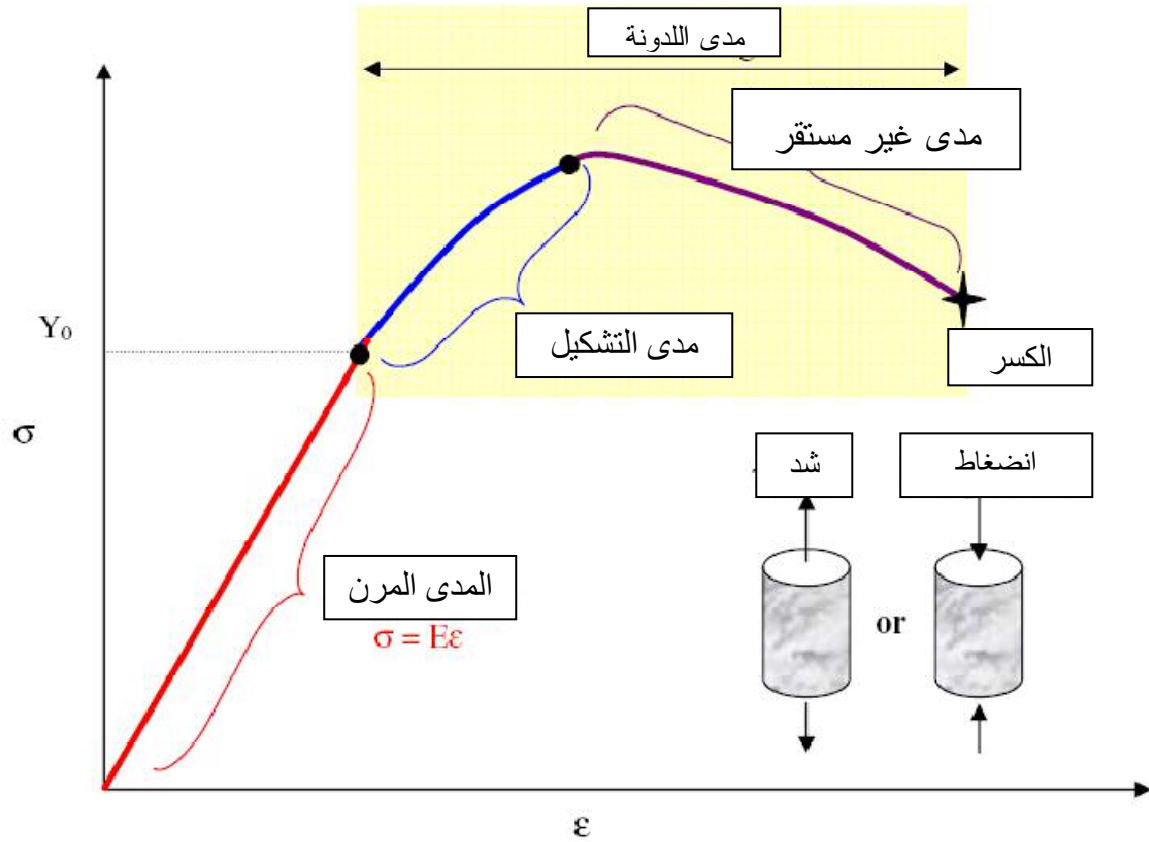


شكل (١-٢) منحنى الاجهاد - الانفعال

في منطقة التشوه (Deforming) ( في هذا النص سنسميها منطقة التشكيل Forming ) وبعد تعرض المادة لجهد معين ( وهو جهد الخضوع  $Y_0$  ) تبدأ بالخضوع والانتقال من حالة المرونة إلى حالة اللدونة حيث يصبح التشوه دائمي. هذا التشوه اللدن للمادة يسبب ما يسمى التصليد الانفعالي Strain hardening (وهذا مرتبط بنوع المادة ودرجة الحرارة). هذا التصليد الانفعالي يزيد من مقاومة المادة وبذلك تصبح لها نقطة خضوع جديدة اعلى من السابقة.

فعلى سبيل المثال لو أتينا بجسم مكعب من الفولاذ مقاومته للخضوع الابتدائية هي  $500 \text{ N/mm}^2$  ، ثم ضغطنا هذا الجسم بواسطة الطرق لتقليص ارتفاعه بنسبة 20% فان

ذلك سيسبب أصلا انفعالي له. و سنجد ان مقاومة الخضوع لهذه المادة ارتفعت لتصل الى  $620.42 \text{ N/mm}^2$ .

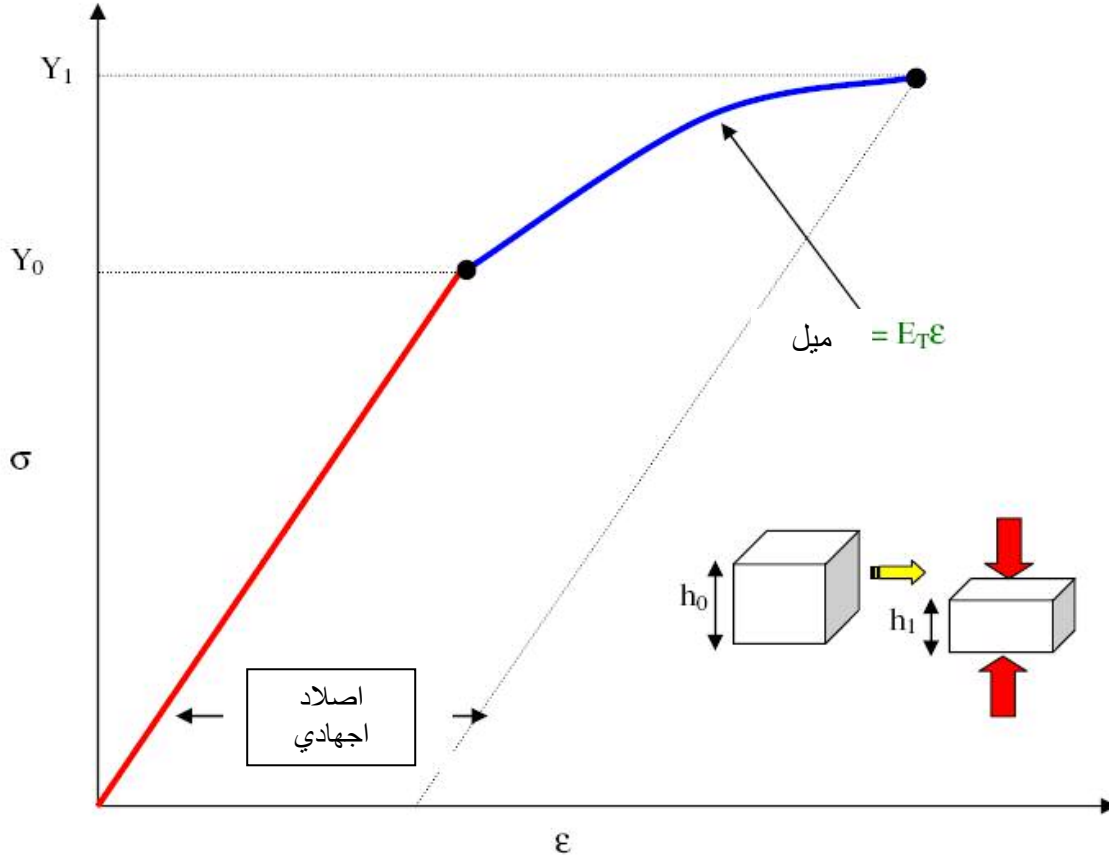

شكل (٢-٢) شكل يبين منحنى الاجهاد - الانفعال للمادة المطروقة.

اذن كيف نستطيع حساب قيمة مقاومة الخضوع الجديدة للمادة بعد التشكيل ؟  
في مدى المرونة ( شكل ٢-٢ ) نلاحظ وجود خط مستقيم يعبر عنه بـ :

$$\sigma = Ee$$

حيث ان E هو معامل المرونة و e هو الانفعال الهندسي Engineering strain

$$e = \frac{\Delta h}{h_0} = \text{Engineering strain}$$

في حالة تقليص الارتفاع لجسم ما بواسطة الضغط Compression تكون :



$h_0$  هو الارتفاع الأصلي

و  $\Delta h$  هو التغير في الارتفاع ويساوي  $h_1 - h_0$

في مدى التشكيل Forming range نلاحظ ان الشكل يعبر عنه بـ :

$$\sigma = E_T \varepsilon$$

حيث إن  $E_T$  هو معامل اللدونة Plastic modulus و  $\varepsilon$  هو الانفعال الحقيقي True strain

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{h}{h_0}\right)$$

في حالة تقليل ارتفاع الجسم بواسطة الطرق (  $h_0$  هو الارتفاع الأصلي و  $\Delta h$  هو التغير في الارتفاع ويساوي  $h_0 - h_1$  )

سيكون حساب مقاومة الخضوع الجديدة للمادة باستخدام المعادلة

$$Y_1 = Y_0 + E_T \varepsilon$$

ملاحظة مهمة: ( من المهم جدا استعمال الانفعال الحقيقي True strain في هذه الدراسة )

أمثلة على فائدة الانفعال الحقيقي.

مثال : (أ) ذراع طوله  $l_0$  تمدد طوله بانتظام حتى وصل  $l = 2l_0$  . احسب قيم الانفعالين الهندسي والحقيقي لهذه الاستطالة ؟

(ب) ما هو الطول النهائي / لذراع كان طوله الأولي  $l_0$  ثم ضغط ، علما إن قيمة الانفعالين ( ما عدا الإشارة ) كما في الفرع (أ) ؟

الجواب :

(أ) الانفعال الهندسي  $e$  يساوي :

$$e = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2l_0 - l_0}{l_0} = 1.0$$

الانفعال الهندسي  $\epsilon$  يساوي :

$$\epsilon = \ln\left(\frac{l}{l_0}\right) = \ln(2) = 0.693$$

(ب)

$$e = -1 = \frac{l - l_0}{l_0}$$

وهكذا فإن  $l = 0$ . وهذا يعني ان الذراع يجب ان يضغظ الى سمك صفر ! ( واضح انه من المستحيل الحصول على انفعال هندسي مقداره -1 ).

$$\epsilon = -0.693 = \ln\left(\frac{l}{l_0}\right), \text{ so } l = l_0 \exp(0.693) = \frac{l_0}{2}$$

باستعمال هذا التعريف فان الذراع بحاجة الى ضغطه الى النصف من طوله الأصلي لإحداث نفس الانفعال الحقيقي في الفرع (أ). هذه النتيجة أكثر منطقية مقارنة بالنتيجة المحصلة باستعمال الانفعال الهندسي.

مثال: ذراع طوله الابتدائي 10 cm استطال الى 20 cm في ثلاث مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى : 10 cm إلى 12 cm.

المرحلة الثانية : 12 cm إلى 15 cm.

المرحلة الثالثة : 15 cm إلى 20 cm.

بافتراض حدوث انفعال متجانس في كل مرحلة جد:

(أ) الانفعال الهندسي لكل مرحلة وقارن بين مجموع الانفعال الهندسي للمراحل

الثلاثة مع قيمة الانفعال الهندسي الكلي ؟

(ب) اعد الفرع (أ) باستعمال الانفعال الحقيقي ؟

الجواب : (أ)

$$e_1 = \frac{2}{10} = 0.2, \quad e_2 = \frac{3}{12} = 0.25, \quad e_3 = \frac{5}{15} = 0.33$$

وهكذا فمجموع الانفعالات هو :  $e_1 + e_2 + e_3 = 0.78$

$$e_{Overall} = \frac{10}{10} = 1.0 \quad \text{ولكن مقدار الانفعال الكلي هو}$$

$$\text{(ب) } \epsilon_1 = \ln\left(\frac{12}{10}\right) = 0.18, \quad \epsilon_2 = \ln\left(\frac{15}{12}\right) = 0.22, \quad \epsilon_3 = \ln\left(\frac{20}{15}\right) = 0.29$$

وهكذا فمجموع الانفعالات هو :  $\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 = 0.69$

$$\cdot \epsilon_{Overall} = \ln\left(\frac{20}{10}\right) = 0.69 \quad \text{وهو مساوي لمقدار الانفعال الحقيقي الكلي :}$$

لاحظ عند استعمال الانفعالات الحقيقية ، ان مجموع الانفعالات المتعاقبة مساوي للانفعال الكلي. وهكذا فان الانفعالات قابلة للجمع وذلك غير ممكن بالنسبة للانفعالات الهندسية.

مثال: بين ان من متطلبات قانون عدم الانضغاط او ثبوت الحجم ان مجموع الانفعالات

الحقيقية باتجاه المحاور الثلاثة يساوي صفر كما في المعادلة :  $\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = 0$  ( حيث الرموز X و Y و Z تشير إلى المحاور الرئيسية لنظام المحاور المتعامد ) ؟

$$\epsilon_x = \ln \frac{x}{x_0}, \quad \epsilon_y = \ln \frac{y}{y_0}, \quad \epsilon_z = \ln \frac{z}{z_0}$$

وهكذا

$$\begin{aligned} \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z &= \ln \frac{x}{x_0} + \ln \frac{y}{y_0} + \ln \frac{z}{z_0} \\ &= \ln \frac{xyz}{x_0 y_0 z_0} = \ln \frac{V}{V_0} \end{aligned}$$

وبافتراض ثبات الحجم فان  $V = V_0$  ، فان

$$\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \ln 1 = 0$$

ملاحظة: منحنى الجهد الحقيقي - الانفعال الحقيقي في منطقة اللدونة لعدة مواد يخضع

لصيغة عامة تسمى معادلة هولومون والتي هي :

$$\sigma_t = K \varepsilon^n$$

حيث  $\sigma_t$  : هو الجهد الحقيقي.

$n$  : معامل الاصلاد الاجهادي.

$K$  : ثابت المقاومة

حيث  $n$  و  $K$  من خواص المادة.

### ٢-٢-١ العلاقة بين الانفعال الهندسي والانفعال الحقيقي :

$$\varepsilon = \ln(e + 1)$$

ملاحظة : عند حصول الكسر للمادة في اختبار الشد فان قيمة الانفعال الحقيقي تكون مساوية لـ  $n$  .

### ٢-٢-٢ العلاقة بين الجهد الهندسي والجهد الحقيقي :

$$\sigma_t = \sigma(e + 1)$$

ملاحظة : نستطيع استعمال قيم الارتفاع ، الطول ، المساحة ( ما عدا الحجم لأنه يبقى ثابت خلال عمليات التشكيل ) لحساب قيمة الانفعال وبالتالي سيبقى جوابك نفسه.

مثال : جسم مكعب (100 x 100 x 100 mm) من الفولاذ له مقاومة خضوع ابتدائية هي 500 N/mm<sup>2</sup> ، هذا الجسم ضغط بعملية الطرق لتقليل ارتفاعه بنسبة 20%. احسب قيمة مقاومة الخضوع الجديدة علما ان معامل اللدونة ( ويسمى الجساءة Stiffness ) هو 540 N/mm<sup>2</sup> ؟

الجواب : باستخدام الارتفاع لحساب الانفعال :

$h_o = 100 \text{ mm}$  و بما ان نسبة التقلص هي 20%

اذن  $h_f = 80 \text{ mm}$  لذلك :

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{h_0}{h_1}\right) = \ln\left(\frac{100}{80}\right) = 0.223$$

وتصبح قيمة المقاومة الجديدة

$$Y_1 = Y_0 + E_T \varepsilon = 500 + 540 * (0.223) \text{ N/mm}^2$$

$$Y_1 = 620.42 \text{ N/mm}^2$$

وباستخدام المساحة لحساب الانفعال :

$$A_0 = 80 \times 100 \text{ mm} \text{ وبعد التقليل تصبح } A_1 = 100 \times 100 \text{ mm}$$

وبذلك فان

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{A_0}{A_1}\right) = \ln\left(\frac{100 \times 100}{80 \times 100}\right) = 0.223$$

وهكذا فان قيمة المقاومة الجديدة هي


$$Y_1 = Y_0 + E_T \varepsilon = 500 + 540 * (0.223) \text{ N/mm}^2$$

$$Y_1 = 620.42 \text{ N/mm}^2$$

## ٢-٣ الجهد السطحي (Plane stress) والانفعال السطحي (Plane strain)

### ٢-٣-١ الجهد السطحي: (خصائص)


- جميع الجهود تؤثر على سطح واحد.
- نتيجة لتأثير ظاهرة Parsons سيكون هناك تأثير انفعال باتجاه السمك.
- الجهد غير موجود باتجاه Z.
- الخضوع يحدث من جراء الشد عند جهد الخضوع المحوري Y.

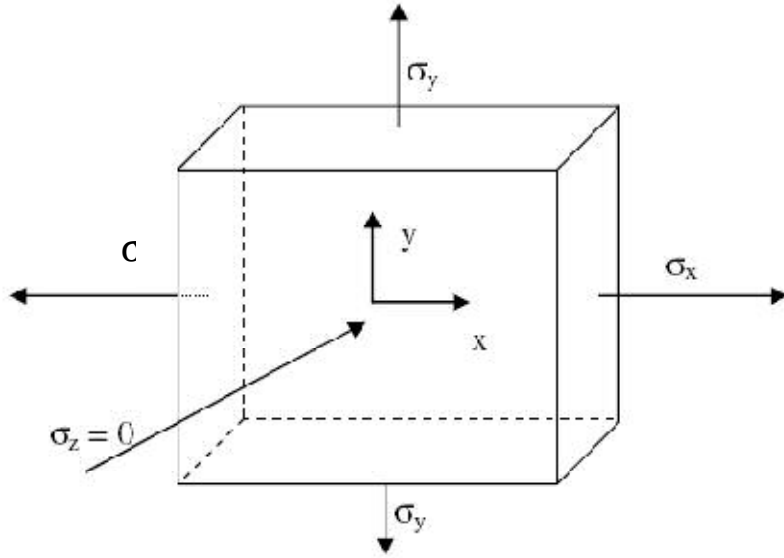

شكل (٢-٣) لاحظ ان الجهد باتجاه المحور Z يساوي صفر

### ٢-٣-٢ الانفعال السطحي: (خصائص)

- لا يوجد انفعال في اتجاه Z ، لذلك نحتاج جهد يمنع حدوث الحركة في اتجاه السمك Z .
- الخضوع أكثر صعوبة تحت ظروف الانفعال السطحي.
- الخضوع يحدث عند قيمة خضوع انفعال سطحي تعادل  $S = \frac{2}{\sqrt{3}}Y = 1.155Y$  .

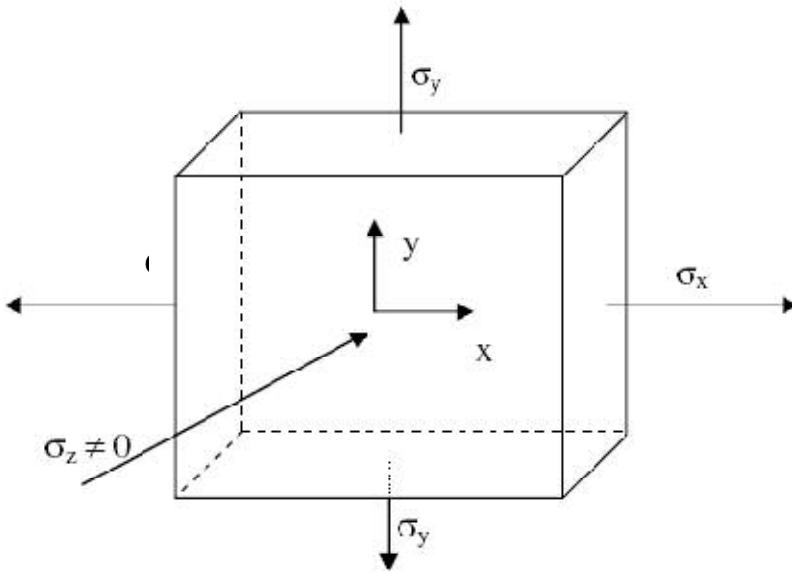

شكل (٢-٤) لاحظ ان الجهد في اتجاه المحور Z لا يساوي فر

مثال : حمل ضاغط قيمته 4000 KN مسلط على مكعب من المعدن جيد التزيت طول ضلعه 80 mm على وشك الخضوع. ما هو الحمل المطلوب تسليطه على نفس المكعب لإحداث قوتين على الجانبين الآخرين قيمتهما 1000 KN و 2000 KN على التعاقب؟

الجواب:

الحمل الضاغط سوف يحدث جهد رئيسي هو  $\sigma_1 = 625 \text{ N/mm}^2$  ،  
ناتج من المعادلة التالية :

$$.(4000 \text{ KN}/(80 \times 80 \text{ mm}^2))$$

لاحظ عدم وجود احتكاك وبالتالي لا يوجد جهد قص على وجه المكعب. إذن جهد الخضوع  $Y$  هو مساوي لـ  $625 \text{ N/mm}^2$  . وبفرض عدم وجود احتكاك على الوجوه الأخرى فإن  $\sigma_2 = 312.5 \text{ N/mm}^2$  و  $\sigma_3 = 156.25$  و  $(2000 \text{ KN}/(80 \times 80 \text{ mm}^2))$  و  $\text{N/mm}^2$   $(1000 \text{ KN}/(80 \times 80 \text{ mm}^2))$  وطبقا لنظرية فون ميسر .

$$\begin{aligned} (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 &= 2Y^2 \\ (\sigma_1 - 312.5)^2 + (312.5 - 156.25)^2 + (156.25 - \sigma_1)^2 &= 2(625)^2 \\ \approx 2\sigma_1^2 - 936\sigma_1 - 635234 &= 0 \end{aligned}$$

ومن هنا نجد إن  $\sigma_1 = 844 \text{ N/mm}^2$  بإهمال الجذر السالب. إذن الحمل المطلوب لإخضاع المادة ارتفع إلى 5402 KN  $(844 \text{ N/mm}^2 \times (80 \times 80 \text{ mm}^2))$  .


## ٢-٤ التشوه المنتظم والشغل الزائد Redundant

تستعمل نظرية تشكيل المعادن للتنبؤ بالأحمال والجهود المبذولة خلال عملية تشوه المعدن. تساعد معرفة الجهود والانفعالات الموقعية في توقع حدوث الفشل في العدة او المنتج. تتأثر أحمال التشغيل والطاقة المستعملة بصورة كبيرة بعوامل مثل التزيت Lubrication ودرجة الحرارة Temperature والسرعة Speed وشكل العدة Tool Profile والآلية الميكانيكية للعملية المقصودة. تطبق حاليا عدة عمليات معقدة من

حيث التحليل النظري للعملية ككل ، لذلك قد تهمل بعض المتغيرات المذكورة أعلاه لغرض التبسيط وبذلك يصبح بالإمكان الحصول على معادلة أو تعبير رياضي تجريبي يمكننا من توقع أحمال الشغل المطلوبة مع دقة مقبولة لعمليات التشكيل مثل الطرق والدرفلة و البثق والسحب.

## ٢-٤-١ التشوه المنتظم Homogeneous Deformation :

تعد هذه العملية مثالية حيث ان الاحتكاك والتشوه الداخلي فيها مهملان فتكون الطاقة المطلوبة لعملية التشوه في حدها الأدنى. اثناء التشوه المنتظم وفي حال رسم خطوط لمربعات او مستطيلات على القطعة المشكلة Work piece فاننا سوف نحافظ على بقائها متعامدة خلال العملية انظر الشكل.

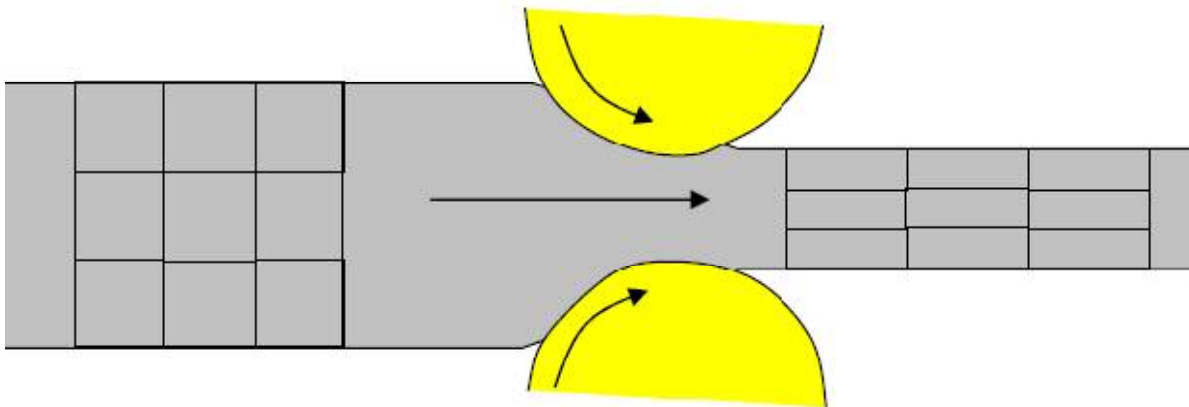


شكل (٢-٥) تشوه منتظم اثناء عملية التشكيل

## ٢-٤-٢ الشغل الزائد:

في التطبيق العملي يكون الاحتكاك دائما مؤثراً بالإضافة الى ان اغلب عمليات التشكيل تسبب حدوث عمليات قص داخلية والتي تتطلب طاقة إضافية يشار إليها بالطاقة الزائدة (أو الفائضة).



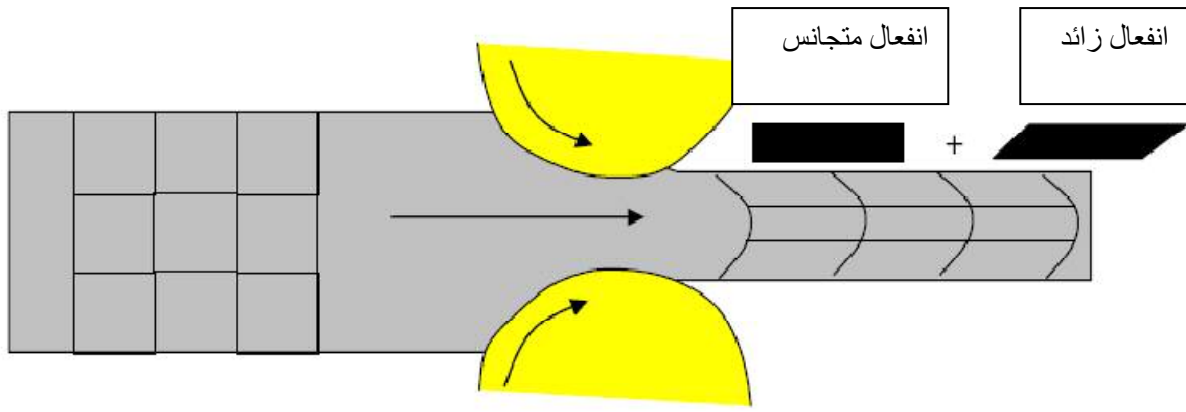

شكل (٢-٦) تشوه منتظم مع تشوه زائد في المعدن

## الفصل الثالث الدرفلة

### ١-٣ الدرفلة Rolling

يتم التشكيل بالدرفلة في كلتا الحالتين الساخنة والباردة على حد سواء. ومن الامثلة الشائعة على منتجات الدرفلة مقاطع البناء بأنواعها المختلفة شكل (١-٣).




شكل (١-٣) مقاطع الفولاذ

### ٢-٣ الخصائص العامة للدرفلة

- الدرفلة عادة العملية هي الأولى في تحويل المواد المسبوكة الى منتجات مشكلة نهائيا. يكون ناتج عملية الدرفلة عادة هي bloom (مقطع مربع الشكل) أو slab (مقطع مستطيل الشكل) أو rod (مقطع مدور) أو billet (مربع ولكن اصغر من bloom).
- من الممكن ان تكون عملية الدرفلة (خاصة على البارد) عملية نهائية ( لأجزاء الهياكل ).
- تعد عملية الدرفلة من ناحية الإنتاج الكمي العملية الأكثر شيوعا من بين عمليات التشكيل.
- الدرافيل عادة مكلفة وباهظة.
- تستخدم عادة لإنتاج الأشكال القياسية (Standard shapes).

### ٣-٣ مبادئ عملية الدرفلة:

تتلخص عملية الدرفلة (وبالتحديد الدرفلة المستقيمة) بإمرار معدن بين درفيلين يدوران في اتجاهين متعاكسين ويكون الفراغ بين الدرفيلين اقل من سمك المعدن الأصلي. يدخل المعدن بين الدرفيلين بسمك  $h_0$  و ينضغط ويخرج بسمك  $h_f$ . يعمل كل درفيل بمحركات كهربائية وتدور بسرعة سطحية  $V_r$ . هذه السرعة اعلى من السرعة الابتدائية للمعدن  $V_0$  لذلك يحدث انزلاق نسبي بين سطح الدرفيل والمعدن المدرفل. سرعة القطعة تزداد من السرعة الابتدائية  $V_0$  اثناء حركتها في الجزء بين الدرفيلين. تخرج القطعة المشكلة بسرعة اعلى هي  $V_f$  وعند نقطة معينة على طول سطح التماس ( بزاوية قيمتها  $\alpha$  ) حيث تصبح سرعتها مساوية لسرعة الدرفيل ( بدون انزلاق).

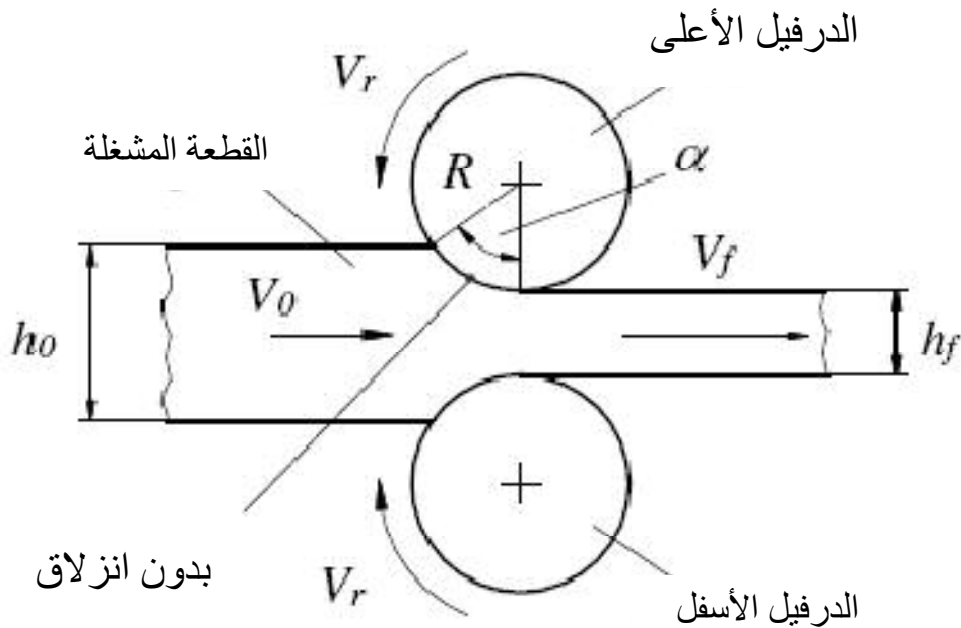

شكل (٣-٢) المتغيرات المؤثرة على عملية الدرفلة

يعد الاحتكاك مهما لدرفلة المادة ، لكن زيادته كثيرا يؤدي إلى زيادة القوى والطاقة المستهلكة.

قيمة التقليل في السمك الذي نستطيع الحصول عليه في شوط واحد ( يسمى Draft ) بين زوجين من الدرافيل يعتمد على مواصفات الاحتكاك على طول مسافة التماس:

$$h_0 - h_f = \mu^2 R$$

حيث إن  $R$  : نصف قطر الدرافيل.


$\mu$  : معامل الاحتكاك بين الدرافيل والمعدن المدرفل.

إذا كان الاحتكاك كبير جداً تصبح الدرافيل غير قادرة على تشكيل المادة إما إذا كان الاحتكاك قليل جداً أصبح مقدار التشكيل قليل جداً لكل شوط وبذلك تزداد كلفة العملية.

تتحسن الخواص الميكانيكية للمعدن نتيجة الدرفلة بسبب تحطم البلورات الشجيرية القصفة للمصبوبة وتحولها إلى بنية بلورية صغيرة بتركيب حبيبيش.

### ٣-٤ عمليات الدرفلة العامة:


- درفلة ساخنة لإنتاج الأشكال القياسية لأجزاء الهياكل و تستعمل لإنتاج مقاطع الهيكل ( I Beam وسكك الحديد) و Bars (إما مدور أو سداسي Hexagonal ) والصفائح Plate & Sheets . كل (٣-٣).
- الدرفلة الباردة: للصفائح ( Strips و Sheets ) ويستعمل للحصول على دقة و مقاومة وإنهاء سطحي أفضل.

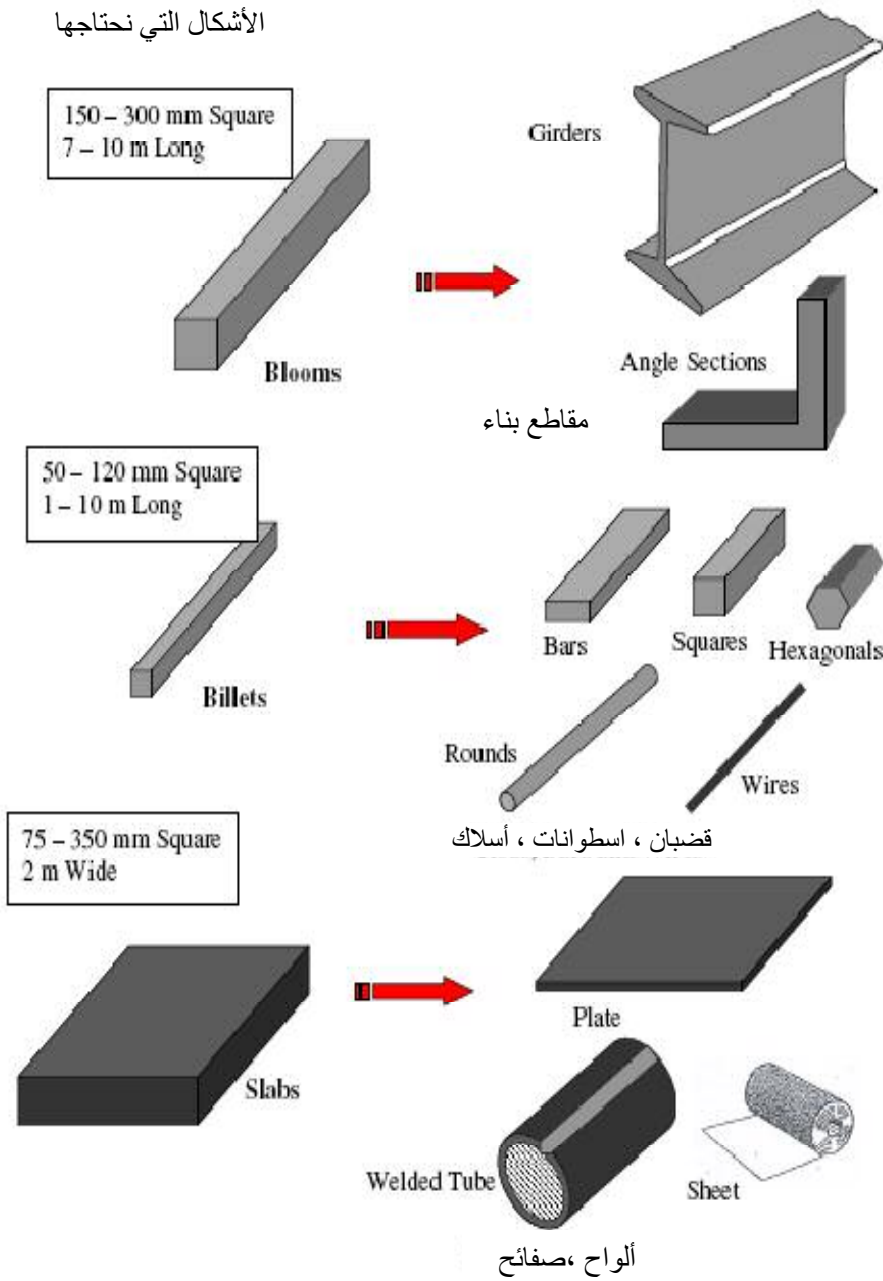

شكل (٣-٣) انواع المنتجات المنتجة بالدرفلة

### ٣-٥ انواع معامل الدرفلة:

- معامل الدرافيل الثنائية العالية Two-high : تستعمل للدرفلة الساخنة الابتدائية.
- شكل (٣-٤-أ)

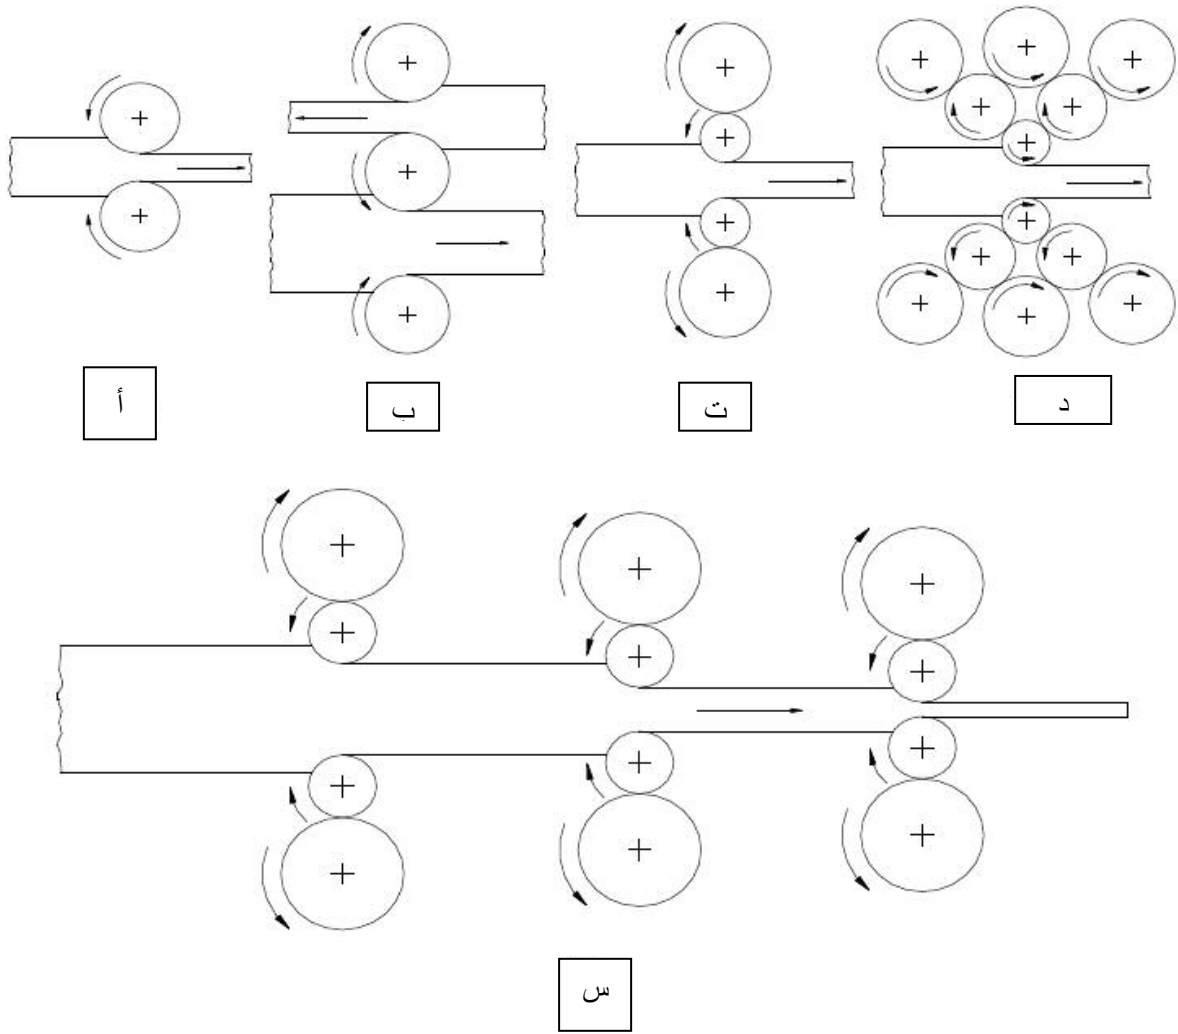


شكل (٤-٣) انواع معامل الدرفلة

- معامل الدرفيل الثلاثية العالية (العكسية): يعكس اتجاه حركة المادة فيه بعد كل شوط (مع تقليل الفراغ بين الدرفيلين تدريجيا بين الأشواط). شكل (٥-٣) شكل (٣-٤-ب)




شكل (٥-٣) صورة لدرفيل ثلاثي

- معامل الدرفلة الرباعية العالية : لتقليل قوى الدرفلة والطاقة المستهلكة تستعمل درافيل صغيرة القطر (وبذلك يكون سطح التماس مع المواد المدرفلة اقصر) وهي ارخص من الدرافيل الكبيرة وسهلة التبديل ، ومع ذلك فهي تتعرض للانبعاج Deflection أكثر ( انظر الشكل ٦-٣ ) لذلك تحتاج إلى إسناد إضافي يتم بدرفيلين آخرين لتقليل الانبعاج ( من هنا جاءت تسمية الرباعية ). يستعمل هذا النوع لدرفلة الصفائح العريضة حيث أن قيمة الانبعاج تكون صغيرة. شكل (٣-٤-ت).

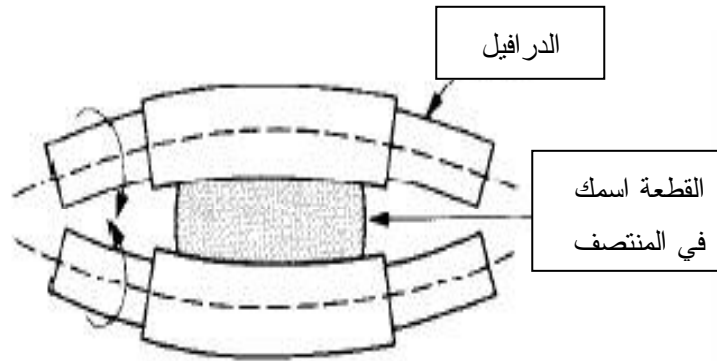

شكل (٦-٣) بوضوح ظاهرة الانبعاج


- معامل الدرفلة العنقودية Cluster ( Send zimir ) : وهي معامل تم تطويرها للدرفلة الباردة لإنتاج الصفائح الرقيقة من المعادن عالية المقاومة. شكل (٣-٤-د) شكل (٣-٧).

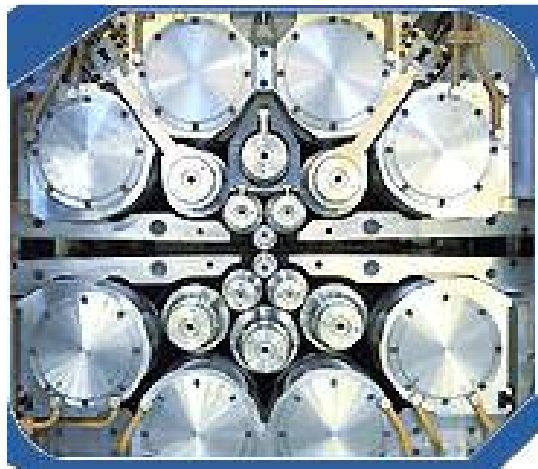

شكل (٣-٧) صورة لدرافيل عنقودية



- معامل الدرافيل الترادفية Tandem rolls : تتم درفلة المعدن هنا باستمرار من خلال عدد من المراحل Stands مع تقليل سمك المعدن المدرفل. كل مرحلة تحوي مجموعة من الدرافيل المسيطر عليها. و مجموعة المراحل هذه تسمى قطار (Train). ومن ذلك فان سرعة المعدن الخارج من كل مرحلة يجب ان تكون مناسبة لدخول المرحلة اللاحقة ويتم ذلك باستخدام أجهزة الكترونية وحاسبات تسيطر على سرعة الدرافيل والحيز المفتوح بينها. شكل (٣-٤ - س) شكل (٣-٨).

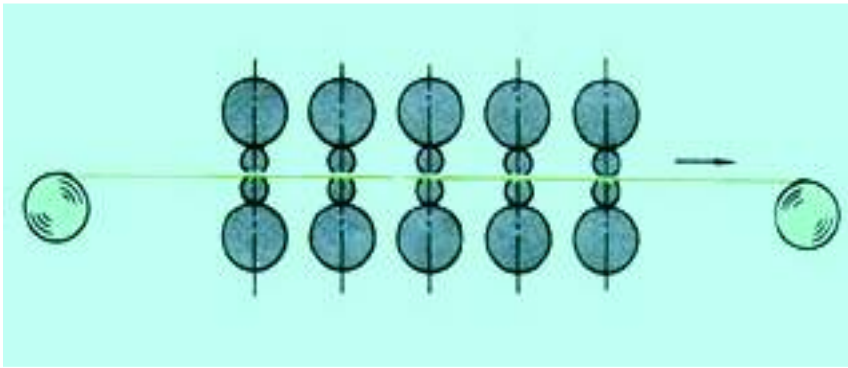

شكل (٣-٨) مخطط يوضح عمل معمل درفلة ترادفي


### ٣-٦ الدرفلة التشكيلية Shape Rollig

- شبيهة بالدرفلة المستقيمة: لكن الدرافيل تحوي على محيطها تشكيلات تناسب المقطع المطلوب انتاجه .
- تستعمل لإنتاج و درفلة معادن باستقامة وطول كبير كمقاطع البناء الفولاذية (مثل I-beam . solid bar و السكك الحديدية). شكل (٣-٩).
- تحتاج هذه الدفلة الى اشواط متعددة وذلك لان المقطع يتم تشكيله تدريجياً شيئاً فشيئاً خلال كل مرحلة. وانظر الشكل ( ٣-١١ ) ، شكل (٣-١٢) مثال على درفلة الشكل H .




شكل (٣-٩) خط درفلة لانتاج مقطع C


- تصميم الدرافيل يتطلب خبرة كبيرة ( لتجنب حدوث العيوب الخارجية والداخلية ولضبط الأبعاد ولتقليل بليان الدرافيل ).

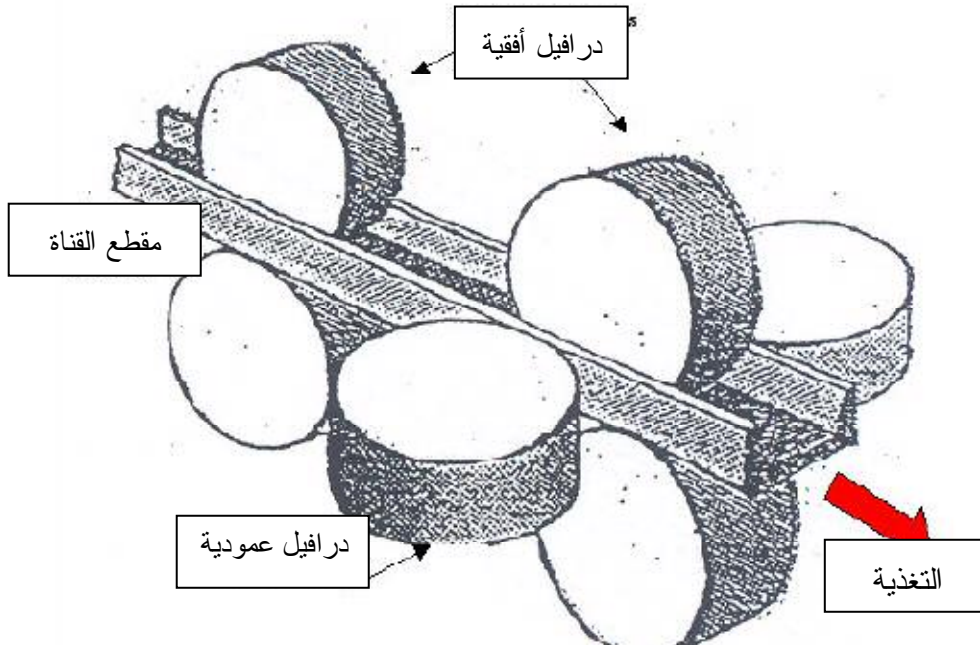

شكل (٣-١٠) انتاج مقطع C بواسطة الدرفلة

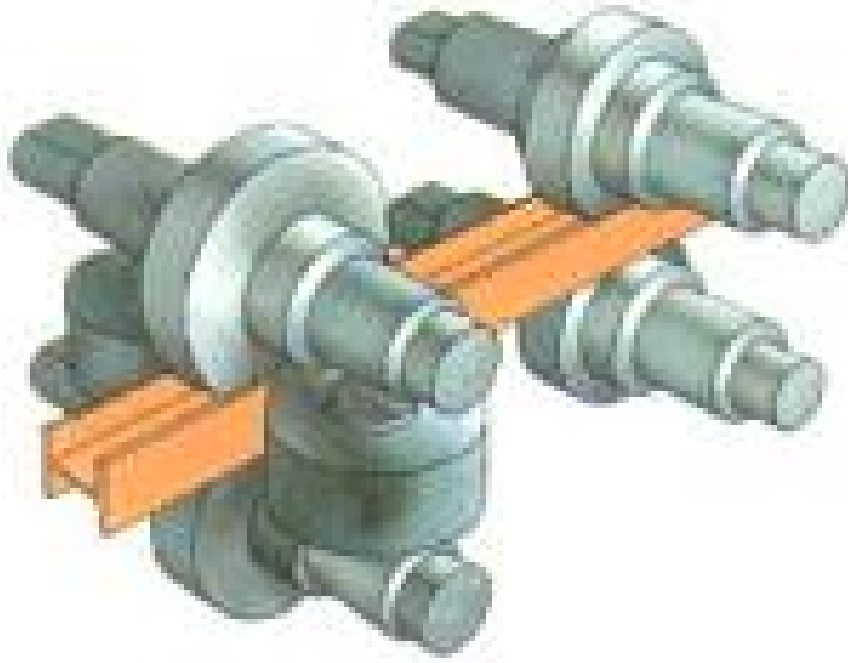


شكل (٣-١١) انتاج مقطع H بواسطة الدرفلة

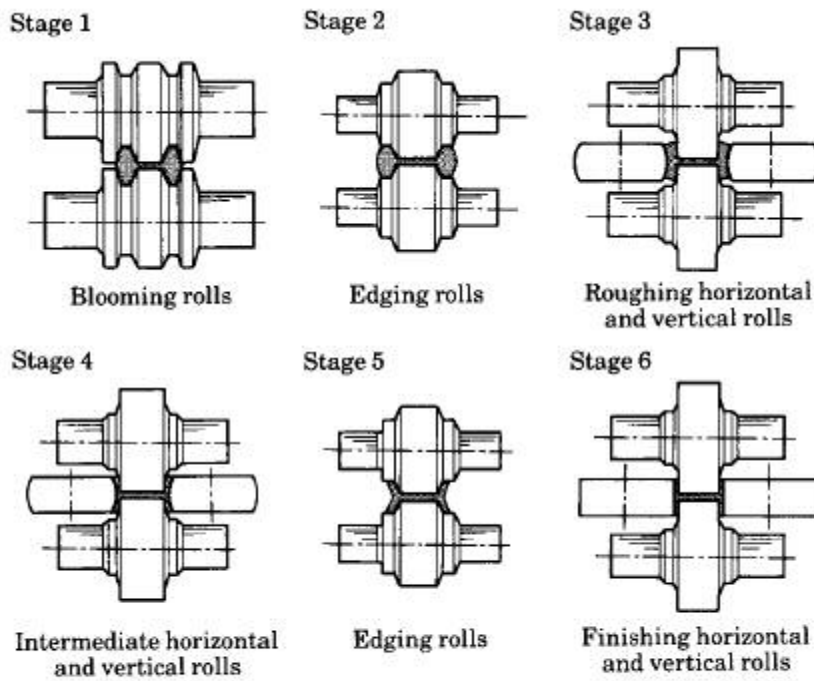

شكل (٣-١٢) مراحل درفلة جزء ذو المقطع H

- درفلة التسنين Thread Rolling : درفلة الباردة للتسنين المستقيم أو الزاوي يتم تشكيله على الاسطوانات بإمرارها بين قوالب تحوي شكل الأسنان المطلوبة. من ميزات هذه الطريقة معدل إنتاج عالي مع زيادة المقاومة ، شكل (٣-١٣).

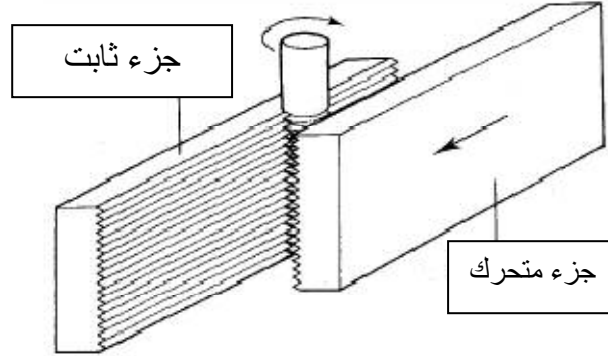


شكل (٣-١٣) درفلة باردة للتسنين

### ٧-٣ حساب القوة اللازمة للدرفلة

من الممكن حساب القيمة التعريفية للحمل ( القوة ) المطلوب لدرفلة قطعة من المعدن وذلك من خلال التعبير الرياضي الآتي ( شكل ٣-١٤ ):

$$F_R = \sigma \cdot w \cdot \sqrt{R \Delta h} \quad \text{قوة الدرفلة}$$

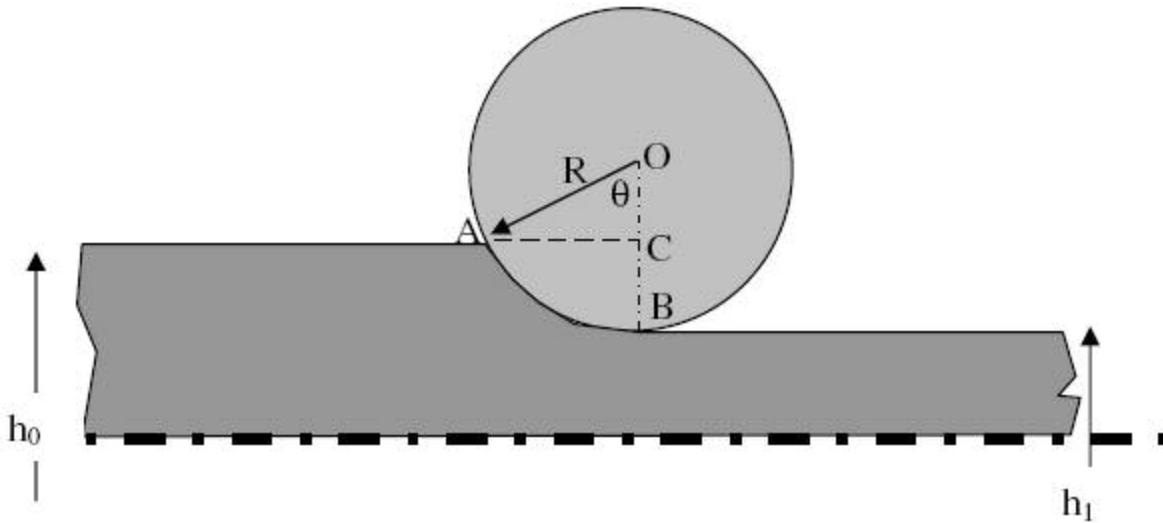

شكل (٣-١٤) مخطط لعملية الدرفلة

حيث ان  $\sigma$  : هو الجهد.

و  $w$  : عرض الدرافيل (عمودي على الصفحة).

طبقاً للمخطط فان  $\Delta h$  هي قيمة التقليل الحاصل في سمك المعدن.

$$\Delta h = h_0 - h_1 \quad \text{حيث :}$$

$$CB = (\Delta h)/2 \quad \text{اذن فان}$$

$$OC = OB - CB \quad \text{وبما ان :}$$

$$OC = R - (\Delta h/2) \quad \text{اذن :}$$

وحيث ان  $\Delta h$  جداً صغيرة ولايجاد الجهد المؤثر على الخط AB سوف نفترض ان

$$|AC| = |AB|$$

لايجاد  $|AB|$  نستعمل نظرية فيثاغورس

$$|OA|^2 = |AC|^2 + |OC|^2$$

$$|OA|^2 = |AC|^2 + (|OB| - |CB|)^2$$

بالتعويض بـ  $\Delta h + R$

$$R^2 = |AC|^2 + [R - (\Delta h/2)]^2$$

$$|AC| = [R\Delta h]^{1/2} = |AB|$$

بما أن  $\Delta h$  صغيرة جداً فإن  $(\Delta h/2)^2$  ستهمل.

اذن قوة الدرافيل تساوي = Stress x Area

$$F_R = \sigma \times w \times AB$$


$$F_R = \sigma \cdot w \cdot \sqrt{R\Delta h}$$

كما بينا فإننا نستطيع تخمين القوة المطلوبة للدرفلة من المعادلة التالية:-

$$F_R = \sigma \cdot w \cdot \sqrt{R\Delta h}$$

يمكن الحصول على أفضل تخمين للقوة عندما نستطيع وضع بعض السماحات لتأثير الاصلاح الاجهادي خلال الدرفلة ولتأثير الاحتكاك. خلال الدرفلة الباردة تتعرض المادة للاصلاح الاجهادي ، ولحدوث عملية التشوه ( وبالتالي التشكيل ) يجب أن يكون الجهد المسلط مساوي او اكبر من مقاومة الخضوع  $Y_0$  .

اثناء عملية الدرفلة تزداد قيمة مقاومة الخضوع لتصل الى قيمة جديدة . لذلك نحتاج لأخذ معدل مقاومة الخضوع لاستعماله في حسابات قوة الدرفلة.

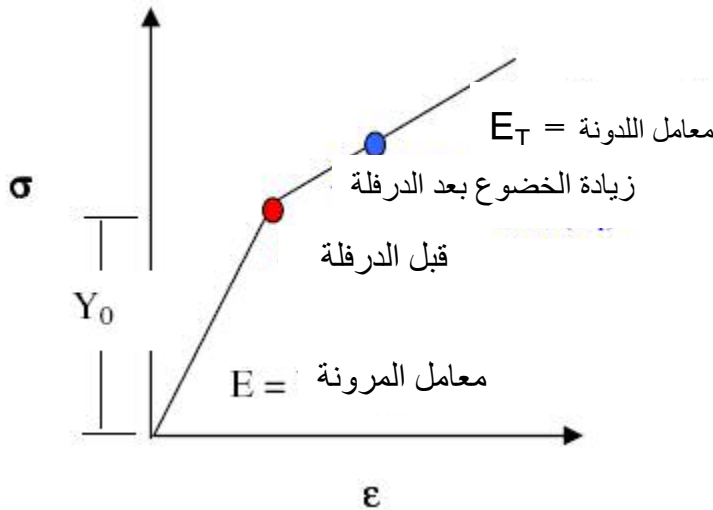

شكل (٣-١٥) مخطط الجهد - الانفعال اثناء عملية الدرفلة

و يمكن ان تحسب قيمة مقاومة الخضوع الجديدة عند قيمة انفعال ( $\epsilon$ ) بالمعادلة الآتية ) كما يمكن استنتاجها من الشكل (٣-٩)

$$Y_1 = Y_0 + E_T(\epsilon)$$

وهكذا للحصول على معدل جهد الخضوع نأخذ المعدل:-

$$\bar{Y} = \frac{Y_0 + Y_1}{2}$$

وكذلك فعند استعمال المواد المعرفة بمعامل الاصلاد الاجهادي  $n$  فان معدل جهد الخضوع سيكون بالصيغة التالية :

$$\bar{Y} = \frac{K\varepsilon^n}{1+n}$$

من الممكن تخمين تأثير الاحتكاك ( بين الدرفيل والمعدن ) بقيمة لا تتجاوز ٢٠% من قيمة قوة الدرفلة. لذلك سنضيف للمعادلة معامل يشير الى تأثير الاحتكاك نرسم له بحرف  $x$  فان كان الاحتكاك صفر فلن تكون هناك حاجة لإضافة قوة فتكون قيمة  $x$  تساوي ١ اما اذا كانت تأثير الاحتكاك يعادل ٢٠% من قوة الدرفلة فان قيمة  $x$  تساوي 1.2 وهكذا فان كانت قوة الاحتكاك تعادل ٢٥% فان  $x$  يساوي 1.25 وهكذا فان أفضل تخمين سيكون بعد حساب تأثير الاصلاد الاجهادي والاحتكاك سيكون:-

$$F_R = \bar{Y} \cdot w \cdot x \sqrt{R\Delta h}$$


### ٣-٨ عزم الدرفلة والطاقة:-

يمكن حساب العزم المطلوب لتدوير الدرفيل بافتراض ان قوة الدرفلة مسلطة في منتصف قوس التماس. وبما ان لدينا درفيلين في الأسفل و الأعلى فان العزم الكلي للعزم (القوة \* المسافة) سيكون الآتي:-

$$T_R = 2 \cdot F_R \frac{L}{2} = F_R \cdot L$$

$$L = \sqrt{R\Delta h}$$

$$T_R = F_R \sqrt{R\Delta h}$$

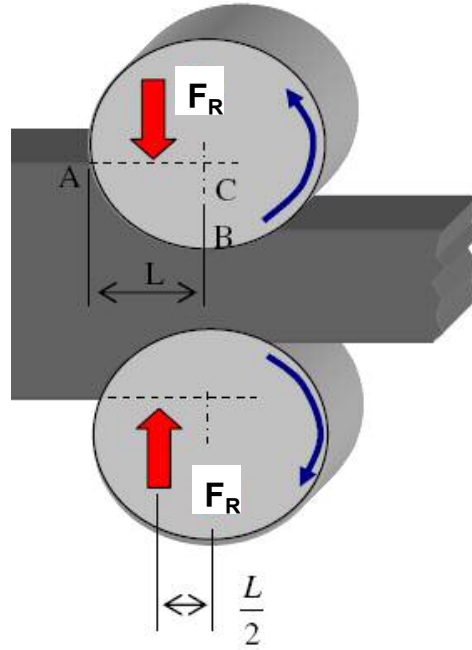

شكل (٣-١٦) افتراض ان قوة الدرفلة تقع في الوسط

الطاقة المطلوبة = العزم  $\times$  السرعة الزاوية ( $\omega$ ) علماً ان:-

$$N \text{ (Revs/sec)} = 2.\pi.n \text{ (rad/sec)} = \omega$$

حيث N عدد دورات الدرفيل في الثانية .

وهكذا فالطاقة المطلوبة تساوي

$$\text{الطاقة المطلوبة} = F_R \sqrt{R\Delta h} . 2.\pi.n \text{ (Watts)}$$

أمثلة : لوحة من الفولاذ المطاوع تم درفلتها تحت ظروف الانفعال السطحي. إذا كانت ظاهرة الخضوع لهذه المادة تتبع نظرية تريسكا وكانت الجهود الرئيسية أثناء الدرفلة هي  $\sigma_1 = 200 \text{ N/mm}^2$  ,  $\sigma_3 = 100 \text{ N/mm}^2$ . احسب جهد الخضوع لهذه المادة خلال عملية الدرفلة.



الجواب:

حسب نظرية تريسكا

$$Y = (\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$Y = (200 - 100) \text{ N.mm}^{-2}$$

$$Y = 100 \text{ N.mm}^{-2}$$

**مثال:** - صفيحة ألومنيوم عرض 60 mm درفلت من سمك ابتدائي 15 mm و تم تقليل سمكها بنسبة 30% بواسطة درفيل قطره (500mm). إذا كان سماح الاحتكاك 20% احسب:-

- (أ): القوة المطلوبة للدرفيل ( إذا كان جهد الخضوع مساوي للمادة في المثال السابق).  
 (ب): الطاقة المطلوبة اذا كانت سرعة الدرفيل 500 rev/min.

الجواب:-

$$30\% \text{ بنسبة } h_o = 15 \text{ mm} , \text{ قلل } h_o$$

$$h_1 = (100 - 30)\% \text{ of } h_o \quad \text{اذن}$$

$$h_1 = 70\% \text{ of } h_o = 0.7 * 15 \text{ mm} = 10.5 \text{ mm}$$

$$\Delta h = h_o - h_1 = 15 - 10.5 = 4.5 \text{ mm}$$

$$w = 60 \text{ mm} , x = 1.2 \text{ (from 20\%)}$$

نلاحظ إننا لا نملك قيمة  $E_T$  أو قيمة  $\varepsilon$  لذلك فنحن لا نستطيع استعمال المعادلة

$$Y_1 = Y_o + E_T \varepsilon$$

لذلك لحساب  $\bar{Y}$  سنستخدم قيمة الجهد أعلاه كما هي:-

$$Fr = \sigma \cdot w \cdot x \cdot \sqrt{R\Delta h}$$

$$= (100 \text{ N/mm}^2) \cdot (60 \text{ mm}) \cdot (1.2) \cdot \sqrt{(250 \text{ mm}) \cdot (4.5 \text{ mm})}$$

$$Fr = 241.5 \text{ kN}$$

( ب ) الطاقة المطلوبة عندما تكون سرعة الدرافيل 500 دورة في الدقيقة

$$Tr = Fr. \sqrt{R\Delta h}$$

$$Pr = 2\pi.n.Tr$$

$$= 2\pi n. F_R . \sqrt{R\Delta h}$$

$$2*(3.14) *(500/60 \text{ rev/sec})*(241.5\text{kN})*\sqrt{(250\text{mm}).(4.5\text{mm})}$$

$$Pr = 424.1 \text{ kW} \quad (\text{بعد تحويل mm الى m})$$

## الفصل الرابع الطرق

٤-١ الطرق:-


هي عملية تشكيل لدن للمعدن بواسطة قوى ضاغطة (compression) موقعية تنتج باستخدام مكابس (Presses) او مكائن طرق (Forging machines) شكل (٤-١) و بمساعدة مجموعة متنوعة من القوالب (Dies) والعدد (Tools). استعمال الطرق : يستعمل الطرق بصورة واسعة لانتاج اجزاء المركبات ومحركاتها التي تتعرض لجهود عالية مثل عمود الحدبات وذراع التوصيل وغيرها انظر الشكل (٤-٢).



شكل (٤-١) مطارق ومكابس لانتاج المطروقات



شكل (٤-٢) صورة لعمود الحدبات مصنع بعملية الطرق

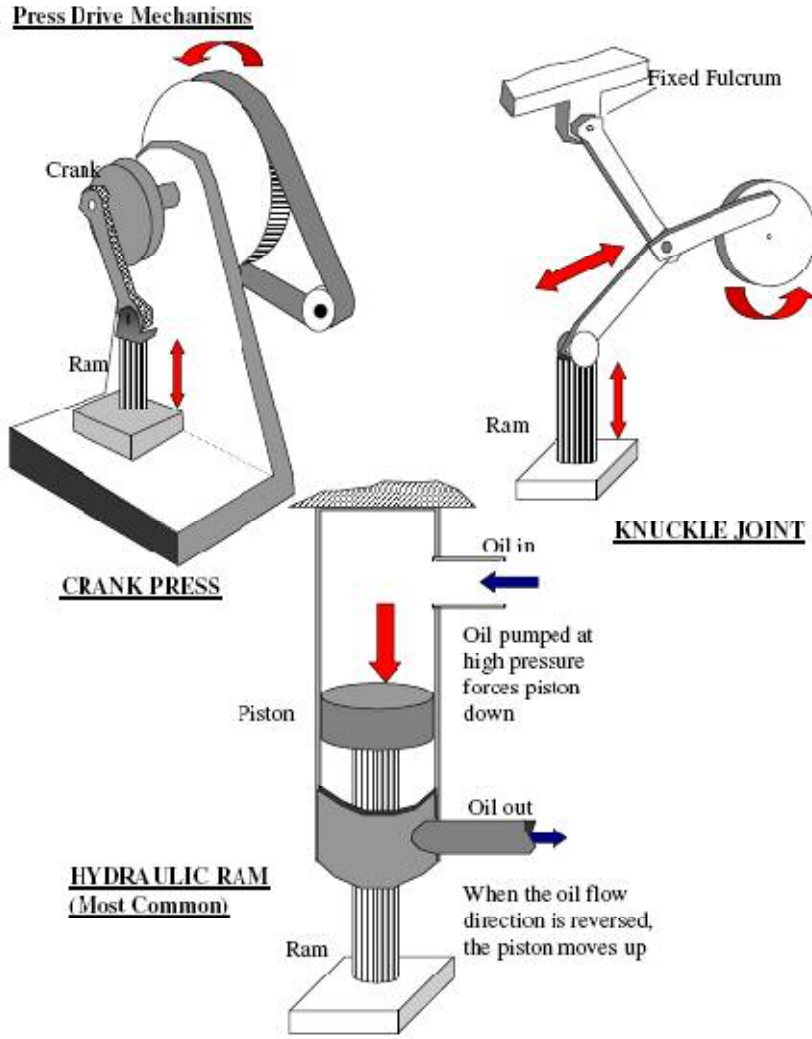

شكل (٣-٤) انواع من مكائن الطرق ( النوع المرفقي والهيدروليكي ).

#### ٢-٤ عدد المكابس Press tools :-

تستعمل المُشكّلات (Punches) والقوالب (Dies) لتصنيع الاجزاء المطروقة. فالمكبس يسلط قوة تدفع المشكّل مع المعدن إلى او خلال القالب و كما في الشكل (٣-٤). يشد المشكّل الى ذراع المكبس الذي يتحرك الى الأعلى والأسفل. يكون القالب ثابتاً ويثبت الى قاعدة المكبس (Bolster). قوالب الطرق المتكونة من المشكل والقالب مكلفة عادةً لذلك تكون هذه العملية اقتصادية للإنتاج عالي الكمية فقط.

تتم صناعة عدد وقوالب عملية الطرق بواسطة معامل صناعة القوالب وبمكائن تشغيل ذات دقة عالية. ويستعمل الفولاذ السبائكي لصناعة هذه العدد ويتم تصليدها بواسطة المعاملات الحرارية.

#### ٤-٣ الخصائص العامة للطرق:-

- ينتج أجزاء معقدة.
- يمكن السيطرة على جريان المعدن والتركيب الحبيبي في عملية الطرق لذلك يستعمل الطرق لإنتاج منتجات عالية المتانة تستعمل في تطبيقات حرجة ( عجلات الهبوط للطائرات ، أعمدة المحركات النفاثة ، و الأقراص disks للمحركات ).
- يمكن انجاز الطرق في الحالتين الساخنة او الباردة.
- عمليات الطرق الرئيسية:-


طرق القالب المفتوح Open-die forging

طرق القالب المغلق Impression forging

طرق القالب المغلق Closed-die forging

#### ٤-٤ طرق القالب المفتوح:-

وهو نوع من أنواع الطرق الساخن حيث يتم تسخين المعدن قبل الطرق لدرجة حرارة مناسبة. يتم الطرق بين قالبين مستقيمين. يثبت القالب العلوي الى الذراع المتحرك للمطرقة (مطرقة بخارية او هوائية) والجزء السفلي مثبت للقاعدة. يتم تشويه قطعة المنتج وتشكيلها بواسطة صدمات من المطرقة بين كل طرفتين و يتم تدوير القطعة المشكولة للحصول على تشويه منتظم يجب ان يكون التشويه كفاء وناجح للتأكد من ان التشوه اللدن قد وصل إلى قلب مركز المعدن وإلا فان خواص المعدن ستختلف بين الخارج والداخل فيصبح هناك تشوه لدن عند السطح بينما يكون قلب القطعة محتفظاً بطبيعته المسبوكة ( بلورات شجيرية خشنة). من الممكن ان يحتوي سطح القالب على تجاويف لإنتاج أشكال بسيطة شكل (٤-٤) (٣-٥) (٤-٦).

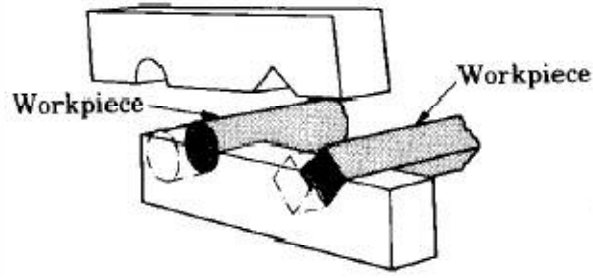

شكل (٤-٤) قالب ذو تجاويف بسيطة تستعمل في القوالب المفتوحة



شكل (٤-٥) صورة لعملية طرق بقالب مفتوح



شكل (٤-٦) مطروقة منتجة بعملية طرق القالب المفتوح

#### ٤-٤-١ خصائص الطرق للقالب المفتوح:-



- تعد من ابسط عمليات الطرق.
- مشابه لطريقة الحدادين في تشكيل المعادن.
- تتم عملية الطرق بواسطة المطرقة (Hummers) ( المكابس Presses عادة لا تستعمل ).
- طرق القالب المفتوح لا يبرز شكل المنتج ( لان القوالب مستقيمة ) لذلك حجم وشكل المنتج يعتمد على إمكانية المشغل في استعمال القوالب المستقيمة وبذلك فان خبرة المشغل تلعب دورا مهما في هذه العملية.
- التشكيل في هذه العملية بطيء.
- بالإمكان استعمال عدد خاصة وقوالب بأشكال بسيطة لتشكيل مقاطع أو صناعة ثقوب أو أجزاء مقطعة.
- العدد المطلوبة ليست مكلفة.
- الدقة والإنهاء السطحي غير جيدين.
- تعتبر هذه الطريقة خطوة أولية لتجهيز المعدن بشكل مناسب لعمليات أخرى (مثل طرق القالب المغلق) .
- مناسب للأجزاء الكبيرة ذات الأشكال البسيطة مع حجم إنتاج منخفض.

#### ٤-٥ طرق القالب المغلق Impression

في هذه العملية يتشكل المعدن ويتخذ شكل تجويف القالب عندما يتم طرقه بين نصفي القالب. يوضع المعدن المسخن في تجويف النصف السفلي من القالب ومن ثم يصدم مرة أو أكثر بواسطة النصف العلوي. هذا الطرق يُجبر المعدن على الجريان لملاء تجويف القالب بصورة كاملة. إثناء الطرق قسم من المعدن (المعدن الفائض) سيجري خارجاً ليشكل طبقة رقيقة تسمى زائدة (فلاش) flash في قنوات Flash gutters حول التجويف. بما ان الفلاش رقيق السمك فهو يبرد بسرعة كبيرة جاعلا قوى الاحتكاك تمنع المعدن الساخن في التجويف من الخروج خارج القالب وبالتالي فان قوى الضغط العالية




تجعل المعدن يملا تجويف القالب. وجود الفلاش يؤثر على حجم المعدن المطلوب لملء تجويف القالب (لا حاجة لحسابات دقيقة لحجم المعدن المطلوب) شكل (٧-٤).  
 عندما تنتهي عملية الطرق يقطع الفلاش بواسطة قوالب التشذيب (Trimming). بسبب محدودية مطيلية المعدن المطروق لا يمكن تشكيل الأجزاء المعقدة عن طريق تجويف واحد لذلك تستعمل القوالب الحاوية على عدة تجاويف. لإكمال التشويه في كل تجويف ربما نحتاج إلى أكثر من طريقة واحدة من المطرقة ، شكل (٨-٤).

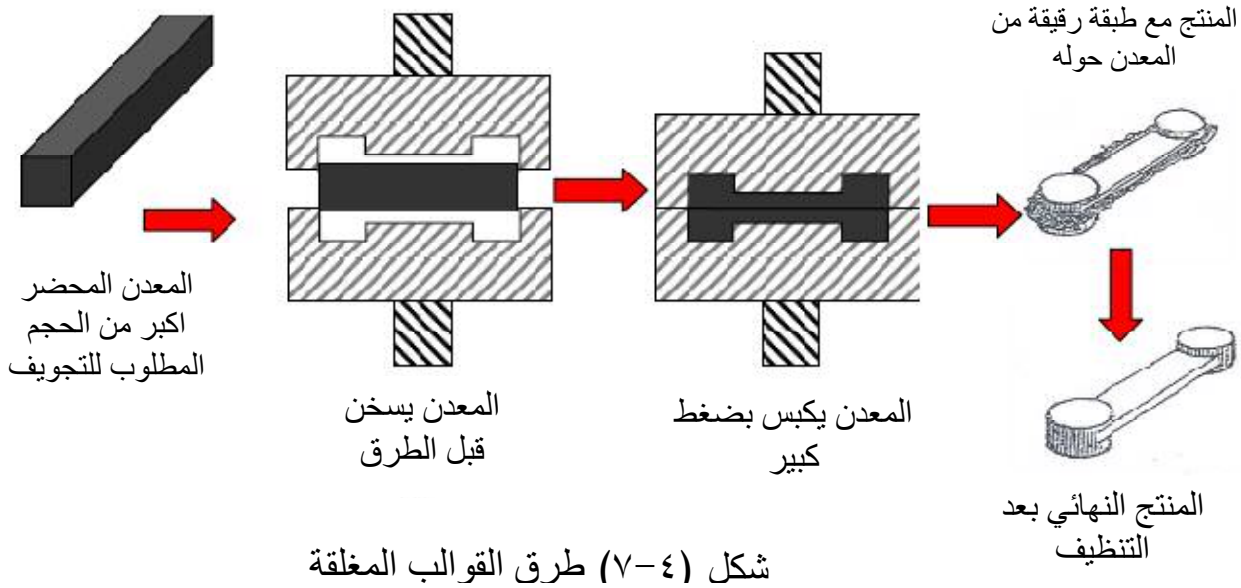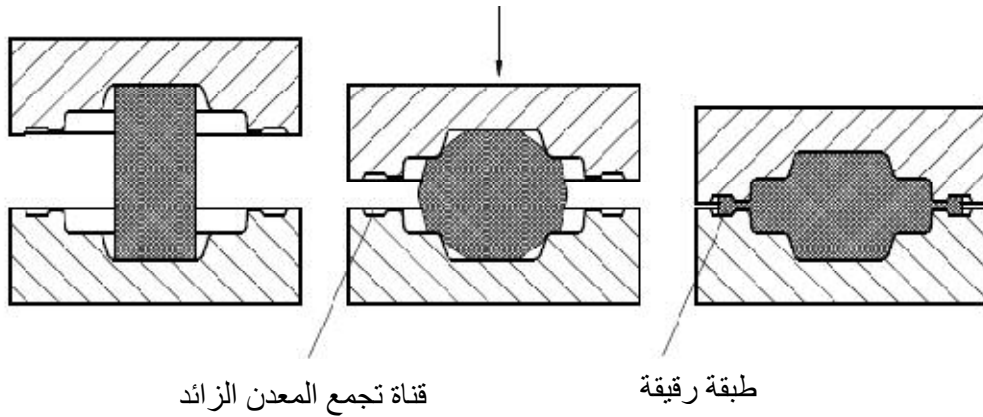


شكل (٧-٤) طرق القوالب المغلقة

مثال:-

تستعمل قوالب الطرق الساخن المغلقة لإنتاج ذراع توصيل (Connecting rod). الخامة الأولية هي عبارة عن اسطوانة يتم طرقها في أربع تجاويف للحصول على المنتج المطلوب بعدها يتم قطع الزوائد (فلاش). كما في الشكل (٤-٩). من الممكن استعمال عدة قوالب لطرق المنتج الواحد بدلاً من وضع عدة تجاويف في قالب واحد (خاصة للأجزاء الكبيرة).

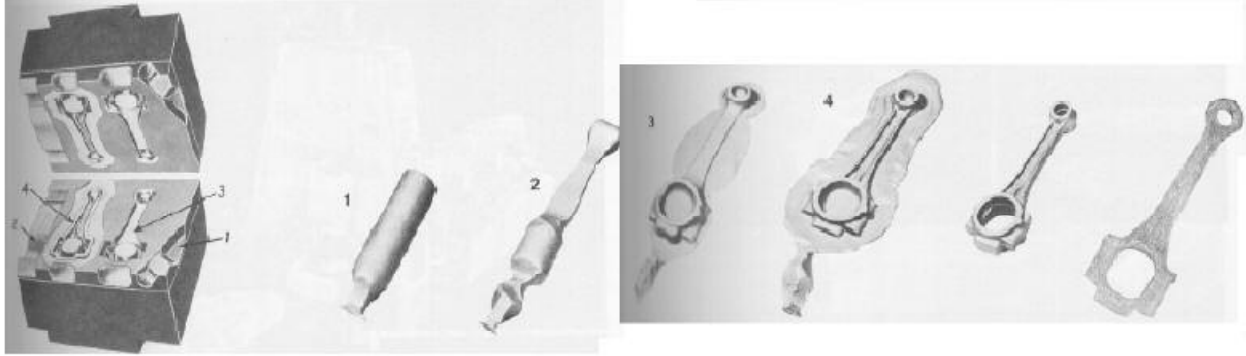


شكل (٤-٨) صور لقالب طرق مغلق متعدد التجاويف

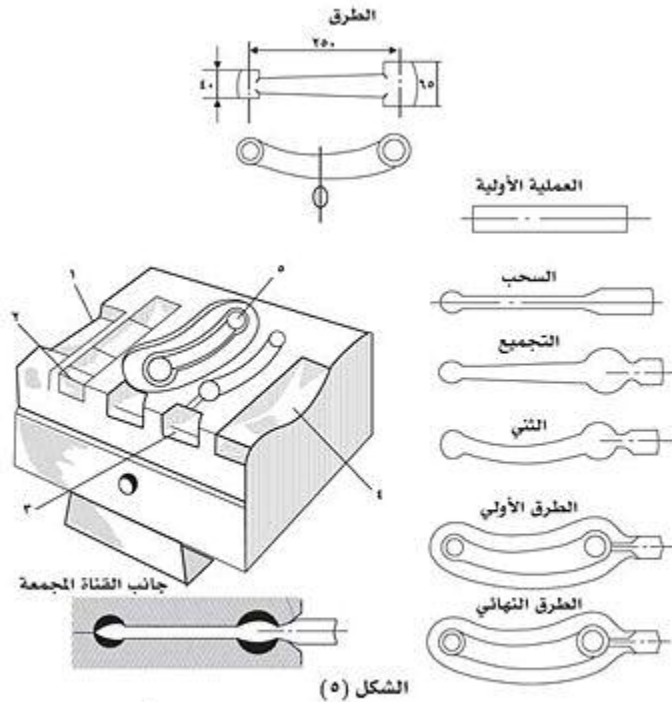

الشكل (٥)  
رسم تخطيطي لتغير شكل الكتلة الإعدادية تدريجياً حتى الحصول على المطروقة لذراع التوصيل


شكل (٤-٩) رسم تخطيطي لمراحل إنتاج ذراع التوصيل ورسم للقالب المستعمل

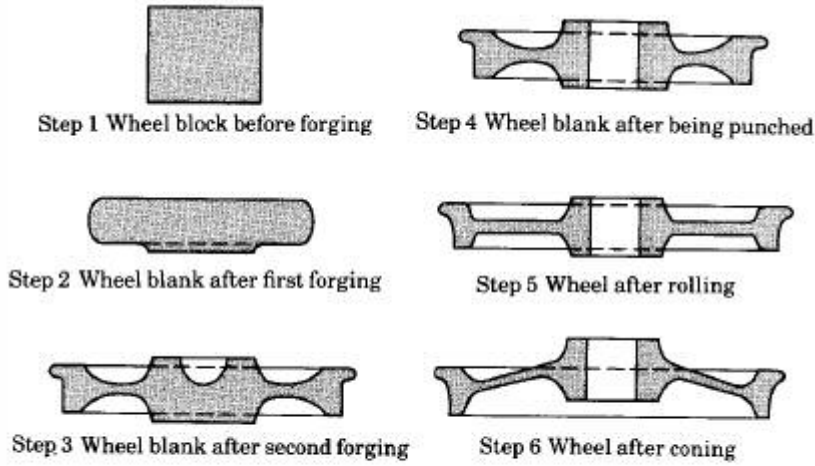

شكل (١٠-٤) قوالب متعددة للطرق الساخن لإنتاج عجلة من

#### ١-٥-٤ خصائص الطرق المغلق:-


- تذبذب محدود في الأبعاد : جميع المنتجات تنتج في نفس التجويف لذلك تكون المنتجات متشابهة.
- التغيير الحاصل في الأبعاد قد يحدث بسبب بليان القالب.
- السماح بخروج الزوائد (الفلاش) يحمي الماكينة من التعرض إلى ما فوق التحمل . Overload
- جريان المعدن بالاتجاهات الممكنة في تجويف يسبب تكون تركيب ليفي (Fibers structure) شكل (١١-٤).
- للجزء المطروق مقاومة أعلى بـ 20% من الأجزاء المسبوكة أو المشغلة.

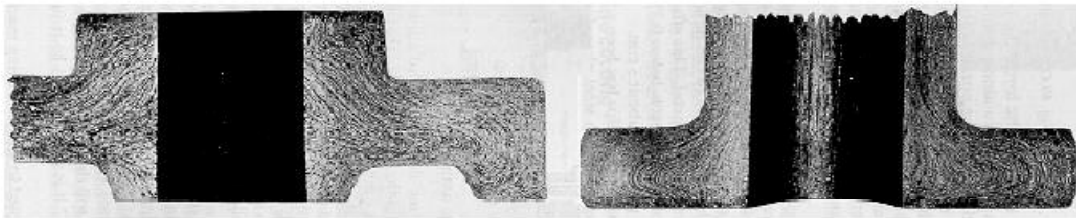

شكل (١١-٤) الألياف الممتدة باتجاه التشكيل في الطرق

#### ٤-٦ طرق القوالب المغلقة عديمة الزوائد Flash less

- هذا النوع شبيه بالنوع السابق لكن بدون ظهور زوائد (في الحقيقة هو نوع من الانواع المغلقة). في هذا النوع يُشكل المعدن داخل التجويف ولا يُسمح له بالخروج من التجويف لتكوين زوائد ، شكل (٤-١٢).
- يحتاج حسابات دقيقة لحجم المعدن اللازم لملئ القالب و إلا فان تجويف القالب لن يملئ إذا لم يكن حجم المعدن يكفي. وفي حال كان الحجم أكثر من المطلوب فان المعدن الزائد سيخرج من التجويف مسبباً زيادة قوة الطرق مؤدياً إلى تدني دقة أبعاد المنتج.

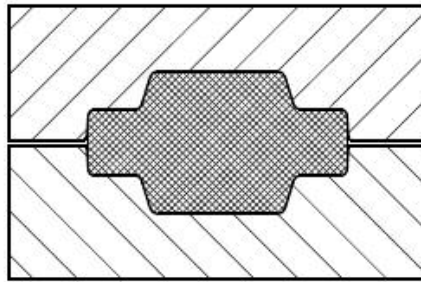

شكل (٤-١٢) قوالب الطرق المغلقة عديمة الزوائد

#### ٤-٧ الطرق الحبيبي الاستثماري :


- وهو شبيه بالنوع السابق الا ان المادة الخام المستعملة في الطرق عبارة عن مسحوق يتم طرده مع حرارة وضغط مناسبين للحصول على مطروقة عالية الجودة وبوزن دقيق. شكل (٤-١٣).



شكل (٤-١٣) مطروقات مختلفة منتجة بطريقة الطرق الاستثماري

#### ٤-٧ ملاحظات عن تصميم القالب:-

- يصنع القالب عادةً من الفولاذ العالي السبائكية او من فولاذ العدد (بوجود عناصر الكروم و النيكل و المولبدنيوم و الفناديوم و عناصر أخرى).
- مادة القالب يجب ان تكون مقاومة للصدمة عالية المتانة و مقاومة للبليان ( خاصة مقاومة الخدش و الاحتكاك (Abrasive, wear) ) ، مع صلادة عالية (خاصةً عند درجات الحرارة العالية) ، ذات قدرة على مقاومة الكلال الحراري بفعل التغير السريع في الحرارة نتيجة التبريد و التسخين المتناوب.
- يحتاج إلى تجويف و سطح فصل دقيق الصنع ذي نعومة عالية.
- إضافة زوايا نزع للتجويف (Draft angles) ( 3 على الأقل للألمنيوم و 5-7 درجات للفولاذ ) لتسهيل جريان المعدن و سهولة خروج الجزء النهائي من القالب. تكون الزوايا الداخلية اكبر من الخارجية.
- تحوير معظم الزوايا الحادة إلى أقطار (Fillet) .
- يجب ان يكون انسيابية المعدن في الاتجاه الأقل مقاومة و لذلك فالتصميم غير الجيد قد يسبب عدم ملء المعدن لتجويف القالب.
- القوالب المجمعة (Assembled dies) :- من الممكن ان يصنع القالب من عدة أجزاء (Inserts) بدلا من ان يكون القالب قطعة واحدة. من الممكن ان تصنع الأجزاء الداخلية من مواد أقوى من مادة كتلة القالب الأصلي و ذلك لتقليل كلفة القالب وهكذا نستطيع تغير الأجزاء الداخلية فقط عند حدوث البليان. شكل (٤-١٤).

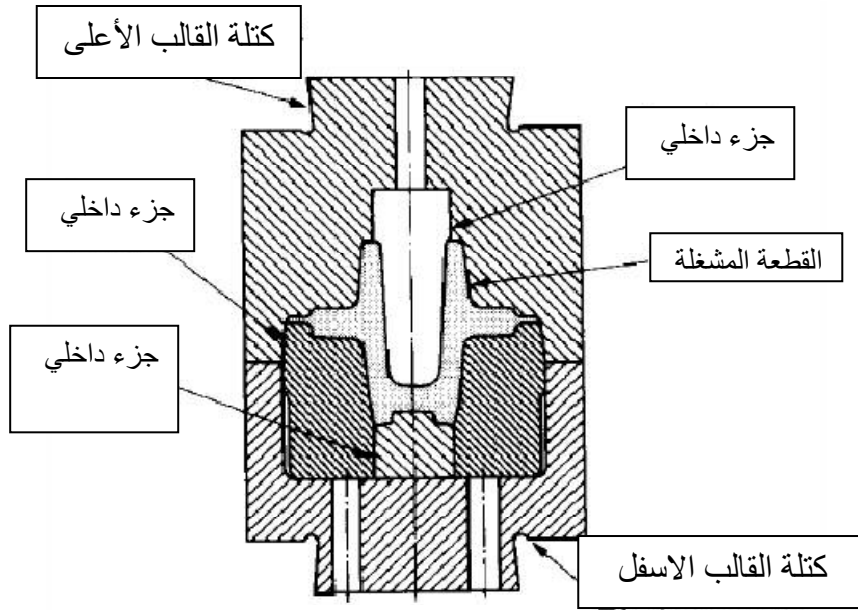

شكل (٤-١٤) قالب مجمع

#### ٤-٨ فوائد استعمال التزييت :-

- يستعمل لتقليل الاحتكاك وبالتالي تقليل قوة الطرق وتحسين انسيابية المعدن.
- لتكوين عازل حراري بين قطعة المعدن الساخنة والقالب البارد نسبياً وبذلك يعمل معدل التبريد البطيء على تحسين جريان المعدن.
- يعمل التزييت على منع التصاق المعدن المطروق بالقالب.

#### ٤-٩ الطرق المضغوطة :-

قد يكون الطرق بواسطة المطارق غير قادر على إحداث التشويه في المناطق الداخلية في القطع الكبيرة لذلك يلجأ إلى الطرق بواسطة المكابس Presses حيث يَضغُ المعدن ببطء جاعلاً جريان المعدن أكثر انتظاماً.

مميزات الطرق المضغوطة :

- بسبب كون جريان المعدن أكثر انتظاماً فإننا نستطيع استعمال زوايا نزع اصغر.
- الطرق بواسطة المكابس يعطينا أبعاد أكثر دقة.
- يقلل الضوضاء والاهتزازات.
- تكون المكابس كبيرة الحجم بسبب كونها تحتاج طاقة اكبر.

- بسبب بقاء عمل المكابس يزداد زمن التماس بين سطوح القالب والقطعة المشكّلة مما يجعل سطح القطعة يبرد بسرعة مسببا انخفاض في المطيلية لذلك نحتاج الى تسخين القوالب في بعض الحالات.

#### ٤-١٠ الطرق المقلوب Upset


وهو على نوعين :

- ١- Upsetting: - هو عبارة عن تكبير قطر المادة بواسطة ضغط طولها.
- ٢- Heading: - هي اكثر عمليات الـ Upsetting تطبيقا وتستخدم في صنع رؤوس (heads) بعض الادوات من الممكن ان تكون هذه العمليات باردة او دافئة اوساخنة. شكل (٤-١٥) ، (٤-١٦) (٤-١٧) (٤-١٨).




شكل (٤-١٥) أجزاء مصنعة بطريقة صنع الرأس




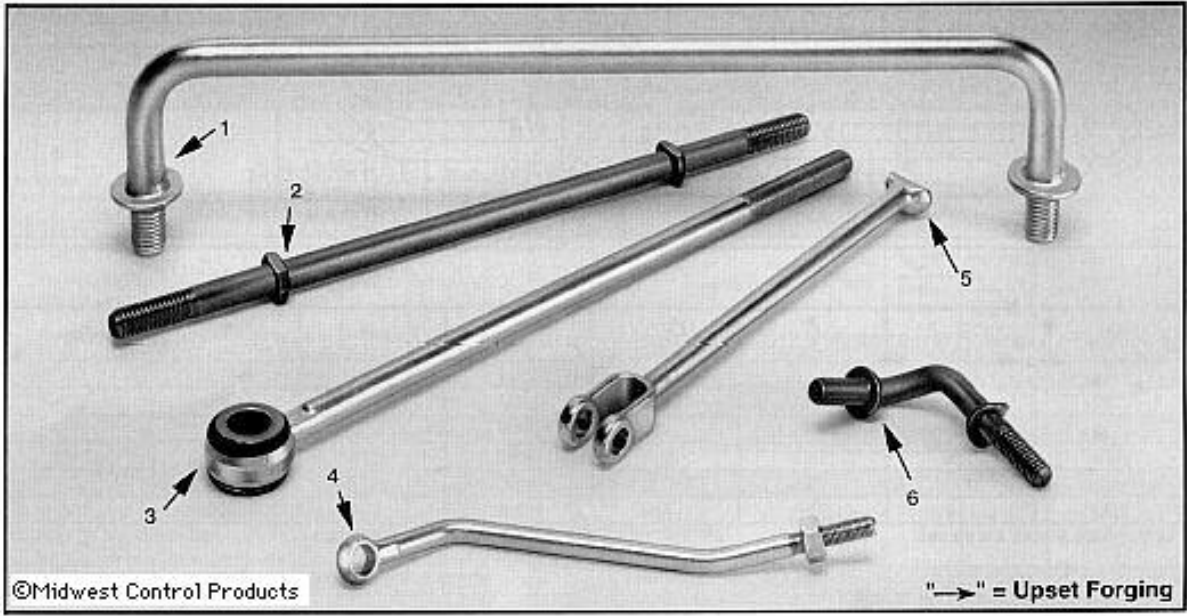

شكل (٤-١٦) أجزاء مصنعة بطريقة صنع الرأس

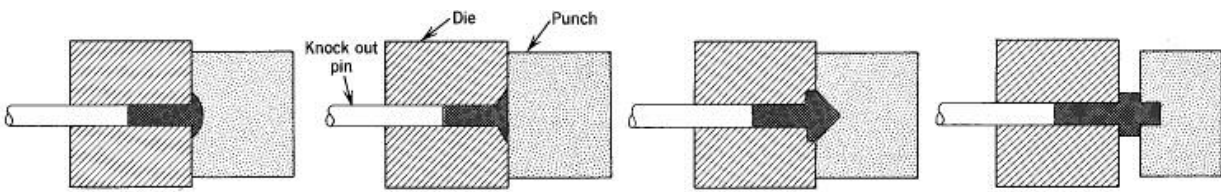

شكل (٤-١٧) تشويه كبير يتم باستخدام قوالب متنوعة

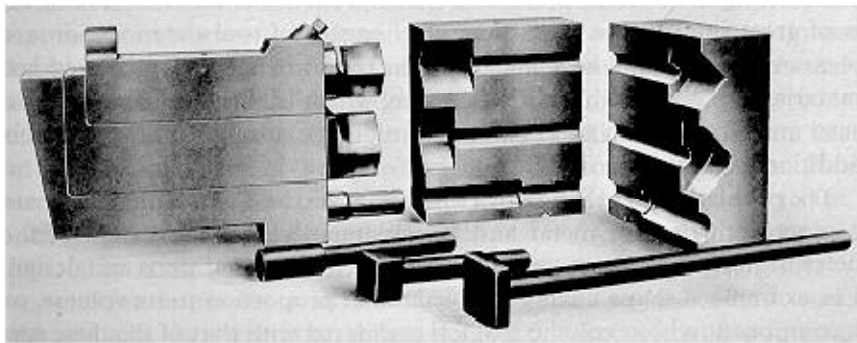

شكل (٤-١٨) قالب متعدد التشكيلات



## ٤-١١ احتكاك هيل Hill Friction :-

احتكاك هيل: هو عبارة عن شكل توزيع الضغط نتيجة الاحتكاك عند تجربة ضغط أو طرق عينة لحين بدءها بالجريان حيث نلاحظ ان الضغط لا يستمر طويلا بالثبات بل يرتفع ويصل إلى قمته في مركز العينة بسبب الاحتكاك. و يسبب الاخير ظاهرة الانبعاج (Barreling) لذلك نلاحظ ان مركز العينة يتوسع اكبر من النهايتين بسبب الاحتكاك الحاصل بين النهايتين وسطحي اللوحين الضاعطين شكل (٤-١٩).


يظهر في الشكل المذكور اعلاه الآتي :

(أ) الجهود المؤثرة على جزء مضغوط في ظروف الانفعال السطحي بين لوحين


مثبتين بصورة متوازية.

(ب) توزيع الضغط مع احتكاك قليل.

(ج) توزيع الضغط مع حدوث التصاق احتكاكي في منطقة المركز فقط. ( $\mu = 0.3$ )

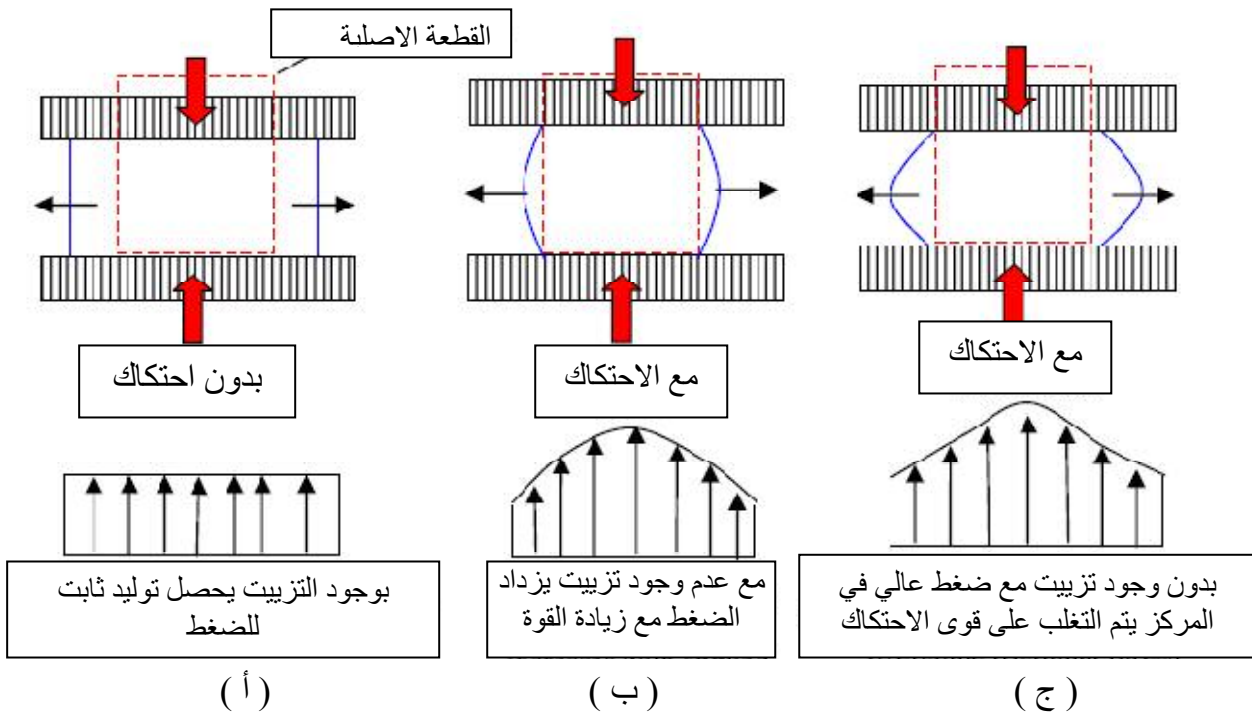

شكل (٤-١٩) تطور نمط احتكاك هيل

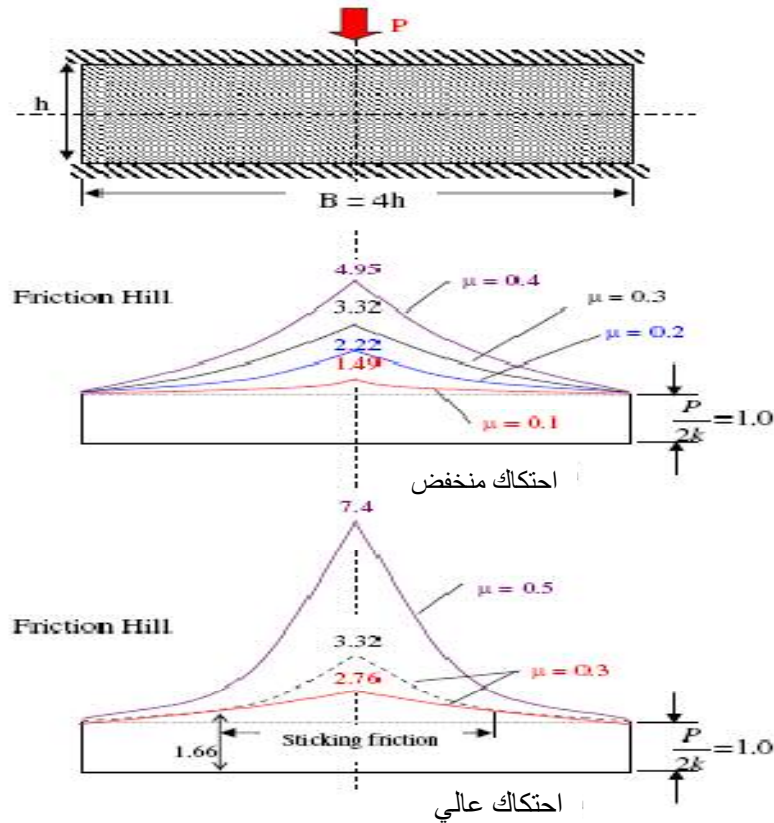

شكل (٢٠-٤) شكل يبين تأثير احتكاك على زيادة الضغط المطلوب



ملاحظة : تذكر إن  $2k$  يمثل جهد الخضوع للمعدن ويساوي  $Y$

#### ١٢-٤ معادلات الطرق

عند وجود تزييت يكون الاحتكاك قليل لذا تستعمل المعادلات الآتية :

معادلات الطرق للأشكال المستطيلة

احتكاك واطئ

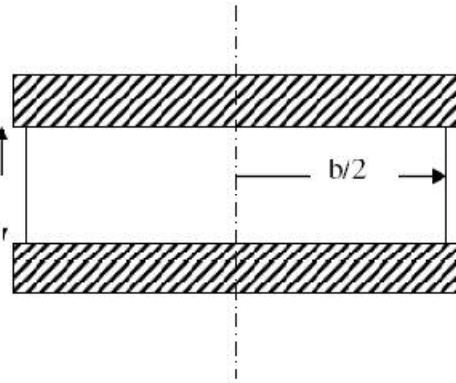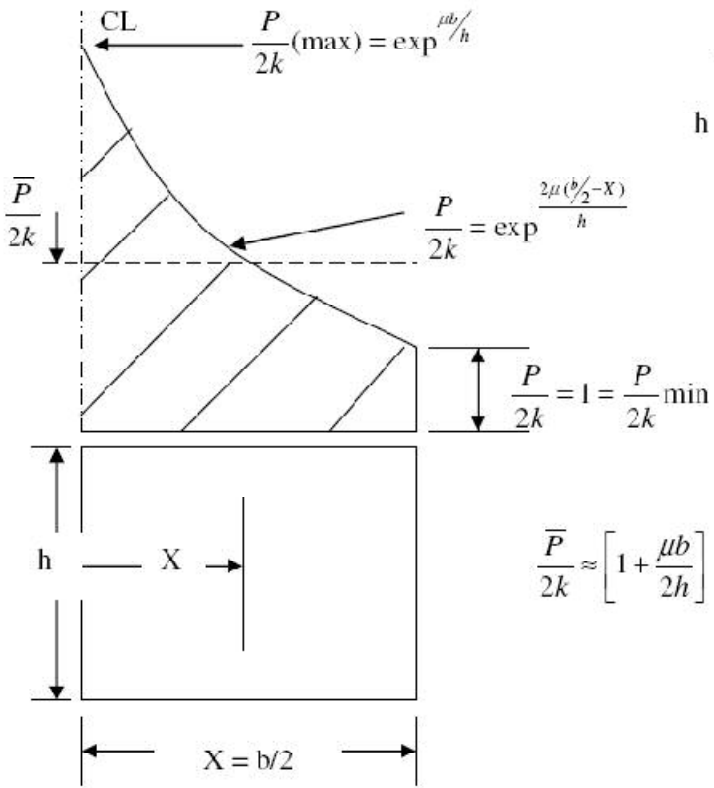

بافتراض توزيع خطي بين الحافات والمركز

شكل (٤-٢١) ارتباط معادلة حساب الضغط مع موقع الضغط


حيث  $P$  :- الضغط المطلوب .

$\bar{P}$  :- معدل الضغط.

$X$  :- المسافة من المركز القطعة

$h$  :- ارتفاع القطعة.

أما عند زيادة الاحتكاك بسبب قلة التزييت يتم استعمال المعادلات الآتية :

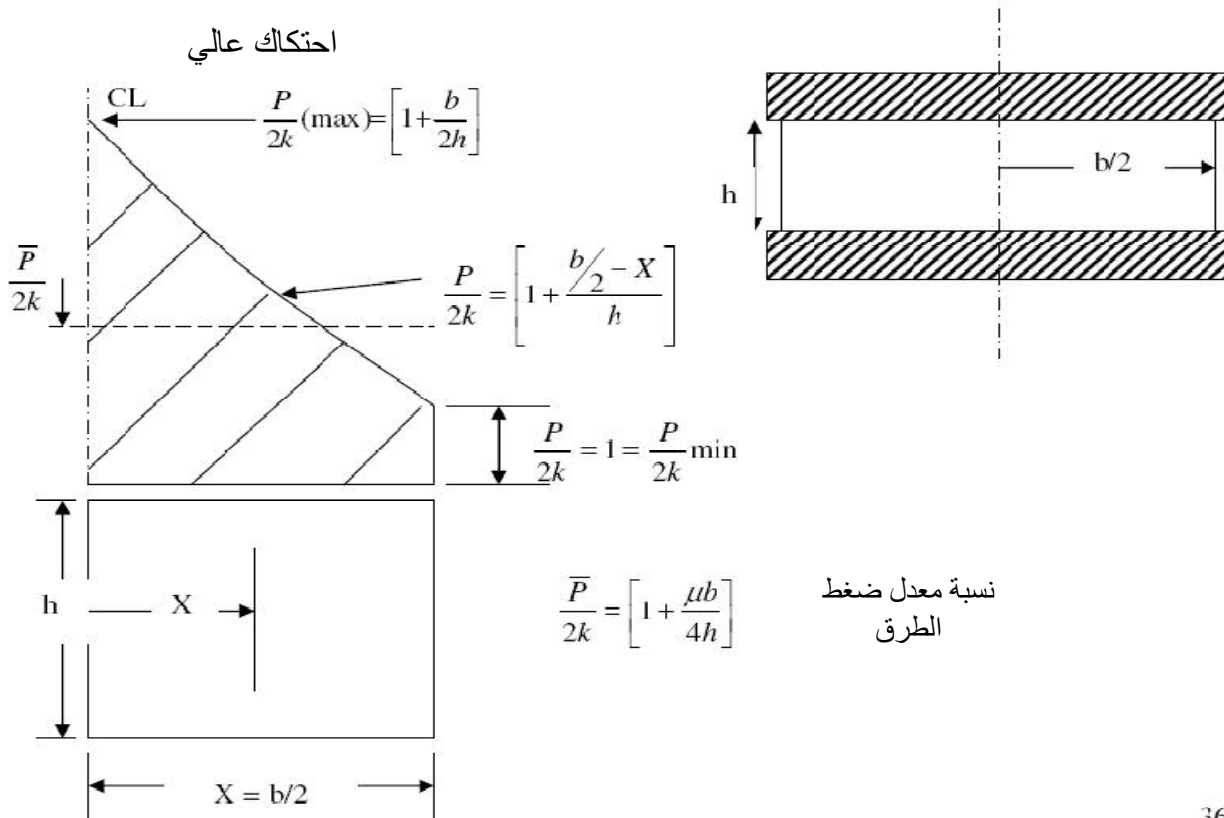

36

شكل (٤-٢٢) معالات حساب ضغط الطرق بدون تزييت

حيث  $P$  :- الضغط المطلوب .


$\bar{P}$  :- معدل الضغط.

$X$  :- المسافة من المركز القطعة

$h$  :- ارتفاع القطعة.

معادلات الطرق للأشكال (الأجزاء) الاسطوانية والأقراص

احتكاك واطئ

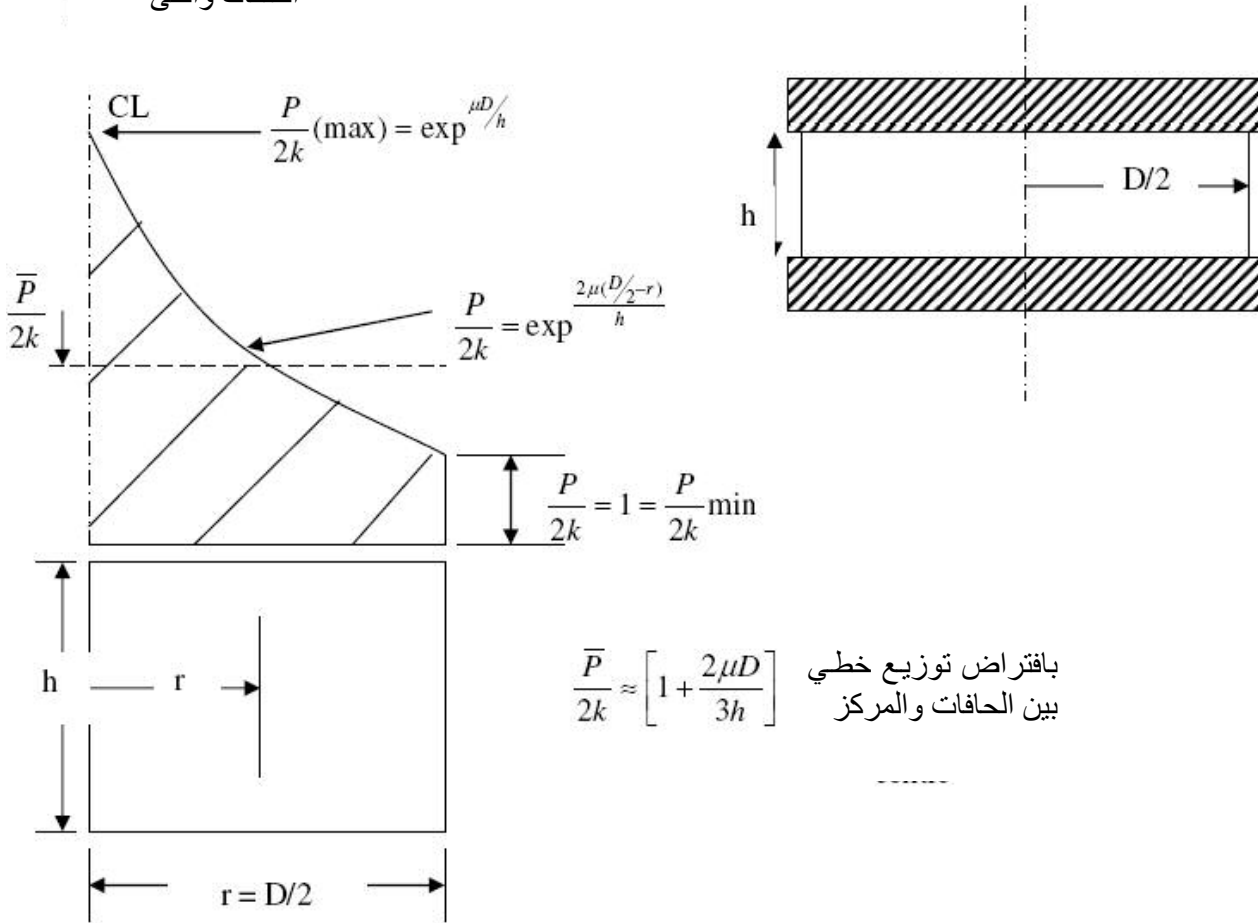

شكل (٤-٢٣) معادلات حساب ضغط الطرق بوجود تزييت


حيث  $P$  :- الضغط المطلوب .

$\bar{P}$  :- معدل الضغط.

$r$  :- المسافة من المركز القطعة


$h$  :- ارتفاع القطعة.

عند عدم وجود تزييت يكون الاحتكاك عالي لذا تستعمل المعادلات الآتية :

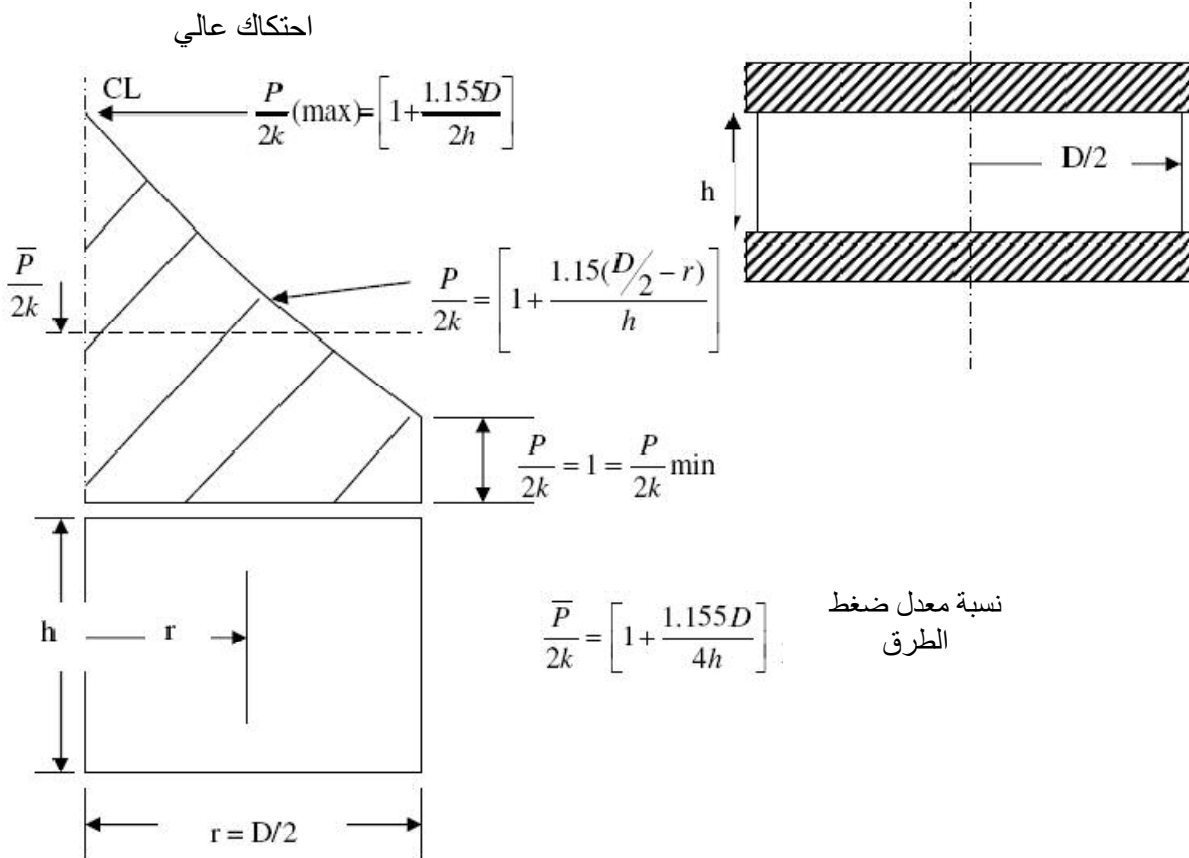

شكل (٤-٢٤) معادلات حساب ضغط الطرق بدون تزييت

**مثال:-** أوجد سعة المكبس الضرورية لطرق اسطوانة (Bloom) طولها ( 1m ) إلى مقطع سداسي طول ضلعه 300mm. إذا كان جهد الخضوع الابتدائي 75 N/mm<sup>2</sup> ثم ارتفع إلى 120 N/mm<sup>2</sup> في نهاية العملية. افترض (أ) إن الاسطوانة مزيتة جزئياً بحيث إن (μ=0.3). (ب) لا يوجد تزييت . مع فرضية وجود ظروف انفعال سطحي. ما هو اكبر ضغط متوقع ؟

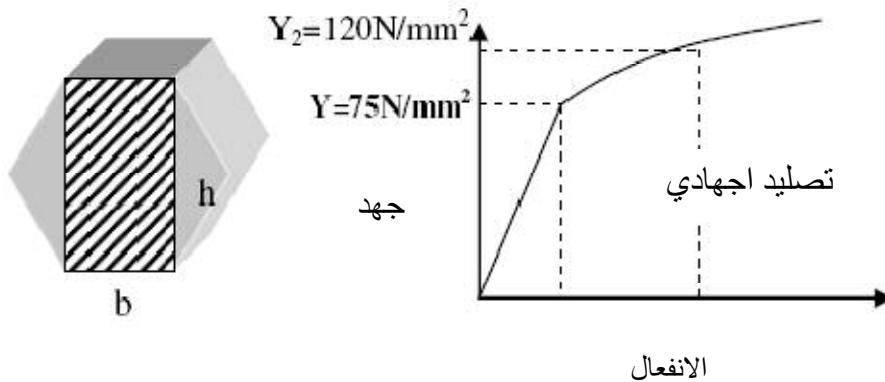

شكل (٤-٢٥) طرق مقطع مربع الى مقطع سداسي

الجواب:- لحل هذه المسألة بطريقة منطقية وإيجاد الأحمال الصحيحة نفترض ان هذه العملية هي عملية طرق قطعة مستطيل مساحة مقطعه هو ( b x h ) في ظروف انفعال سطحي.

$$b = 300\text{mm}; h = 2b.\text{Sin}60^0 = 519.6 \text{ mm}$$

(أ) في ظروف التزييت

$$\frac{P}{Y} = \exp\left(\frac{\mu b}{h_0}\right) = \exp\left(\frac{(0.3)(300)}{519.6}\right) = 1.189 \quad \text{اكبر ضغط للطرق}$$

نستعمل  $Y = 120 \text{ N.mm}^2$  وذلك لأننا نريد إيجاد اكبر ضغط للطرق ولذلك نستعمل اكبر جهد خضوع

$$P = (120 \text{ N.mm}^{-2}).(1.189)$$

$$\underline{P = 143 \text{ N.mm}^{-2}}$$

سعة المكبس المطلوبة هي :

$$P \times A_0 = 143 \text{ N/mm}^2 \times (300\text{mm} \times 1000\text{mm}) = \underline{42.9 \text{ MN}}$$

(ب) اكبر ضغط للطرق (احتكاك عالي):

$$P = Y \left[1 + \frac{b}{2h_0}\right]$$

$$P = (120 \text{ N/mm}^2) \left[1 + \frac{300}{2(519.6)}\right]$$

$$\underline{P = 154.64 \text{ N/mm}^2}$$

سعة المكبس الضرورية هي :-


$$P \times A_0 = 154.64 \text{ N/mm}^2 \times (300\text{mm} \times 1000\text{mm}) = \underline{46.4 \text{ MN}}$$

## الفصل الخامس البثق



## ١-٥ البثق Extrusion :-

البثق:- هو عبارة عن تسليط قوة على كتلة من المعدن ذات مساحة مقطع قيمتها  $A_0$  لتمر خلال قالب لتشكيل منتج بمساحة مقطع اقل قيمتها  $A_f$ . شكل المقطع النهائي للمنتج شبيه بمقطع القالب. المنتجات المبتوقة لها مقطع حبيبي طولي ، شكل (١-٥). يستعمل البثق لانتاج المقاطع المنتظمة الشكل مع خصائص ميكانيكية جيدة تدخل في المواد الانشائية وهياكل المركبات كما في الاشكال (٢-٥ ، ٣-٥ ، ٤-٥)

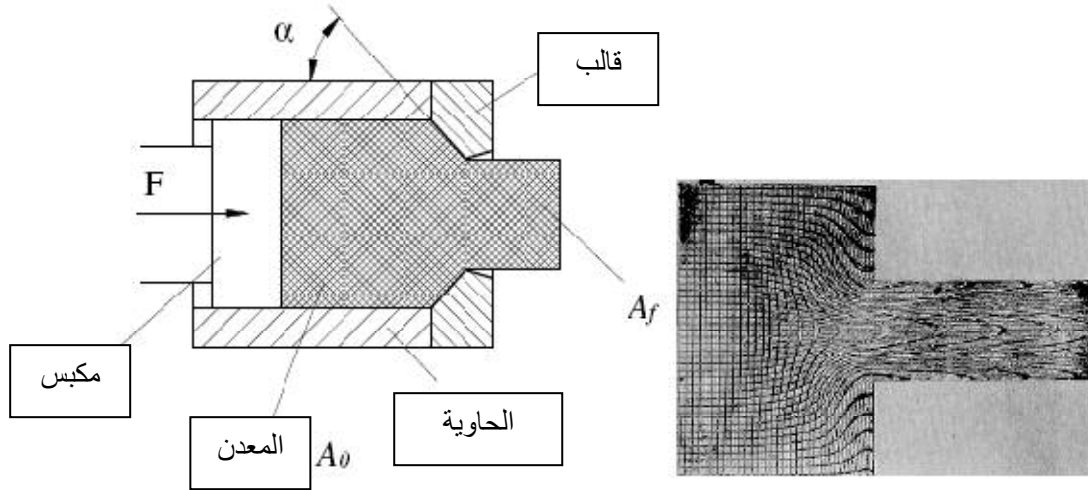


المتغيرات في عملية البثق المباشر

جريان المعدن في البثق المباشر

شكل (١-٥) يوضح عملية البثق وتأثيره على بلورات المعدن



شكل (٢-٥) بعض استعمالات الاجزاء الالمنيوم المصنوعة

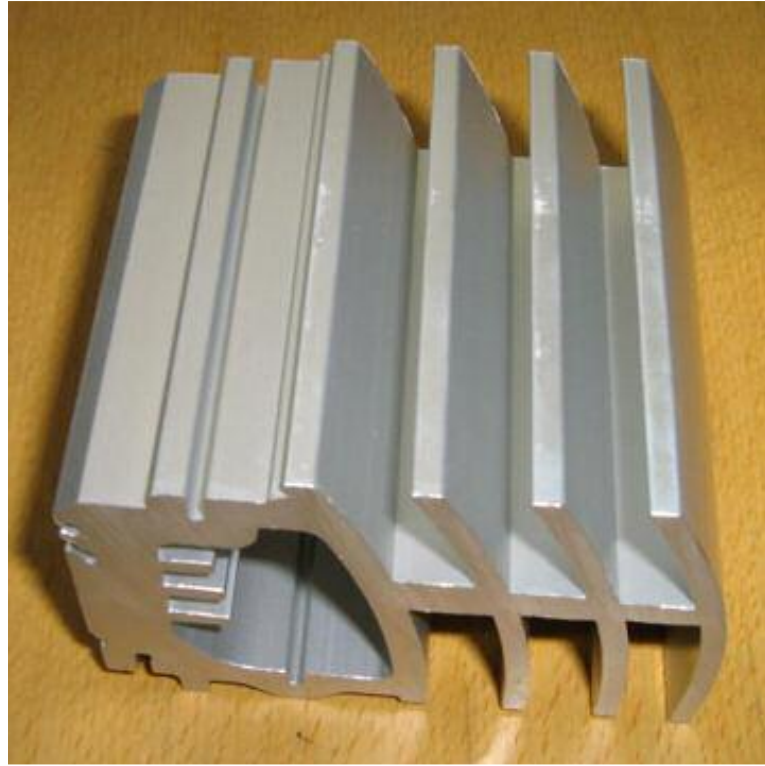


شكل (٣-٥) جزء مقعد مصنوع بالبتق



شكل (٤-٥) سيارات حديثة مصنوعة من لحام مقاطع مبنوقة

٥-٢ متغيرات العملية :-


- نسبة البثق (Extrusion Ratio) :- هي نسبة مساحة المقطع الابتدائي الى مساحة المقطع النهائي للمادة  $\frac{A_o}{A_f}$  .
- ويكون مدى هذه النسبة هو 10 : 1 ومن الممكن ان تصل الى 400 : 1 للمواد المطيلية جداً.
- عامل الشكل (Shape factor) :- عامل تعقيد الشكل. هو نسبة طول محيط الشكل (Perimeter) المبتثق الى طول محيط الدائرة المحيطة بالمقطع (Circumscribed circle) (اصغر دائرة يستطيع ان يمر من خلالها مقطع الشكل). شكل (٥-٥).

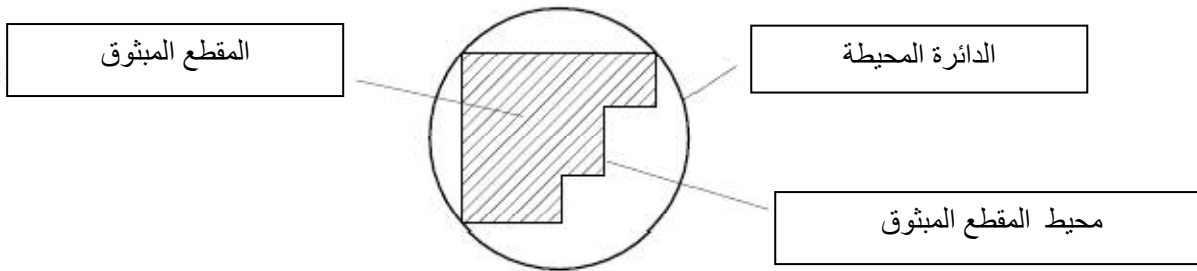

شكل (٥-٥) عامل تعقيد الشكل

- زاوية القالب ( $\alpha$ ) :- تعريف لزاوية القالب.
- قوة البثق ( F ) :- تعتمد على : مقاومة المادة ، نسبة البثق ، الاحتكاك بين المعدن والقالب ، عامل الشكل ، درجة الحرارة ، سرعة البثق.
- سرعة الذراع :- وتصل إلى 0.5m/s . تستعمل اقل سرعة للألمنيوم والمغنسيوم والنحاس والسرع الأعلى للفولاذ.
- سماعات الشكل المبتثق :- عادة من (± 0.25) الى (± 2.5) ملم (تزداد مع زيادة مساحة المقطع المبتثق).

اعتمادا على آلية البثق من الممكن تصنيف عمليات البثق إلى إمامي (Forward) وخلفي (Back ward) وصدمي (Impact) . شكل (٦-٥).

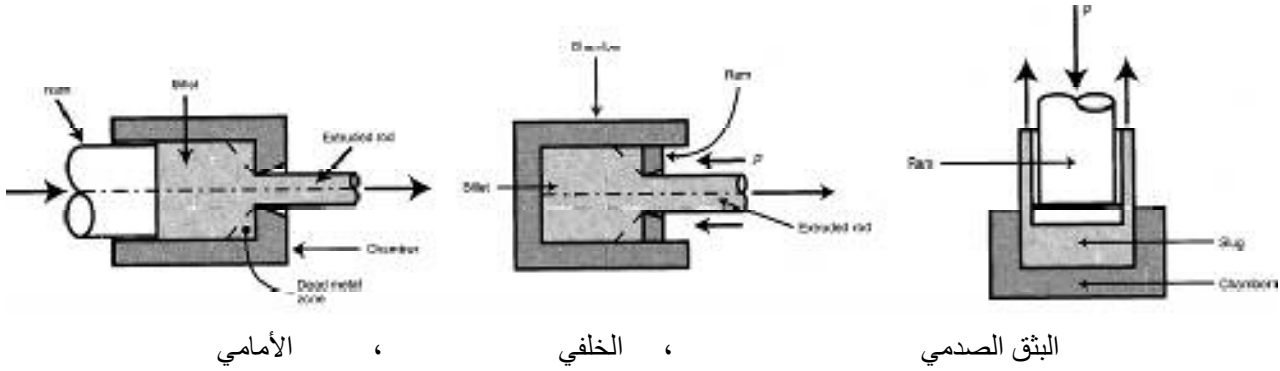

شكل (٥-٦) انواع عمليات البثق

### ٥-٣ البثق الأمامي ( المباشر Direct ):-


توضع كتلة المعدن في حاوية ومن ثم تدفع إلى الإمام بواسطة مكبس من خلال فتحة الحاوية ( أو من خلال فتحة القالب المثبت في الحاوية ).

### ٥-٤ البثق الخلفي ( غير مباشر Indirect ):-


في هذه الطريقة تكون حركة المكبس في اتجاه معاكس لاتجاه حركة المعدن المثبوق. تقلل هذه الطريقة الاحتكاك بين كتلة المعدن وجدار القالب وبالتالي تقلل الطاقة المبذولة. تكون المعدات هنا اعقد من معدات البثق الأمامي كما إن طول المنتج المثبوق يكون محدود مقارنة بطول المنتج في الطريقة الأمامية.

### ٥-٥ البثق الصدمي ( Impact ):-

يتم عادة على البارد. حيث يصدّم المشكّل (مثبت على المكبس) كتلة المعدن بسرعة وقوة نسبياً عالية مسبباً جريان المعدن بمعدل انفعال عالي حول المشكّل ، ويكون سمك المنتج المثبوق معادل للفراغ الموجود بين المشكّل ، والقالب (الحاوية Chamber). تستعمل هذه الطريقة لإنتاج أنابيب معجون الأسنان و المستحضرات الطبية. ويكون معدل الإنتاج عالي (ضربتان للمكبس في الثانية). شكل (٥-٧) شكل (٥-٨).

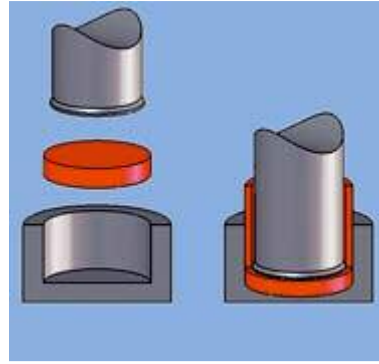

شكل (٧-٥) البثق الصدمي

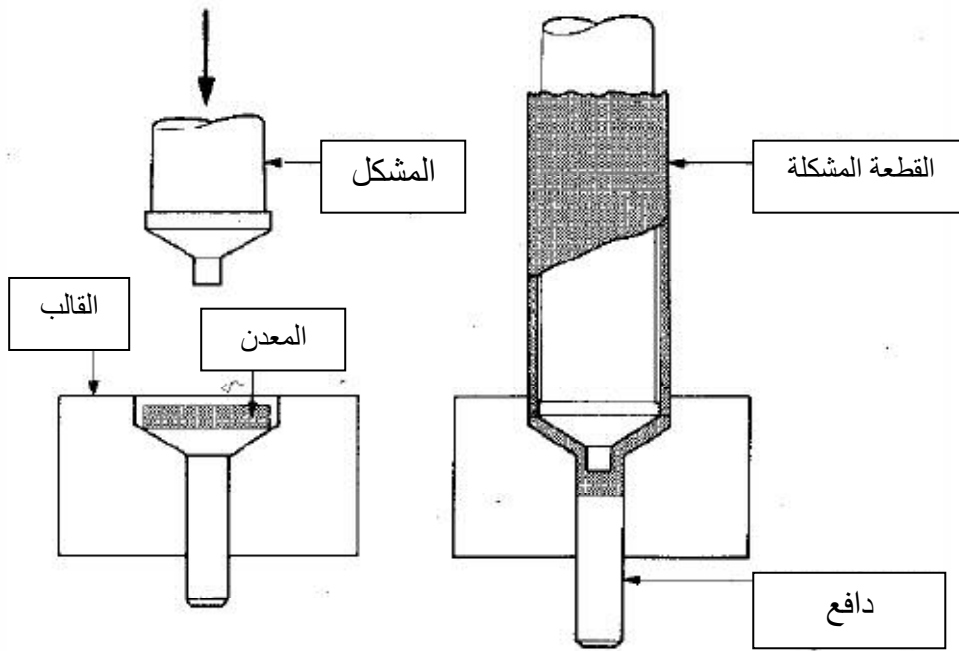

شكل (٨-٥) البثق الصدمي لإنتاج أنبوبة معجون


## ٦-٥ بثق الأشكال المجوفة Hollow shapes :-

تبثق الإشكل المجوفة بالطرق الآتية :-

١. عمود موقعي Stationary mandrel :- ينزلق المكبس على طول عمود ثابت.


سمك المنتج المبتوق ينتج ويعادل الفراغ بين العمود والقالب و يمكن استعماله

لإنتاج الأجزاء الأنبوبية. شكل (٩-٥).

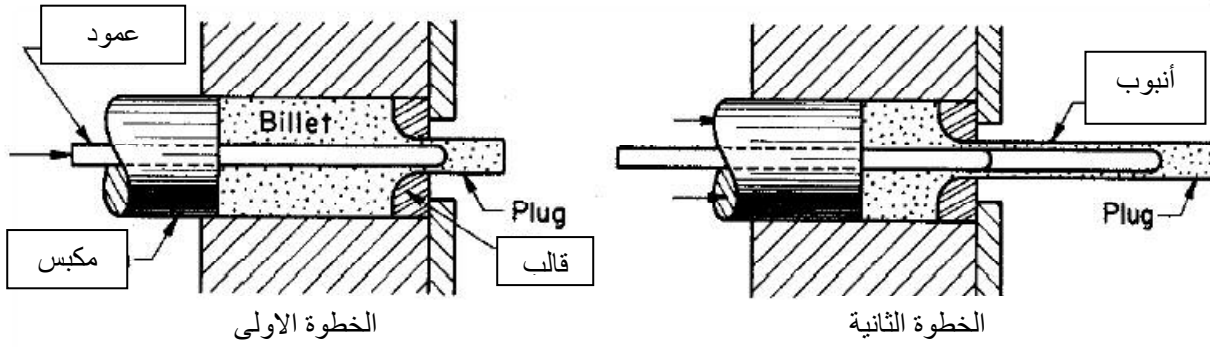

شكل (٩-٥) طريقة استعمال العمود الموقعي


٢. العمود المتحرك:- يثبت العمود إلى المكبس (يتحركان معاً). شكل (١٠-٥).

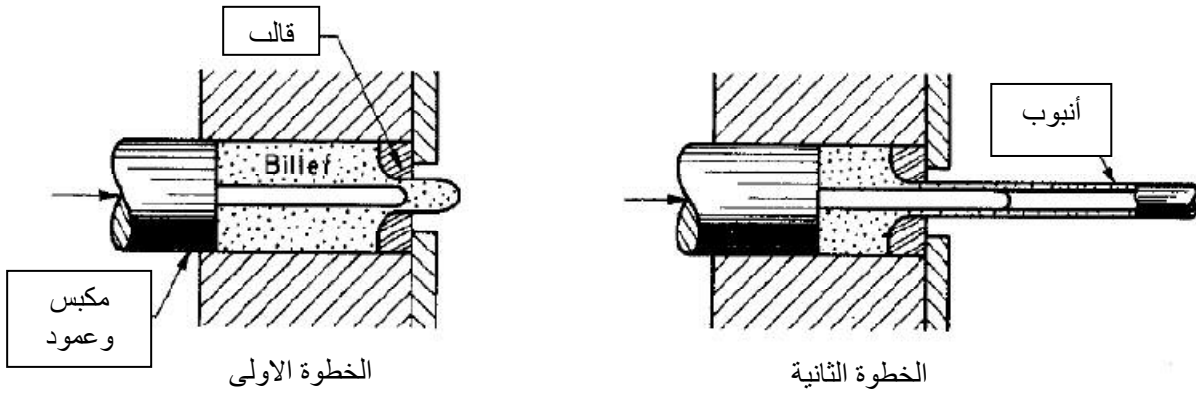

شكل (١٠-٥) طريقة العمود المتحرك.

٣. العمود العنكبوتي:- يستعمل لبثق أجزاء تحوي تجاويف داخلية معقدة. يثبت العمود إلى القالب بواسطة أضلاع عنكبوتية. تقوم هذه الأضلاع فعلياً بتقطيع المعدن فينسب المعدن ويجري حولها. ولكن بعد عبور المعدن للأضلاع يعاني انضغاط إضافي نتيجة تقلص الفراغ بين العمود والقالب. وتعمل القوى الناتجة من هذا التشوه على المعدن معاً مرة ثانية. تبلى هذه الإضلاع بسرعة وكلفتها كبيرة و تستعمل للألمنيوم فقط ( بسبب قابليته على تكوين لحام قوي تحت الضغط ). لا تستعمل المزيتات هنا لأنها تمنع إعادة التحام المعدن في القالب. شكل (١١-٥).




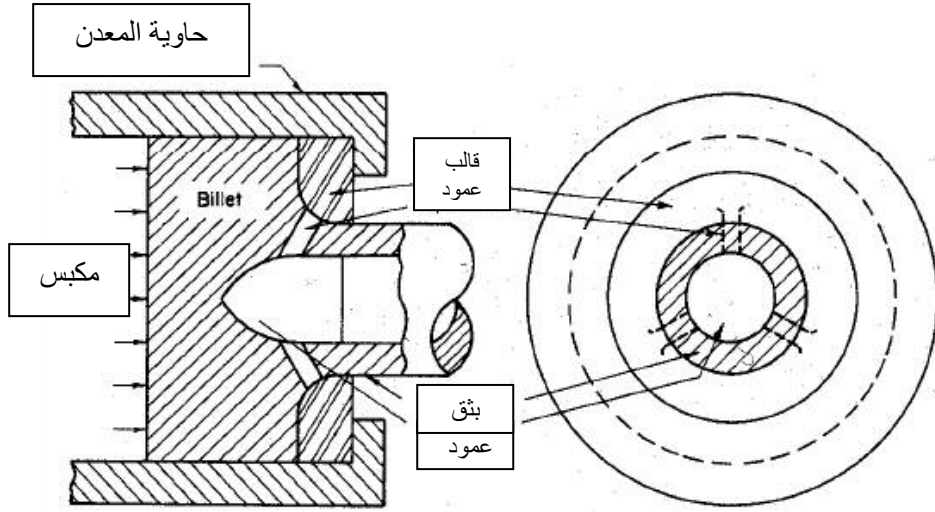

شكل (٥-١١) عمود عنكبوتى


#### ٥-٧ ملاحظات عن تصميم القالب:-

- لبثق المعادن غير الحديدية (خاصة الألمنيوم) تستعمل القوالب المربعة (زاوية البثق  $\alpha = 90^\circ$ ) فيتكوّن حيز من المعدن الميت (Dead metal zone) في زاويا القالب حيث تحسن من مواصفات المنتج النهائي المبتثق. شكل (٥-١٢).

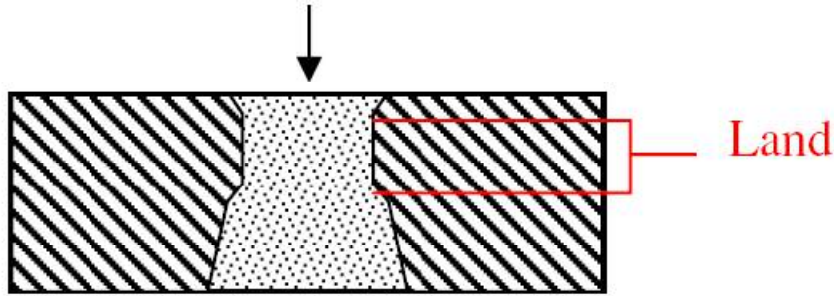

شكل (٥-١٢) زاوية ٩٠ درجة.

- يكون مدخل القالب للمعادن الحديدية ذا زاوية مفتوحة كبيرة لمنع حدوث نطاق المعدن الميت. شكل (٥-١٣).

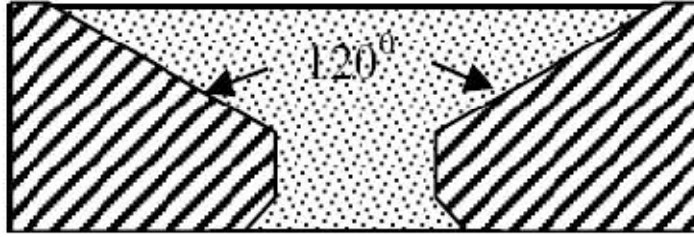


شكل (١٣-٥) معدن بزواوية ١٢٠ درجة.

• يجب تجنب الزوايا والحافات الحادة في القالب.

### ٨-٥ تحليل القوى في عمليات البثق:-

نحاول في المثال الآتي إيجاد صيغة تمثل الشغل التقريبي المطلوب أو تخمين الضغط أو القوة المطلوبة لانجاز عملية البثق. شكل (١٤-٥).

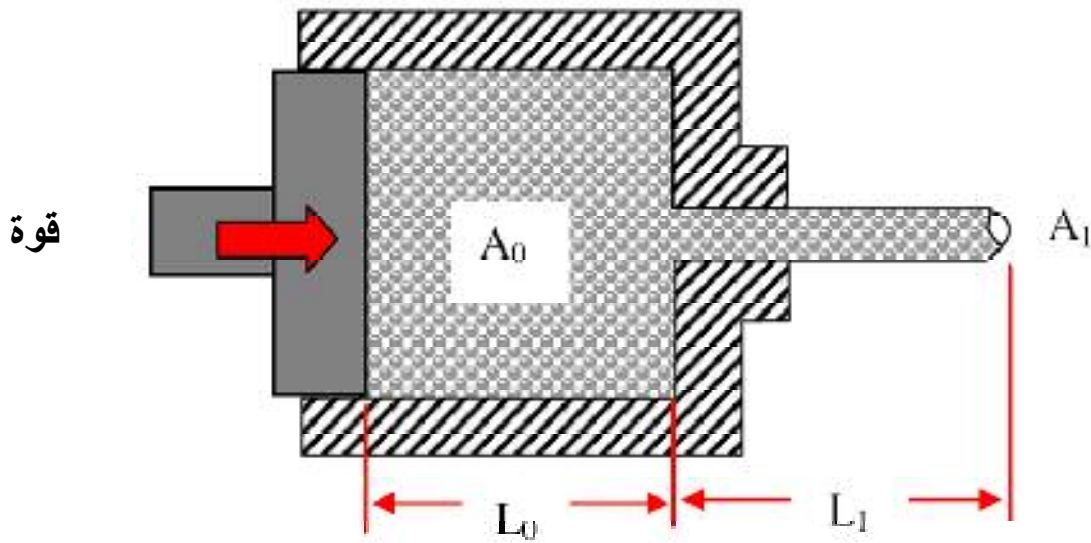

شكل (١٤-٥)

بما ان الحجم قبل البثق مساوي للحجم بعد البثق :-  
إذن :

$$A_0 \cdot L_0 = A_1 \cdot L_1$$



$$\frac{A_0}{A_1} = \frac{L_1}{L_0}$$

وبما ان نسبة البثق R هي :

$$R = \frac{A_0}{A_1} = \frac{L_1}{L_0}$$

و بتطبيق نظرية التشويه المتجانس (احتكاك يساوي صفر) الشغل المطلوب يساوي حاصل ضرب كل من القوة والمسافة:-

$$W = F.L$$

$$F = \sigma \cdot \text{Area}$$

لكن

$$W = \sigma \cdot \text{Area} \cdot L = \sigma \cdot \text{Vol.}$$

إذن

الجهد المساط يحسب عن طريق جهد الخضوع مضروباً بالانفعال الحقيقي.

$$\sigma = \bar{Y} \ln \frac{L_1}{L_0}$$

$$W = \text{Vol.} \cdot \bar{Y} \ln \frac{L_1}{L_0} = \text{Vol.} \cdot \bar{Y} \ln \frac{A_0}{A_1}$$

وهكذا

لكن كما يظهر في عملية البثق فان الشغل المبذول:-

$$W = F_{\text{Ext.}} \cdot L_0 = (P_{\text{Ext.}} \cdot A_0) \cdot L_0 = P_{\text{Ext.}} \cdot \text{Vol}$$

وبالتعويض بقيمة ضغط  $P_{Ext}$  في المعادلتين السابقتين.

$$P_{Ext} = \bar{Y} \ln \frac{A_0}{A_1} = \bar{Y} \ln(R)$$

هذه الصيغة تعطي تخمين ضعيف جداً لضغط البثق بسبب إهمال الاحتكاك أو الشغل الزائد ( بسبب جهود القص الداخلية). لذلك من الممكن تعديل هذه الصيغة لتأخذ في الاعتبار الجهود الداخلية حيث ستصبح بالشكل الآتي:-

$$P_{Ext} = \bar{Y} [a + b \cdot \ln(R)]$$

حيث (a):- معامل الشغل الزائد ( Redundant work ) بينما الحد (  $b \cdot \ln(R)$  ) هو تعبير عن الشغل المفيد ولكن تبقى هذه المعادلة في حالة إهمال للاحتكاك. أما بالنسبة للمواد التي لا تتصلد بالاجهاد مثل الرصاص (Lead) وبعض سبائك الألمنيوم وبعض سبائك الفولاذ فان الثوابت في المعادلة تأخذ القيم الآتية : ( اشتقت من قبل العالم (Johnson 1957).

ومن خلال التجارب فان قيم  $a$  و  $b$  هي :

$$a = 0.8 , \quad b = 1.5$$


$$\frac{P_{Ext}}{\bar{Y}} = 0.8 + 1.5 \ln(R)$$

، وبتحوير هذه المعادلة لتتضمن الاحتكاك تصبح :-

$$\frac{P_{Ext}}{\bar{Y}} = [0.8 + 1.5 \ln(R)] \cdot \exp^{4\mu L/D}$$

حيث  $L$  يمثل طول كتلة المعدن قبل البثق ،  $D$  يمثل قطر الكتلة ،  $\mu$  هو معامل الاحتكاك

٩-٥ البثق في القالب المخروطي Tapered Die :-

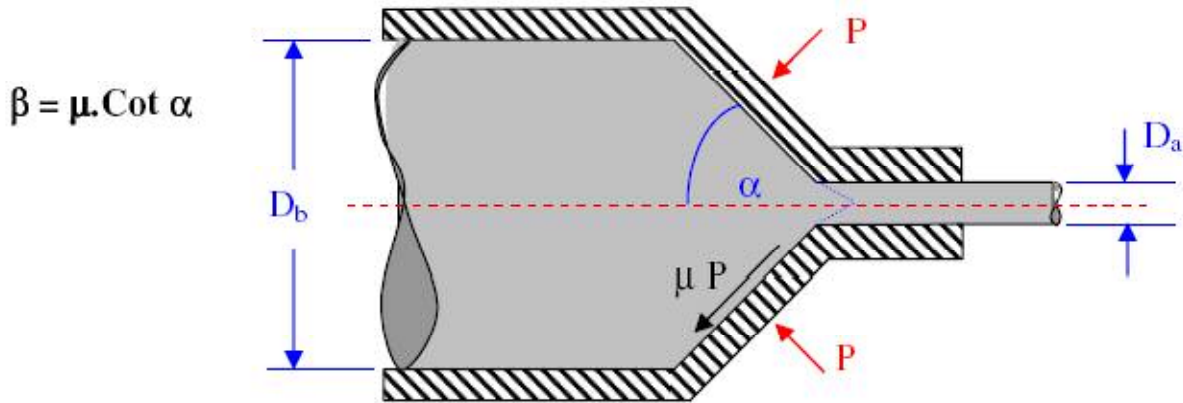

شكل (٥-١٥) القالب المخروطي

عند استعمال القالب المخروطي نحتاج الى معرفة تأثير زاوية مخروط القالب.

والمعادلة المستعملة هي:-

$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{D_b}{D_a} \right]^{2\beta} \right)$$

مثال:- احسب ضغط البثق للعملية الآتية (شكل ٥-١٦) مستعملاً:-

(١) نظرية الحد الأسفل Lower Bound

(٢) صيغة الشغل مع حساب القص الداخلي كما اشتق من قبل جونسون Johnson


حيث  $\bar{Y} = 120 \text{ N.mm}^{-2}$  ، مساحة كتلة المعدن  $400 \text{ mm}^2$  وتبثق إلى مساحة قيمتها  $64 \text{ mm}^2$ .

(٣) إذا كان الطول الأولي لخامة المعدن هو  $40 \text{ mm}$  ومعامل الاحتكاك يعادل  $20\%$ .

احسب الضغط الجديد المطلوب للتغلب على أاحتكاك ؟

(٤) اذا كانت الزاوية الكلية  $50^\circ$  ما هو ضغط البثق المطلوب.

(٥) اشرح النتائج الظاهرة في كل حالة.

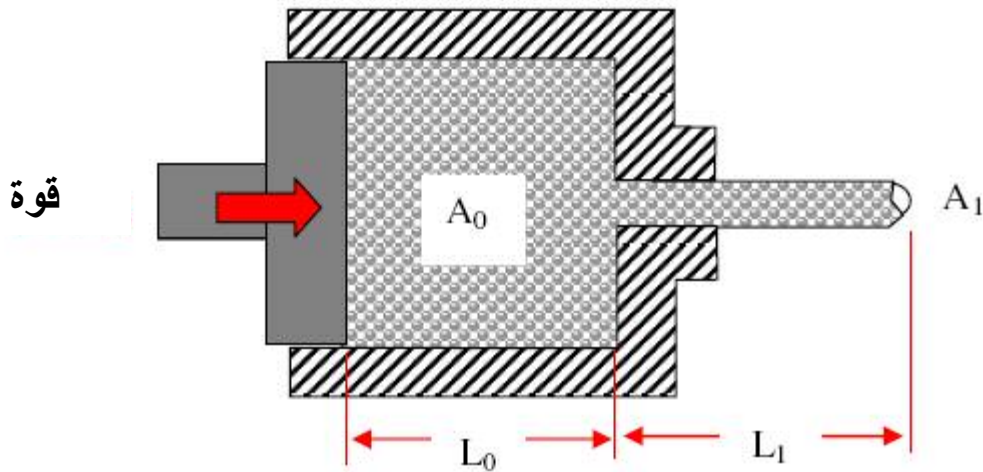

شكل (١٦-٥) عملية بثق في قالب مربع

الجواب :-

(١) باهمال الاحتكاك والشغل الزائد نستعمل المعادلة الآتية :

$$P_{Ext} = \bar{Y} \ln(R) = \bar{Y} \ln \frac{A_0}{A_1} = (120) \cdot \ln \frac{400}{64} = 120 \times 1.83 = 219.9 \text{ N.mm}^{-2}$$

(٢) نستعمل المعادلة التالية :

$$P_{Ext} = \bar{Y} [a + b \cdot \ln(R)], \text{ where by Johnson } a = 0.8 \text{ and } b = 1.5$$

حيث

$$P_{Ext} = (120) \cdot [0.8 + 1.5 \ln \frac{400}{64}] = 120 \times 3.55 = 425.86 \text{ N.mm}^{-2}$$

(٣) وباحتساب الاحتكاك نستعمل المعادلة الآتية:

$$P_{Ext} = \bar{Y} [0.8 + 1.5 \ln(R)] \cdot \exp \frac{4\mu L}{D}$$

وبما ان المساحة الأولية معروفة فاننا نستطيع حساب القطر حيث المساحة تساوي  $\pi r^2$ :

$$= (120) \cdot [0.8 + 1.5 \ln \frac{400}{64}] \exp \frac{4(0.2)(40)}{(22.56)} = 120 \times 14.66 = 1759.67 \text{ N.mm}^{-2}$$

(٤) وفي حال كان القاب مخروطي الشكل نستعمل المعادلة الآتية:

$$P = \bar{Y} \cdot \frac{1 + \beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{D_b}{D_a} \right]^{2\beta} \right)$$

$$\beta = 0.2 \cot (25) = 0.43$$

حيث

$$P = 120 \cdot \frac{1 + 0.43}{0.43} \left( 1 - \left[ \frac{400}{64} \right]^{0.86} \right)$$

لاحظ إننا استعملنا نسبة المساحة داخل الاقواس.

(٥) بدون حساب الشغل الإضافي والاحتكاك (تشويه متجانس) نحتاج لتسليط قوة تعادل 1.83 بقدر مقاومة الخضوع.

• بإهمال الاحتكاك مع حساب تأثير القص الداخلي نحتاج لتسليط 3.55 بقدر مقاومة الخضوع.


• بحساب الشغل الإضافي والاحتكاك في القالب بدون زاوية سنحتاج لتسليط 14.66 بقدر مقاومة الخضوع.

• بإضافة زاوية إلى القالب نحتاج 12.78 بقدر مقاومة الخضوع ، نلاحظ إن الضغط انخفض بسبب استعمال زاوية قالب.

## الفصل السادس السحب


## ١-٦ عملية السحب Drawing Process :-

عملية السحب:- هي عملية سحب المعدن خلال قالب لتقليل مساحته من مساحة اولية قدرها  $A_0$  الى مساحة نهائية قدرها  $A_f$ . شكل (١-٦)

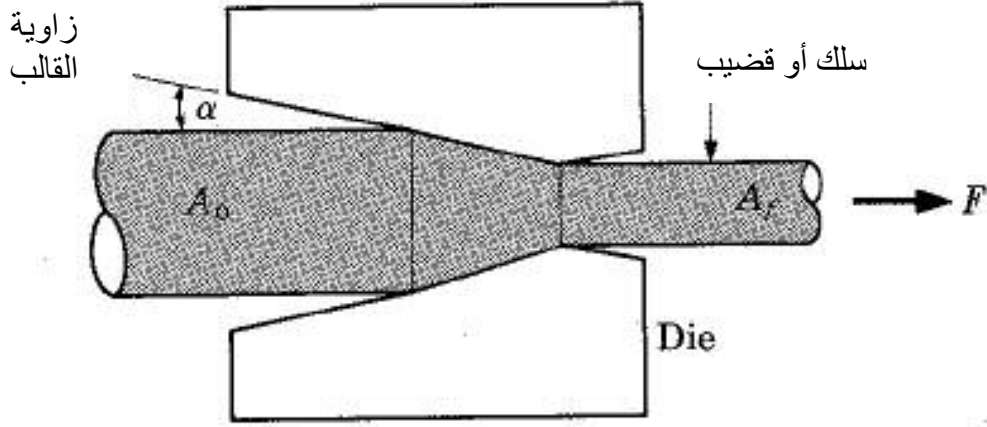


شكل (١-٦) عملية السحب.


ومن امثلة منتجات هذه العملية انابيب المشعات الحرارية والانابيب النحاسية شكل (٢-٦) (٣-٦).

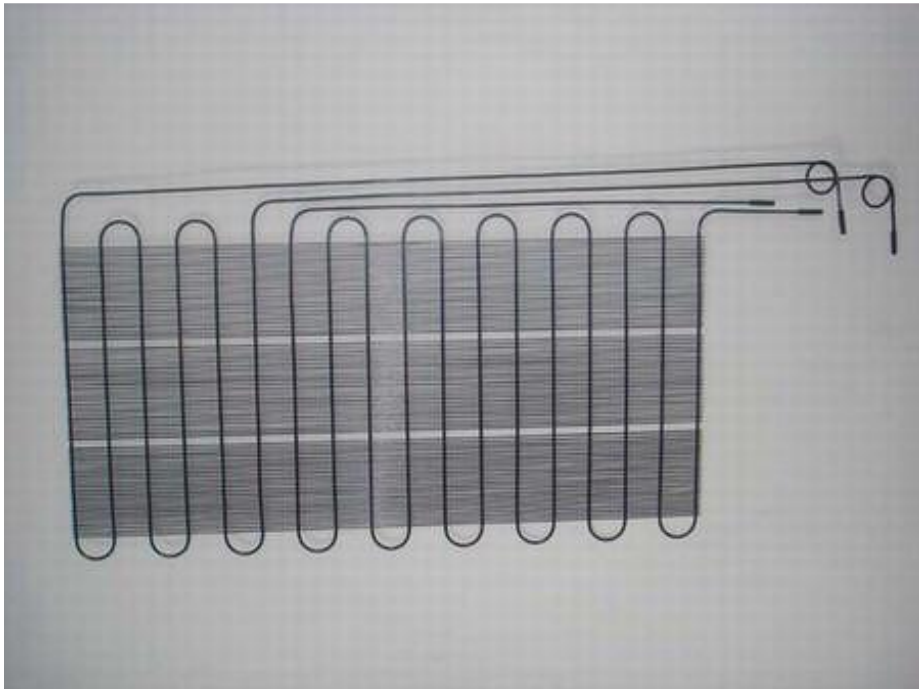

شكل (٢-٦) مشع حراري منتج بطريقة سحب الانابيب

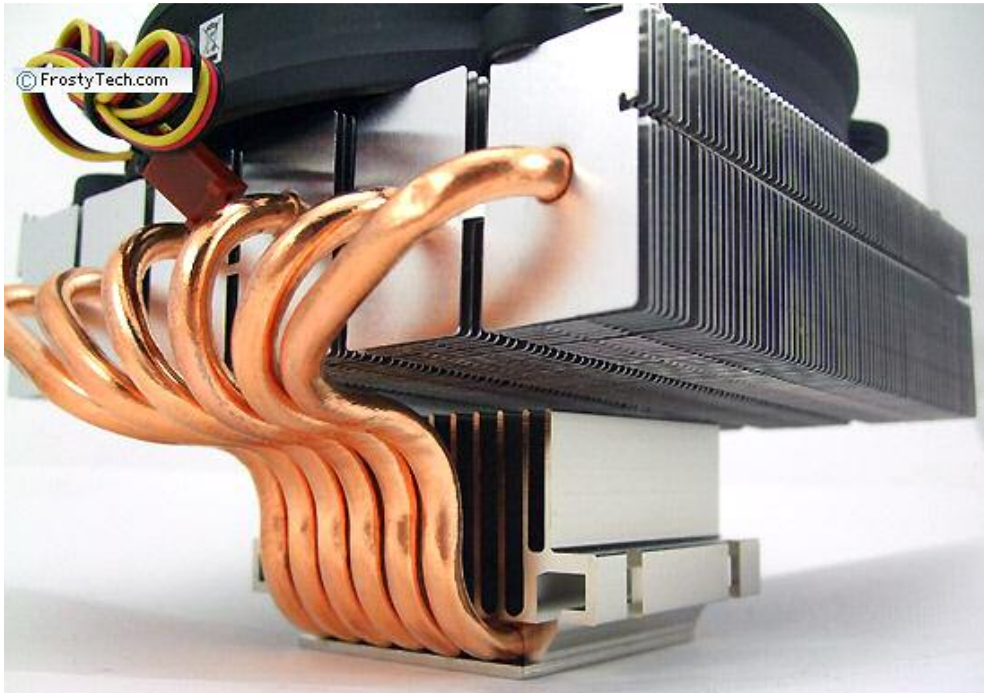

شكل (٦-٣) انابيب تبريد نحاسية مصنوعة بطريقة السحب

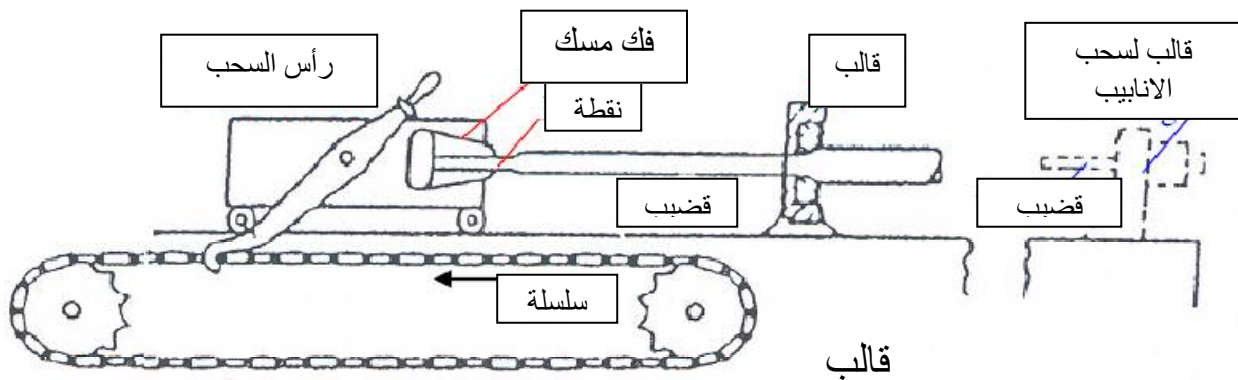

شكل (٦-٤) مخطط لماكنة السحب


## ٦-٢ متغيرات العملية :-

- نسبة التقليل في مساحة المقطع العرضي (Reduction) :- وهي النسبة بين المقطع العرضي للمادة المسحوبة والمقطع الابتدائي لها:  $A_f/A_o$ . وهي عادة لا تتجاوز نسبة 30% (اصغر قيمة). لتحسين الإنهاء السطحي وضبط الإبعاد من



الممكن إجراء مرحلة نهائية ( Final sizing ) مع تقليص بسيط لمساحة المقطع العرضي.

- زاوية القالب ( $\alpha$ ): - ولها تأثير على قوة السحب وجوده سطح المنتج. وهي تتراوح بين  $6^\circ - 15^\circ$ . وهي تسهل جريان المعدن وكذلك توجد زوايا أخرى للقالب تتغير قيمتها من المدخل (Entrance) ولغاية زاوية التشكيل.
- قوة السحب:- تعتمد على مقاومة المعدن المسحوب و نسبة التقليل في المقطع العرضي و معامل الاحتكاك للقالب و درجة الحرارة وسرعة السحب.
- سرعة السحب:- قد تصل السرعة إلى ( 50 m/s ) للأسلاك الناعمة.

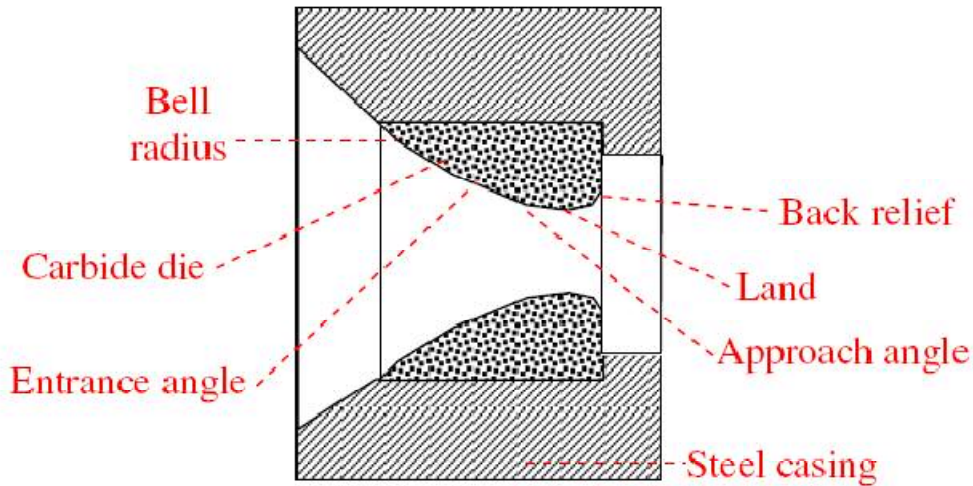


شكل (٥-٦) القالب وتظهر عليه الزوايا مؤشرة

### ٦-٣ السحب متعدد المراحل Multi-pass drawing :-

إذا كانت نسبة التقليل كبيرة فمن الممكن ان يتم السحب في عدة مراحل. وكذلك يمكن تشكيل شكل المقطع العرضي تدريجياً. شكل (٦-٦).

أجزاء  
دائرية (أ)

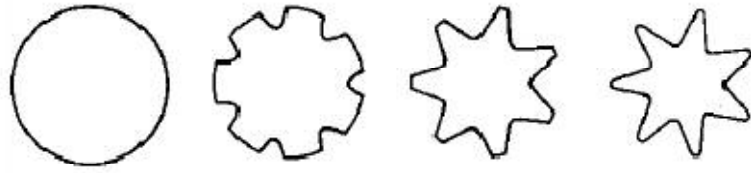

أجزاء مربعة  
(ب)



شكل (٦-٦) السحب متعدد المراحل


#### ٦-٤ طرق سحب الأنابيب Tube drawing :-

(أ) بدون عمود (Mandrel) :- يسحب الأنبوب خلال القالب بدون عمود و بذلك يكون القطر الداخلي والإنهاء السطحي غير مسيطر عليه. شكل (٦-٧-أ).


(ب) مع عمود موقعي :- وهنا لا يتحرك العمود نسبة إلى القالب. و يتحدد سمك الأنبوب بمقدار الفراغ بين العمود والقالب. وبذلك فمن الممكن الحصول على إنهاء سطحي جيد وسمك دقيق. شكل (٦-٧-ب).

(ت) باستعمال عمود عائم (Plug) :- يسحب العمود مع الأنبوب لكنه لا يعبر القالب. سمك الأنبوب غير دقيق لأنه يعتمد على موقع العمود نسبة إلى القالب. هذا الموقع يتحدد بمقدار الاحتكاك بين القالب والأنبوب من جهة والأنبوب والعمود من جهة اخرى و تستعمل هذه الطريقة لسحب الأنابيب الطويلة الرقيقة الجدران ( طول العمود لا يحدد طول الأنبوب). شكل (٦-٧-ج).

(ث) باستعمال العمود المتحرك:- يتحرك العمود مع الأنبوب ليقلل الاحتكاك ( لا يوجد احتكاك بين العمود والأنبوب) لذا يجب إن يشغل العمود بدقة. شكل ( ٦-٧-٧ )

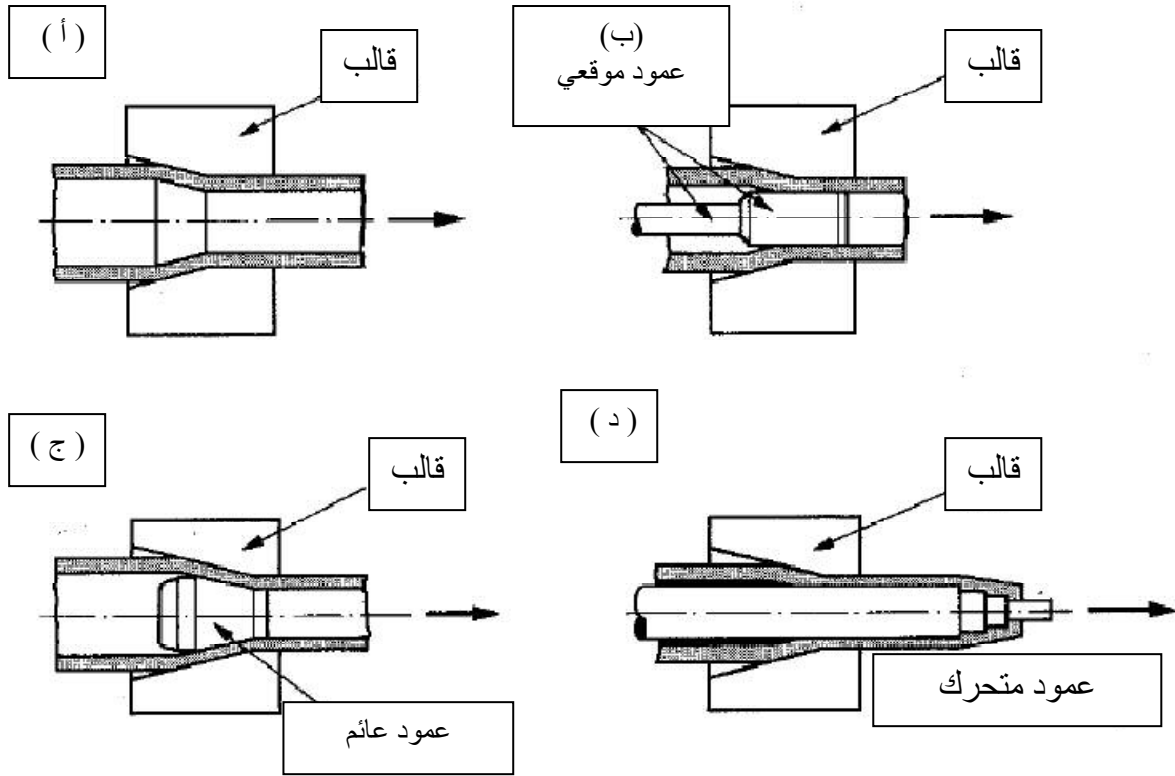

شكل (٦-٧) طرق سحب الأنابيب

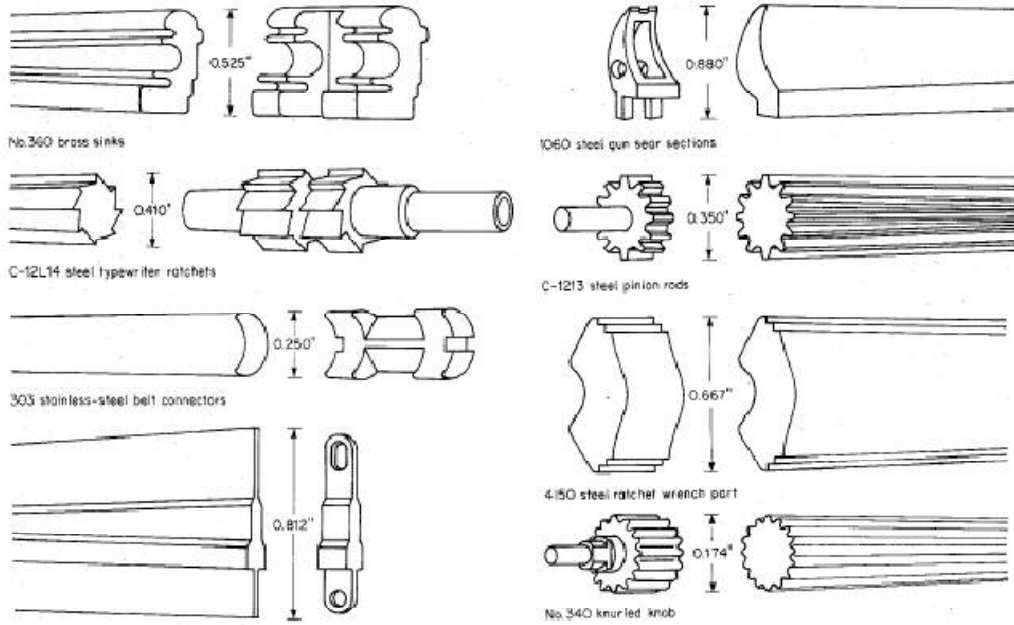


شكل (٦-٨) أجزاء منتجة من الأشكال المسحوبة.

## ٦-٥ الخطوات العامة لعملية سحب الأسلاك:-

١. تسخين كتل الفولاذ billets في افران إعادة التسخين.
٢. درفلة الكتلة على الساخن قبل سحب الأسلاك. ( هذه العملية يجب ان تكون سريعة قبل ان يبرد المعدن ويصبح اقوى ).
٣. يوجد نوعين من البكرات لاستلام القضيب ، الأولى تدور بسرعة مناسبة مع سرعة الدرفلة وتقوم بلف القضيب. بينما الثانية ثابتة و في الحالتين تقوم آلية ميكانيكية بلف القضيب حول البكرات. شكل (٦-٩).
٤. تقوم الرافعات بحمل البكرات إلى العملية التالية.
٥. يتم تحضير قضبان الفولاذ لعملية السحب بعدة طرق:-
  - أ- التنظيف الكيميائي ( إزالة القشرة كيميائياً ):- وتتم باستخدام حامض الكبريتيك لتنظيف السطح من الصدأ والاكاسيد وباستخدام مرشات مائية. تطفى القضبان المحضرة بمادة مثل بوراكس الفوسفات لحماية السطح ولتعمل كمزيتات في عملية السحب.

ب- التنظيف الميكانيكي : و هنا تتم إزالة القشرة ميكانيكياً بطرق متعددة مثل الحث المتعاكس للقضيب أو باستخدام الهواء المضغوط مع مواد مخدشة أو باستعمال فرش ميكانيكية ... الخ .

خطوات عملية سحب الأسلاك

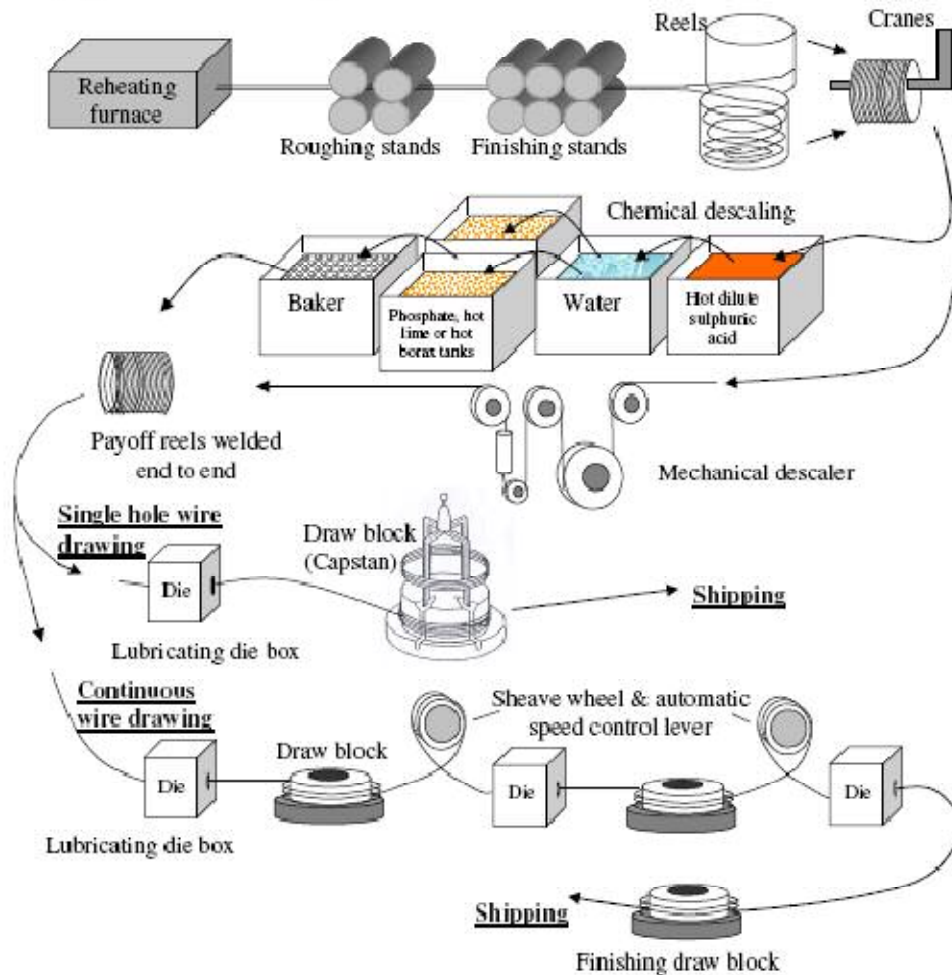


شكل (٦-٩) خطوات عملية سحب الأسلاك

٦. بعد إزالة القشرة يربط القضبان بواسطة اللحام ومن ثم تدخل إلى البكرات.
٧. لسحب سلك مفرد يتم تغذية القضيب إلى صندوق القالب المزيت وبعد السحب يلف لغرض التسويق.
٨. يسحب السلك المستمر بتغذية السلك الى صندوق القالب المزيت ومن ثم يدرفل على عجلة sheave wheel لضبط سرعة السحب وبعدها يلف على بكرة لغرض التسويق.


## ٦-٦ خصائص سحب السلك:-

١. اقل قطر سلك ممكن الحصول عليه عن طريق الدرفلة هو 5mm لذلك يتم استعمال السحب للحصول على اقطار اصغر.
٢. لا يمكن سحب المواد اللدنة بسهولة لان عملية السحب المعدن تتطلب ان يمتلك المعدن قوة شد جيدة ومطيلية عالية ، النحاس المخمر والفولاذ أمثلة جيدة على المواد القابلة للسحب حيث لها مقاومة ومطيلية جيدة.
٣. يتم تشغيل رأس القضيب بالخراطة ابتداء قبل ادخاله إلى قالب السحب قبل سحبه خلال القالب.
٤. تصنع القوالب عادة من كاربيد التنجستن ( هي مواد مقاومة للبليان ) وهي تستعمل لسحب النحاس و الفولاذ الطري (Mild steel) .
٥. من الممكن إجراء عملية السحب على عدة مراحل وبسلسلة من القوالب لتقليص قطر السلك تدريجياً ومن الممكن ان تكون نسبة التقليص 30% ( ولا تزيد عن 50% في أي حال من الأحوال ) خلال كل قالب. للأسلاك الرفيعة تكون نسبة التقليص بين ( ١٥ - ٢٥ )% بسبب ازدياد احتمالية حدوث كسر في السلك المسحوب خلال العملية.
٦. يعتمد اكبر تقليص مسموح به على مقدار الاحتكاك والقص الداخلي (الشغل الفائض).

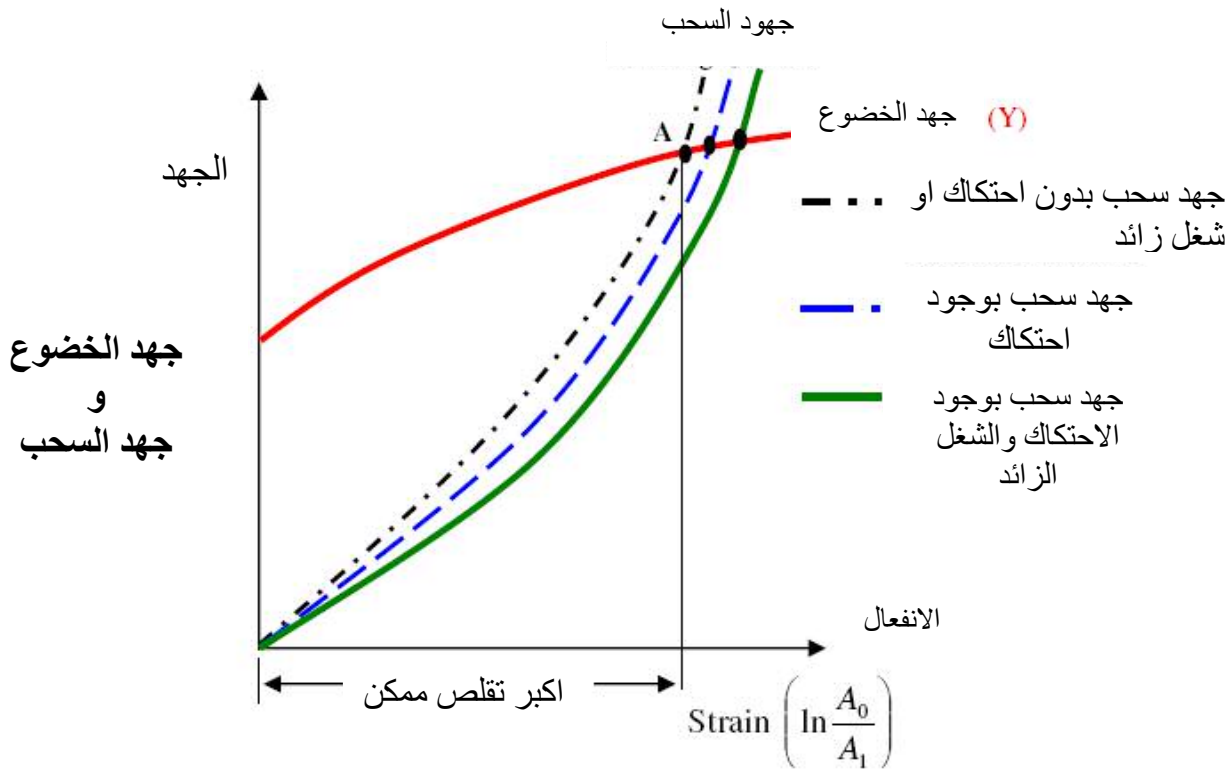

شكل (٦-١٠) منحنى الانفعال الى نسبة (جهد الخضوع/جهد السحب).


إذا اخذنا منحنى الجهد - الانفعال لمعدن ما ورسمنا عدد من قيم جهد السحب مقابل الانفعال ، نلاحظ ان المنحني سوف يقطع منحنى الجهد لتلك المادة. نقطة التقاطع (A) تبين مقدار اكبر تقليص ممكن بدون كسر السلك المسحوب. يزداد جهد السحب بزيادة كل من الاحتكاك والشغل الفائض ويقلان كذلك مقدار التقليص الممكن انظر شكل (٦-١١).

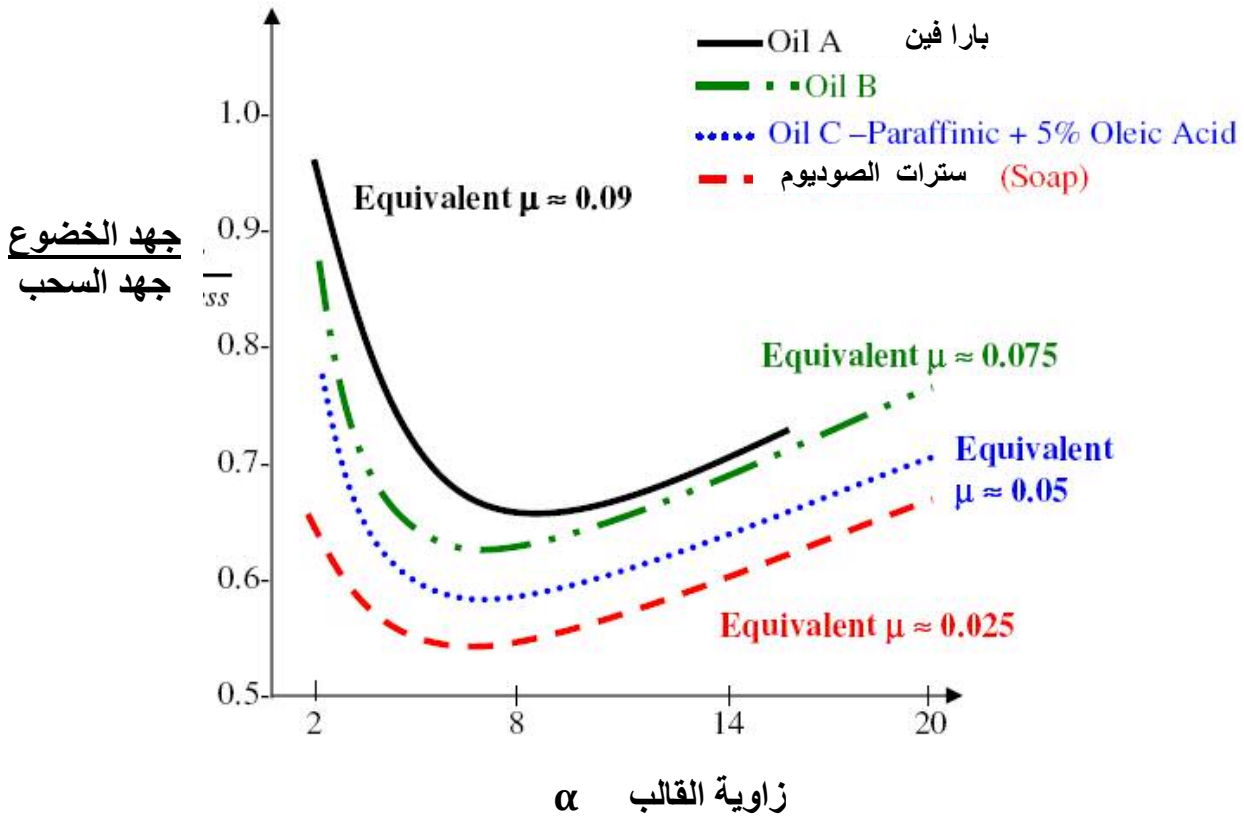

شكل (١١-٦) جهود السحب باستخدام زوايا مختلفة للقالب مع معاملات احتكاك مختلفة.

## ٧-٦ الانفعال في عملية السحب strain in drawing process

:-

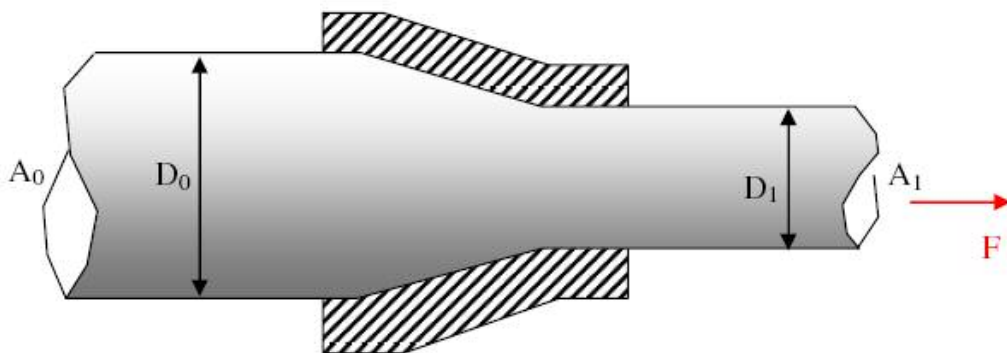

شكل (١٢-٦) السلك أثناء عملية السحب



تأثير الانفعال في عملية السحب مشابه لتأثيره في عملية البثق وذلك من خلال التعبير عنه بمقدار التقلص في مساحة المقطع العرضي:

$$r = \frac{A_0 - A_1}{A_0} = \left[ 1 - \frac{A_1}{A_0} \right] < 1$$


يسبب ثبات الحجم حسب مفهوم اللدونة :-

$$A_1 \cdot L_1 = A_0 \cdot L_0 = \text{Constant}$$

$$\therefore \frac{L_1}{L_0} = \frac{A_0}{A_1}$$

ومن المعادلة اعلاه :

$$r = \left[ 1 - \frac{A_1}{A_0} \right] \quad \therefore \frac{A_1}{A_0} = (1 - r)$$

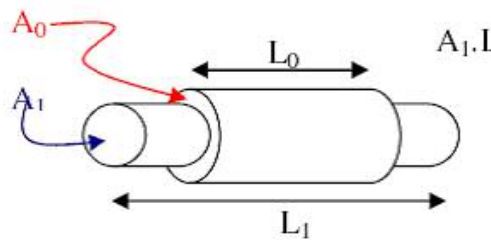

يكون الانفعال للقضيب الظاهر في الشكل

$$\varepsilon = \ln \left( \frac{L_1}{L_0} \right)$$

وبالتعبير عن الانفعال بالمساحة:-

$$\varepsilon = \ln \left( \frac{A_0}{A_1} \right)$$

وبالتعبير عن الانفعال بنسبة التقلص

$$\varepsilon = \ln \left( \frac{1}{1 - r} \right)$$

يكون الشغل المبذول بواسطة قوة السحب وحركة المادة الخارجية من القالب لمسافة مقدارها  $L_1$  هي

$$W = F.L_1$$

في حالة التشويه المتجانس:-

$$W = Vol. Y. (\epsilon)$$

في غياب الاحتكاك

$$F = \frac{Vol.}{L_1} . Y. \ln\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

$$\sigma = \frac{F}{A_1} = Y. \ln\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

### ٦-٧-١ تحليل جهد السحب :-

يعبر عن جهد السحب ( للقضيب او السلك) معوجود الاحتكاك وجهد القص الداخلي :-

$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right)$$

ونلاحظ ان هذه المعادلة شبيهة بمعادلة البثق ماعدا الاختلاف في الحد :-

$$\left[ \frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta}$$

بالنسبة لسحب القطع المستطيلة غير الدائرية فان المعادلة تصبح بالشكل الآتي :-


$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{h_1}{h_0} \right]^{\beta'} \right)$$

حيث  $h_1, h_0$  هي سمك القطعة قبل وبعد السحب على التعاقب.

وحيث

$$\beta = \mu . \cot \alpha$$

في حال سحب الأنابيب نستعمل قيم  $\beta$  مختلفة

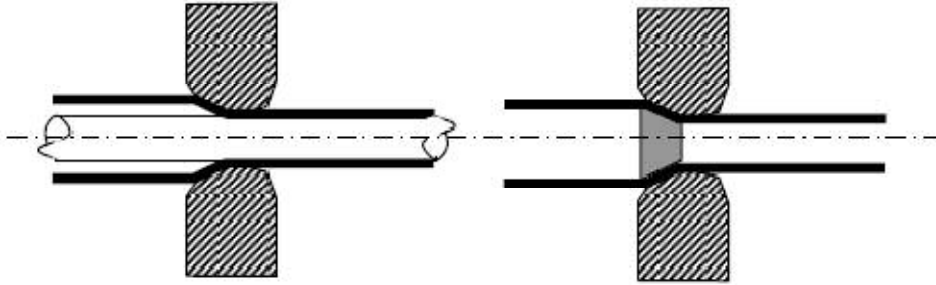

شكل (٦-١٣) عملية سحب الأنابيب

عند استعمال عمود منتظم ، فان :-

$$\beta^* = \frac{(\mu_1 + \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$

أما عند استعمال العمود العائم

$$\beta^* = \frac{(\mu_1 - \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$


حيث  $\mu_1$  ،  $\alpha$  هما معامل الاحتكاك والزاوية بين القالب والأنبوب بينما  $\mu_2$  ،  $\delta$  هما معامل الاحتكاك والزاوية بين الأنبوب والعمود العائم .

**مثال:-** إذا كان جهد الخضوع للفولاذ الطري مساوي 120 MPa. جد أفضل زاوية لقالب السحب المطلوب استعماله مع استعمال ( زيت البرافين + حامض 5%oleic ) كمزيت. تم تحديد جهود السحب الآتية:-

١. جهد السحب بدون احتكاك اضافي هو 160 MPa
٢. جهد السحب مع الاحتكاك هو 176 MPa
٣. جهد السحب مع الاحتكاك والجهد الإضافي هي 190 MPa

الجواب:-

نعود الى منحنى جهد السحب والانفعال شكل (٦-٩) فنلاحظ :

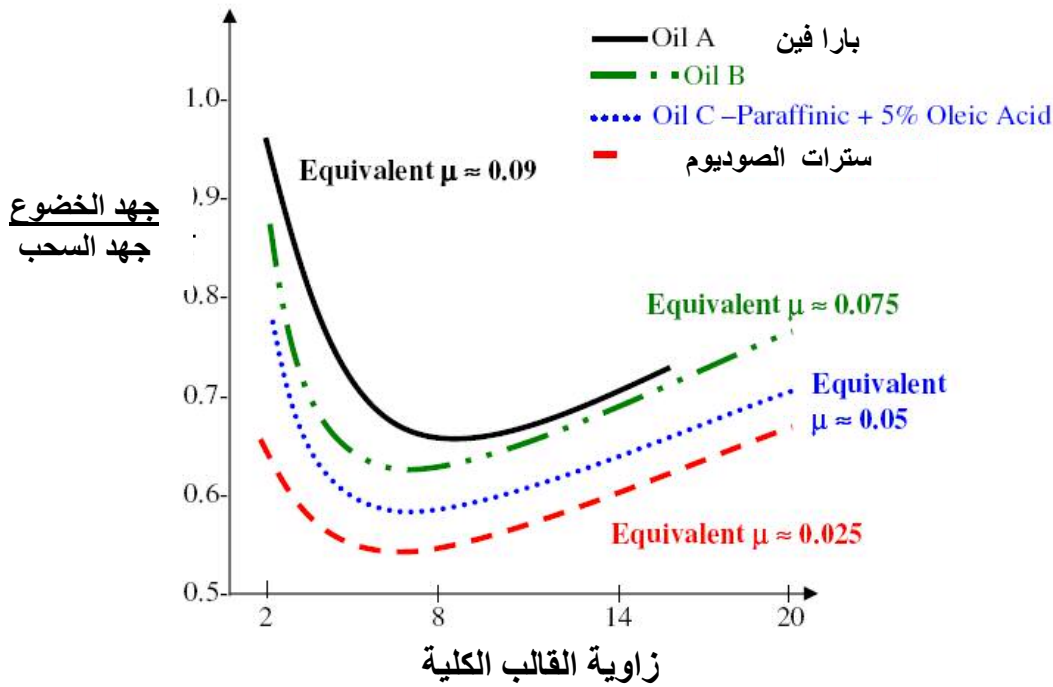


بما ان جهد السحب بوجود الاحتكاك يساوي 176 MPa مع جهد خضوع للفولاذ الطري مقداره 120MPa

إذن :

$$\frac{Yield.Stress}{Drawing.Stress} = \frac{120}{176} = 0.68$$

برسم خط من نقطة 0.68 ليقاطع على منحنى البرافين + حامض أوليك ( شكل (٦-١٢) ) فاننا نحصل على زاوية هي  $7^\circ$  (  $2 * 3.5^\circ$  ) والتي ستكون مناسبة لسحب قضيب الفولاذ الطري.

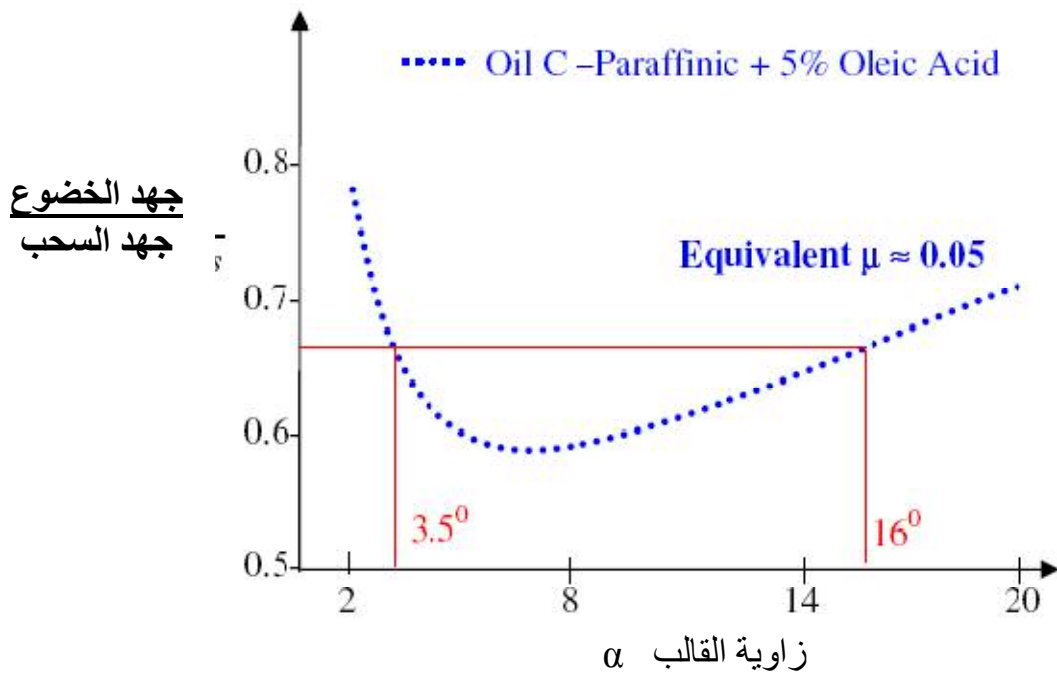

شكل ( ٦ - ١٤ )

**مثال:-** لوح من سبيكة ( النيكيل - الفضة ) (NIKEL-SILVER) بعرض 12 mm وبسمك 0.6 mm ، تم سحبها الى سمك 0.35 mm خلال قوالب لها زاوية كلية مقدارها 20 درجة. هذه المادة لها جهد خضوع محوري 500 N/mm<sup>2</sup> ومعامل الاحتكاك بين المادة والقالب هو 0.08 احسب جهد السحب المطلوب ؟

الجواب:-

$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right)$$


$$\beta = \mu \cdot \cot \alpha = (0.08) \cdot \cot \left[ \frac{20^\circ}{2} \right] = 0.45$$

$$P = Y \cdot \frac{1+\beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right) = (500 \text{ N.mm}^{-2}) \cdot \frac{1+0.45}{0.45} \left( 1 - \left[ \frac{0.35}{0.6} \right]^{2(0.45)} \right)$$

$$P = (500 \text{ N/mm}^2) * 1.2385$$

$$P = 619.25 \text{ N.mm}^{-2}$$

**مثال:** -قارن بين نسبة السحب للعمود العائم ، والعمود المنتظم عند سحب أنبوب من الفولاذ الطري قطره الداخلي 50 mm مع سمك 2.5 mm ليصبح بقطر داخلي يساوي 49 mm مع سمك 1.8 mm افترض معامل الاحتكاك والزاوية الكلية هي 0.15 و 30° على التعاقب بين الأنبوب والقالب و 0.1 و 20° على التعاقب بين الأنبوب والعمود العائم .

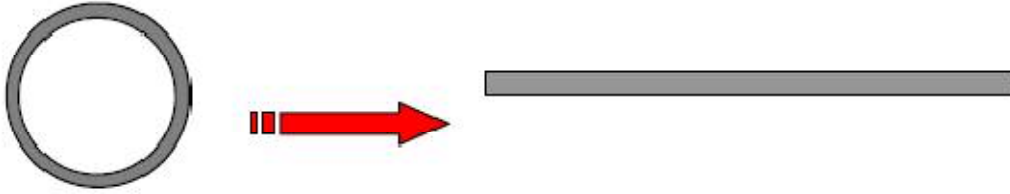

الجواب : المساحة  $A_0$  تساوي المحيط x السمك :-

$$\pi \cdot \bar{D}_0 \cdot h_0 \approx \pi \cdot D_0 \cdot h_0 = 3.14 (50)(2.5) = 392.7$$

المساحة  $A_1$  :

$$A_1 = \pi \cdot D_1 \cdot h_1 = 3.14 (49)(1.8) = 277.0 \text{ mm}^2$$

( أ ) :

$$\beta_{\text{Plug}} = \frac{(\mu_1 - \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}, \text{ where } \mu_1 = 0.15, \mu_2 = 0.1, \alpha = 15^\circ, \text{ and } \delta = 10^\circ$$

حيث :

$$\beta_{\text{Plug}} = \frac{(0.15 - 0.1)}{(\tan 15 - \tan 10)} = 0.55$$

وهكذا

$$\frac{P}{Y} = \frac{1 + \beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{A_1}{A_0} \right]^{2\beta} \right) = \frac{1 + 0.55}{0.55} \left( 1 - \left[ \frac{277}{392.7} \right]^{2(0.55)} \right) = 0.899$$

( ب )

$$\beta_{\text{Mandrel}} = \frac{(\mu_1 + \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$

حيث :

$$\beta_{\text{Mandrel}} = \frac{(0.15 + 0.1)}{(\tan 15 - \tan 10)} = 2.73$$

وهكذا :

$$\frac{P}{Y} = \frac{1 + \beta}{\beta} \left( 1 - \left[ \frac{A_1}{A_0} \right]^{2\beta} \right) = \frac{1 + 2.73}{2.73} \left( 1 - \left[ \frac{277}{392.7} \right]^{2(2.73)} \right) = 1.163$$

نستخرج نسبة الزيادة

$$\% \text{ Increase} = \frac{0.899 - 1.163}{0.899} = 29\%$$


الجهد المطلوب للعمود المنتظم هو 29% أعلى من الجهد المطلوب للعمود العائم.

## الفصل السابع تشكيل الصفائح المعدنية




## ١-٧ القص Shearing :-

هي عملية قطع صفيحة المعدن بدون تكون رقائق معدنية chips وذلك بتعرض المعدن إلى جهود قصية بين مُشكّل Punch و القالب Die ( الاثنان مصنوعان من الفولاذ المصلد). شكل (١-٧) (٢-٧).

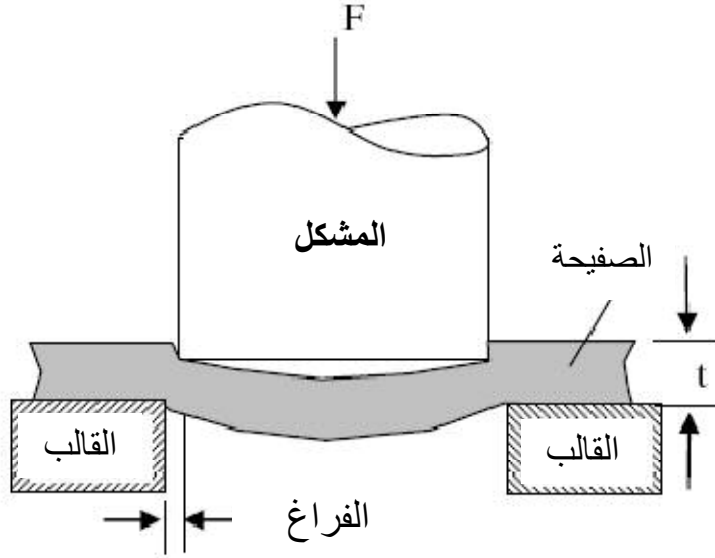


شكل (١-٧) مخطط لعملية القص

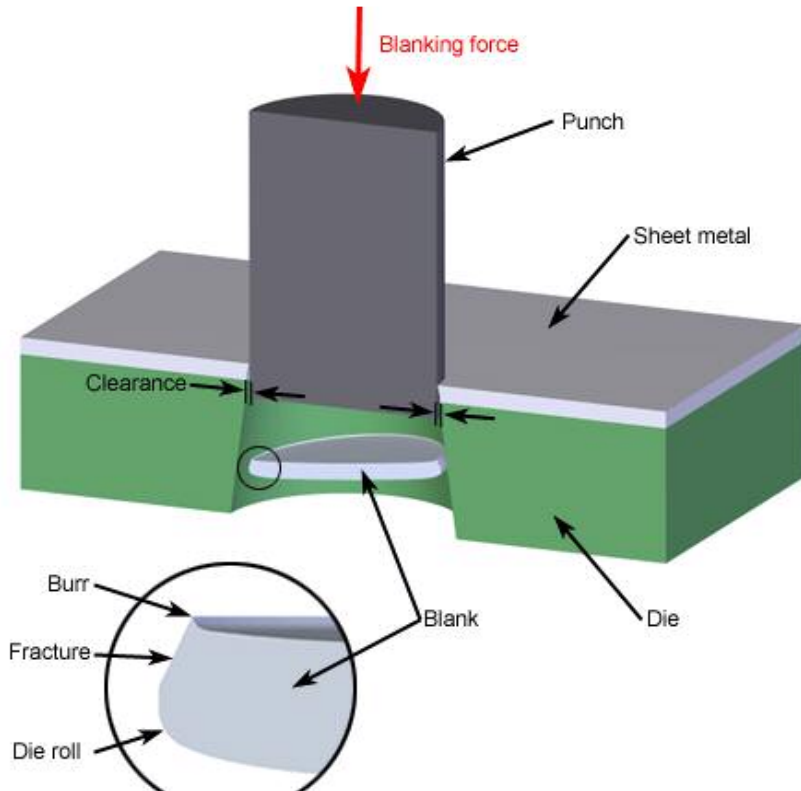

شكل (٢-٧) عملية القص وشكل حافة القطع


٧-١-١ مراحل عملية القص :-

١. تتحرك الحافة العليا للمشكّل ( punch ) باتجاه الحافة السفلى من القالب ( Die ) الى أن يلامس سطح الصحيفة وتبدأ عندئذ عملية التشكيل. شكل (٧-٣).
  ٢. مع زيادة الضغط تقترب الحافتين من بعضهما و تبدأ عملية التشويه اللدن.
  ٣. الحافات القاطعة تبدأ بإختراق المعادن. في هذه المرحلة تمر المادة بمرحلة الاصلاح الاجهادي.
  ٤. يبدأ الكسر بالحدوث في نطاق الاصلاح الاجهادي من نقطة الاتصال مع الحافات القاطعة.
- عندما يلتقي طرفي الكسر يسقط المعدن المقطوع بالقص وينفصل إلى جزئين مختلفين. يحدث فشل المادة قبل أن تخترق الشفرات المعدن بصورة كلية. تعرف النسبة بين قيمة السمك الذي تخترقه الشفرة من المعدن الى السمك الكلي له بنسبة الاختراق (Penetration).

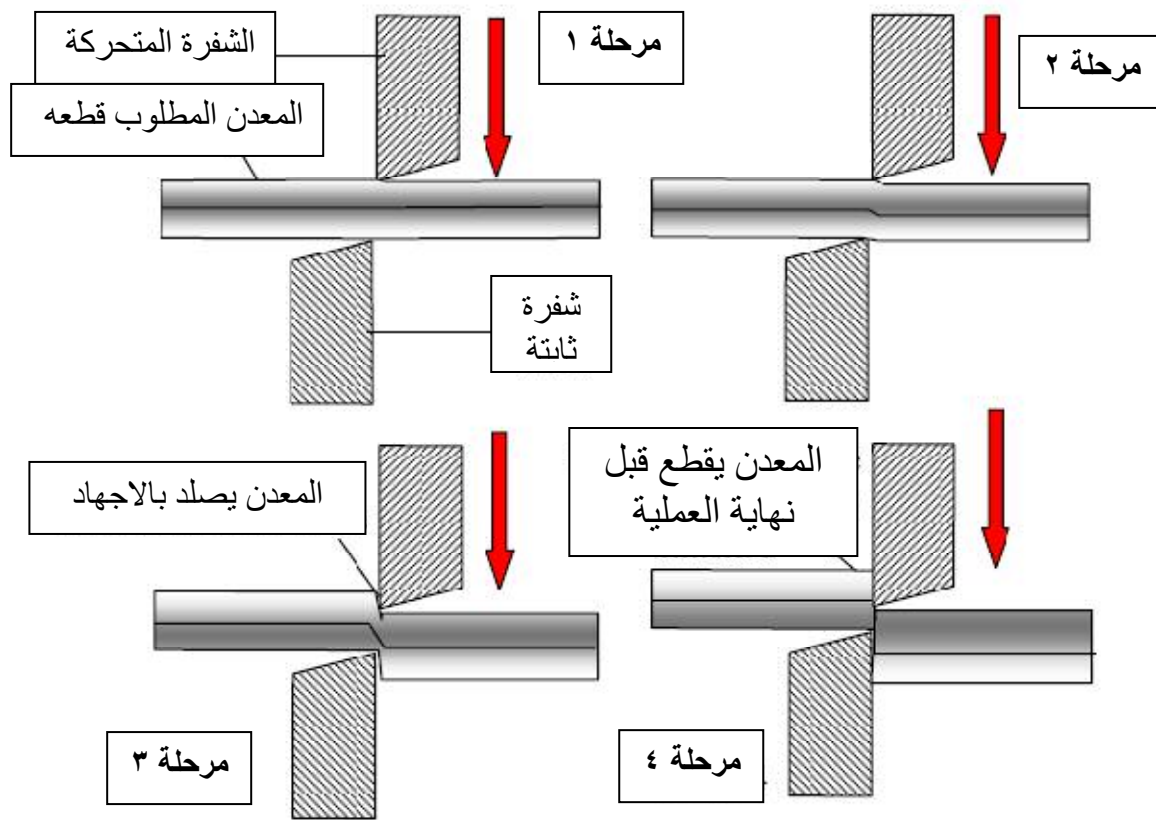

شكل (٧-٣) مراحل عملية القطع

عند ملاحظة الشكل (٧-٤) نلاحظ ان القوة المطلوبة لقطع الجزء تزداد ومن ثم تنخفض بسرعة كبيرة عند فشل وكسر المعدن. القوة العظمى ( $F_{max}$ ) للفولاذ المصلد تحتاج الى نسبة اختراق (c) تصل الى 15%، بينما المعادن الطرية مثل الالمنيوم والنحاس فان نسبة الاختراق تقريباً 40% لكن مع قوة ( $F_{max}$ ) اقل.

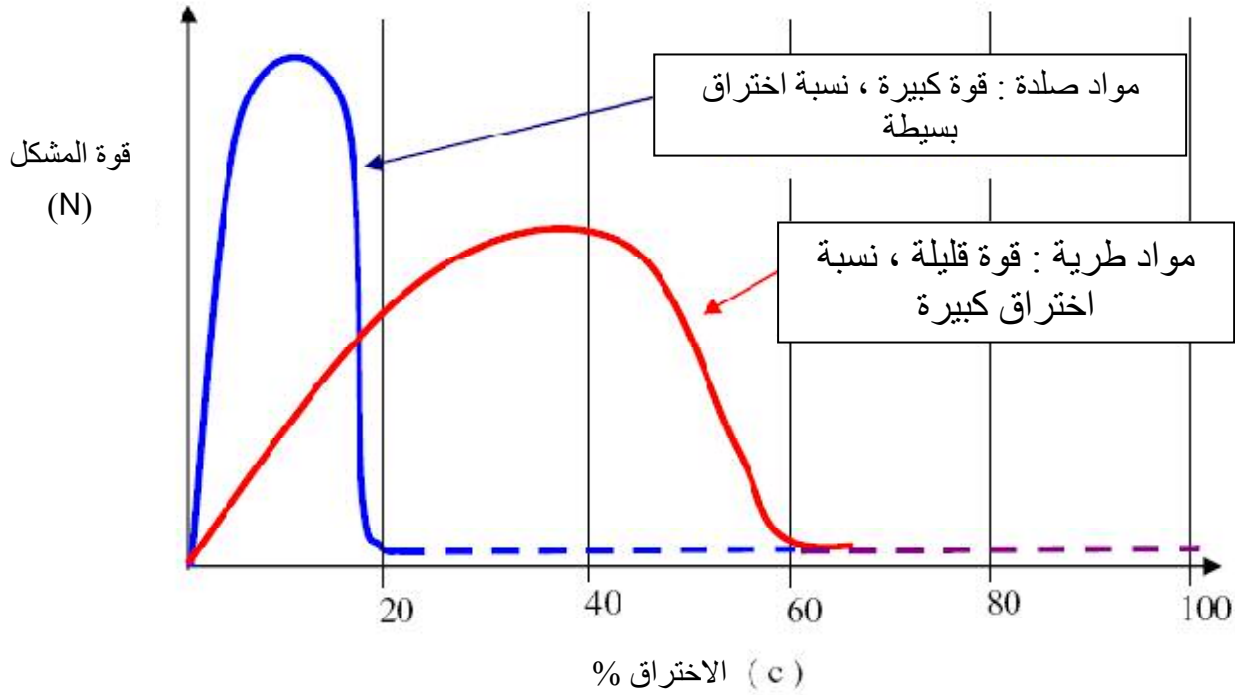

شكل (٧-٤) العلاقة بين قول القطع ونسبة الاختراق  
ملاحظة : المساحة تحت المنحني تتناسب مع الشغل المبذول

### ٧-١-٢ تأثير الخلوص Clearance :-

جودة السطح المقطوع تعتمد بصورة كبيرة على الخلوص بين حافتي القطع. وهناك ثلاث أنواع من الخلوصات:-


الخلوص غير الكافي (Insufficient) :- هذا الخلوص قليل جداً وفيه ينتشر التشقق الحاصل اثناء العملية خارج حدود حافات القطع. التشقق الناتجان لا يلتقيان و تتم عملية القطع النهائية بحدوث عملية تمزق ثانوية مسببة ظهور حافة مثلومة (jagged) للقطعة تقريباً في منتصف سمك الصفيحة ( كما في الشكل ٧-٥-أ ).

الخلوص الزائد (Excessive) :- هنا الخلوص كبير جداً ومسبباً حدوث قدر زائد من التشوه اللدن وعند حدوث التشقق النهائي لا تلتقي الشقان الناتجان فيتأخر الانفعال ويكون

جرح طويل يبرز خارج الحافة العليا. فتتكون حافة حادة تعمل على تركيز الجهود و تكون منشأ لحدوث الفشل او التكسر أثناء عمليات التشكيل اللاحقة او عند دخول الجزء مرحلة الخدمة او الاستعمال ( كما في الشكل ٧-٥-ب ).

الخلوص الأمثل Optimum :-

هذا الخلوص تبلغ قيمته بين 2 - 7 من سمك المعدن ( القيمة الصغرى تستعمل للمعادن الأكثر المطيلية). كما في الشكل ( ٧-٥-ج ).

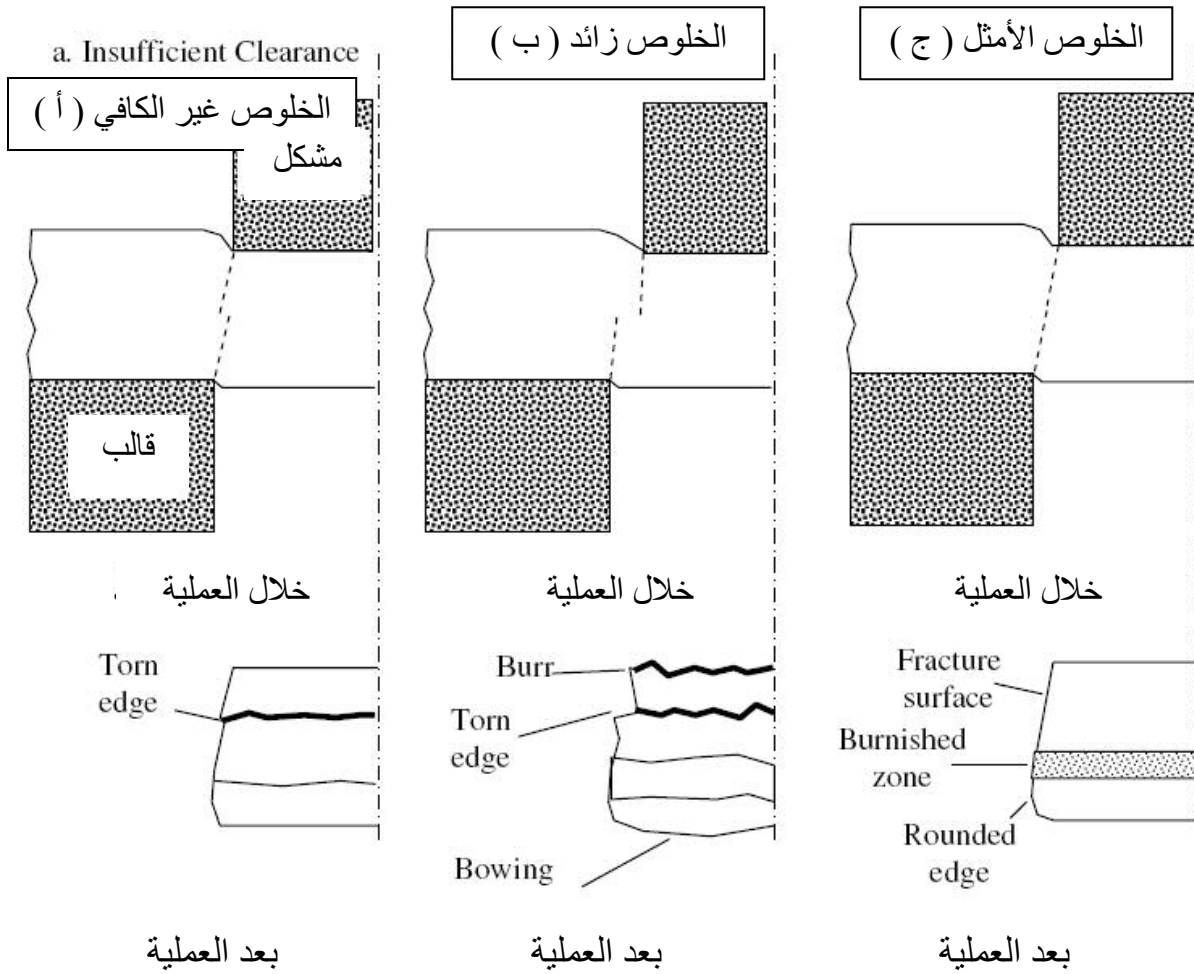

شكل (٧-٥) تأثير الخلوص على قطع المعدن

جدول الخلووص الأمثل لعمليات القطع والثقب لمواد مختلفة

المادة	الصلادة HV	الفراغ % من السمك
الفولاذ الطري	٩٤-١٤٤	٥-١٠
البراص ٣٠١٧٠	٧٧-١١٠	٠-١٠
النحاس	٦٤-٩٣	٠-١٠
الزنك	٦١	٠-٥
الألمنيوم	٢١-٢٨	٠-٥

### ٧-١-٣ قوة المشكل :

أكبر قوة  $F_{max}$  للمشكل هي محصلة لقوة القص shearing force (تعتمد على مساحة السطح المقطوع) وقوة الاحتكاك. قوة القص هي ناتج مقاومة القص القصوى لمعدن الصفيحة والمساحة المقطوعة. شكل (٧-٦).

اذن :

$$F_{max} = \tau_{max} \cdot t \cdot X$$

حيث X : محيط الشكل المقطوع


t : سمك المعدن

$\tau_{max}$  : مقاومة القص القصوى

في هذه المعادلة يفترض ان عملية القص تتم لحظياً على طول الحافات ( الحافات موازية لسمك الصفيحة).

المساحة المتعرضة لقوة القص هي المسافة المتعرضة للخرق قبل حدوث الفشل وسقوط المعدن ، لذلك يستخرج الشغل المبذول WD من المعادلة الآتية :-

المسافة (المحيط) حول الفتحة (X)

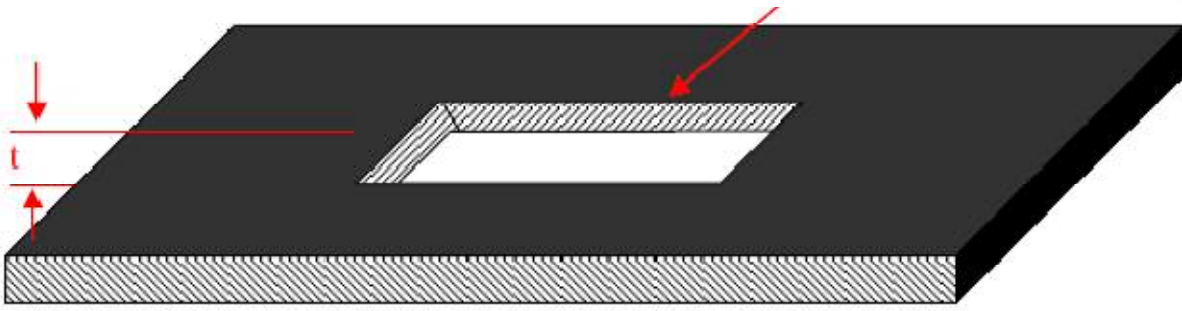


شكل (٦-٧) صفيحة مقطوعة


سمك المعدن X نسبة الخرق X اكبر قوة للمشكل =  $WD$  ( الشغل المبذول )

$$\therefore WD = F_{max} \cdot c \cdot t$$

لتقليل القوة  $F_{max}$  يتم توزيع الشغل المبذول على طول شوط القطع. قوة القطع من الممكن تقليلها اذا جعل المشكل ذو سطح غير مستوي. تعمل زاوية القص بين الشفرة والصفيحة على تقليل القوة المسلطة ( القدرة المبذولة تبقى ثابتة) وكذلك يقل الصوت والضجيج الناتج أثناء عملية القطع. شكلي (٧-٧) (٧-٨).

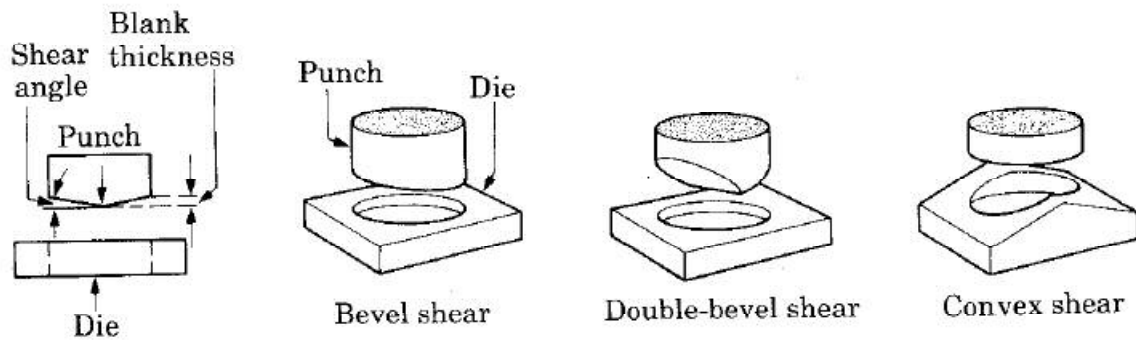

شكل (٧-٧) طرق استعمال الزوايا لتقليل الشغل المبذول.

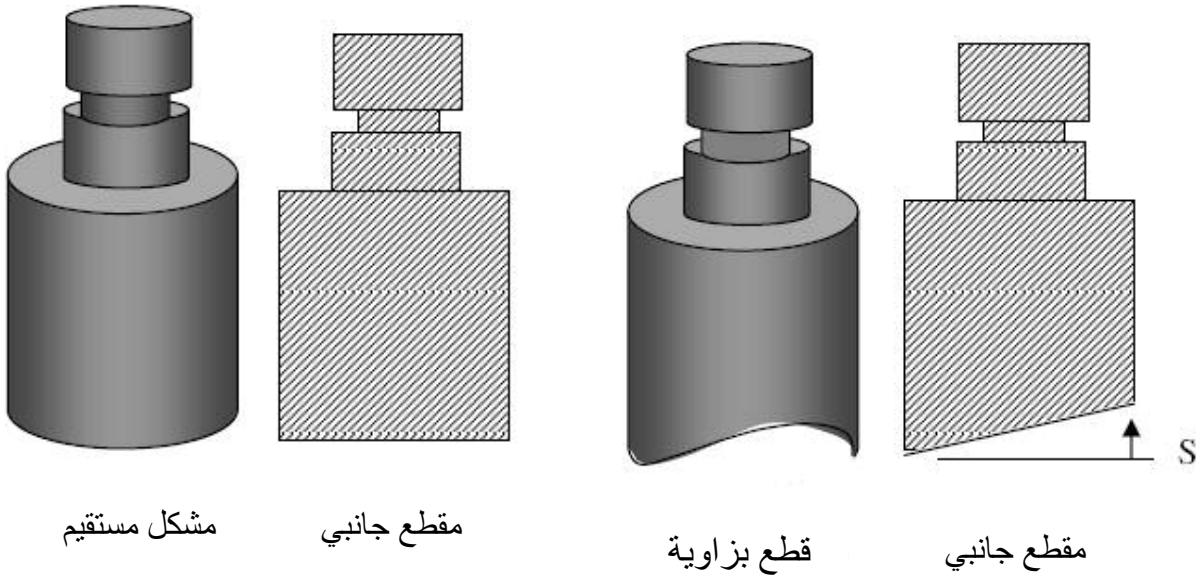

شكل (٧-٨) طرق استعمال الزوايا لتقليل الشغل المبذول.

اعتماداً على شكل حافات القطع والغرض منها يتم تصنيف عمليات القص الى عدة انواع:-


١. التجزئة Parting
٢. التنقيب (Punching) Piercing
٣. التجويف Blanking
٤. التجويف الدقيق Fine blanking
٥. التحديد Trimming

#### ٧-١-٤ التجزئة Parting:-


قطع الصفيحة الى قطعتين بواسطة حافات مستقيمة.

### ٧-١-٥ التثقيب والتجويف Piercing & Blanking :-

هذه العمليتين متشابهتين. كلاهما عبارة عن قطع أشكال مغلقة من خلال عملية قص الصفيحة. الفرق بين العمليتين إنه في "التثقيب" يتم قطع الشكل ورمي باقي الصفيحة بينما في "التجويف" يتم رمي الجزء المقطوع وتكون الصفيحة المثبتة هي المنتج. شكل (٧-٩).

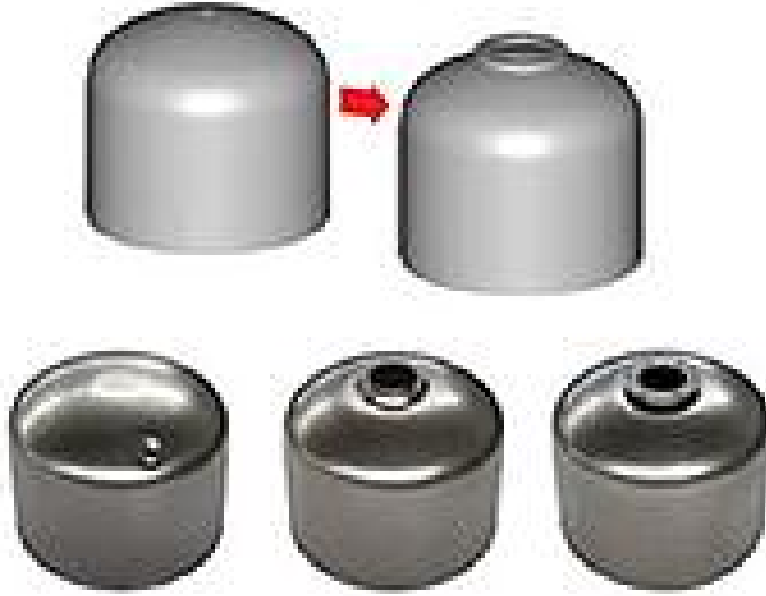


شكل (٧-٩) صورة تبين بع استعمالات عملية التثقيب

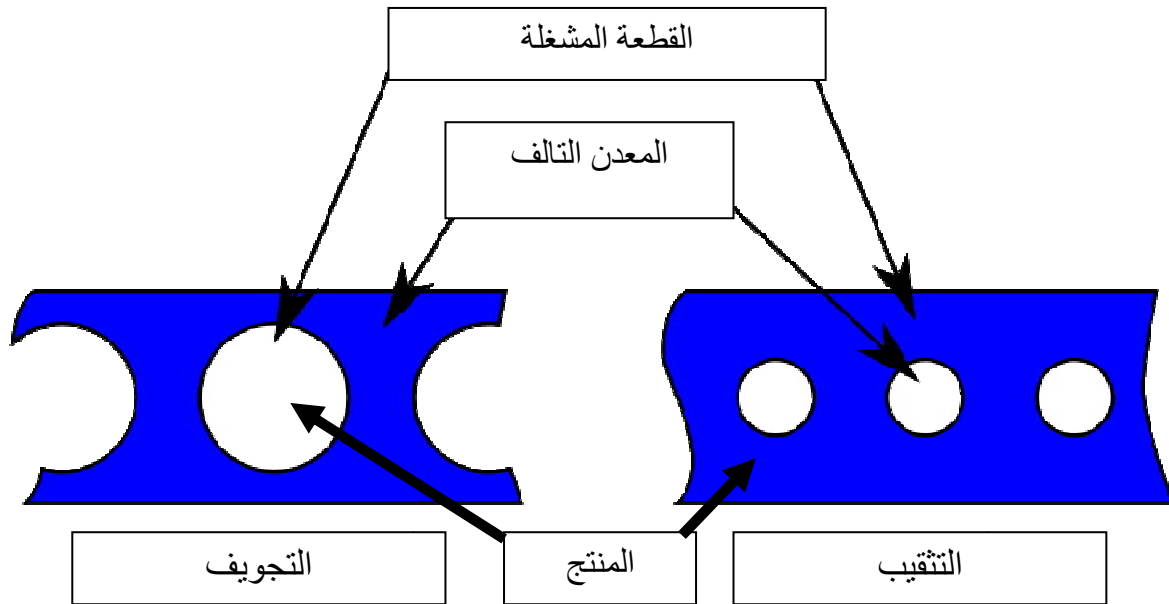

شكل (٧-١٠) يبين الفرق بين عملية التثقيب والتجويف



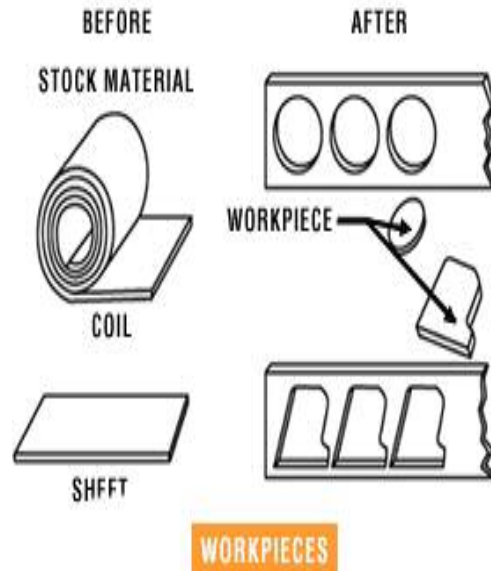


شكل (٧-١١) امثلة على عمليتي التنقيب و التجويف

موقع وترتيب الجزء على طول الصفيحة يؤثر على حجم المعدن التالف وعلى تصميم القالب وأجزاءه.


### ٧-١-٦ التجويف الدقيق Fine Blanking :-

عملية شبيهة بالتجويف العادي ولكن قبل حدوث عملية القص يتم مسك الصفيحة بقوة ويتم ضغط الصفيحة من الأعلى والأسفل للحصول على إبعاد دقيقة وحافة ذات سطح جيد.

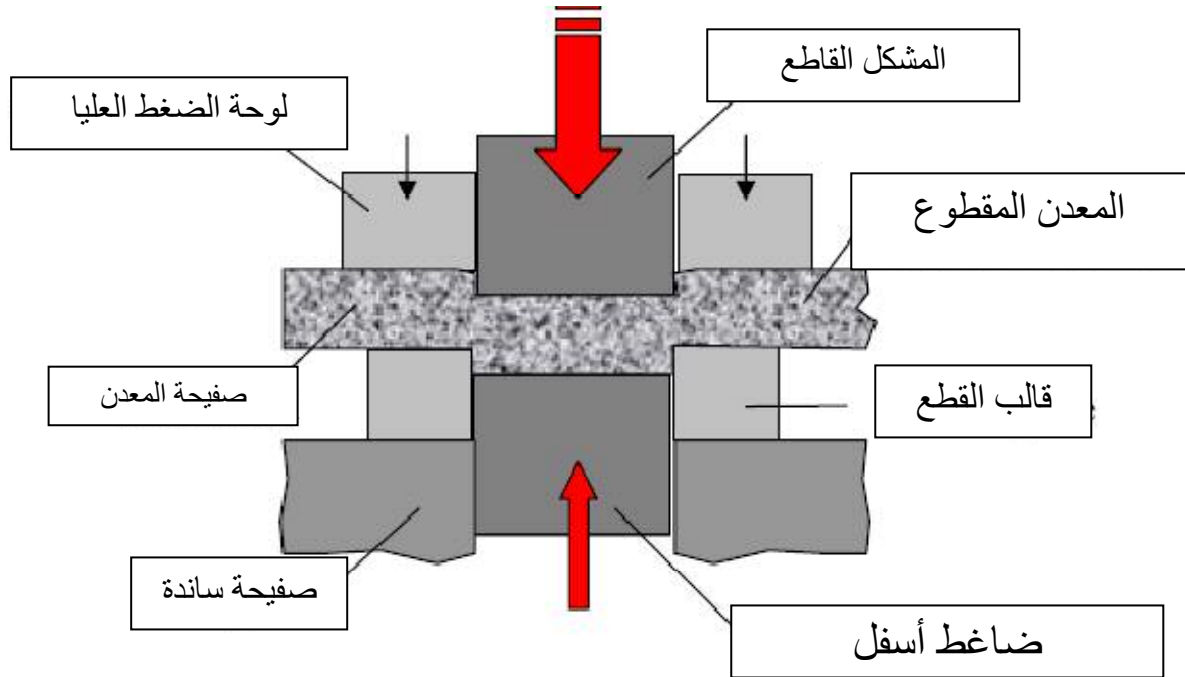

شكل (٧-١٢) عملية التجويف الدقيق


يمنع مسك الصفيحة المعدن من الجريان باتجاه الفسحة الموجودة بين المشكل والقالب لذلك يقلل حجم التحرز وبالتالي تكون حافة المعدن ناعمة. في هذه العملية يكون الخلوص بين المشكل والقالب اقل من 1% من سمك الصفيحة شكل (٧-١٢) (٧-١٣).

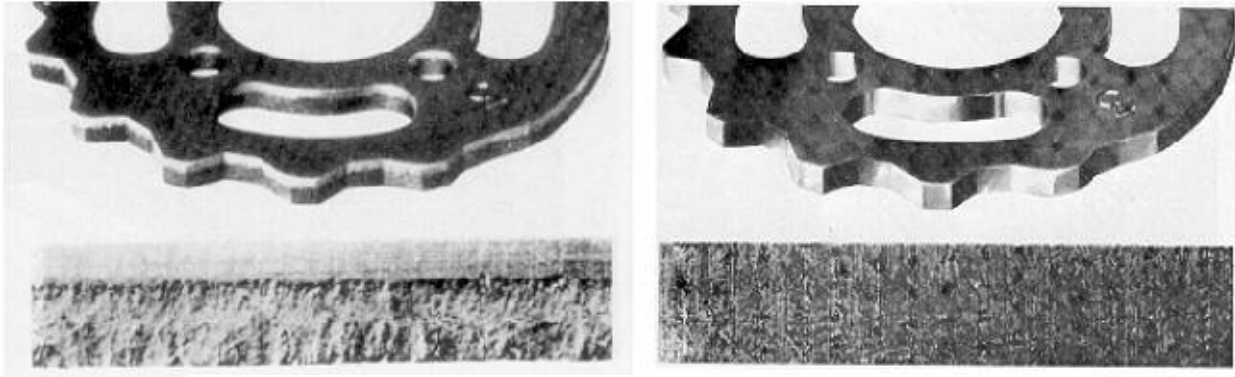

شكل (٧-١٣) جزءان احدهما قطع دقيق (على اليمين) و الآخر عادي (اليسار)

#### ٧-١-٧ التحديد Trimming:-

إزالة المادة الزائدة (Flash) من الجزء. وهي شبيهة بعملية التقطيع. شكل (٧-١٤) (٧-١٥).

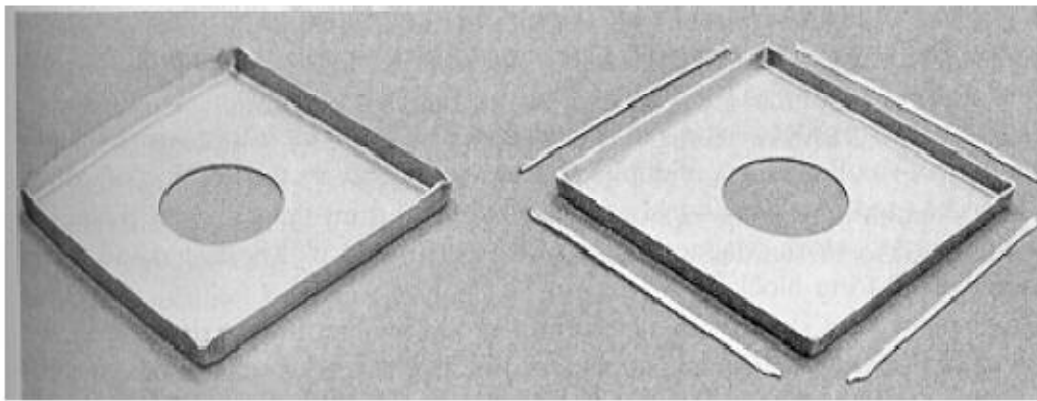

شكل (٧-١٤) جزء قبل وبعد التحديد



شكل (٧-١٥) منتج مصنوع بطريقة السحب قبل عملية التحديد

مثال:-

ثقب قطره 100 mm يجري تنفيذه على صفيحة من الفولاذ سمكها 5.6 mm المادة مدرفلة على البارد نسبة الكربون فيها 0.4% ومقاومة القص القصوى هي 560 N/mm<sup>2</sup> مع استعمال خلوص اعتيادي للعدة يتم القطع بنسبة اختراق 40% للمشكل . أعط القطر المناسب للمشكل والقالب ؟

الجواب:-

الخلوص المستعمل للفولاذ يتراوح من 5-10% من سمك المعدن. لكن هذا الفولاذ أكثر ليونة وذلك ظاهر من نسبة الخرق 40% لذلك نستعمل الخلوص الخاص بالألومنيوم وهو 4% لتجنب مشاكل الخلوص الزائد او غير الكافي.

وبذلك يكون حساب الخلوص:-

$$= 5.6 \text{ mm} \cdot (0.04) = 0.224 \text{ mm}$$

وبما ان الثقب المطلوب قطره 100 mm لذلك فان قطر المشكل يجب ان يكون 100mm ايضاً بينما يكون قطر القالب اكبر وقيمته  $100.448m$  (  $100+2 \cdot 0.224$  ) لان الخلوص من الجانبين )  
اذن محيط القص هو :-

$$x = 2 \cdot \pi \cdot (r) = 2 \cdot \pi \cdot \left( \frac{100}{2} \text{ mm} \right)$$

$$x = 314.16 \text{ mm}$$

نسبة الخرق (c) هي 40% و  $\tau_{\max} = 560 \text{ N/mm}^2$  إذن القوة الأعظم للمشكل هي :-

$$= \tau_{\max} \cdot t \cdot x$$

$$F_{\max} = (560 \text{ N/mm}^2) \cdot (5.6 \text{ mm}) \cdot (314.16 \text{ mm})$$

$$\underline{F_{\max} = 985.21 \text{ kN}}$$

### مثال

جد اعظم قوة للمشكل و جد الشغل المبذول لتقطيع حلقة فولاذ قطرها الخارجي 44.45mm وقطرها الداخلي 22.3mm من صفيحة مستطيلة سمكها 1.59mm لها جهد قص أقصى قيمته  $432 \text{ N/mm}^2$  ، علما ان نسبة الاختراق هي 25% ؟

الجواب :-

اولا نحسب المحيط x :-

$$x = 2 \cdot \pi \cdot (R_{\text{outside}}) + 2 \cdot \pi \cdot (R_{\text{inside}}) = 2 \cdot \pi \cdot \left( \frac{44.45}{2} \text{ mm} \right) + 2 \cdot \pi \cdot \left( \frac{22.3}{2} \text{ mm} \right)$$

وهكذا فان المحيط يساوي :-

$$x = 209.7 \text{ mm}$$

$$\tau_{\max} = 432 \text{ N/mm}^2; \text{ and the percentage penetration } c = 25 \%$$

$$= \tau_{\max} \cdot t \cdot x \quad \text{أكبر قوة للمشكل هي: -}$$

$$F_{\max} = (432 \text{ N/mm}^2) \cdot (1.59 \text{ mm}) \cdot (209.7 \text{ mm})$$

$$F_{\max} = 144.04 \text{ kN}$$

الشغل المبذول يساوي :-

$$WD = F_{\max} \cdot c \cdot t = (144.04 \text{ kN}) (0.25) (1.59 \text{ m})$$

$$= 57.26 \text{ kN}$$

## ٧-٢ الحني Bending :-

تعتبر هذه العملية من أكثر عمليات التشكيل شيوعاً. وهي عبارة عن عملية تشويه لدن للمعدن حول محور خطي مع عدم تغيير المساحة السطحية أو مع تغير بسيط فيها.



شكل (٧-١٦) ماكينة لحني المقاطع الحديدية

ويستعمل الحني بكثرة في حني الصفائح والانابيب شكل (٧-١٧) (٧-١٨).




شكل (٧-١٧) يبين أنابيب تم حنيها




شكل (٧-١٨) منتج متعدد الحنيات


وتستعمل طرق مختلفة في عملية الحني باستعمال قوالب مغلقة ومفتوحة وتستعمل المكابس الهيدروليكية والميكانيكية المختلفة شكل (٧-١٩) (٧-٢٠) (٧-٢١).

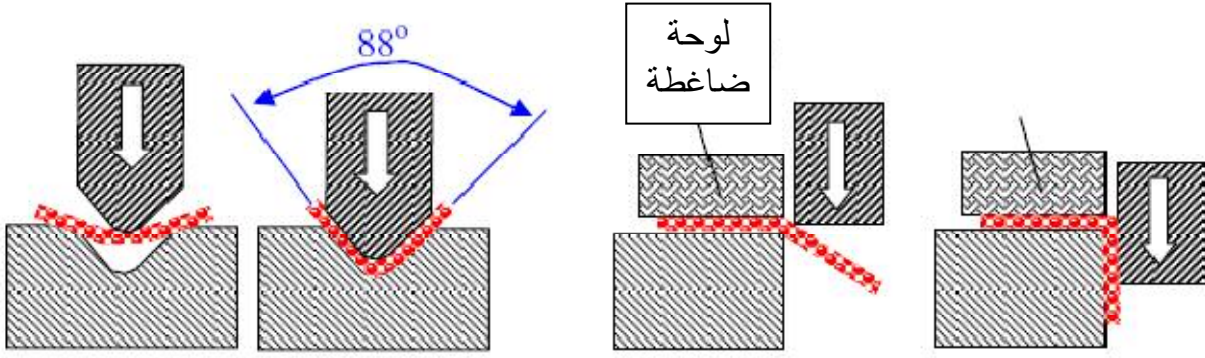

شكل (٧-١٩) طرق حني متعددة باستعمال عدد مكبس

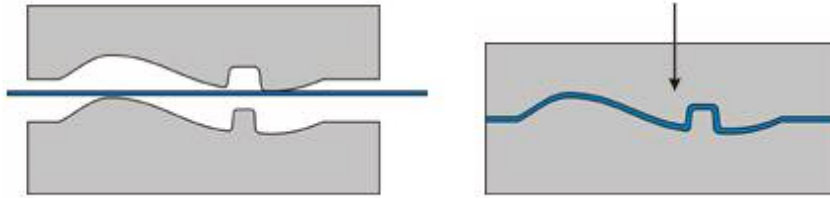

شكل (٧-٢٠) عملية حني بواسطة قالب معدني

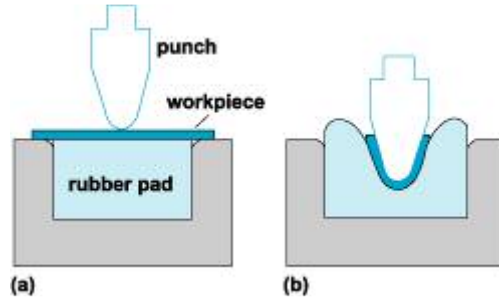


شكل (٧-٢١) حني مع استعمال قالب مطاطي

بالإضافة لاستعمال هذه العملية للتشكيل فانها تستعمل أيضا لزيادة الجساءة للجزء بزيادة عزم القصور الذاتي.

عند الحني تتعرض الطبقات الخارجية للمادة للشد Tension بينما تتعرض الطبقات الداخلية للضغط Compression. وذلك اعتماداً على الموقع من المحور المركزي للصفحة حيث يكون المعدن إما في حالة شد أو ضغط ، شكل(٧-٢٢).

بما إن مقاومة الخضوع للمعادن في حالة الضغط هي أعلى منها في حالة الشد فان المعدن في الجانب الخارجي يتعرض للخضوع قبل الداخلي مما يجعل المحور المركزي اقرب إلى الجانب الداخلي ( اعتماداً على نصف قطر الحني والمادة).

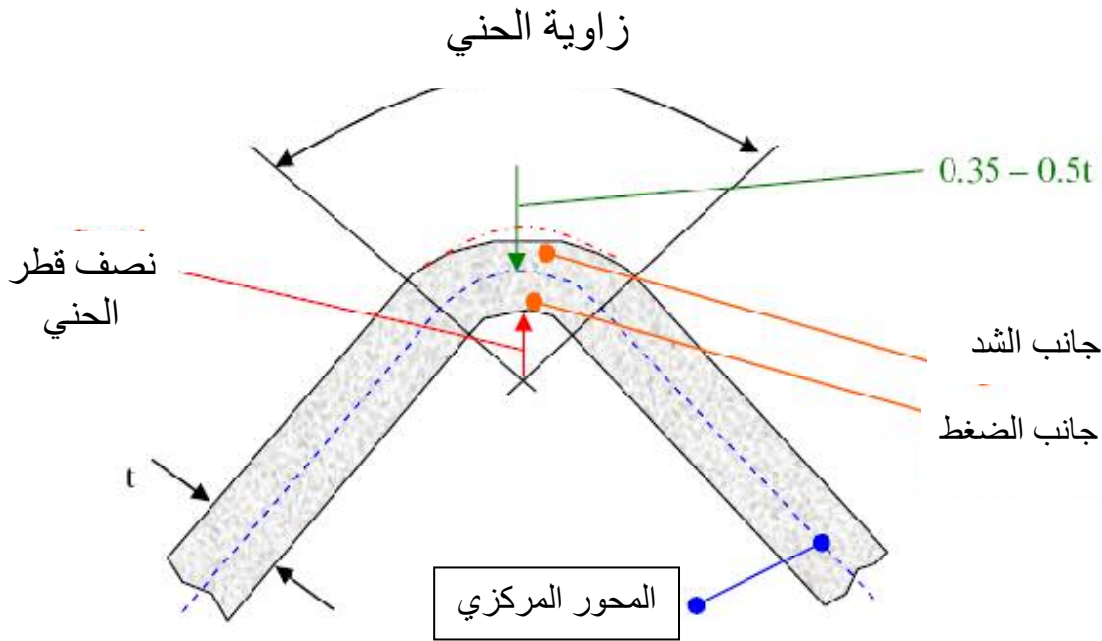


شكل (٧-٢٢) المعدن أثناء الحني


### ٧-٢-١ الارتداد الخلفي أو الرجوعية Spring back :-

بعد حدوث التشوه اللدن للمعدن ورفع القوة المسلطة فان الطاقة المخزونة للتشوه المرنة تتحرر مسببة زيادة في زاوية المعدن المحني. زاوية الحني ( $\alpha$ ) هي الزاوية الناتجة عند التشكيل (مثلاً  $88^\circ$ ) ، بعد إزالة القوة تزداد ( $\alpha_f$  بعد رفع القوة لتصل إلى  $90^\circ$ ). لذلك عند تصميم القالب يجب حساب قيمة الارتداد الخلفي وأخذها بالاعتبار للحصول على زاوية حني دقيقة وبالقياس المطلوب. شكل (٧-٢٣).



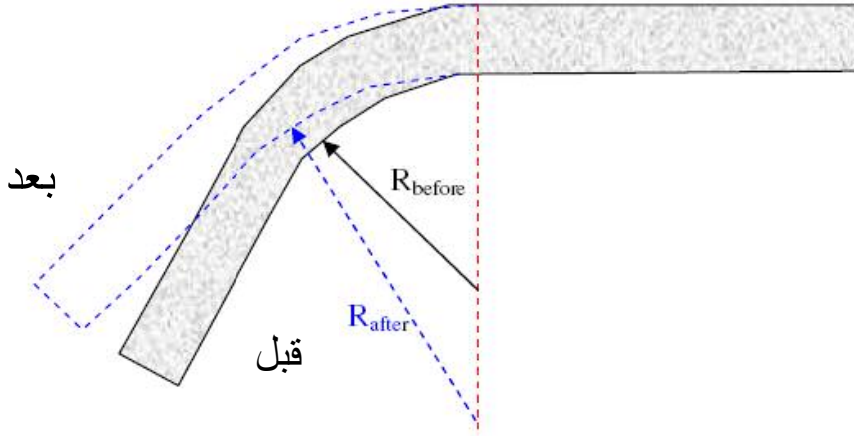

Springback in bending

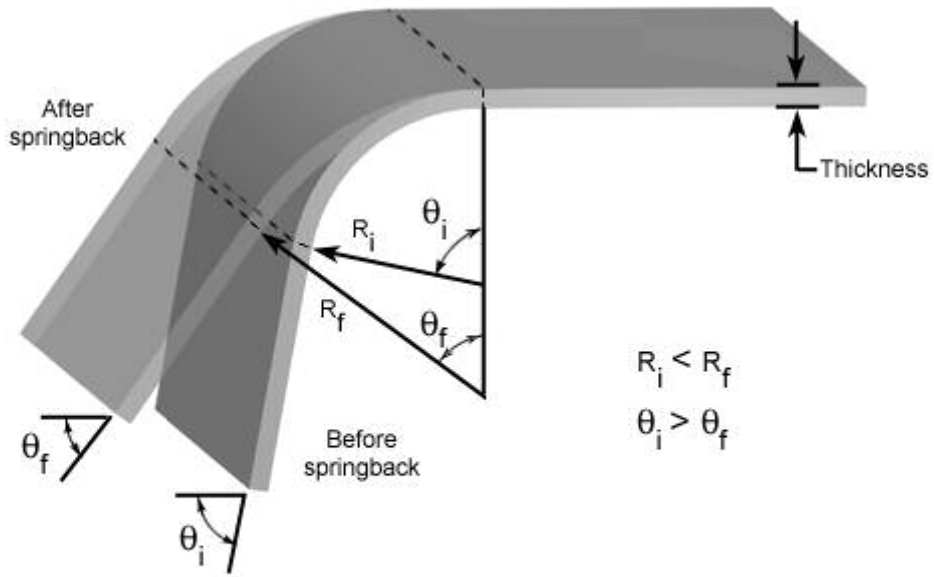

شكل (٧-٢٣) الارتداد الخلفي في الحني

### ٧-٢-٢ اقل نصف قطر للتشكيل:-

هي اقل قيمة لنصف قطر ممكن تشكيل المعدن بها و التي بنقصانها يحدث تشقق للمعدن في السطح الخارجي للحنية. عادة يعبر عنه بدلالة السمك ( مثلا  $3t$  تعني اقل نصف قطر للمنحني يساوي ثلاث مرات سمك المعدن ) اقل من نصف القطر هذا يحدث تشقق للسطح الخارجي.

وكلما قل نصف قطر كلما زادت قابلية المعدن للحني. وتزداد قابلية الحني أيضا مع زيادة المطيلية ، ان قابلية الحني العالية تتيح إجراء عمليات الحني المتعاقبة والمعقدة بدون كسر الجزء.

اقل نصف قطر للحني:-

$$R_{\min} = t \left( \frac{50}{r} - 1 \right) = t \left( \frac{50}{\frac{A_0 - A_f}{A_0} \cdot 100} - 1 \right)$$


حيث t هو السمك و r هي المطيلية بدلالة التقلص في المساحة (%) عند الكسر. لذلك فعند r = 50% فان  $R_{\min} = 0$  أي ان المعدن من الممكن أن يطوى على نفسه بدون إن ينكسر.

### ٧-٢-٣ عمليات الحني الشائعة:-


- حني الشوط المنفرد single - stroke بين المشكل وال قالب ( مثل - goose neck وتشكيل الساقية channel وحني نصف القطر ، تشكيل V ، الخ) شكل (٧-٢٤).
- حني متعدد الأشواط: للحصول على إشكال أكثر تعقيد.




شكل (٧-٢٤) ماكينة حني يدوية

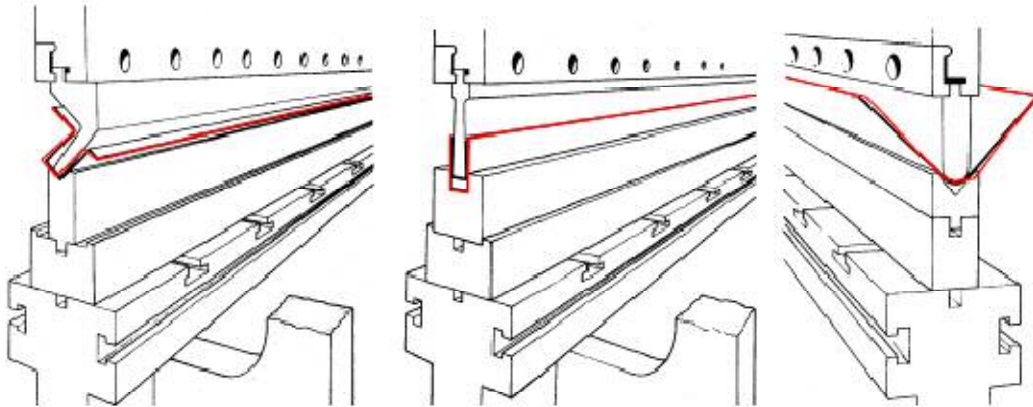


شكل (٧-٢٥) تشكيلات حني مثل الساقية و الأقواس

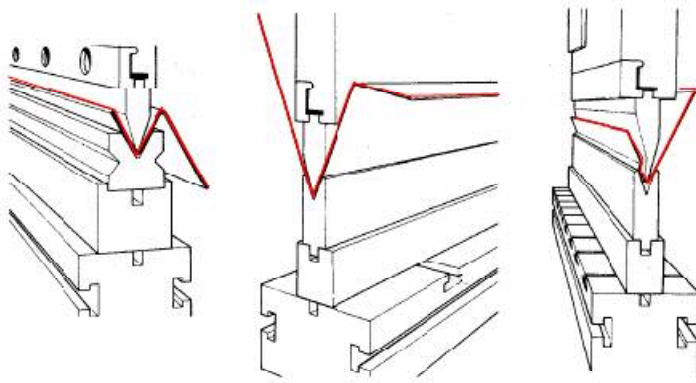

شكل (٢٦-٧) حني تشكيل مقطع V

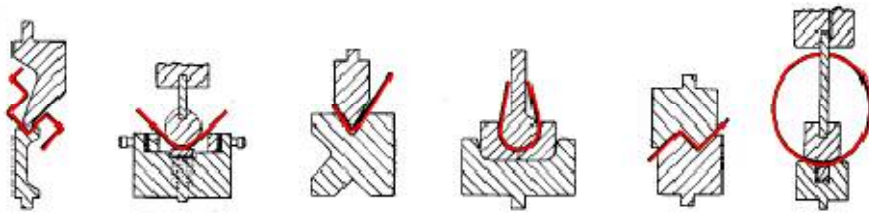


شكل (٢٧-٧) عمليات متنوعة لشوط حني واحد

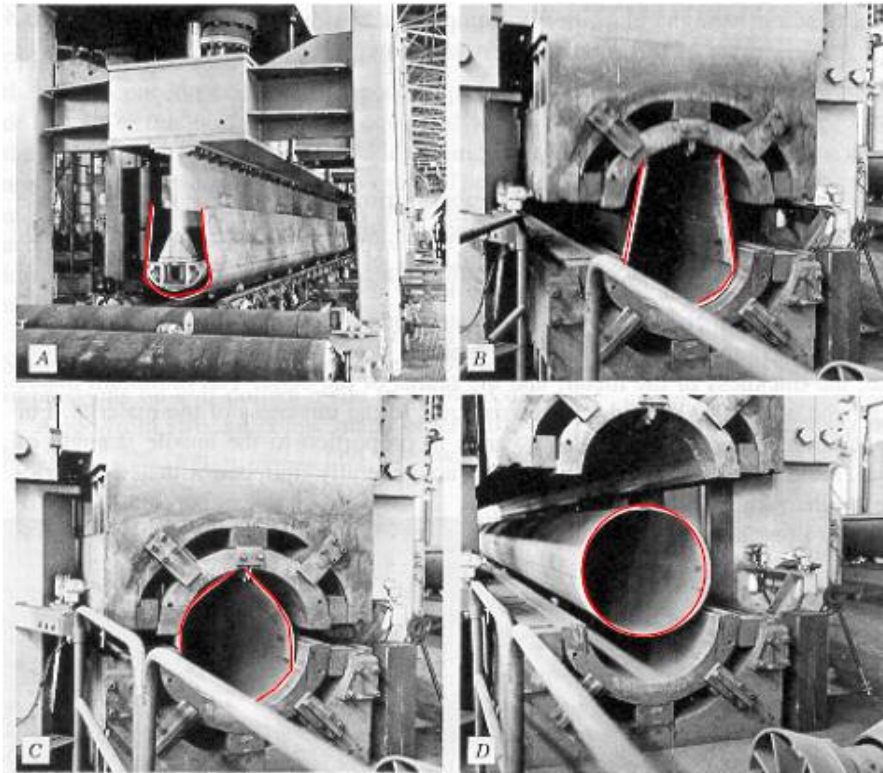


شكل (٢٨-٧) خطوات حني الأنبوب

• الحني بالدرافيل Roll – forming :-

لحني معدن بشكل معين ولأطوال و مستمرة ، يتم حني المعدن على بامراره من خلال سلسلة من ال درافيل شكل ( ٧-٢٩).

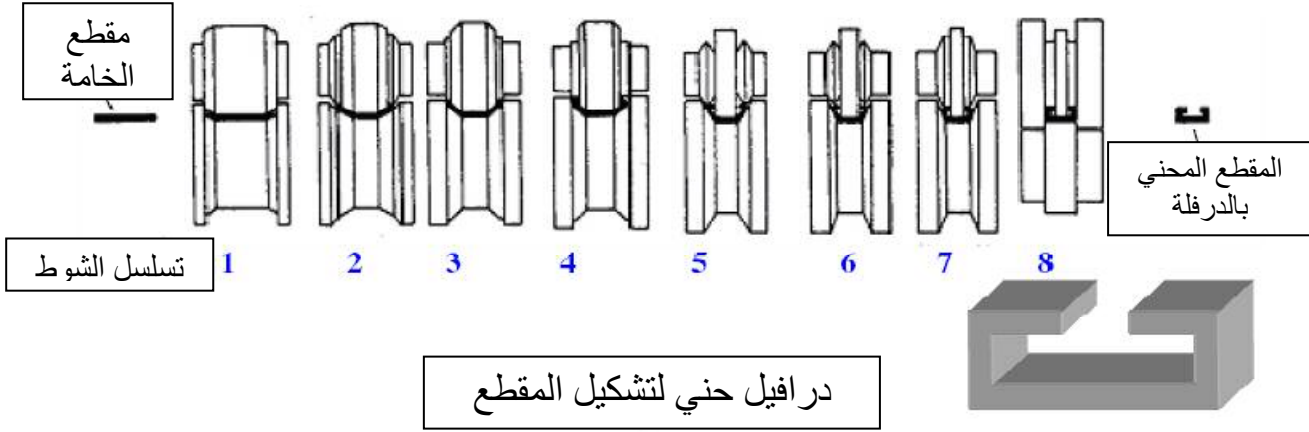

شكل (٧-٢٩) الحني بالدرفلة

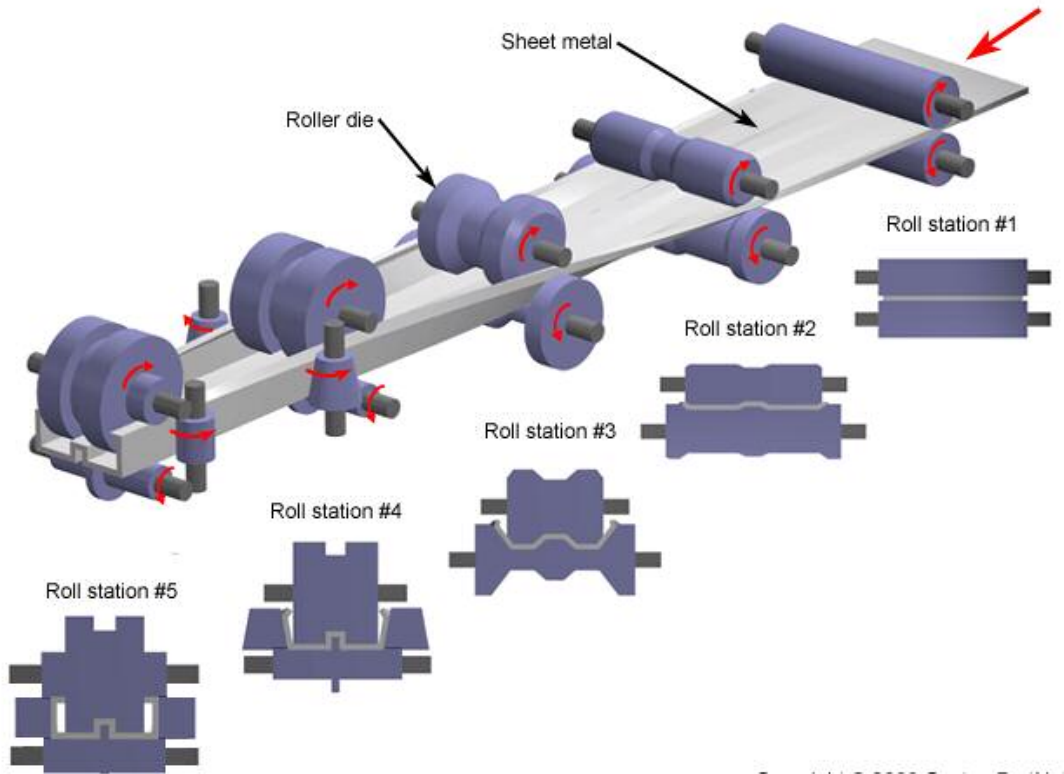


شكل (٧-٣٠) عملية حني بالدرفلة لكل معقد

### ٧-٢-٤ حساب قوة الحني

سؤال : جد اقل قوه مطلوبة لحني قطعة رقيقة من صفيحة معدنية ؟:-

الجواب :-

لاحظ الرسم التحليلي لتوزيع القوى على جزء من المعدن (شكل ٧-٣١) :

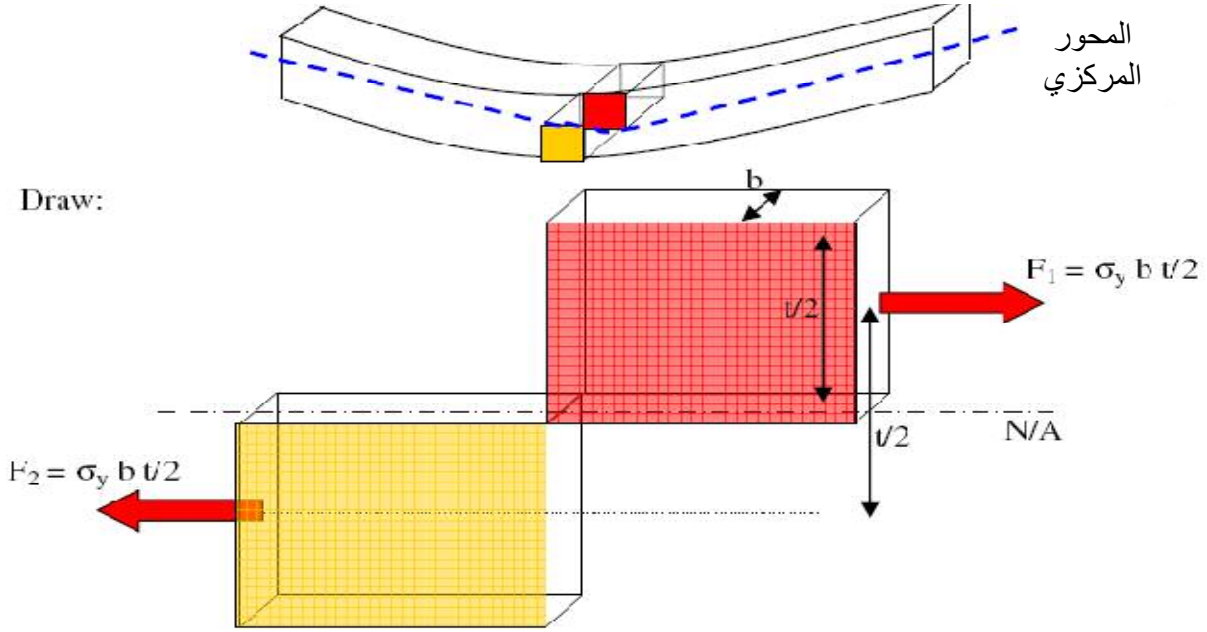


شكل (٧-٣١) القوى على المعدن المحني

( من الرسم ) نستنتج مقدار العزم كالآتي :

$$M = F_1 * t/2 = F_2 * t/2$$

$$M = \sigma_y b t^2/4$$

إذن

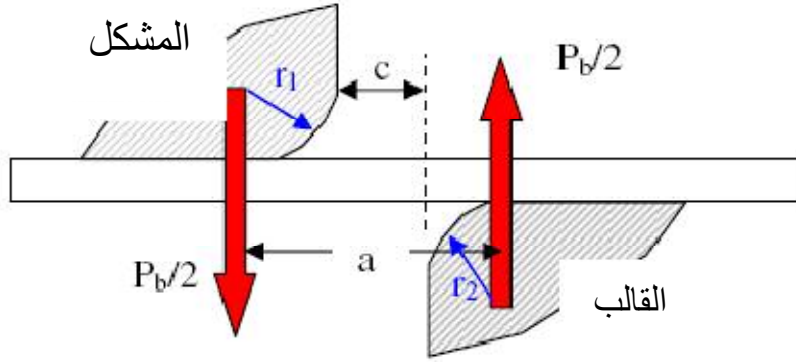

العزم العمودي على جوانب القالب حيث  $a = r_1 + r_2 + c$

$$M = [P_b/2] * a$$

$$P_b = \sigma_y \cdot \frac{bt^2}{2a} \quad \text{Q.E.D.}$$

وهكذا


حيث  $\sigma_y$  هي جهد الخضوع.

عند سحب قطعة معدنية يجب إن تتغلب القوة المسلطة على الاحتكاك الموجود بين المعدن واجزاء القالب. و إذ فرضنا إن المادة مجهدة لحد نقطة الخضوع فان اكبر قوة مطلوبة للمشكل للتغلب على الاحتكاك و نرمز لها  $(P_f)$  هي:-

$$\text{قوة الاحتكاك} = P_f = 2, \mu, \sigma_y . b, H$$



الطول المفتوح على طول سطح القالب =  $H$   
 = (  $t + r1 + r2$  ) - الطول الكلي

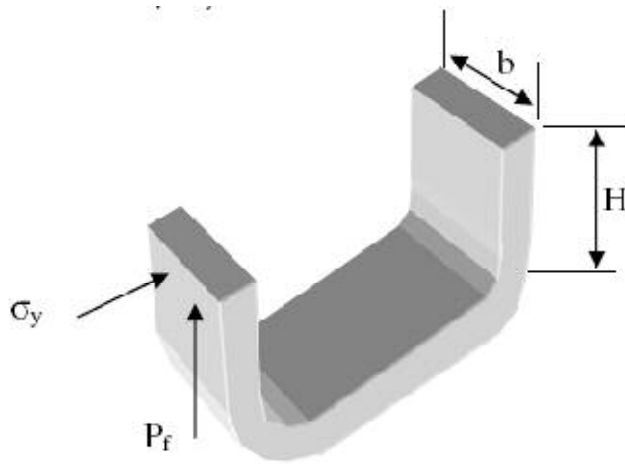


جهد الاحتكاك  $\tau_f = \mu \sigma_y$   
 قوة الاحتكاك = Stress x Area  
 قوة الاحتكاك =  $2 \cdot \mu \cdot \sigma_y \cdot b \cdot H$

شكل (٧-٣٢) توزيع القوى على المعدن المحني

**مثال:-**

القطعة الظاهرة في الشكل (٧-٣٣) تم تصنيعها من صفيحة سمكها ٢ ملم من الفولاذ. جهد الخضوع لهذا هو  $500 \text{ N/mm}^2$ . إذا كان نصف القطر للقالب و المشكل متساويين وقيمتها 5 mm و القطعة مسحوبة لعمق 25 mm أسفل سطح القالب. احسب القوة المطلوبة (أ) للحني (ب) إذا كان معامل الاحتكاك يساوي  $\mu = 0.15$ .

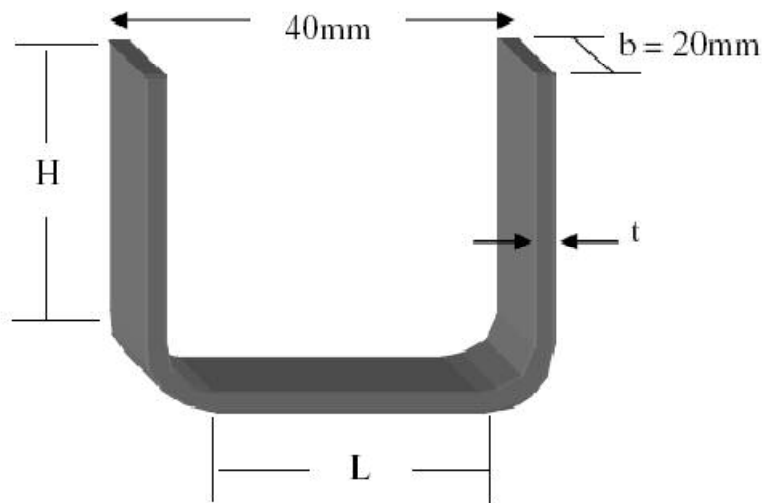

شكل (٧-٣٣)



الجواب :-

حساب الحني:

$$P_b = \frac{Y bt^2}{2(r_1 + r_2 + c)}$$

قوة الاحتكاك:-

$$H = depth - (r_1 + r_2 + t)$$

$$H = depth - (2r + t)$$

$$H = 25 - (2(5) + 2) = 13mm$$

إذا كان  $r_1 = r_2$  اذن

$$P = 2\mu Y bh$$

$$= 2 \times 0.15 \times 500 \times 20 \times [13]$$

$$= 39000N$$

$$= 39.0kN$$

وبالتعويض

وبالتعويض

$$L = [\text{Total length} - (2t + 2r)]$$

$$L = [40 - (2(2) + 2(5))]$$

$$L = 26mm$$

Substituting


$$P_p = Y[L]b$$

$$= 500[26]20$$


$$= 260000N = \mathbf{260.0kN}$$

### ٣-٧ السحب العميق Deep drawing :-

يتم تسليط قوة المشكل على صفيحة معدنية مستقيمة باتجاه تجويف القالب. يتم مسك الصفيحة بواسطة لوحة مسك مسلط عليها قوة محسوبة.

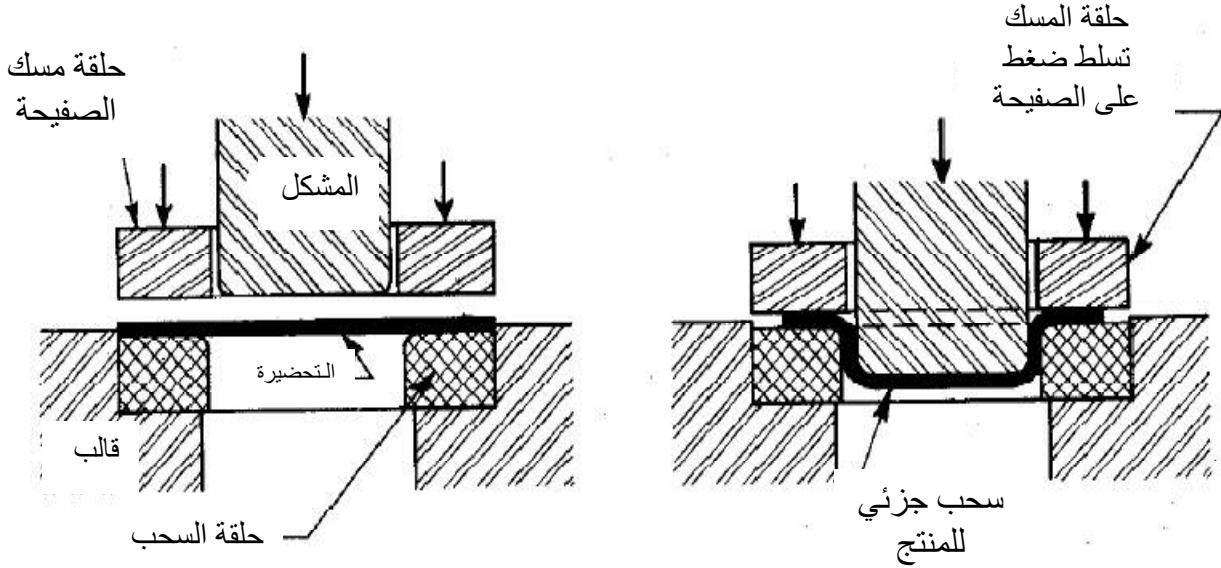

شكل (٣٤-٧) خطوات عملية السحب

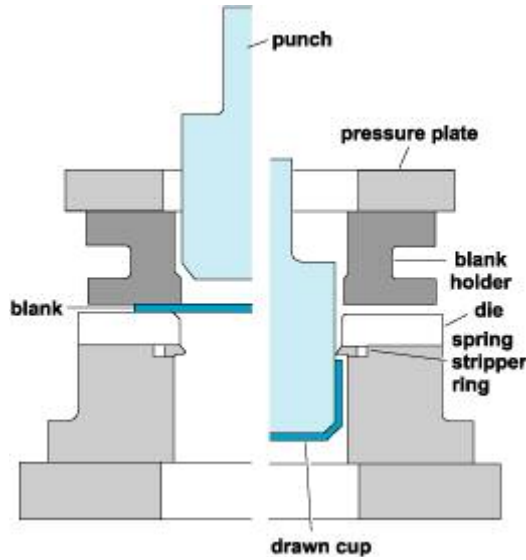

شكل (٣٥-٧) عملية سحب عميق خلال قالب معقد

وتستعمل عملية السحب بصورة واسعة في إنتاج الصفائح الحديدية لإنتاج الاواني والاحواض المعدنية وهي عادة من العمليات النهائية. اشكال (٣٦-٧ الى ٣٩-٧).



شكل (٧-٣٦) مراحل السحب العميق المتعددة لانتاج اوعية الصودا



شكل (٧-٣٧) حوض الغسل مصنوع بطريقة السحب العميق



شكل (٧-٣٨) صورة لمنتج مصنوع بعملية السحب العميق



شكل (٧-٣٩) منتجات مختلفة مصنوعة بطريقة السحب العميق

الصفحة المحضرة للسحب والممسوكة بلوحة المسك يتم سحبها شعاعياً إلى الداخل و في نهاية شوط السحب فان الصفحة بأكملها تكون قد انضغطت إلى داخل القالب فيما يكون قطرهما قد صغر. الغرض من لوحة المسك هو منع الصفحة تحت جهد الضغط من إن تتعرض للتجعد (wrinkling) ، لذلك فان الاختيار الصحيح لقوة المسك هو أمر مهم ومؤثر على نجاح السحب. عادة يتراوح ضغط صفحة المسك من 0.7- 1 % من مجموع جهدي مقاومة الخضوع والمقاومة القصوى لمعدن الصفحة. شكل (٧-٤٠).




شكل (٧-٤٠) تأثير قوة المسك على جزدة المنتج المسحوب

### ٧-٣-١ العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية السحب العميق )

#### للصفائح الدائرية):-

١. خصائص معدن الصفيحة.
٢. نسبة قطر المعدن المحضر الى قطر المشكل والقالب .
٣. الخلوص بين المشكل و القالب.
٤. نصف قطر المشكل  $R_p$  .
٥. نصف قطر زاوية القالب  $R_d$ .
٦. قوة المسك  $F$
٧. الاحتكاك والتزييت.

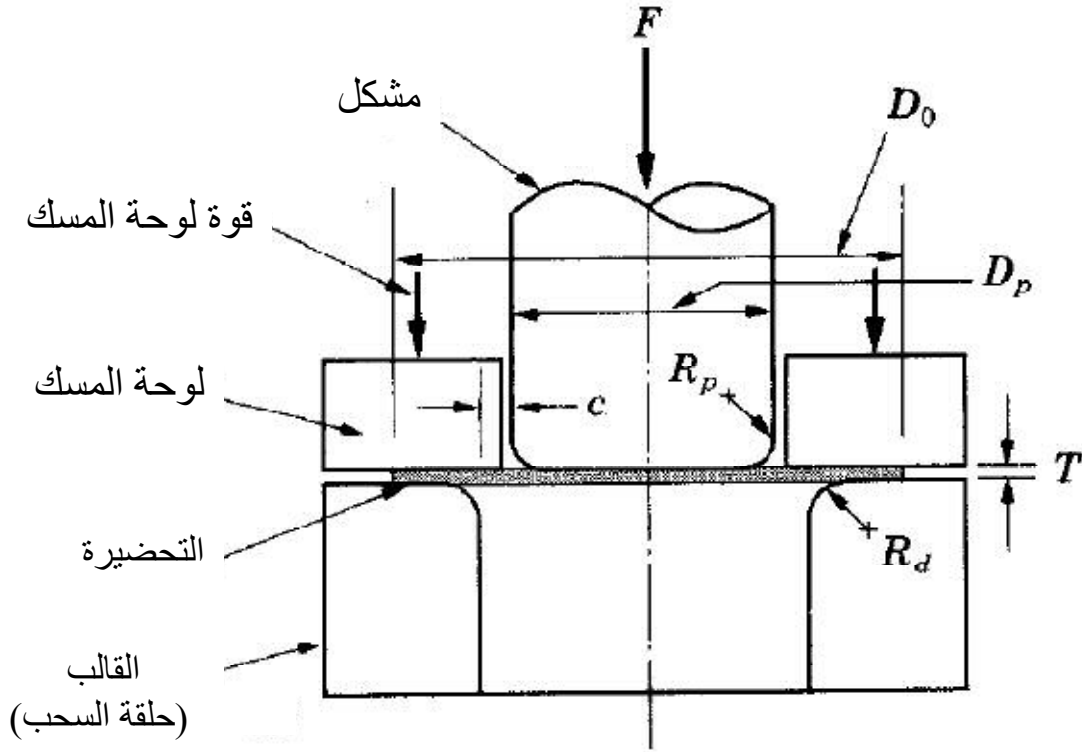


شكل (٧-٤١) أبعاد القالب واجزاءه

### ٧-٣-٢ ملاحظات عامة :

- تشكيل عمق العلبه لا يحدث بسبب نقصان في سمك جدران العلبه ولكن بسبب نقصان المساحة الكبيرة للتحضيره لذلك لا يحدث تغير كبير في سمك الجدران.
- السحب العميق هي طريقة تستعمل للأجزاء العميقة وكذلك للأجزاء قليلة العمق.
- يعبر عن قابلية السحب العميق Deep Drawability بنسبة السحب المحدودة.
- الخلوص بين المشكل والقالب :- عادة يتراوح بين 7 - 14% من سمك الصفيحة. إذا كان الفراغ قليلاً جداً فسيحدث تمزق وقطع للصفيحة نتيجة ضغط المشكل .
- إنصاف أقطار زوايا القالب  $R_p$  ,  $R_d$  : إذا كانت صغيرة فمن المحتمل إن تسبب فشل عند الزاوية. وإذا كانت كبيرة فان العلبه ستتجدد.
- تحديد حجم المعدن المحضر وشكله لعملية السحب العميق للإشكال المعقدة غالباً ما يحتاج إلى التجربة والخطأ.

٣-٣-٧ خصائص المادة المناسبة لعملية السحب العميق:-


- مطيلية عالية للسماح بجريان لدن واسع إثناء العملية.
- قابلية أصلاذ- إجهادي واطئة لمنع تشقق الجزء وتقليل عمليات إعادة التخمير الضرورية.
- مقاومة شد عالية ليتحمل جهود السحب التي تحاول تمزيق جدران المنتج إثناء سحبة من تحت لوحة المسك.
- حجم حبيبي متجانس ومنتظم للحصول على جريان منتظم وتقليل ظاهرة التأذن . earing

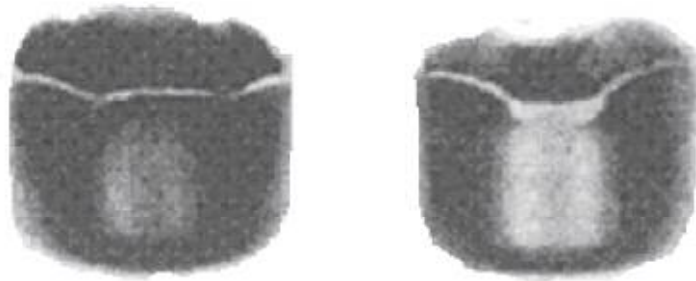

شكل (٧-٤٢) ظاهرة التأذن نتيجة عدم انتظام اتجاه

٣-٣-٧-٤ السحب العميق بدون لوحة مسك:-

- من الممكن إن يتم ذلك مع المواد السميكة لمنع حدوث التجعد. وهنا يتم تصميم مدخل القالب بحسابات خاصة.
- من الأجزاء الممكن تصنيعها بواسطة السحب العميق ، حاويات الأطعمة ، العلب المعدنية ، أحواض غسل الصحون وغيرها كثير.

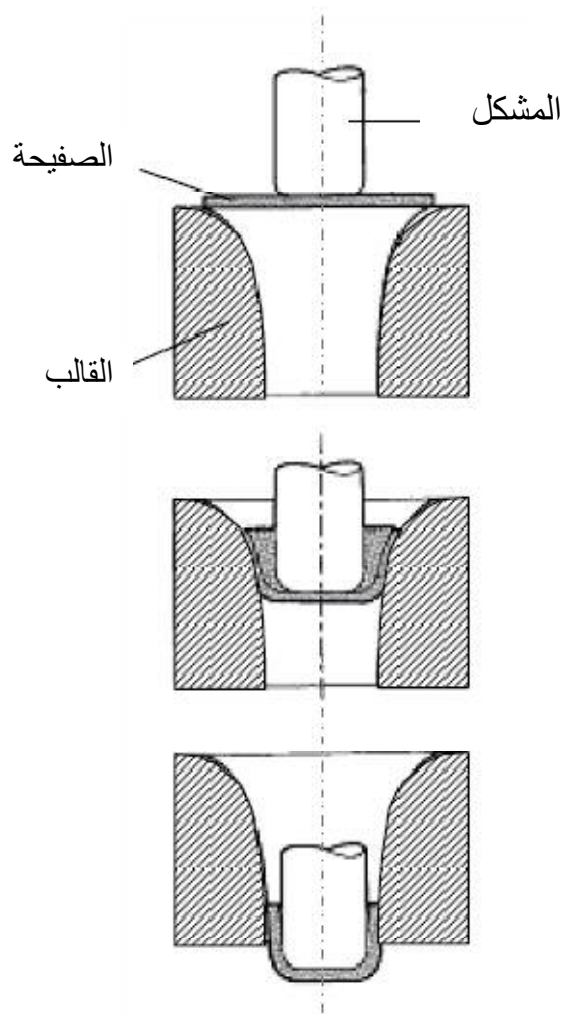


شكل (٧-٤٣) سحب عميق بدون لوحة

### ٧-٣-٥ إعادة السحب Redrawing :-

الأجزاء التي من الصعب جداً سحبها في عملية واحدة يتم سحبها في عدة مراحل. تسمح لوحة المسك المخروطة بجريان لين للمعدن لمنع التجعد انظر الشكل (٧-٢٨). يتم تشكيل الأشكال المعقدة بواسطة استخدام المكابس press working. وذلك بتعريض الصفائح المعدنية لعمليات مركبة من القص والحني والسحب في آن واحد simultaneously. حيث تكبس صفائح المعدن بين المشكل و القالب ، من الأمثلة : أجزاء هيكل السيارة .




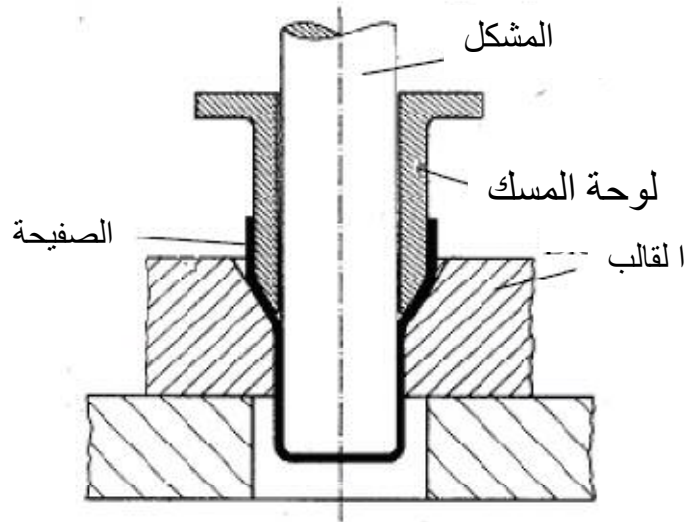


شكل (٧-٤٤) إعادة سحب الأنبوب

### ٦-٣-٧ ضبط السمك Ironing

هو عبارة عن إنقاص سمك جدران المسحوب بسحبه بين مشكل و قالب حيث الفراغ بين المشكل و القالب هو اقل من السمك الأصلي للجزء حيث لا حاجة لاستعمال اللوحة الماسكة. Blank holder ، تتحف الجدران الطويلة بينما يبقى سمك القاعدة بدون تغير. تستعمل هذه العملية لضبط السمك والحصول على سمك متجانس. من تطبيقاتها المعروفة العلب المعدنية.

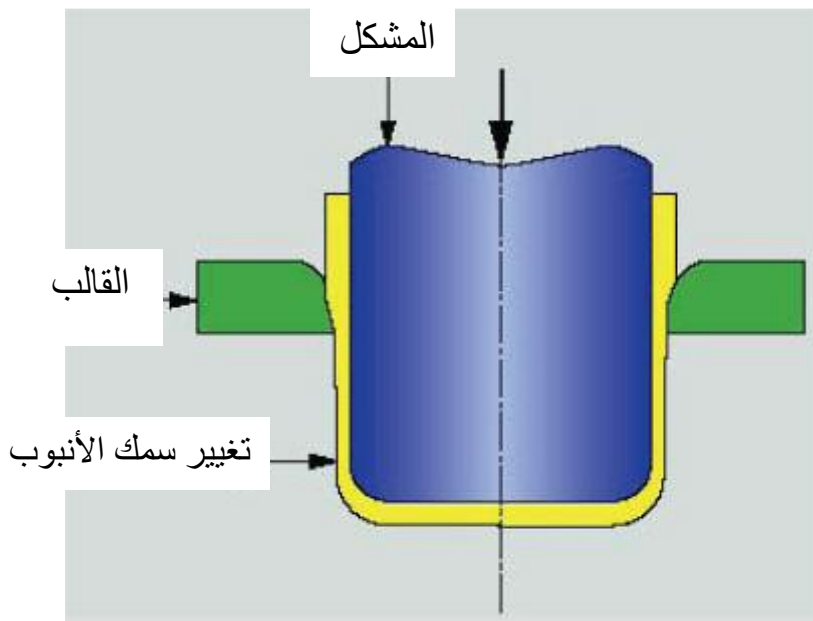

شكل (٧-٤٥) عملية ضبط السمك

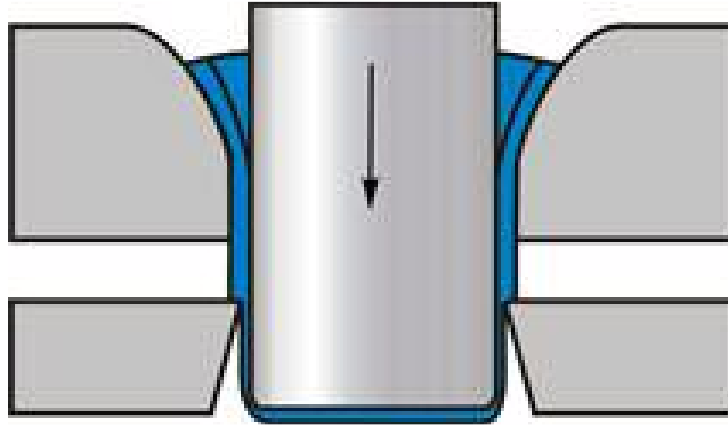

شكل (٤٦-٧) عملية سحب بدون لوحة مسك مع ضبط السمك

المصادر :

Fundamentals of Modern Manufacturing, Groover, Mikell P., -١  
2000 ,John Wiley & Sons, New York.

Manufacturing Processes by B.H Amsted, 1979 ,John Wiley & -٢  
Sons, Inc.