

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو



المنتدى الشخصى للمهندس عماد ابو فادى



## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

**CTP 6457 79S Chassis = 2**

**CTP 5452 79S Chassis**

**CT 201 80S Chassis**

**CY 141 80S Chassis**

**CTP 4452G 80S Chassis**

**20E2KR-00 A3-C Chassis**

**ملحوظة:**

**الشرح على الدائرة CHASSIS 80**

**شرح عام للمراحل**

**دائرة التغذية وحمايتها**

تتكون من اربع ترانزستورات من نوع سويتش التي تتضمن محول يسمى **T501** و **CONVERTER** وهو ما يميز دوائر التغذية الحديثة وايضا يمكن ضبط جهد خرج التغذية بالمقاومة المتغيرة **VR501** وقيمتها واحد كيلو ولها خرجان الرئيسى وهو **V B1 110** والثانى **V B2 18** خصيصا لاجراء الصوت فقط ويلاحظ فى هذه الدائرة لاتوجد مرحلة مخصصة للحماية ولكن يعتبر اختيار قيمة مقاومة المشع لمكبر القدرة **SWITCH Q504** رقمها الفنى **R513** وقيمتها **0.33** اوم اتيرت بدقة حتى اذا زاد السحب تعمل هذه على خفض خرج الدائرة الى النصف او اقل وغالبا ما يكون السحب بسبب قصر او شورت فى مرحلة الافقى . وقد يكون مصحوبا بصوت يشير الى سحب غير عادى وليس تقصيرا من دائرة التغذية فى انتاج الجهد الا انه لا يختفى تماما كما فى انواع اخرى من الاجهزة.

**علاقة دائرة التغذية بالافقى**

**1- فى حالة عدم عمل دائرة الافقى لوجود فتح بها مثلا بمعنى عدم سحب او استهلاك نجد الارتفاع كبير فى خرج دائرة التغذية يصل الى 170 فولت قد يثير الشك فى خطأ عملها الا ان هذا وضع طبيعى لهذا الجهاز,**

**2- فى حالة وجود قصر بدائرة الافقى - سحب ذائد ينخفض الجهد الى النصف تقريبا ولكنة لايزول وايضا ينعكس ذلك على الجهد الاخر 18 فولت فينخفض هو بالتالى الى النصف**

**مكبر التردد البينى وكاشف المرئيات**

تقع مكبرات التردد البينى ضمن عمل المتكاملة **IC101** ومن اشهر مكوناتها ايضا محول

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

التردد البينى **T102** وايضا **SAW FILTER** ورقمة **X101** وهو قطعة بديلة لعدد من دوائر الترشيح والتردد البينى لعدم تداخل القنوات المجاورة وتأكيد تكبير المطلوب ونادر التعطل جدا حتى لا ينشغل بها الفنى

### كاشف المرئيات

داخل المتكاملة **IC101** ايضا ومن اهم القطع التابعة لها دائرة الرنين على شكل محول تردد بينى **IF** ورقمها **T122** والمكثف **C124** على التوازي خارج العلبة

### دائرة AGC

ايضا داخل المتكاملة **IC 201** ومن اهم القطع التابعة لها المقاومة المتغيرة **VR102** وتسمى **IF AGC** وايضا المقاومة المتغيرة **VR101** وتسمى **RF AGC** وهنا اخذت اسم **TU AGC** والمقصود بذلك انها تتحكم فى جهد الـ **AGC** الذى يغذى الـ **TUNER**

### دائرة AFT

ايضا داخل المتكاملة **IC 101** ومن اهم القطع التابعة لها دائرة الرنين **T123** على شكل **(IF)** خارجها المكثف **C125**

### مرحلة المرئيات

وتشمل

1- جزء من المتكاملة **IC101** وخرجها على رجل رقم ١١  
2- ترانزستور **Q121** لتخرج المرئيات بعدة من الكارت عند رجل لرقم ١٢ لكارت التردد البينى والمرئيات الذى رقمه **IF UNIT B4YB**

3- جزء من متكاملة **IC301** التى تشمل ايضا دائرة لون بال وتدخل المرئيات الى المتكاملة عبر **DELAY LINE** للمرئيات **L.371** الى الارجل ١١، ١٠ ويمكننا القول ان باقى مرحلة المرئيات داخل المتكاملة من الارجل ٩ حتى رجل ١٦ وايضا رجلى ١٩ وما يتصل بها من قطع ليكون الخرج النهائى لمرحلة المرئيات من رجل رقم ١٥ الى الكارت اخراج نهائى للمرئيات ورقمة **CRT UNIT B4YB**

### مرحلة الرأسى

وتشمل جزء من متكاملة **IC401** الارجل ارقام ١٠، ٨، ٧، ٦ وما يتصل بهما من قطع وايضا الترانزستورات **Q442 . Q443 . Q444** والقطع المتصلة بها حتى الخرج النهائى لملفات الانحراف الرأسى وما يحيط به من قطع متصلة به

### مرحلة الافقى وضابط ترددها الاتوماتيكي AFC

وتشمل

1- جزء متكاملة **IC401** الاطراف ١، ٢، ٣، ١٦ وما يتصل بها من قطع واشهرها قطعا **HORIZ OSC.VB412** داخل الجهاز لضبط التردد بواسطة الفنى وايضا **HORIZ HOLD VR906** خارج الجهاز لاستخدام العميل وتأثيره قليل جدا وايضا تعطلها مقارنة بالآخر

2- الترانزستورات **Q431.Q403** وهى حالة نادرة لتواجد مثل هذه الترانزستورات ضمن دائرة **AFC**

**Q421** -3 الحافز الافقى ومحولة **T421**

**Q451** -4 مكبر الاخراج الافقى ومحولة **T422** اللالين والمحول هنا يضم موحد الجهد

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانوي

العالي جدا وبالطبع غير قابل للنف والذى يتضمن خرجة جهد ال **FOCUS** ومعة جهد الشبكة الساترة المشترك فى قطعة واحدة **VR 421** تضم مقاومة متغيرة لل **FOCUS** ومقاومة متغيرة للساترة خلاف المقاومة الثابتة داخل القطعة الغير موضحة بالدائرة وهذا للعلم - هذا خلاف الجهود الثانوية وهى

أ- جهد ٤٠ فولت جهد مساعد للرأسى خلاف الجهد الاصلى من دائرة التغذية ١١٠ فولت ويجب مراعاة هذه الحالة الخاصة لمرحلة الرأسى  
ب- جهد ١٥ فولت الذى يغذى معظم دوائر المتكاملات  
ج- جهد ١٨٠ فولت الذى يغذى ترانزستورات اخراج اللون الثلاثة

### دائرة حماية الجهد العالى جدا **X-RAY**

فى هذا الجهاز غير موضح على الدائرة تفاصيل النبضة الخارجة من محول الاخراج الافقى ولكنها بالتاكيد هى النبضة الداخلة الى طرف ١٦ للمتكاملة القادمة اساسا من طرف ٦ فى اللابن الى النقطة الارشادية **W31** الى الكارت الفرعى **DEF SUB UNIT B4H4** وجروجة من **W32** الى طرف ١٦ فى المتكاملة والذى هو نفسه لتشغيل دائرة **AFC** داخل المتكاملة . تختلف هذه العينة عن كثير من الاجهزة التى تقوم بتوحيد النبضة وتحويلها الى **DC** واستخدام زينر ثم توصيلها الى دائرة **X-RAY** داخل **IC**

### مرحلة التزامن الافقى والرأسى

وتشمل الاطراف ١٤ لدخول اشارة المرئيات لفصل التزامن فيها وطرف ١٣ لخروج نبضات التزامن ودخولها مرى اخرى لطرف ١١ للرأسى هذا بخلاف استخدامها لتشغيل

ترانزستورات التشكيل الموجى **Q204.Q203.Q202**

### مرحلة الاطفاء

وتشمل طرف ٩ داخل **IV 401** وايضا من خلال طرف ١٨ ل **IC 301** للمربع **BLK**

### مرحلة الصوت

**IC141** ضمن كارت **IF UNIT B4YB**

**IC551**

### ملحوظة هامة:

مفتاح الصوت لايعمل بالطريقة التقليدية وهى الحكم فى الاشارة ولكن هنا يغير جهد ال **DC** على طرف ١٦ **IC 141**

### مرحلة لون السيكام

1-معظم **IC201** ونركز انها معظم لانة يوجد اجزاء فى هذه المتكاملة تعمل فى مراحل غير سيكام والاطراف التى تشمل مراحل سيكام هى ٤،٣،  
٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥،١٦،١٤،١٢،١١،١٠،٨،٧،٦،٣٠

**Q232.Q201** -2 وايضا **Q851.Q850** فى كارت **SUB COLOR UNIT B4YB**

### مرحلة لون بال

وتشمل

1-اساسا وشكلا هى المتكاملة **IC301** والتى تضم ايضا معها مراحل مرئيات وقد سبق وان ذكرنا اطراف المرئيات التى تشملها وفيما عدا ما ذكر تعتبر ضمن مراحل بال

2-الترانزستورات المساعدة لاستخراج ال **BARST** والتى اختفى ذكر كلمة **BURST**

داخل ال **IC** لانة تعتبر هذه الترانزستورات فى خدمة مرحلة البال وهى

**Q231.Q204.Q203.Q202** ولمزيد من الايضاح والمعلومات

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

تخرج اشارة (R-Y) من طرف IC301 20 بال لتدخل IC201 سيكام طرف 17 الى SYSTEM SWITCH وايضا اشارة (B-Y) من طرف ٢١ في IC301 بال لتدخل C201 سيكام طرف ١٥ الى SYSTEM SWITCH وبالتالي حدوث تلف كلى ل IC 201 الخاصة بسيكام تعطل الوان بال او تلف جزئى تعطل لون واحد منة

### مصفوفة (G-Y) والتحكم فى اللون

وتقع فى IC 201 وطرف التحكم فى اللون هو طرف رقم ٥ وايضا الخروج النهائى لاشارات (R-Y) ، (G-Y) ، (B-Y) يتم فى IC201 الاطراف ٢٢ ، ٢٠ ، ١٨ لتدخل الى ترانزستورات مكبرات اخراج اللون الثلاث

### العطل الاول

عدم وجود لون اطلاقا وصورة ممتازة وصوت ممتاز  
الاصلاح والصيانة

تلف المكثف C472 وسعته ٢٥ 1000uf v وهو المسئول عن الجهد الثانوى الخارج من  
اللاين وقدرة ١٥ فولت B5

### العطل الثانى

وجود خطوط بيضاء فى الثلث الاعلى للشاشة  
الاصلاح والصيانة

نقص سعة المكثف C447 وسعته 4.7 uf

### العطل الثالث

خطوط بيضاء فى الثلث الاعلى للشاشة مع نقص طفيف فى الارتفاع الراسى  
الاصلاح والصيانة

فتح فى المقاومة رقم R458 وقيمتها ١٥٠٠ اوم وهى تسبب نقص الفولت الموجود على  
ترانزستور Q443 ليصل ٤٠ فولت بدل من ٥٥ فولت

### العطل الرابع

انزلاق الصورة رأسيا لاعلى واسفل وعدم ايقافها بالثبيت الراسى  
الاصلاح والصيانة

سببة المكثف C402 وسعته ٤،٧ ميكرو

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

### العطل الخامس

اهتزاز افقى ورأسى معا للصورة

#### الاصلاح والصيانة

جفاف المكثف C401 وسعة 470uf فى خط التغذية VCC لمتكاملة الافقى والرأسى  
والتزامن رقم IC 401



### العطل السادس

زجاج فى الصورة فى الثلث الاعلى فقط

#### الاصلاح والصيانة

سببة المكثف الذى بدون قطبية NP C445 وسعة 1uf ويجب استبدالها بأخر NP ويحذر  
تركيب مكثف كيميائى



### العطل السابع

صورة ضعيف ووجود خطوط BLK ومستوى الاضاءة على ولا يمكن التحكم فية لاضلام  
الشاشة بمفتاح الاضاءة الخارجى

#### الاصلاح والصيانة

نقص الفولت 180 وسببة تلف المكثف 10 uf - C473 ومقاومة R473 والثنائى D473



### العطل الثامن

وجود تعرجات قد تكون طفيفة على الصورة او شكل يشبة تجزيعة الخشب اليكور على  
الشاشة

#### الاصلاح والصيانة

هذا العيب هو مكثف الاليكو ورقمة C501 وسعة 400uf -v



### العطل التاسع

تكرار تلف مكبر الاخراج الافقى Q451 او ترانزستور القدرة Q504 بعد تركيبه مباشرة

#### الاصلاح والصيانة

سببة ارتفاع كبير فى خرج دائرة التغذية الذى يصل الى اكثر من 170 فولت بدل من 110  
فولت سببة هو

1-تلف المكثف C506 وسعة 25uf - 47v

2-وفى الاجهزة التى تشمل ايضا avs تعمل خطأ هذه الدائرة فيخرج جهد 600 فولت من  
الدائرة المبدئية للتوحيد والتنعيم بدلا من 300 فولت فتسبب هذه الزيادة الكبيرة

#### ملحوظة

مع ارتفاع جهد 110 فولت الى 170 فولت يرتفع الجهد 18 الى 30 فولت يسبب تلف

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

متكاملة اخراج الصوت ic551 ويكون هذا المظهر تكرر تلف المتكاملة

### العطل العاشر

سماع طرقعة شديدة فى اماكن متفرقة داخل الجهاز

#### الاصلاح والصيانة

بالمعاينة والفحص يتضح اماكن هذة الطرقعة هى

فتحة دخول الجهد العالى جدا على الشاشة وايضا الفجوات الهوائية لكل من الفوكس والشبكة الساترة على سوكت الشاشة وطبعا هذة للزيادة الكبيرة لكل منهم والسبب الاصلى للزيادة هو زيادة جهد التغذية ١١٠ فولت الى ١٧٠ فولت اتخذ مظهرا اخر بسبب صمود ترانوستورى القدرة والافقى ولذا سردنا كمظهر عطل مستقل

### العطل الحادى عشر

عدم وجود صوت او صورة او اضاءة وسماع صوت صغير

#### الاصلاح والصيانة

تم تغيير اى سى الصوت ورقمة الفنى LA 4220

### العطل الثانى عشر

نقص فى جميع جوانب الصورة مع تقويس طفيف على الجانبين

#### الاصلاح والصيانة

#### ملحوظة مهمة

مبدأ النقص يشير الى دائرة التغذية ولايهم التقويس

بقياس دائرة التغذية نجدة فى حدود ١٥٠ فولت بدلا من 220 فولت والسبب هو IC 311

ورقمها LA 5112

### العطل الثالث عشر

لايوجد صوت او صورة ويلاحظ رزاز على الشاشة المضيئة

#### الاصلاح والصيانة

تم تركيب AGC خارجى ليتماشى مع الجهد المطلوب

### العطل الرابع عشر

وجود رزاز على جميع القنوات او بعضها

#### الاصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

تم تغيير التيونر



### العطل الخامس عشر

عدم وجود بعض القنوات نهائيا  
الاصلاح والصيانة  
تم تغيير زينر ٣٠ فولت



### العطل السادس عشر

لا يوجد صورة ولا صوت والشاشة مضيئة بدون رزاز ملساء ومفتاح الاضاءة يتحكم فى الاضاءة  
الاصلاح والصيانة  
تم تغيير IC 101 وهو خاص بمرحلة التردد البينى



### العطل السابع عشر

صورة تبدو غير سليمة الالوان ولكن فى حقيقة امرها هى الوان بدون معالم صورة اساسا مع وجود صوت  
الاصلاح والصيانة  
تم تغيير DELAY LINE



### العطل الثامن عشر

يوجد صوت ولا توجد صورة ولكن توجد اضاءة زائدة عليها خطوط BLK ولا يمكن التحكم فى شدة الاضاءة بمفتاح الاضاءة  
الاصلاح والصيانة  
تم تغيير اى سى المرئيات IC 301 وهو يسبب انخفاض فى جهود المشعات الثلاثة لترانستورات اخراج اللون



### العطل التاسع عشر

يوجد صوت وشاشة مظلمة تماما وعند غلق الجهاز تظهر نقطة مضيئة  
الاصلاح والصيانة  
تم تغيير سوكت الشاشة لوجود شورت يؤدى الى تسريب جهد الفوكس وبالتالي جهد الساترة ويلاحظ سخونة VR421

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو



### العطل العشرون

يوجد صوت وشاشة مظلمة تماما وعند غلق الجهاز تظهر نقطة مضيئة  
هو نفس العطل السابق  
الاصلاح والصيانة  
تم تغير IC 201 وبسببها يؤدي الى ارتفاع جهد الكاثودات الثلاثة  
لتصل الى ١٦٠ فولت فاكتر



### العطل الواحد والعشرون

عدم وجود صوت او صورة او اضاءة مع ملاحظة ظهور نقطة مضيئة عند غلق الجهاز  
الاصلاح والصيانة  
تم تغير D471. V472. R472



### العطل الثانى والعشرون

عدم وجود صوت او صورة او اضاءة  
الاصلاح والصيانة  
يوجد فتح فى المقاومة R488 التى فى مسار جهد التغذية الى مكبر الاخراج الافقى



### العطل الثالث والعشرون

وجود صوت وخط ابيض افقى لامع فقط  
الاصلاح والصيانة  
تم تغير D472 وهى خاصة بجهد التغذية ٤٠ فولت القادمة من اللين الخاصة بمرحلة  
الرأسى



### العطل الرابع والعشرون

نقص فى ارتفاع الصورة على اى شكل وعدم تناسق ابعاد الصورة رأسيا  
الاصلاح والصيانة  
تغير المقاومة VR411 المتغيرة وقيمتها ٢٠٠ اوم وهى خاصة بالارتفاع الرأسى



### العطل الخامس والعشرون

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

انزلاق رأسى وافقى فى وقت واحد مع عدم التحكم بهم  
الاصلاح والصيانة

يوجد مكثف ربط من المرئيات الة المتكاملة الخاصة ورقمة C402



### العطل السادس والعشرون

صورة سليمة مع عدم وجود صوت  
الاصلاح والصيانة

تم تغير اى سى IC141



### العطل السابع والعشرون

صوت ضعيف مع ملاحظة انة فى وضع القنوات الغير عاملة نجد الوش شديد  
الاصلاح والصيانة

يتم ضبط تراب الصوت T141



### العطل الثامن والعشرون

عدم وجود لون اطلاقا والصورة والصوت ممتازين  
الاصلاح والصيانة

تغير الكريستالة الخاصة باللون ورقمها X331



### العطل التاسع والعشرون

لايوجد لون عند افضل ضبط للصورة ولكن اذا انحرف الضبط تظهر الوان على الصورة  
كاملة

الاصلاح والصيانة

يتم ضبط طفيف فى الملف T122



### العطل الثلاثون

صعوبة الحصول على توليف جيد والتوليف الجيد ينشأ عنة اعواج بالصورة مع ملاحظة ان  
الهوائى الجيد يزيد من اعواج الصورة

الاصلاح والصيانة

تم تغير \ uf .47 C113

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو



### العطل الواحد والثلاثون

عدم وجود اللون الاحمر والصورة ابيض واسود ممتازة وخلفية بيضاء تماما  
الاصلاح والصيانة  
تغير المكثف c274



### العطل الثانى والثلاثون

عدم وجود اللون الاحمر والصورة ابيض واسود ممتازة وخلفية بيضاء تماما  
الاصلاح والصيانة  
تغير المكثف c273



### العطل الثالث والثلاثون

عدم وجود اللون الاحمر وملاحظة الارضية للصورة تميل الى التركيبات السماوى  
الاصلاح والصيانة  
تلف المقاومة المتغيرة الخاصة بهذا اللون



### العطل الرابع والثلاثون

عدم وجود اللون الازرق وملاحظة الارضية للصورة تميل الى الاصفر والاضاءة غير عادية  
الاصلاح والصيانة  
تم تغير ic 261



### العطل الخامس والثلاثون

اللون الاحمر غير سليم فى درجة الاحمرار ويميل الى البرتقالى وينعكس ذلك على باقى  
اللون  
الاصلاح والصيانة  
تغير ترانزستور Q231



### العطل السادس والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة خضراء عليها خطوط BLK وقد تبدو الصورة واضحة تحت هذه  
الخلفية خضراء

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

### الاصلاح والصيانة

تلف الترانزستور الخاص باللوت الاخضر



### العطل السابع والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة زرقاء عليها خطوط BLK وقد تبدو الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الزرقاء

### الاصلاح والصيانة

بالكشف وجد شورت بين رجل الازرق والارضى بالشاشة  
تم الغاء الارجل الخاصة بالفتيلة وتركيب ترانس خارجى بجهد 6 فولت ليحل محل التغذية الرئيسية للفتيلة



### العطل الثامن والثلاثون

ملاحظة بقع على انحاء متفرقة من الشاشة وعلى الاركان بصفة اساسية

### الاصلاح والصيانة

تلف مقاومة PTC



### العطل التاسع والثلاثون

قد يكون شكل البقع اللونية بالطول

### الاصلاح والصيانة

عادة ما يكون سببها تحرك ملفات الانحراف الافقى من مكانها ولو قليلا اما بسبب وقوع الجهاز او فى حالة استبدال شاشة اخرى ولم يحكم وضع الملفات فى مكانها الاصلى ويحتاج مزيدا من الاستعداد وليس بالضرورة ان تدخل الملفات الى نهاية عنق الشاشة



### العطل الاربعون

ضعف اضاءة الشاشة

### الاصلاح والصيانة

المكثف عديم القطبية بجوار الالين و قيمته ٤,٧ nF 50v m



### العطل الواحد والاربعون

قاطع صوت والفوليم سليم و IC الصوت سليم

### الاصلاح والصيانة

المكثف رقم 558 c و قيمته 16v 470m

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو



**العطل الثاني والاربعون**  
سانيو كاترون قاطع الوان  
الاصلاح والصيانة  
مكثف بجوار الالين 1000/25v



**العطل الثالث والاربعون**  
سانيو كاترون قاطع الوان  
الاصلاح والصيانة  
مقاومة ٥٦ K بجوار الالين R322



**العطل الرابع والاربعون**  
سانيو كاترون عدم استقرار SENC  
الاصلاح والصيانة  
العيب C402/4,7



**العطل الخامس والاربعون**  
سانيو كاترون خطوط فى منتصف الشاشة غير ثابتة مع وجود SENC  
الاصلاح والصيانة  
تغير المكثف C451/470uf



**العطل السادس والاربعون**  
سانيو كاترون عند فتح الجهاز لايعطى اضاءة الا بالصورة بمعنى والاريل فية  
الاصلاح والصيانة  
يتم عمل شورت بين طرفين B,C فى ترانستور Q254



**العطل السابع والاربعون**  
سانيو كاترون اهتزاز الصورة فى VERT  
الاصلاح والصيانة  
مكثف C446/470uf

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

### العطل الثامن والاربعون

سانيو كاترون صورة مقلوبة VERT  
الاصلاح والصيانة  
تغير D445 و D446

### العطل التاسع والاربعون

سانيو كاترون الصورة بها انزلاق راسى بوط VERT لا يوجد تحكم  
الاصلاح والصيانة  
تغير المكثفات الموجودة فى كارتة AGC الواقفة

### العطل الخمسون

الجهاز سانيو ١٤ موديل -- CT 141 قاطع ---- المكثف الاليكو يخزن ومفيش سحب  
الاصلاح والصيانة  
السبب المقاومة R512 وقيمتها k390

### العطل الواحد والخمسون

الجهاز سانيو مصر ٣٤ بوصة  
لون زائد مع وجود الصورة او لون مع خطوط  
الاصلاح والصيانة  
تم تغير ٦ ترنزيستور موجودة على سوكت الشاشة  
3ترنزيستور bf423  
3ترنزيستور bf421

### العطل الثانى والخمسون

جهاز ٣٤ بوصة:خطوط فى الجزء الاعلى من الشاشة وعند فتح التلفزيون تكون الاضاءة  
قاتمة مع تشويش قليل فى الصورة وبعد دقائق تعود الاضاءة ويزول التشويش لكن الخطوط  
موجودة

### الاصلاح والصيانة

مكثف فى دائرة الفيركل غالبا ٢,٢ ميكرو ٥٠ فولت هو يعمل هذه الخطوط

## سلسلة تحليل والاعطال الشائعة على اجهزة سانيو

### العطل الثالث والخمسون

الجهاز سانيو مصر الصينى ٢١ بوصة

رقم الميكرو **ntda9341\_2nbg**

شاشة بيضاء بخطوط رجوع مع وجود صوت

الاصلاح والصيانة

بعد تغير مكثفات والتأكد من جهد ال ١٨٠ فولت على سوكت الشاشة وجد ملف

رقمه **L901** على سوكت الشاشة به فتح بعد تغيره زال العيب

### العطل الرابع والخمسون

الجهاز سانيو مصر الصينى ٢٥ بوصة

رقم الميكرو **NTAD9381\_C32NC**

موديل / ٢٥٢١١

شاشة زرقاء بخطوط رجوع مع وجود صوت

الاصلاح

الاصلاح والصيانة

- 1 تم تغير مكثفات **PF422 + PF423**

-2 تم تغير اثنين مقاومة على سوكت الشاشة

رقمهما **R913** قيمتها ٣٣٠ اوم

+

ومقاومة رقمها **R911**

قيمتها ٤٧ اوم